





John Jan Journ of Live Jen and Selection of Verre no for the Service of the Servi ou il est au planent parle de John Some Some Mountains Selections of Some Some Some Selection of Some Selection of Selections of S Cloche ex sorte de clo 177611 Sippli 100 Line



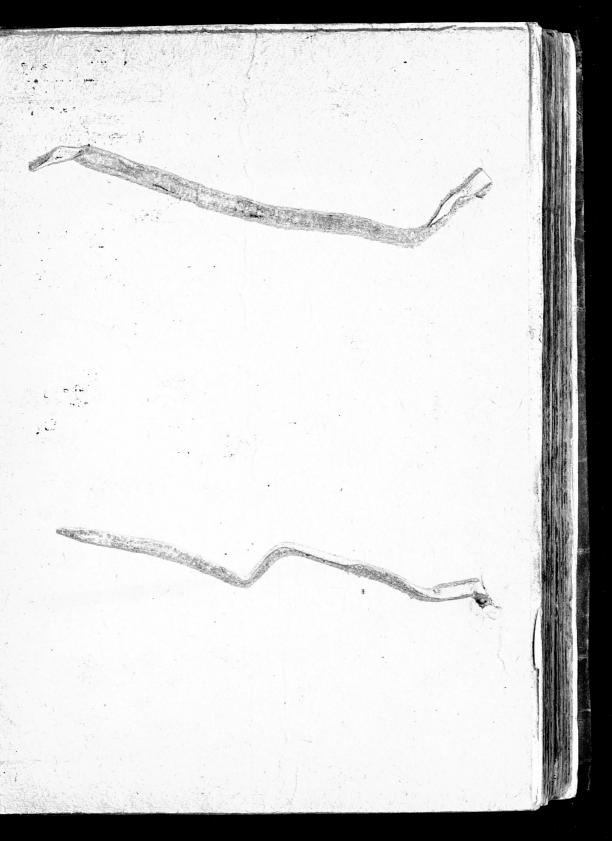

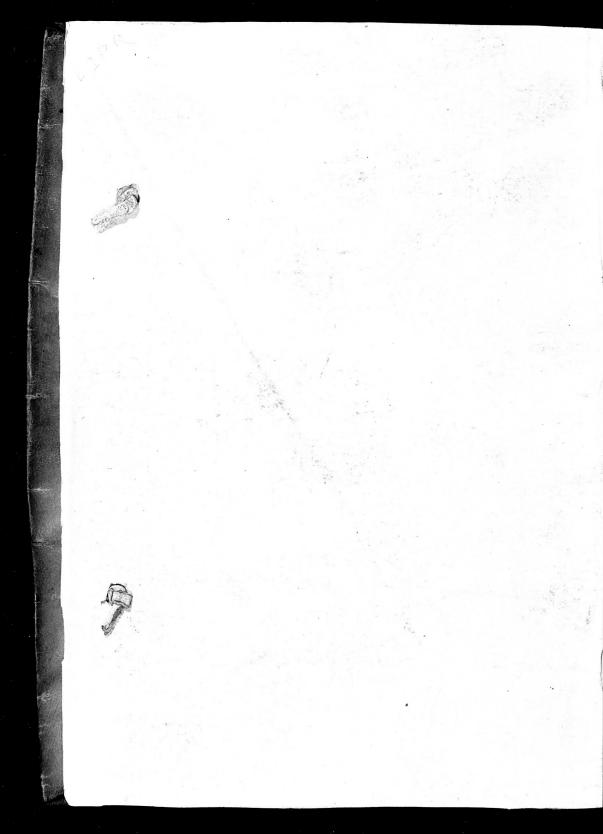

# PYROTECHNIE

OV ART DV FEV, CONTENANT
DIX LIVRES, AVSQVELS EST AMPLEMENT
traicté de toutes sortes et diuersité de minieres, susons &
separations des metaux: des formes moules pour getter artilleries, cloches en toutes autres sigures : des
distillations, des mines, contremines, pots, boulets, susees, lances, & autres seuz artisiciels, concernans l'art militaire,
dantes du seu.

Composée par le Seigneur Vanoccio Biringuccio Siennois. Et traduite d'Italien en François, par seu maistre Iaques Vincent.




A PARIS,

Chez Guillaume Iullian, pres le college de Cambray.

à l'enseigne de l'Amitié.

1572.

AXB 129

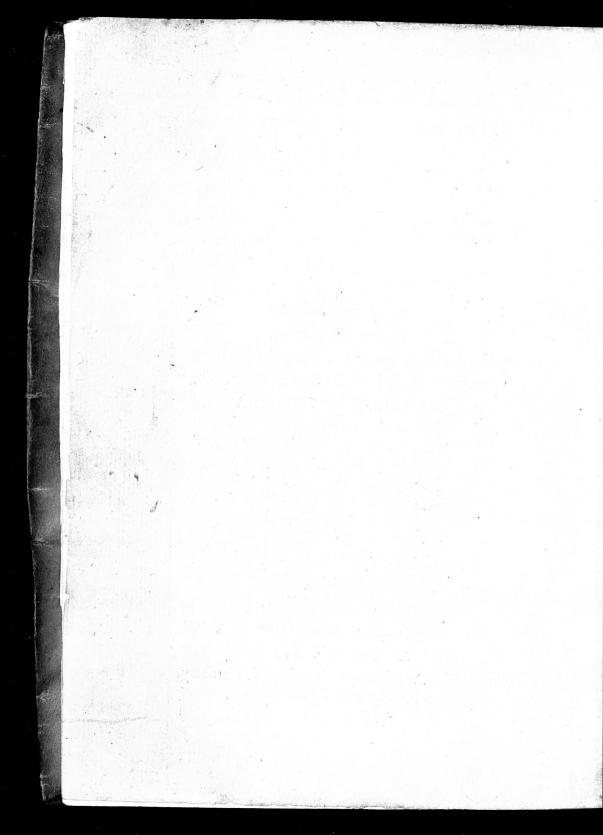



A TRESHAVT ET TRESPVISfant Seigneur Iean de la Marche, cheualier de l'ordre du Roy, Seigneur de Iametz, Capitaine de
cinquante hommes d'armes, des ordonnances dudit Seigneur, Claude
Fremy fon treshumble feruiteur falut.

A Pirotechnie (dite l'art du feu) cheue en mes mains, & communiquée à mes amis, & gens tels, que par bons iugemens ils pouuoyent congnoiftre le suget d'elle: Ont tous coclud que la nation Francoise meritoit bien l'auoir en sa langue traduite: pour le bien & vtilité que ladite na-

tion en pourroit auoir, tirer & recouurer: à cause des diuerses & plus belles œuures de seu & nouvelles inuétions y côtenues. Et apres auoir esté stimulé & prié de mesdits amis pour les choses dessussaignes, & aussi que de tous temps, ie porte bon vouloir à ma nation, i ay mis la main à l'œuure, faisant traduire ceste Pirotechnie. Et outre, Monseigneur, oyant la renommee qui pullule en vostre vertu & bonté, aimant toutes vertus d'arts, & les inquisiteurs d'icelles, par l'aduis de mes amis,

🖒 mesines par le recit de Iehan de Barade argonnois, gentilhomme de bon iugement t sçauoir , & de meilleure reputation, nepueu de feu René de Guelphes Cheualier, Seigneur de V vaßincourt, scauat & expert en ces matieres & art du feu, i'ay pris la hardiesse de dier ceste Pyrotechnie à vostre Seigneurie, ne sachat personne à qui elle meritast mieux d'estre dediée qu'à vous. Combien que le contenu en icelle vous soit si familier (comme l'experience) congneu, qu'il n'y a homme diuant (comme l'experience) des actes belliqueux de Vous, voz predecesseurs & parens, en la defense de ce royaume, dont auez acquis renom & los immortel l'a demonstre) y seeu asseoir iugemet plus veritable que vous, Recenez donc monseigneur vostre Pirotechnie, pour sous voz aelles saunegarde protection estre defendue des ignorans, qui souvent detractent des arts, desquels ils ne peuvent auoir congnoissance. Que si ie scay la traduction d'icelle vous plaire, me tirerez à vous faire present d'autres œuures mieux polis. Car l'ouurier en ouurant deuient maistre. L'endroit ou ie supplieray vostre seigneurie auoir pour ausi aggreable laditte traduction, comme de bon cœur & treshumblement ie la Dous presente.

TABLE

Lugros De Sublimb Couplif on

# TABLE D'VN CHACVN LIVRE DE

## la Pirotechnie, contenant les principales matieres dont en icelle est faitte mention.

#### LIVRE PREMIER.

Proëme. De toute miniere en general.	Feuillet 1
Chap. 1. De la miniere de l'or.	8
2 De la miniere de l'argent.	20
3 De la miniere du cuiure.	. 22
4 De la miniere du plomb.	26
	28
<ul><li>De la miniere de l'estain,</li><li>De la miniere du fer.</li></ul>	30
T 1 . 1 C 1 1	33
7 De la pratique de faire l'acter. 8 De l'art de faire le leton.	34
LIVRE SECOND.	
1 De l'argent vif & de sa miniere.	38
2 Du soufre & de sa miniere.	42
3 Del'antimoine & de sa miniere.	45
	45.pag.2
De la margante ou le trouuent les metaux. Du vitriol & de sa miniere. De l'alun de roche & de sa miniere.	46
6 De l'alun de roche & de sa miniere.	48
20 12 6 1	51
7 De l'arienic, orpiment, & reagai. 8 Du sel commun & autres.	52
9 De la calamine, du safre,& margasite.	55
10 De la calamite.	56
11 De l'ocre, du bolarmenic, de l'emeril, & du borras.	5.7
12 De l'azur & vertazur.	58
13 Du cristal & autres pierres precieuses.	58.pag.2
14 Du voirre & autres moyens mineraux.	62
LIVRE TROISIESME.	
I La maniere de faire essay de toutes les minieres de	metal, & mef-
mement de celles qui tiennent en soy or, ou arge	
2 Le moyen de preparer les metaux auant que de les	
3 La forme des casses & fourneaux pour fondre les n	
4 Comme lon doit proceder aux fusions des mines d	
Moyen de separer le plomb du cuiure,& en tirer to	
d'argent ou d'or, qui est contenue en iceluy.	75
6 Le moyen d'afiner l'arget auec sa coupelle, & de fai	
l'argent & de l'or, qui sont reduits en masse de m	
ā	iij

## TABLE.

7	La façon de faire cendrée pour afiner argent en quantité.	77
8	La façon de conduire le cofrustagno en cuiure sin & maniable	. 01
9	La maniere de fondre la ghetta, pour estre reduitte en plob fi	
IC	De la force & difference du charbon.	83
	LIVRE QVATRIESME.	0.0
I	La façon de faire l'eau fortecommune pour departir	86
2	Moyen de faire essay d'une quantité d'argent tenant or.	88
3	Moyen & propre pratique de separer l'or de l'argent en quai auec eau forre.	89
4	Le moyen de retirer l'argent, & la bonne eau de la purgatio l'eau forte.	n de 91
	Aduertissement qu'on doit auoir lors qu'on veult deparrir	
5	l'eau fort.	
_		92
6.	Le moyen de separer l'or de l'argent par le moyen du soufr d'antimoine.	
	Le moyen de cimenter l'or & de le rendre à son dernier poin	93
7	bonté & finesse.	
	LIVRE CINCIESME,	94
_	De l'aliage de l'or.	96
1 2	De l'aliage de l'argent auec le cuiure.	97
	De l'aliage du cuiure.	97
3		
4	De l'aliage du plomb & estain. 97.p	
4	De l'aliage du plomb & estain. 97.p	ag,2
	De l'aliage du plomb & estain. 97.p  LIVRE SIXIESME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for	ag,2 mes
4	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIESME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for pont getter & mouler en bronze.	ag,2 mes
4	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIESME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for ponr getter & mouler en bronze.  L'ordre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul	mes 100 es &
4 1 2	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIES ME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for ponr getter & mouler en bronze.  L'ordre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul formes pour y getter & mouler en bronze	ag,2 mes 100 es &
4 1 2 3	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIES ME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for ponr getter & mouler en bronze.  L'ordre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul formes pour y getter & mouler en bronze  De la différence des canons & de leurs mesures.  101. p	ag,2 mes 100 es & 101 ag.2
4 1 2	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIESME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for pont getter & mouler en bronze.  L'ordre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul formes pour y getter & mouler en bronze  De la difference des canons & de leurs mesures.  L'ordre & moyen que particulierement il faut tenir pour fai	ag,2 mes 100 es & 101 ag,2 re le
4 1 2 3 4	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIESME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for ponr getter & mouler en bronze.  L'oadre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul formes pour y getter & mouler en bronze  De la difference des canons & de leurs mesures.  L'ordre & moyen que particulierement il faut tenir pour fai moule à la figure, qui se doit faire de bronze.	ag,2 mes 100 es & 101 ag.2 re le
4 1 2 3 4	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIESME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for ponr getter & mouler en bronze.  L'oadre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul formes pour y getter & mouler en bronze  De la différence des canons & de leurs mesures.  L'ordre & moyen que particulierement il faut tenir pour fai moule à la figure, qui se doit faire de bronze.  Les moyens pour faire les formes d'artilleries en particulier.	ag,2 mes 100 es & 101 ag.2 re le
4 1 2 3 4 5 6	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIES ME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for ponr getter & mouler en bronze.  L'oadre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul formes pour y getter & mouler en bronze  De la différence des canons & de leurs mesures.  L'ordre & moyen que particulierement il faut tenir pour fai moule à la figure, qui se doit faire de bronze.  Les moyens pour faire les formes d'artilleries en particulier.  Comme se doiuent faire les ames aux formes de l'artillerie.	ag,2 mes 100 es & 101 ag,2 re le 103 105 108
4 1 2 3 4	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIES ME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for ponr getter & mouler en bronze.  L'oıdre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul formes pour y getter & mouler en bronze  De la différence des canons & de leurs mesures.  L'ordre & moyen que particulierement il faut tenir pour fai moule à la figure, qui se doit faire de bronze.  Les moyens pour faire les formes d'artilleries en particulier.  Comme se doiuent faire les ames aux formes de l'artillerie.  Moyen pour faire la 3. partie des formes& moules de l'artillerie.	ag,2 mes 100 es & 101 ag,2 re le 103 105 108 erie,
4 1 2 3 4 5 6 7	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIES ME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for ponr getter & mouler en bronze.  L'oudre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul formes pour y getter & mouler en bronze  De la disserence des canons & de leurs mesures.  L'ordre & moyen que particulierement il faut tenir pour fair moule à la figure, qui se doit faire de bronze.  Les moyens pour faire les formes d'artilleries en particulier.  Comme se doiuent faire les ames aux formes de l'artillerie.  Moyen pour faire la 3. partie des formes& moules de l'artillappellées le raportemet & faços pour luter le cul de la piece	ag,2 mes 100 es & 101 ag,2 re le 103 105 erie,
4 1 2 3 4 5 6	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIES ME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for ponr getter & mouler en bronze.  L'ordre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul formes pour y getter & mouler en bronze  De la difference des canons & de leurs mesures.  L'ordre & moyen que particulierement il faut tenir pour fair moule à la figure, qui se doit faire de bronze.  Les moyens pour faire les formes d'artilleries en particulier.  Comme se doiuent faire les ames aux formes de l'artillerie.  Moyen pour faire la 3. partie des formes& moules de l'artille appellées le raportemet & faços pour luter le cul de la piece Moyen de faire la roue pour donner soustenement aux noyau	ag,2 mes 100 es &2 101 ag,2 re le 103 105 108 erie,
4 1 2 3 4 5 6 7 8	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIESME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for ponr getter & mouler en bronze.  L'oadre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul sormes pour y getter & mouler en bronze  De la différence des canons & de leurs mesures.  L'ordre & moyen que particulierement il faut tenir pour fair moule à la figure, qui se doit faire de bronze.  Les moyens pour faire les formes d'artilleries en particulier.  Comme se doiuent faire les ames aux formes de l'artillerie.  Moyen pour faire la 3. partie des formes & moules de l'artillappellées le raportemet & faços pour luter le cul de la piece Moyen de faire la roue pour donner soustenement aux noyau milieu des formes de l'artillerie, sur la partie du chef.	ag, 2 mes 100 es & 101 ag, 2 re le 103 105 108 erie,109 ux au 109
4 1 2 3 4 5 6 7	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIES ME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for ponr getter & mouler en bronze.  L'ordre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul formes pour y getter & mouler en bronze  De la difference des canons & de leurs mesures.  L'ordre & moyen que particulierement il faut tenir pour fair moule à la figure, qui se doit faire de bronze.  Les moyens pour faire les formes d'artilleries en particulier.  Comme se doiuent faire les ames aux formes de l'artillerie.  Moyen pour faire la 3. partie des formes& moules de l'artille appellées le raportemet & faços pour luter le cul de la piece Moyen de faire la roue pour donner soustenement aux noyau	ag,2 mes 100 es & 101 ag,2 re le 103 105 108 erie, 109 ix au 109 is des
4 1 2 3 4 5 6 7 8	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIES ME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for ponr getter & mouler en bronze.  L'oadre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul sormes pour y getter & mouler en bronze  De la différence des canons & de leurs mesures.  L'ordre & moyen que particulierement il faut tenir pour fair moule à la figure, qui se doit faire de bronze.  Les moyens pour faire les formes d'artilleries en particulier.  Comme se doiuent faire les ames aux formes de l'artillerie.  Moyen pour faire la 3. partie des formes & moules de l'artillerie.  Moyen de faire la roue pour donner soustenement aux noyau milieu des formes de l'artillerie, sur la partie du ches.  Moyen de consolider les ames ou noyaux posées sur les piedes formes de l'artillerie.	ag,2 mess 100 es & 101 ag,2 re le 103 105 108 erie,109 s dess 110
4 1 2 3 4 5 6 7 8	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIES ME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for ponr getter & mouler en bronze.  L'oıdre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul sormes pour y getter & mouler en bronze  De la disserence des canons & de leurs mesures.  L'ordre & moyen que particulierement il faut tenir pour fair moule à la sigure, qui se doit faire de bronze.  Les moyens pour faire les formes d'artilleries en particulier.  Comme se doiuent faire les ames aux sormes de l'artillerie.  Moyen pour faire la 3. partie des formes & moules de l'artillerie.  Moyen de faire la roue pour donner soustenement aux noyau milieu des formes de l'artillerie, sur la partie du ches.  Moyen de consolider les ames ou noyaux posées sur les piedes formes de l'artillerie.  Des gets & petits troux des formes en vniuersel.	ag,2 mess 100 es & 101 ag,2 re le 103 105 108 erie, 109 ax au 109 s dess 110
4 1 2 3 4 5 6 7 8	De l'aliage du plomb & estain.  LIVRE SIXIES ME.  De quelle qualité doit estre la terre à faire les moules & for ponr getter & mouler en bronze.  L'oidre & moyen qu'on doibt tenir en general à faire moul formes pour y getter & mouler en bronze  De la difference des canons & de leurs mesures.  L'ordre & moyen que particulierement il faut tenir pour fair moule à la figure, qui se doit faire de bronze.  Les moyens pour faire les formes d'artilleries en particulier.  Comme se doiuent faire les ames aux formes de l'artillerie.  Moyen pour faire la 3. partie des formes & moules de l'artillerie appellées le raportemet & faços pour luter le cul de la piece Moyen de faire la roue pour donner soustenement aux noyau milieu des formes de l'artillerie, sur la partie du chef.  Moyen de consolider les ames ou noyaux posées sur les piedes formes de l'artillerie.  Des gets & petits troux des formes en vniuersel.  De recuire les formes pour getter bronze	ag,2 mess 100 es & 101 ag,2 re le 103 105 108 erie, 109 s dess 110 111

### TABLE.

13	Le moyé de faire les moules des cloches, mortiers, & autres	vale
	femblables de toute grandeur & mesure.	112
14	Reigle pour congnoistre de quelle pesanteur doiuent estre l	es ba-
	tails felon la grandeur des cloches.	118
15	Le moyen d'attacher les grosses cloches, tellemet qu'on les	
	ra facilement mouuoir pour les faire sonner.	. 119
16	Ordre & moyen de soulder les cloches fendues.	120
	LIVRE SEPTIESME.	
I	Comme on doit faire les fourneaux à reuerberer pour fodre	bron
	ze & tout autre metail.	121
2	La façon de fondre à creseul & autres diuers moyens à couer	rtir &
	reduire en liqueur metaux auec charbons & soussets.	123
3	Le moyen de fondre en casse.	124
4	La façon de fondre en creseul.	124
5	La manière de fondre auec fourneau à vent.	125
6	Des fusions de bronze & autres metail en general.	125
7	De la bronze & metaux copolez & alies en vniuerfel. 127. p	ag. 2
78	Le moyen de faire diuers engins pour accommoder les soi	affets
	pour fondre metaux.	127
9	De la difinition de l'artillerie & ordre des chariots.	129
	Moyen pour faire par l'aide des fusions les boulets de l'artill	erie,
	tant grosse que petite.	131
	LIVRE HVITIESME.	
1	Diuers moyens de faire poudre pour getter dans la bronze	gar-
	dant l'art de getter.	132
2	La façon de preparer le sel pour doner l'aliaison aux poudres	, afin
	de receuoir mieux l'impression du moule.	133
3	Le moyé & ordre de faire les casses, ou instrumés de bois pour	mou
	ler petites figures, ou ló doit mettre la poudre pour les y getter	1.133
4	La façon de faire pour mouler tous metaux en terre humide:	& la
	maniere de l'accoustrer en forme deuë.	134
5	Le moyen de mouler diuerses sortes de relief.	134
6	D'aucunes matieres qui ont proprieté de faire fondre & c	ouric
	les metaux.	135
	LIVRE NEVFIESME.	
I		136
2	De l'art distillatoire en general auec les moyens d'extraire es	ues,
	huilles,& faire sublimations.	137
3	Discours & aduertissemes pour ceux qui vueillent ouurer, &	mer-
	tre la main à leur auantage, sur yne zecche ou monnoye.	144
4	De l'are des orfeures.	146

#### TABLE.

	I H D L L.
5	De l'art de ceux qui besongnent de cuiure.
6	De l'art de ceux qui besongnent de fer. 147
7	De l'art de ceux qui besongnent d'estain. 149
8	La pratiq de recuire l'or, l'arget, le fer, le cuiure & leto en fil. 149
9	Le moyen d'approprier l'or pour filer.
10	Comme on vient à dedorer l'argent & tout autre metal. 151
	Moyé de rirer toutes substâces d'argét ou or des loupes, môceaux
	le mines, rongneure de monoye, de bateurs d'or ou d'orfeures, &
	'autres substâces metaliques que peuuet cotenir les minieres. 152
12	La pratique pour faire les miroirs de metal. 152. pag. 2
	Comme on fait les cresculs & petites couches pour fondre les me-
- ,	taux.
14	Discours sur l'art qu'on doit suyure pour faire les pots auccau-
- 1	cuns de ses secrets. 153.pag. 2
15	La pratique de faire chaux & brique, & pour quelle raison la
- )	chacune d'elle fut trounée.
	LIVRE DIXIESME.
I	De la nature du salpetre, & comme il vous faut y proceder. 156
2	De la poudre qu'on met en œuure pour faire tirer l'artillerie. 158
3	Des moyens qu'il fault vser voulant charger l'artillerie, & faire
_	qu'elle vienne à tirer iustement.
4	Des mines & cotremines par l'aide desquelles auec le seu on vient
•	à ruiner les forteresses imprenables, & desquelles on ne peut ap-
·	procher l'artillerie.
5	En quelle façon se doiuent faire les tropes à seu pour desédre ou
•	offenser les forteresses & ponts: pour brusser munitions & faire
	festes pour se resionyr aux assemblées.
6	Moyens de faire boulets de metal pour tirer au milieu d'yne ba-
	taille, qui se mettent en plusieurs pieces. 163
7	Moyens de faire lagues à feu pour getter ou il vous plaira, atta-
	chées à la pointe des lances.
8	En quelle façon s'ordonnent les pots & boulets à feu pour tirer
	à la main. 164 pag. 2
9	La façon de faire plusieurs compositions de seux appellez par le
	vulgaire feux artificiels.
10	Moyé d'approprier le seu artificiel aux sestes & triomphes. 166
II	Du feu qui consume & ne rend point de cendres, beaucoup plus
	puissant que tout autre, & duquel on dit estre forgeron le grad
	fils de Venus.



### LE PREMIER LIVRE DE LA PIROTECHNIE, OV DE L'ART DV Feu, du Seigneur Vannoccio, gentilhomme Senois, dedans lequel est traicté generalement de toutes les sortes de minieres, sonderies & autres choses, à messire Bernardin de Monceless de Salo.

#### PROLOGVE.

O v s ayant promis de minieres & mines en trainct de vous en di chose, & principalen mens seruans en cest de quelle sorte ilz sortendre que les mini

O v s ayant promis d'escripre la nature des minieres & mines en particulier, ie suis cotrainct de vous en dire en general quelque chose, & principalemet des lieux & instrumens seruans en cest affaire, pour sçauoir de quelle sorte ilz sont. Parquoy il faut entendre que les minieres se treuuet en plu-

sieurs & diuerses parties du monde, selon que ceulx qui cherchent, sont industrieulx: que les minieres se demostrent quasi par mesme mode, comme les vaines auec le sang sont dedans le corps des animaulx: ou comme les rameaulx d'arbres diuersement espandus. Et pourtant les diligens chercheurs des minieres, voulans monstrer en quelle sorte les minieres sont dedans les motagnes, ont figuré vn arbre grand, tout plein de rameaulx, planté dedans le profons d'une montagne, & que de fon principal tronc divers rameaulx fon divifez, I'vn gros, l'autre menu, proprement comme se presentent les vrais arbres dedans les anciennes forestz, & veullent que tel arbre croisse & deuienne gros, & se tire en hault deuers le Ciel, en conuertissant continuellement les matieres plus disposées & prochaines en sa nature, iusques à ce que les sommetz ou coupeaulx penetrent au dessus de la montaigne, & se mostrent auec claire apparence, gettant dehors au lieu de fleurs & de fueilles fuford ded mon faigned mind

mées d'azur, ou de verde couleur, ou margasite, auec de petitz filetz de mine pesante, ou quelque autre composition de taincture, ou de couleur, par lesquelles choses on peut faire certaine coniecture, qu'vne motaigne quad elle monstre telles choses, est mineralle: & selon les demonstrations qu'elle fait, selon le plus ou le moins, ainsi est plus abondante &riche, ou priuée de matière mineralle. Parce donc les diligents chercheurs de telles choses selon les signes qu'ils trouuent, prénent courage & auec l'esperance & seureté du gain se mettent à fouir & cauer les choses par tels signes à eux monstres. Car quelque fois sont minieres de telle sorte & qualité, que iusques au ciel exaltent, & par telz moyens auec les yeux de la consideration, & auec bon iugement penetrent dedas les motagnes, & voyent les quatitez & lieux quasi proprement là ou telles veines sont, vers lesquels lieus dressent leur cauerne: car autrement ils chemineroient à l'aduenture: par ce que là ou il y a miniere pour certain, les hommes autrement ne le sçauroiet trouuer, combien qu'ilz fussent de tresbon iugement, & qu'auec grande diligence cherchassent: & pour autant est de necessité aller en le certifiant peu à peu auec les signes, cherchant de tousiours en trouuer le plus qu'on pourra, ayant les yeux & les oreilles attétiues en tout lieu ou ila eu, ou peut avoir quelque indice, & principalement à pasteurs, ou à gens qui d'ancienneté habitent les pays. Et vous di cecy, parce que ie me persuade que ce n'est pas assez que le bon iugement, par la premiere veue de la montaigne, laquelle ou par grande sterilité, ou par asperité, ou par eauës qui y naiscent, peust donner signe certain qu'il y aye en luy miniere telle qu'ilz se mettent, auec despèce grande & trauail corporel, à cauer. Et dauantaige pour tant que ie ne croy pas qu'vn homme soit suffisent, combien qu'il soit diligét & fort, d'aller chercher les montaignes d'vne ou de plusieurs prouinces, par le menu en vn pays incongneu, là ou il y pourroit auoir miniere: car à grand peine la pourroit voir vn: combien qu'il y a ia quelques vns qui certes pour trouuer tels secrets, vsent de la magie, ou art dininatoire, laquelle par ce que

ie l'ay pour chose fabuleuse & faulse, & par ce que ie ne scay quelle elle est, ne la veulx ne louer ne blasmer : par ce que si ce qu'ils en dient estre vray, qui font, estoit vray, seroit vne bone besoigne, mais ie voudroye que telz diuineurs ou negromantiens, me dissent les minières, & pour quoy c'est qu'ilz n'usent de leur art, depuis qu'ilz ont commencé à se mettre en œuureauec elle: Pourquoy ilz n'en executent les commencemens, les moyens, & la fin, lauant la miniere, & la reduisant à ses susions & à purité de ses separations. Car pour certain filz auovent puissance de faire l'vn, ilz aurovent pouuoir de faire le autre. Mais par ce que telz moyens sont paraduanture tant espouuentables & horribles, qu'ilz ne se doibuent faire, & paraduenture tous hommss n'en vouldroient pas vser, & aussi parce que telle chose est peu congneue, ie ne voy point qu'on en vse. Mais d'auantage raisonnablemet se doibt croire, qu'en tel acte d'vser de telles choses, on laisse ce qui a de coustume au commencement de toutes choses, & principalement en chercher & cauer minieres, d'estre requis, qui est Dieu & sa grace, à celle fin qu'il soit en ayde, de leurs doubteuse & laborieuse œuure: là ou en lieu du diuin ayde, ilz viendroient à inuoguer celuy du diable d'enfer, & quant à mon aduis, laissant telz moyens d'homes bestiaulx & intrepides, ie conseille que pour les vouloir trouuer nous prenos la pratique des signes, que la nature nous à baillé par sa bonté, & qui sont sondez sur verité, & celle qui de tous les practitiens en tel arrest approunée par experience, laquelle comme l'on veoit, ne consiste point en parolles ou en promesses de choses incomprehensibles & vaines, auec laquelle vous irez en cherchant les riuages des vallées, les ouuertures & materielles dispositions des pierres, les dos ou hautes extremitez des montaignes, semblablement les fons & cours des riuages, regardant en leurs arenes, ou dedans les ruines ou ouuertures des fosses, ausquelles souuet se voit de la margasite, ou piece de miniere, ou autre diuerse couleur meralique, par lesquelles choses on peut auoir facilement indice que là enuiron y a quelque miniere, & on trouue droictement là ou elles,

mang a fit o pas 14.9 80 minus re fo from for on fong coppoin mos of

sont, regardat par le menu de là ou sont separées & destachées telles margalites ou pierres, & matieres marquées, & depuis cela vn figne general, qu'il ya quelques minieres en toutes montaignes & lieux, là ou vous verrez fouldre & fortir grande abondance d'eauës cruës, & qui ont en soy(combien qu'elles soient claires) quelque saueur minerale, & qui par chacune saison muent leur qualité, en se faisant l'hyuer tiedes, & l'esté froi des. Et d'autant plus deurez croire quand vous verrez l'aspect de telz monts rudes, sauuaiges, & sans terre, ou arbres dessus, & fil y a quelque petit de terre, ou il y ait quelque fillet d'herbe toute palle, & sans la couleur de sa verdeur, se voit estre (combien que dedans les montaignes qui ont quelques terres & arbres fruictiers) aucunes minieres se trouuet neantmoins elles font plus communement en celles que deia vous ay dit, & des autres on peut auoir peu de signes, sauf qu'en chercheant par le menu, les riues de leurs costez, desquels sur tous signes le plus vray & de la plus grand' certaineté qui se puisse doner est, quand sur la face de la terre, ou haut ou bas, la miniere appertement se monstre. Il y en a quelques vns qui pour vn signe bon approuuent certains signes d'eauës, les demeurans desquelles arrestez & quelques teps demeurans en repos, & souuent des rayons du soleil rechausez, demonstrent en quelque partie de leur reste diuerses couleurs de substaces minerales. Quelques autres sont qui ont de coustume de prendre en ceste eau là en vn vaisseau de terre, ou de voirre, ou d'autre matiere, & la font par euaporation du tout euacuer en la desechant, & telles choses terrestres grosses, qui demeurent pour lie au fond, auec le goust, ou auec l'essay ordinaire du seu, ou en quelque autre sorte à leur plaisir, font l'essay par le moyen d'vn essay, combien qu'ils n'ayent pas le vray du tout, s'approchent à certaine congnoissance de ce que c'est, & ainsi auec ces moyens & auec le plus qu'il est possible, premier que de commencer à cauer, & de se mettre en despence, afin qu'elle ne fust perdue, vous fault certifier que la minière soit suffisante, bonne & abondante, & ce fait ce doit auec la plus grand' diligence du monde considerer cher-

minion fair la confice for face font

Ca qualifa do

noosofaignos

said of sex

3

rer, cherchant les lieux prochains aux racines des montaignes voilines, ou aux extremitez d'vne melme montaigne: & ainsi en tout lieu là ou la pierre le trouve de sa nature descouverte, ou par le cours de l'eau:faisant ceste proposition qu'il est quasi du tout impossible que telles motaignes ayet quelque miniere, & qu'il n'en monstre dehors quelque apparéce par leur exhalation, combien que s'ilz ne le faisoient, bien pourroit estre à cause de la bonté de la miniere par no estre de nature euaporable, ou par peu de quantité, ou que le mont fust grand, & la miniere fort au profond, estant dedans, que sa sumosité n'eust encores peu paruenir iusques au dehors, ou qu'il y eust entre la miniere & la superficie quelque pierre dure, comme seroit pierre blanchastre, ou marbre noir, ou blanc, de nature dur & resistat, qui gardast que insques à la sommité ne peust sortir, & par cela y pourroit auoir des arbres, & des herbes parce que la terre lors retiét sa vertu, & peult pour n'estre point brussée ou encedrée par les chauldes & veneneuses vapeurs, nourrir leurs racines. Et pour autant l'eau ne la peut emporter, comme aux lieux ou elle la treuue brulée, & de telles motaignes i'ay beaucoup veu, là ou il y a des chastaigniers dessus, & terres labourées & grandes forets de hestres & arables, tellement que par l'asperité de la montaigne, cela n'oste pas que les autres lieux ne puisset auoir minieres, & que l'on n'y doiue chercher. Mais pourautant que les signes sont selon les natures des minieres, & que par cela ie vous diray d'iceux plus à plain au lieu de leur propre miniere, icy i'en ay voulu dire en general seulement, pour vous en donner quelque premier signe ou cognoissance. Et semblablement pour vous rendre plus attentifz, ie vous dis que toutes les minieres, lesquelles par tel signe vo° trouuerez, ou qui par quelconque occasion vous seront cogneuës, soient en pierre, en terre ou arene, outre le premier aspect, qu'il vous monstreront espece de metal, vous deuez considerer le poix, lequel tant plus est grief, & plus de perfection monstre & meil leure mistion de substance, & plus grande quantité de mine, & presupposant que par les signes ou autrement vous ayez trouué les montaignes, & par la congnoissance ayez la miniere, mais vous ne sçauez au vray l'espece qu'elle tient particulierement: de laquelle pour congnoistre quel metal aye en soy telle miniere ou quelle quantité ou purité y en aye, ou quel malice & deffault, il fault premieremet que vous despendez quelque chose pour la congnoistre au vray, faisant l'essay vne ou plufieurs fois, comme ie vous enseigneray au tiers liure. Et ainsi estant certain que c'est miniere, & quel metal c'est, & quelle quantité y entre, & trouuant par voz raisons & comptes qu'elle vous sauue la despense, ie vous admonneste de vouloir courageusement donner commencement auec toute la diligence possible, & vous mettre à cauer ou tirer: vous promettat que de quelque sorte de mineral, soit à la mesme proportion que fust ce doc vous feistes l'essay, en la superficie, vous trouuerez auec beaucoup d'auantage beaucoup meilleur ce qui sera dedans le mont: ainsi attirez par la certaineté que vous a rendu l'essay, & par la quantité de la chose qui par les signes s'y monstre, & par quelconque autre lieu, vous vous deuez disposer auec toute la diligence qu'il est possible à la faire, afin que tost en puissiez auoir le fruit, & que si en ce lieu là ne se trouue vostre bonne fortune, vous la puissiez trouuer en vn autre. Mais pour cecy faire il fault premierement eslire la place, là ou vous ferez vostre caue, en prenant garde que ce soit le plus qu'il sera possibleà l'auantage & commodité des gens que vous y mettrez à besongner, & sur tout qu'ils viennent à bien arriuer dedans la montaigne, pour y pouuoir entrer, auec auantaige & briefueté de temps & de pris, au dessoubz du signe que vous auez pris, trauersant auec le iugemet, & auec l'œuure par droite ligne, iusques à tant que la grosse masse de la miniere se tou, che, couppant auec le cours de vostre eaue toute composition de pierre forte, qui se puisse rencontrer, tenant neantmoins, auec le quadrant toussours les signes, come par dehors si monstrent, pour arriver au lieu desdictz signes, & oultre à tel lieu là ou vous auez deliberé faire l'entrée & commencement de la caue, deuez faire election d'vn autre lieu, ou vis à vis au dessus,

4

ou à costé, ou il y aye, ou vne, ou deux, ou plusieurs maisonnettes, ou burons pour accommoder voz ouuriers, l'vne pour le dormir, l'autre affin que vostre facteur y demeure pour pouuoir à toute heure soliciter les ouuriers au labeur: & pour leur distribuer viures, & les serrer, & pouruoir à leur necessité, l'autre pour fairevne fabre ou forge à fer, pour racoustrer leurs instrumens gastez, & en faire de neufz, pour pouvoir tousiours donner à qui n'en a point, ainsi comme en labourat ou besongnant continuellement se gastent & se rompent, & ayant cecy faict auec bonne prouisson de viures, & trouué le nombre des ouuriers vsitez, & de qui vous voulez seruir, & ayant preparez tous les instrumés necessaires à ropre & cauer pierre, & pour la porter dehors. Au nom de Dieu, & de la bone auenture, fai-I ctes benistre par le prestre la montaigne, & tout vostre astellier, & baptizer on repurger la caue, disant la messe comme il estacoustumé, ou de la saince Trinité, ou de nostre dame, ou au nom dequelque sainct, auquel vous ayez deuotion, inuocant sa protection, & ainsi courageusement donnerez commencement à cauer auec pensement de suivir telle caue, & de non iamais labandonner, tant que vostre possibilité pourra porter les fraiz, ou iusques à ce que vous ayez passé les termes dessus notez & dictz.

AV NON DE DIEV AMEN HESVS MARIA



Et faut aduertir toussours de commencer le principe de vo-

stre caue, le plus bas que vous pourrez, au pied dela racine du mont, en telle sorte & ordre que la caue cheminant par droite ligne, voise à trauers le filon de la miniere, par la plus seure & briefue voye qui soit, laquelle caue, combien que souuent est bien comencée, est souvent par les carriers mal suyuie, ou par non sçauoir l'art de la maintenir, à ce que faut auoir grande auertance, parce que allechés de l'esperance de petits rameaux de miniere qui souuet en chemin'se treuuet, laissent la droite ligne: & parce cobié que tels rameaux se peuuet & doiuet suyuir: neantmoius iamais l'ordre du chemin proposé ne se doibt laisser, mais tousiours aller auant & oultre aux autres ordonances, aies ceste cy, qu'autat qu'il est possible, euites à tailler pierre lasche & mollesse, par ce qu'ils sont dagereux de ruiner, & iamais, ou peu souuent se trouuent en eulx minieres, mais les rencontrant & voyant, ne les deuoir fouir, ie vous coseille ou telle peur se monstreroit, que pour vostre seureté de ne perdre la depese de la caue, & pour la vie de vos ouuriers, vueilles vser de toute diligence à bien armer ou estanç onner, voulter ladite caue, auec ars de muraille, & auec trehz ou gros bois trauersans, ou auec gros & forts estançons, come de chesne ou autre arbre fort, & telle est la mode, auec laquelle il faut proceder pour cauer les minieres, pour pouvoir avoir fruit de vostre labeur & entreprise. Et pour autat come il se voit par les vielles caues abandonées, les anciens vseret d'une autre mode en lieu de commécer à bas à la racine de la montaigne, come font les modernes, eulx commencoient la caue en la partie superieure du mont, la minière auec le temps leur apparoissoit, & cauant droict à bas à maniere de puiz la suyuir au profond & maintenant ça, & maintenant là, selon qu'elle alloit se demonstrant, la suyuoyent, de laquelle chose m'a semblé estre à propos faire mention:pource qu'à beaucoup de gens telle mode séble estre meilleure, & plus seure à trouver, que de la tirer par les costez: pource qu'on a toussours deuant soy icelle miniere, ou peu ou assez comme vn fil pour trace à le pouvoir suyuir, & aller avec seureté à trouuer la grosse masse comme si on la voyoit. Mais qui con-

mode an hogy and and could have

efactions.

Swiet and or

qui considerera bien telle chose, congnoistra que les modernes ont mieulx entendu l'vtilité de telle chose ayant esgard, comme on voit à beaucoup plus de commodité & seurcté que rend ce moyen icy, plus que l'autre : comme sont les difficultez de descendre & monter dans la caue & par le peril de s'estouper, à cause des plus faciles ruines, outre la plus grand fascherie de tirer hors la mine & les aultres fragmens de pierres rompues en cauant. Et sur toute aultre difficulté est difficile bien tirer & vuyder l'eaue, laquelle bien souvent si fort abonde qu'elle multiplie au maistre de l'œuure despence & trauail à cause du grand nombre des aydes qui luy sont necessaires, & d'auantaige pour faire roues, pompes canals, detournemens, & autres semblables instrumens pour tirer dehors les eaues, & auec tout cecy bien souuent ne peult pas tant saire que les eaues ne les gaignent: & par fine force font contraincts d'abandonner leurs honnorables & vtiles entreprinses, tellement que pour conclusion (com-) 12 lad. me bien pouuez veoir) il est assez meilleur & plus seur de commencer à cauer d'abas du pied de la montaigne, & venir peu à peu, qu'il n'est pas du sommet, ou de la plus haulte eschine, pour rendre facile la vuidange des caues se portent ainsi les ouuriers, que par chacune espace de dix toises, voisent en hausant petità petit insques à demy bras, observant neantmoins tousjours le but des signes qui dehors apparoissent, en vsant auec le timon ou guide du quadran vsité aux mariniers, pour veoir tenir tousiours la caue en droit chemin, & en cecy mettre en euure l'esprit & l'art, pour estre conduit au lieu de la grosse masse, &là ou est la cause, qui vous à monstré les sumosites & signes mineraulx, iusques à la superficie. A ce propos ne veulx pas faillir de vous dire comme dedans la duché d'Austriche entre Inspruc & Hala, i'ay veu (il y à long temps) vue grand valée enuironnée de grand nombre de montaignes, par laquelle il passe vn fleuue auec abondance d'eaue, & en ces motaignes qui sont alentour, quasi en toutes, se tire quelque miniere, desquelles la plus parp sont d'arain, ou de plomb, combien que quasien toutes se trouve quelque partie d'argent, & entre les autres dictes

montaignes, i'en veis vne dedas laquelle certains paisans du lieu, incitez par la veue de beaucoup de signes, commencerent par la maniere susdicte à cauer vne, & cauants cheminerent, à mon iugement, peu moins de deux mille pas, premier qu'ilz veissent aucune scintille ou vmbre de miniere. Et estant quasi arriuez, auecques la caue perpendiculaire, souz les signes, rencontrerent vne veine de pierre blache, qu'aucuns aux ardoisseres, nomment le moyne, tresdure, forte, & espoisse de plus d'vne toise & dernie, laquelle veine auecques fers plus durement asserez, que n'estoit dure la pierre, la rompirent auec grand labeur, & feirent tant que ilz la passerent, laquelle passée se rencontrerent en vn filon ou veine de mine d'arain, tresgrosse & de telle sorte, que quand i'y fu regardant entre l'yne & l'autre, i'y vis estre deux murailles dudit albazzan ou pierre blanche, entre lesquelles en vn tresgrand lieu vuyde, estoient plus de deux cens hommes tous ensemble à trauailler, en hault, & en bas : n'ayant autre lumiere que de lampes, faisant en tous les lieux ou leur apparoissoit mine, diuerses trenchées & ouvertures, & ainsi continuellement jour & nuict y trauailloient à continuel changement. Chose qui estoit vrayement merueilleuse & grande, comme il me sembla! mais d'auantaige voir chose que le regarday à la gueule ou entrée de la caue, là ou il y en auoit vne grande quantité, tant esleué comme à eslire, & entre les autres pieces y en auoit vne toute ensemble & solide, qui estoit de pure miniere si tresgrosse & d'vn si gros pois, qu'vne couple de fors cheuaulx ne l'eussent seu remuer de la place auec vne charêtte, tant s'en fault qu'ilz l'eussent menée ou trainée. Ceste mine (comme i'ay dit) estoit d'arain, mais pour la magnifier, ilz la nommoient d'argent, pource qu'en soy tant en contenoit, que toute la despense desfroyoit, & pour auantaige auoit l'arain qui estoit auecl'argent, en telle sorte (comme ie seu comprendre)on en tiroit vne grande vtilité. D'auataige ie vous veulx enseigner, comme il y auoit dedans le milieu de la caue vn canal, qui recueilloit toutes les eaues qui cheoient par diverses fractures en celle, & continuellement couroit en si grande quantité, qu'il auroit facilemet suffy à faire mouldre quelque grad moulin que s'eust esté, en telle sorte qu'en allant, & en retournant de ladicte caue, tant par en hault comme par en bas, autant fus mouillé, comme si ie fusse passé soubzvne grosse pluye. De ce que ie ne m'esmerueillay, pour autant que i'auois tousiours entendu que la premiere compagnie des metaulx, ou minieres, est l'eaue, & que d'auautaige, parauanture qu'elle est premiere occasion de leur substance, dont ilz procedent. de ce que, comme desia vous ay dict, ceulx qui s'y entendent, prennent argument & donnent come vne reigle vniuerselle, que tous les montz ou montaignes, dont sourdent les eaues, sont abondantes en minieres, en ce que pensant vins à considerer la grandeur d'vn tel effect, & en moymesme commençay à dire, si à ceulx icy qui sont maistres de ceste caue eust despleu la despence, ou à cause de la longueur du chemin, ou par la peur de ne trouuer rien, ou par vne pusilanimité eussent le tout abandonné, & de telle chose desesperez, ou que ilz se feussent arrestez, sinon plus tost à ceste grosse masse de pierre dure, vainement cussent ietté au vent toute leur despése, auec tous leurs labeurs & trauaux, tant de corps comme d'esprit, & ne seroient pas deuenuz tresriches & abondans de toutes commoditez, comme ilz estoient deuenuz: & n'eussent pas donné ayde à leurs Seigneurs, à leurs parens, à leurs amys, au païs, dont ilz sont nez:ne à pauures ne à riches qui feussent là ou ailleurs, n'eussent peu faire plaisir, ainsi comme (moyennant la force de leur bon courage & de leur sçauoir & volonté) auoient faict. Et pour autant le prins conclusion en moy-mesme, que quiconque entreprend telles choses, les doibt auec grand cueur poursuyuir, allans pour le moins iusques là ou il peult coniecturer par les signes veuz, que la chose soit auec cotinuelle esperance, allant en auant, que le iour ensuyuant (comme facilement peult aduenir) sera celuy qui luy descouurira ce que c'est, & sera celuy qui le rendra riche & content: ce que (comme vous pouuez veoir) est chose qui peult aduenir, parce que les matrices & fons de toutes les plus estimées richesses du monde, sont les montaignes, ausquelles si (auec l'aide de la bonne fortune & de vostre esprit) vous sçaurez ouurir la voye, no seulemet ny a doubte aucune d'arriuer

auventre ou telles choses sont cachées. Mais d'auantaige aussi riches ou plus qu'eulx, soit d'honneur ou d'authorité, ou de quelconque autre commodité qu'aportent les richesses, seriez pour certain adornez, consideré que la benignité de la nature liberalissime, à qui les cherche largement, donne & baille. & parce tous hommes qui desirent richesses se deuroient plustost adonner de toute leur intention à tirer dedans les minieres que à la guerre plaine de tous tourmens, ou à la marchandise allant, à courir le monde, ou à autres choses fascheuses, & parauanture peu licites à gens de bien, ou à aller en longs & fascheux voyages, & entre gens estranges & incongneues, & souvent d'vne bestialle nature, ou vrayement entendre à la fabuleuse pierre philosophale alchimique, comme beaucoup font, auec l'esperace d'arrester ou congeler leur seruiteur fugitif, ou faire lune fixe, ou particuliers sophistiques & autres legieres choses & vaines, & sans fondement. Et combien que ie croy que ce soit grace especialle de Dieu, trouuer miniere, si fault il chercher ou aller au lieu là ou la nature l'a produitte, & en cherchant la trouuer, & l'auoir trouuée auec le fruit, cauer & receuoir la grace, ou present, aydant la disposition de sa fortune, & l'inclination auec la volonté, & auec le bon iugemet naturel. Et n'est pas assez, par ce que oultre est de necessité, pour pouvoir commencer & suyuir, d'estre pecunieulx, affin que si on ne peult faire tout ce qu'on veult auec l'œuure propre de foy-mesme, on puisse aucc l'œuure d'autruy & mercanaire, s'ayder. Mais pour le present laissons le parler de telles choses, & presupposans que vous ayez faict la caue, & que vous ayez trouvé non seulement la minière, mais d'auantaige que vous en ayez tiré dehors grande quantité, il vous est de besoing apres cecy, & est vn des premiers pensemens, & qui deuant tous est requis, que premieremet que vous comencez à cauer, cosiderez &bien examinez les commoditez des choses occurantes, & la necessité qui est requise, comme sont les boys de toutes sortes les eaues & les viures. Car de chacune desdites choses fault qu'il aye abodance, & premierement de boys, duquel fault auoir grande quantité, propre pour telz affaires, premier pour le charbon à fondre, à parer,ou

rer, ou rostir, à affiner, & autres vsages de brusler, sans celuy qui est necessaire pour armer & soustenir les caues, & pour edifier cafettes ou cabanes, & autres choses: parapres on doibt penser là ou lon ferales edifices pour les bien situer, qu'ilz soient en bon air abondans d'eaues qui ayent bon cours, & pour la commodité du charbon, non seulement qu'il soit pres mais accommodé aux minieres, mais sur tous les inconueniens, celuy des eaues se doit euiter, pour autant qu'à telle œuure c'est chose tresimportante: par ce qu'auec la force des eaues, on accommode roues & autres instrumens ingenieulx pour pouvoir facilement haulser grands & puissans soufslets, pour renforcer & faire grands feux pour faire battre tresgros marteaux, pour tourner meules & choses semblables, desquelles le secours (comme lon veoit) est en lieu de hommes:parce qu'autrement voulant à telz effects paruenir, seroit chose impossible, par ce que plus faict de labeur, & est plus forte la leuée d'vne roue, que ne seroit la force de cent hommes: & parce il fault auoir à tel effect vne grande confideration, non seulement pour faire telles choses dedans l'edifice, mais de les faire fortes & puissantes, autant qu'il est besoing, & aussi commode à y conduire la mine & le charbon: afin qu'en chacun de ses instrumens ou artifice, on espargne temps, labeur & despens, pour autant que ce sont choses desquelles vne chacune relieue de grand peine, & d'autant plus comme plus sont ensemble. Mais pour autant que tout, à tout sou-hait, ne se peult pas auoir à sa comodité, & doit on bien penser lequel des deux pourra plus porter d'vtilité, ou auoir aupres des edifices, le charbon, ou la miniere, & à ce autant qu'il est possible se fault approcher de celle qui est la plus commode, si les caues le permettent. Et s'il estoit possible, il seroit bon que les edifices, le charbon, & la mine seussent ensemble tout en vn pourpris. Mais il se fault accommoder à ce que l'occasion donne, maintenant saisant conclusion de ce que ie vous ay dict de trouuer les minieres, de les tirer & de toutes les autres considerations. Ie vous veulx d'auantaige dire, & vous prie que vous les mettez en effet dedans vne miniere, qui soit vo stre, par ce que vous trouverez moyé auec elle, de vous sousseuer

aux plus haultes richesses qu'il est possible, & que vous pourrez par voz merites desirer. Et par ce ie vous admonneste qu'ayant trouué la montaigne vous alliez courageusement, ayant commencé à cauer la miniere, vsant de bon iugement & constance, par ce qu'à telle entreprinse ilz vous seruiront d'œilz, pour penetrer là ou l'œil n'en peult attaindre: & ne croyez pas ce que beaucoup dient & croyent, que par cas fortuit en cauant telles choses se trouuet. Car cobien qu'il peust aduenir, l'homme se doit plus arrester à l'art & à la bonne practique, qu'à la fortune : & entrant dedas la motaigne à cauer, prenez bié garde que vous coduissez le cours de vostre caue à trauers le filon ou veine de la mine. Car il pourroit estre que long temps suyuant le chemin de son cours, le poursuiuissiez à la grosseur d'vn doigt, ou moins, & ainsi facilement le pourriez perdre sans iamais plus le retrouuer: le mesme vous pourroit aduenir, si vous commencez vne caue, & par pusilanimité l'abandonnez, vous plaignant de la despense : comme il est aduenu à beaucoup d'autres, qui par non auoir trouué du premier coup (comme ilz vouloient) desesperez de pouuoir trouuer la miniere, l'ont laissée non seulemet comme chose inutile, mais domageable:se reputat de faire beaucoup de gaing en n'y despen dant pas d'auataige: & ainsi come surieux, s'ostent de l'etreprinse, & ne pensent pas qu'ilz peuuét auoir laissé le fruict de leur entreprise, à vn autre qui suiura leur entreprinse, duquel labeur le fruict parauature, ou à vn bras, ou à vn dour, ou àvn doigt, ou parauature en la premiere superficie se retrouuoit, & ainsi beaucoup de gens peuuet abandoner leur felicité, come à beaucoup de gens est aduenu. Et par ce fault bié péser premier que de comencer à cauer, qu'il fault auec toute costance, poursuyuir, dechassant de soy toute pusilanimité, & ne craindre difficulté de chemin, mettant tout son pouvoirà l'extremité avec la diligence qu'il sera possible, sans repentance, si vous voulez en lieu de dommage &, deshonneur, en receuoir prouffit & honneur: & ie vous dicts si iamais vous faictes cauer, qu'oultre les preceptes que ie vous ay donnez, que vous vsez de telle diligence à faire cauer continuellement iour & nuict, ordonnant entre voz caueurs, les changemens de six en six heures

heures, ou de huict en huict, selon le nombre de voz gens, remettant continuellement hommes nouueaux à labourer, à celle fin que plustost pouviez arriver au terme proposé: car en cecy y a grand auantaige & heureux contentement, à qui veult posseder les choses qu'il desire : parce vous admonneste y vouloir courir à bride aualée. Et pource qu'à telle entreprinse sont requis beaucoup d'vrensiles, desquelz on ne peult (sinon en general parler) considerant que selon les necessitez des lieux & la sorte de la miniere, il fault diuersifier lesdictz instrumens & ferremens, car il fault qu'il y aye difference à tirer de dedans le marbre, ou de dedans la pierre tiburtine, ou de tiuoli, qusastre, ou de dedas le moyne ou albazzan, & dedans semblable pierre dure, & tirer ce qui se treuue en pierre molle & tendre: car l'vn veult les oultilz fortz & puissans:comme sont grosses massues & maillets de fer, grosses houes, grosses & longues barres de fer, pour releuer hoyaux & picz, poinçons, ou barres pointues auec manches, & sans manches, & semblables instrumens de fer, tout d'vn tressin acier, & bien temperé quand est des autres minieres, ausquelles on se sert desdictz instrumens pour tirer des pierres tendres, il n'en fault point faire mention, parce que les communs oultilz suffisent à la necessité,&les occasions enseignét que c'est qu'il fault faire,combié que la plus part d'iceulx sont marteaux à vne main, longs d'vne paulme, poinçons semblablement longs, houes honnestes, pelles, & choses semblables.



Mais de toutes les sortes en fault auoir grande abondance, tant pour les pierres dures, que pour les tendres, pource que cela faict que les gens ne perdent point le temps, & somme toute cela fait grand bien au maistre. Il fault d'auantaige auoir abondance de corbeilles, paniers, manequins, petitz sacz de cuir cru & non tanné, des charrete serrée, auec roües & sans roües, pour porter dehors la vuidance, semblablement fault auoir des liqueurs bonnes à brusser en lampe ou autrement, comme sont huilles d'oliues, de noix, de semence de lin, de cheneuiz, ou de resine d'arbres, comme de pin, sapin, & autres, ou bien gresses tirées d'animaulx terrestres, ou de poissons : car on ne sçauroit trauailler soubz terre sans lumiere de seu. Et tel ne se peult tenir vissi la caue n'a quelque sous par le moyen de quelque canal de boys, ou de quelque autre ouuerture.

De la miniere de l'or & de ses qualitez en particulier. Chapitre premier.

Ov R autant que l'or est vne minerale composition, laquelle tant par les philosophes, comme par quelque per-lonne de bon iugement, est esprouuée estre de tresgrande perfection entre les metaulx & mineralles matieres, pour laquelle cause, & aussi pour sa grande beaulté, tout le monde croit qu'en iceluy soyent vertuz excellentes pour ayder aux hommes. Et pour ceste raison entre toutes les choses qui sont en ce monee, sauf les choses viues, est le plus estimé. Au moyen dequoy ie veulx pour luy faire honneur, commencer premierement à parler de luy, que de nul des autres metaulx, & en particulier reciter sa conception & ses plus apparentes qualitez: combien qu'il soit metal trescongneu, & combien qu'il soit de toutes sortes de personnes desiré & requis. Iene congnois pas beaucoup de gens qui se soucient de sçauoir de quelle substace ou de quelle nature il est formé, mais à celle fin que vous ne soyez au nombre de ceulx qui seulement par nom le congnoissent, ou par la seule summité apparente qu'il nous monstre, ie vous dy que sa matiere propre & originalle, n'est autre que la substace des elements proportionée l'vne l'une auec l'autre, auec egalle quantité & qualité & tref-fort purifiée, & parce estant conioinctes telles parties ensembles, parce qu'elles sont de pareille force, il en n'aist en eulx vne tresparsecte mistion. Et depuis qu'ensemble ont fait leur leuain & decoction, finablement se rendent fixes & pardurables, & vnis par telle conionction, que telles parties sont quasi inseparables, en telle sorte que soit la vertu du Ciel, du temps, ou de l'ordre de sa tressage nature, ou de tous ensemble, telles matieres se convertissent en ce corps metallique, qui est appellé or. Lequel, comme dit est, par sa tresparfaicte complexion, tresparfaicte & vnie mistion, se rend espois & solide, & de telle solidité, que non seulement elle luy donne la commune duration, mais d'auantaige quasi vne incorruptibilité, & cause qui ne peult retenir en soy nulle superfluité, combien qu'elle soit petite & subtile. Et de la vient que combien qu'il soit en terre ou en eau, iamais ne produit rouille en soy pour quelque log temps que ce soit. Car ne l'vne, ne l'autre (c'est à dire ne rouille, ne long aage) ne peuvent en luy vser de leur corruptif pouuoir, non pas mesmement le seu qui a sorce de resouldre & mettre en cendre toute chose cree. Et non seulement auec sa vertu d'iceulx se desend, mais continuellement se purisse & deuient beau. Et semblablement sa predicte vnion parfaicte, faict que son corps est sans sleume, & sans aucune vnctuosité superflue: de là ou procede qui dure tousiours en son estre beau & cler, & en vne mesme couleur, & estant frotté ne laisse aucune couleur, ny noire, ny iaulne, aux choses dont il est frotté, come font quasi tous les autres metaux. Et en soy n'a odeur ny saueur quelconque, qui au sentirn'y au goust se puisse apparceuoir. Et d'ataige, si on en mange par volonté ou par erreur, il n'est iamais veninà la vie, comme sont quelques vns des autres. Mais au contraire est medecine qui ayde contre beaucoup de maladies. Tellement que la nature par vn singulier priuilege, luy a donné deconforter contre la debilité du cœur, & y amener soulas & ioye, en le disposant à magnanimité & haultesses d'entreprises. Et veulent beaucoup de sages que telle grace luy soit concedee par la benignité du soleil. Et que pour ceste cause il soit tant agreable,

& qu'auec si grande puissance il ayde, & principalement à ceulx qui en ont les grands sacs & coffres plains. Et pour conclusion ce metail est vn corps traictable & de luisante couleur, quasi semblable à celle que le soleil nous monstre. Et a en soy certaine intrinseque maniere d'attraire : tellement qu'incontinent qu'on le veoit, il dispose les cœurs à le desirer. Et par telles vertus à luy appropries que des hommes est tenu si precieux. Combien que beaucoup de gens contre luy crient en l'accusant, plustost pour la semence de la pestilentieuse & monstreuse auarice, & plustost pour causes de beaucoup de maulx, que pour secourable le blasmet. Mais laissons aller ceste dispute, combien il face plus de mal, ou de bien, par ce que ce seroit trop longue & inutile question comme desia vous ay dit, & de nouuean le replique. Les dignitez qui sont en luy, m'ont faict premier de luy que des autres parler. Et d'autant plus qu'il me semble que l'ordre de ce mien traicté, veult que ie commence à luy, afin que ie le puisse mieulx monter & paruenir au degré des autres metaulx, a celle fin que cestuy nostre pays d'Italie, à vous ou à autre quelque bonne fortune vous donast d'en venir à la practique, au moins vous n'en feussiez sans quelque memoire de congnoissance. Et l'ay volontiers faict, afin que vous puissiez acquerir tant plus de sçauoir : parce que ie suis certain que les nouvelles cognoissances engédrét tousiours inventions nouvelles dans les esprits, avec enrichissement desdictes congnoissances. Et d'auantaige ie suis certain que ce sont les clefz de faire esmerueiller les esprits: & s'ilz vueillent les faire arriuer à lieux certains, aufquels non seulement sans le fondement de cecy n'y paruiendroient, mais n'en pourroient approcher. Et parce outre ce que ie vous ay dit en general, ie vous diray d'auantage de sa generatió particuliere & nature: & les signes des lieux ou il se produit & engendre, afin que ie ne laisse rien en oubly. Et puis vous diray comment il se doibt purisier de sa terrestre superfluité, vous ayant dit premierement comment on en peult trouuer la miniere. Mais parce que ie n'ay pas veu les montaignes qui en soy cotiennent telles minieres, ny les lieux ou la practique d'y besongner se faict, ie vous diray seulemet ce que m'a esté de perfonnes

sonnes dignes de foy recité, ou ce que i'ay en lisant quelques bos autheurs recueilly, desquelz i'ay pour tresuray entendu qu'il s'en treuue plus en la Scithie, & aux parties par nous appellees orientales, que autre part, parauanture parce que le soleil estend plus sa vertu en telles regions: desquelles prouinces l'Indie, ainsi que on dit, est la premiere. Et principalement les isles que les armees du Roy de Portugal & de l'Empereur ont trouuées : lesquelles comme l'entens sont nomées les Moraches & le Peru & autres. En Europe encores on treuue de l'or, comme en la Aslesia & en Boemia en diuers lieux, en Ongrie dedans le Reno & dedans Apfa. Pline dit qu'en Autriche & en Portugal iadis s'en trouuoit, & que les Romains en tiroient chacun an 23. poix de liures. Et pour parler de ce precieux metail, ie pense qu'il s'engendre en tous les pays, là ou l'influence celeste donne l'origine, disposant les elementales causes. Et vous voulant d'iceluy narrer autant comme i'en ay entendu, ie dy qu'il s'engendre en diuerses especes de roches & pierres dedans les grandes montaignes, qui de terre, d'arbres, & d'herbes sont toutes desnuees, Et de telle miniere la meil leure est vne pierre azurée ou bleuë, appellée lapis lazuli, qui a sa couleur azurée semblable au Saffir, mais non pas si tresparente, claire, ne si dure. Et d'auantage on n'en treuue dedans l'or pimét, mais beaucoup en la compagnies & mines des autres metaulx. Et outre beaucoup s'en treune dedans les arenes des sleunes en beaucoup de prouinces. Ce qui s'en treuue dedans les montaignes est en sorte de filon ou de veines, come entre deux bendes vny auec la pierre azurée & fort meslé en icelles. Et telle mine est affermée estre tant meilleure come elle est plus pesante & de plus forte couleur, dedans laquelle beaucoup de taches d'or appa roissent. D'auataige, ilz disent qu'il s'engedre en une autre pierre semblable au marbre salegno ou arborise. mais il est vn peu plus obscur, ou de couleur morte. Et en vne autre qui de sa couleur est iaune auec taches rouges par dedans. Et d'auatage qu'on en treuue en diuerses pierres noires separées sans ordre, comme sont les cramas & cailloux d'vn fleuue. Outre qu'il y en a en vne terre tenante comme glu, & semblable en couleur à l'argille, telle terre

est fort pesante, & a fort grand odeur de souffre, & que l'or qui là dedans se trouue est fort beau & quasi tout affiné, mais qu'il est fort difficile à le tirer & nettoyer: parce qu'il est de tresmenues parties, & quasi semblables aux atomes ou corps indivisibles. En telle sorte qu'à grand peine l'œil les peult discerner. Et n'y peult on faire comme au lapis Lazuli, ou en autres pierres mineralles, ou comme l'on faict dedans les arenes des fleuues quand il se rencontre. Et d'auantage difficilement en lauant va au fond. Et par la fusion auec sa mere & abondante matiere terrestre, il se vitrisse ou se congele & empaste. Toutes fois finalement auec longue patience, par l'vn moyen & par l'autre, & finablement auec le Mercure ou vif argent, se tire. Et comme i'ay deuant dit il s'en trouve dedans les arenes de beaucoup de fleuues, comme en Espaigne dedas le Tago, en Tharce dedas l'Ebro, en l'Asie dedas le Patolo, en Indes dedans Ganges, en Hongrie, en Boefine; & en l'Aslesie en diuerses rivieres, en Italie dedans l'arene du Thesin d'Abdua ou Adda & du Pau. Toutesfois on n'en trouue pas dedans tous les riuages de leurs cours, mais seulement en certains lieux, là ou à certaines arenes descouvertes, sur lesquelles les eaues au temps des inundations du plat pais, laissent vne certaine couleur bellette, liée aux arenes, auec laquelle ledict or est mellé en forme de menues paillettes ou escailles, ou come vn petit bout d'vn grain de blé. Les paysans en hyuer les ayans prinses apres la retraicte des eaues, le portent dehors du cours du fleuue, afin que l'eau retournant groffe ne les emmeine, & en font des monceaux. Depuis en esté auec vne certaine patience en tour le lauent & purgent de sa terrestreité. Etainsi ont la pratique. Ilz accoustrent certaines tables ou ays de tremble ou d'ormeaux, ou de noyer blanc, ou d'autre boys, qui depuis la sie demeure cheuelu, & qui ou de la sie, ou de la race, sont ainsi accoustrées, come tout estoupeuses. Et les ayant couchées auec vn peu de pendant, iettent les arenes dessus auec force eauc, vsant à ce de pelles concauées ou cruchées, qui prennent arenes & cau ensemble. Ce que faisant, l'or qui est dedans, comme matiere plus pesante entre au fond des sieures estoupeuses, & s'attache: & ainsi demeure pris & separé de

paré de la compagnie des arenes, duquel voyat qu'il en soit quelque peu demeuré, diligemment le cherchent & recueillent. Et l'ayant recueilly finablement le mettent en vn vaisseau de bois semblable à vne nauette, là ou on laue le linge en sauonnant, que nous pourrions dire vn auget:ou sut vn grand tranchoir creuse au milieu, & de nouueau tant qu'ilz peuvent le relavent, & finablement le mettent ensemble auec l'argent vif, & le passent ou par vne bourse de cuir, ou par l'alembic, & ainsi demeure l'or estant euaporé le mercure semblable à vne menue arene au fons. Ce qui estant ainsi demeuré, auec vn peu de baurac ou de selnitre, ou de sauon noir accompagné, se fond & se reduit en son corps, & on luy donne depuis vne forme de verge, ou aultre selon qu'on veult. Cecy est de poinct en poinct le moyen accoustume de tirer l'or des arenes des rivieres, de laquelle operation ceulx qui le cherchent tirent en certains temps de l'an grandissime vtilité, & d'autant plus que ce moyen pour le nettoyer n'a pas de besoing comme les autres de si grande despence, comme pour auoir l'ayde de tant d'hommes, de tant de murailles, de tant de feux, & de tant d'autres artifices, mais seulement à ce moyen icy, est suffisant vn homme & vne table auec vne pelle, auec vn peu de vifargent & abondance d'eaue. Ce que pour plaisir bien souvent en esté se cherche. Et depuis se qu'il s'en retire, soit peu ou beaucoup, vous sçauez incontinent qu'il vault. Mais laissons maintenant à parler de telle chose, pourautant que parauanture, ou par vous, ou parautre, pourroit estre demandé de la cause d'ou tel or en telles arenes est amené, & fil y est conduit de l'eau, ou s'engendre esdittes arenes. Sur ce que i'ay beaucoup de foys auec vne mienne grade admiration pensé. Et principalement sur celles du Pau, du Thesin & d'Adda: pour autant que ie ne suis pas encores certain, combien que le vous aye dit au parauant, que les grandes abondances d'eaues l'y portent de là ou il puisse prendre, par-ce qu'il n'y a nulle miniere d'or, ne d'autre metail là aupres, au mois qu'on sache. Et pourautant i'en demeure confuz, parce que i'ay leu quelques autheurs qu'ilz vueillent dire qu'il s'engendre au lieu mesme là ou il se trouve. Que si ainsi estoit, il seroit, fault que l'eau l'eust porté. Mais beaucoup plus m'est difficile à comprendre comment il se peult engendrer, pourautant que ie n'enten point si se produit, ou par la vertu de l'eau, ou de la terre, ou du Ciel: parce qu'il me semble raisonnable que si quelqu'vne de ses causes le produisoient en le cherchant par tout le cours de tel fleuue, on y en trouueroit en tout temps. Et si l'influéce du Ciel, comme chose de soy puissante, est cause d'vn tel estect, il me semble qu'il fauldroit qu'elle besongnast fort immediatement: pource que autrement on n'y pourroit obseruer l'ordre que la nature a accoustumé d'vser en la generation des metaulx. Comme ainsi soit quelle le produise premierement au decouuert, en lieu là ou cotinuellement abonde vn cours d'eau. Outre qu'il seroit besoin que telle cause sust puissante pour oster les matieres terrestres de lieu en lieu, & d'y messer tresgrande imparité ou inequalité de froidure & d'humidité. Et posé que telle chose composée & autre, commence par l'eaue dufleuue, ne print alteration, il me semble que les pluyes qui viennent au dessus deuoient rompre & gaster quelque chose qui y fust principiée. Et d'auantage ie vouldroye que quelqu'vn me dist si telle chose s'engendre là parquoy en ce lieulà feulement & non aux autres, ainsi aduient: & pourquoy semblablement l'argent, l'arain, ou le plomb ne s'engendre aussi bien comme faict l'or. Pource que ce sont matieres, quant à leur nature, de plus facile formation que n'est l'or: à cause de plusieurs concordances ou armonies, & des extremes perfections, qui sont audit or. Combien qu'en beaucoup de lieux de la campagne de Rome dedans les arenes de quelques petites riuerettes, on trouue de la miniere de fer menu, de couleur noire, & dauàtage parce que cecy est propre en certains particuliers lieux du fleuue, & non pas par tout, pour lesquelles raisons & effects apparens, il semble qui luy soit plustost porté de l'eaue, que qu'il s'y engendre. Mais toutesfois la verité ne se peult trouuer par telle nostre dispute & contradictions: pour autant parlant entre nous ainsi domestiquemet, & non pas par ferme resolutio, m'à semblé de vous dire ce que ie pense. Ie vous dis que ie suis en vne de ces deux fantalies: L'vne que cecy seulement aduient dedas les grads fleuues

fleuues qui reçoiuent en grande abondance d'eaues de fontaines, de fosses, ou d'autres fleuues : de là ou, comme souvent aduiet, que par le degel ou fonte des neiges, ou par les grads pluies, ils lauent les riues & toutes les dependences ou vallees des montaignes voisines, ausquelles peult estre qu'il se trouue des terres qui de leur propre nature tiennent de la substance d'or:ou vrayement qu'en tel lieu il y ait minieres ordonnées en quelque coupeau ou sommet de montaignes, là ou les hommes n'ayent pas encores eu le soing d'aller: ou bien qu'on n'y puisse aller facilement, & qu'il soit au decouuert, ou du rebattre du soleil, ou de la froideur de la neige, ou vrayement que de l'eaue soit masseré: pour autant que quelque chose que ce soit auec la grande quantité de pluyes, est suffisante & donne commodité à la grater & racler, & porter dedans les fleuues. Ou bien il pourroit estre que telles terres soient dedans les lieux propres, prochains des montaignes, ou vrayement soient du mesme principal cours. Et parce que iamais ne se seiche & ne cesse du commu cours des eaues: & pour autant le fond est tousiours en noz yeux caché, il n'est pas de merueille si en si long temps la vraye congnoissance & origine de telle chose n'a des voisins & prochains & habitans iamais esté congneuë: finablement soit la chose come elle vouldra estre, il est certain que dedans les arenes de beaucoup de sleuues on trouue de l'or. Et principalement selon que i'ay congnoissance dedans les susdicts. Dont si de telle chose me suis esmerueillé, ie merite excuse: par ce que là ou il y a faulte d'entendre les choses par raison, ou bien la certaineté du fait apparente, tousiours il y a cause de doubter, & en est iuste cause d'admiration. Mais bien dauantage apres ceste cy me vient à plus grande merueille ce que i'ay ouy beaucoup de fois pour choses tresurayes, dire à diuerses personnes qu'en quelques lieux d'Ongrie en certains temps à la semblance d'herbettes hors de la terre, l'or finissime s'est trouvé auoir germé & creu, estant entortillé comme petits fillets alentour des plantes, lesquelles sont de la grosseur d'vn fil à couldre & groffet, & de longueur de quatre doigts, & quelques vns d'vn ampan. De laquelle chose ou d'vne semblable, il semble que Pline au

liure trentetroisiesme de ses histoires naturelles, parlant des minieres, vueille toucher que de son temps le mesme aduenoit en Dalmacie. Que s'il estoit vray les laboureurs de telle campaigne seroient moisonneurs des fruits celestes, & non de terrestre semence: & se deuroient tenir bien heureux, puis que de Dieu, du ciel, ou de la nature leur seroient produit sans leur labeur, ou art, fruits tant agreables & precieux: & seroit vne singuliere grace depuis que dedas si grande quantité de terres, & en si grade nombre de possessions, lesquelles sont ordonnées aux viuans pour la cure de telle recette, toutes les autres, sauf ceulx icy, sussent indigens. Mais que dirons nous de ce qu'escrit Albert le grand en ces liures des mineraux, la ou il dit auoir veu qu'en la teste d'vn homme mort, il s'engendra de l'or. Là ou il dit que estant ceste teste enfouye dedans terre, & que par cas fortuit trou uée beaucoup plus pesante que ordinairement vn tez ne doibt estre, on veit qu'elle estoit pleine d'une arene tresmenue, Laquelle à cause de sa ponderosité, ceulx qui la veirent penserent que ce fust metail: Et trouuerent finalement par experience que c'estoit or finissime. Et à la verité il me semble que ces parolles ne vueillet dire autre chose, sino que la grande dispositio de telle matiere & la grande influence du Ciel, eussent là dedans engédre tel metal. Ce que à la verité est chose qui ne se peult croire sans grande difficulté, quant à moy elle me semble incredible. Mais pourautant que l'ay ainsi entendue, ainsi vous l'ay voulu dire. Et neantmoins confiderant celuy qui le dict, & combien grandes font les forces superieures & celles de la nature, on peult laisser passer cela, en vsant de la foy & de l'opinion du sçauoir de ceulx qui le dient: puis que de nous-mesmes nous sommes insuffisans pour entendre profondement les raisons de telles choses. Et depuis que i'ay commencé à vous reciter tels effectz, ie ne vueil pas laisser derriere vn cas dauantage, lequel i'ay entendu estre aduenu au pays de Hongrie, paraduenture en ce lieu la mesmes dedans lequel l'or croist comme l'herbe. Ce qui ne donne point de esperance à qui cherche miniere d'en trouver. Et à qui en a trou-Bé rend vn certain aduertissemet & comodité de pouvoir pourfuyuir,

13

suyuir, & en trouuer des autres. Le cas est tel qu'il fut vne semme rustique long temps à, qui auoit accoustumé d'aller lauer la buée en vne fosse, là ou il courroit vn peu d'eau, & là dessus vne pierre qui y estoit, qui luy sembloit plus à propos, frotoit ses drapeaulx: là ou par sa bonne aduenture, à trauers de telle pierre trouua vne petite veine d'or, grosse comme vn fil accoustré. Lequel pource quelle l'auoit fort frotté, l'estoit saict clair & apparent à la veuë. Ce que voyant & ne sachant que c'estoit, s'en alloit fort emerueillée de telle chose. Et l'ayat vn iour conferé auec les hommes de sa maison, & estant d'iceulx telle chose considerée, se delibererent d'y mener ceulx d'entre eulx qui mieulx s'y entendoient. Et ainsi pour conclusion trouuerent que c'estoit vne veine d'or trespur, qui s'estoit decouuert au iour, & que la piece de ceste pierre là, trauersoit le cours de l'eau dudict fossé. Parquoy incontinent ayans tiré l'eau de son cours, & l'ayans enuoyée par vn autre chemin, ils commencerent vaillamment à tirer tellé miniere. Et ainsi iusques auiourd'huy on la poursuit, & sont desia parauanture depuis ce temps là passez plus de cent ans que continuellement on y à tiré de l'or. Et ainsi c'est cela qui amande non seulement ce pays là, mais d'auantage bonifie tout le reste de la Chrestienté. Et pourautant ie vous ay voulu dire cecy, pour vous aduertir que iamais vous ne failliez de vouloir entendre que toute chose du monde qui peult ayder, combien que ce fust vn vmbre, si luy doit on tousiours prester l'œil & l'oreille, & ne se doibt nulle chose depriser: comme aussi il fault craindre toutes les choses qui peuuent nuire. Pource que comme vous voyez, si on n'eust adiousté foy aux parolles de la vieille, & depuis si on n'y eust bien pris garde, pour tout certain on n'auroit iamais alors trouué vne chose si vtile, ne parauanture iamais depuis. Dauantage le courage ne faillit à ceulx qui commencerent à cauer, combien que la chose feust encore en soy de peu d'aparence & ne leur faillit le courage pour faire vn autre cours au sleuue qui la couuroit, estant tirez de raisonnable esperance pour faire telle depense, & la poursuyuir. Consideré que l'or & l'argent, combien qu'il soit peu, quasi toutiours à cause de de sa value, rend tant de profit qu'il passe toute la

despense. Et d'autant plus qu'on entre dedans le roc (comme aussi aduient en toute miniere) d'autant on en trouue plus grande quantité. Combien que de celle de l'or, ceulx qui ont accoustumé de la chercher, disent que iamais ne s'en trouue trop grande abondance, n'en si grande quantité comme des autres. Et paraduanture disent vray. Toutesfois sine doit on pas croire que là ou sengendre le peu, le beaucoup ne s'y puisse engendrer. Car si ainsi estoit, ce ne seroit point de merueille qu'il fust plus cher que l'autre. Quant à moy il me semble que la bonté de nature en donne beaucoup au mode, & qui s'en treuue, & s'en est tousiours trouué entre les hommes grande quantité. Considerant en combien de lieux tous les iours continuellement on en tire, soit dedans les montaignes, soit dedans les arenes des fleuues, ou en la compagnie des autres metaulx. Et de cecy on fait tesmoignage, considerant ce qu'en consomment les paintres pour l'ornement de leurs paintures & labeurs. Considerant aussi les ouurages que font les orfebures de pur or, & ce qu'ilz en despendent à dorer & couurir les autres metaulx. Et d'auautaige ce qui s'en met en tissure, tant de drap d'or comme de toilles d'argent, & ce qu'en gastent les semmes pour la braueté de leurs ornemens. Et ce qu'auec la force du feu, & auec la puissance d'autres choses materielles, est par les alchumistes despendu & deffaict. Dauantage combien est par auarice dedans les murailles ou soubz la terre couuert, ou qui par la multitude des clefz auec toute industrie, se referre dedans les fors & ferrez coffres, outre ce qui s'en va espandu par le monde, & qui tousiours chemine par l'vniuerselle communité des affaires mondains, pour commodité de la marchandise. Ce que considerant qui dira que peu s'en produit? Voire au contraire qu'au monde y en a grandissime quantité, combien qu'il y en ait peu qui en ayent en telle quantité qu'ilz s'en puissent ou vueillent estancher la soif. Et en particulier pour dire de l'Italie, combien qui n'y en soit iamais apparu miniere, neantmoins de tous temps elle en à esté plus riche & abondante que quelconques autres pays, ainçois que souvent aye esté par diverses nations desnuée & saccagée, comme elle est encores aujourd'huy

d'huy par les cruelles guerres, & des Barbares, qui depuis quarante ans en ça y sont entrez. Mais qui sçait si encores, comme jadis feirent noz tresualeureux ancestres, Dieu nous donnera de nouueau occasió de les chastier, & d'aller en leurs maisons pour nous faire à double vsure noz biens restituer! Ou s'il ne permet cela, paraduenture vouldra qu'on y trouue quelque abonbante miniere d'or: Car considerant & voyant ceste nostre habitation d'Italie, estre toute pleine d'autant & si grandes excellences, comme le Ciel en peult conceder à lieux habitables, ie ne puis croire que celle de l'or luy doine defaillir, comme ainsi soit qu'elle soit de toutes autres minieres abondante & riche, sauf que de celle de l'or &de l'estain, Et me semble estre raisonnable que ie croie que ces deux ici y soient aussi bien comme les autres. Mais que elles ne sont encores venuës à congnoissance des hommes. Et ceci me persuade ce que dedans les seuues dessuscitates en apparoit audict païs. Et dauantaige les demis mineraulx qui y sont, de quelqu'vns desquelz (comme vueillent ceulx qui sont experimentés) comme de leur naturelz agents procedent lesdits metaulx, donnent certain indice qu'il y en ait. Mais iusques à tant qu'on les trouue & touche à la main, on ne peult dire qu'ily en ait ou non. Et iusques ici est verité, que seulement par vne des deux voies, sauf celle des marchas, se trouve de l'or en nostre pais. L'vne des arenes des fleuues, l'autre est de la tresutile industrie de departir l'argent neuf, ou qui tient de l'or ou des aultres metaulx qui en contiennent, duquel comme i'ay dict, y en à bien peu qui n'en tienne quelque partie auec eulx, combien que plus ou moins selon leur mistion, & selon la fixe ou dure consistence de leur matiere, ou selon la force & qualité des planettes qui leur donnent l'influence. Et cela en somme est l'or qui se trouue en Italie, sauf toutes fois qu'il y eust quelque Philosophe experimenté en l'art alchumique, qu'il en feist telle & si grande quantité, comme leurs liures (plustost de recettaires non entenduz que de philosophes) en promettent à leurs credences. Car à penser de telle chose plus m'y attraict l'authorité de quelques vns, que raisons queiamais i'aye entendue. Ausquelz tant plus ay d'egard, tat

plus ie trouue leur art d'eulx tat exaucée, & des homes tant desirée, estre vne volonté vaine & vn pensemet imaginé, auquel soit impossible d'arriuer, si on ne trouvoit quelqu'vnqui fust seigneur de quelque esprit, ou qui par propre divinité operast. Considerat l'obscurité de leur principes, les termes & concordances des choses qui leur sont necessaires pour venir à la maturité de leur fin ou lapis, ie ne sçay si iamais on pourroit raisonnablement croire que telz artifices ou artistes puissent iamais rien faire de ce qu'ilz dient ou promettent. Et que ainsi soit qu'on regarde tant de philosophes doctissimes & entendans, tant par consideration comme par pratique les choses naturelles, qui sans escrire de ce ont esté au monde, tant de grands princes qui auec leur richesse & puissance ont eu force d'operer & de donner commodité aux esprits à rel artadonnez, lesquelz pour à tel port arriver, ont mis voiles au vent auec rames industrieulx, & auec le quadran ont nauigé & cherché tous moyens possibles, tant que finalement submergez & perduz croient à l'impossibilité de tel art, & n'y est iamais (comme ie pense) arriué homme du monde. Combien que entre les homes credules on die de beaucoup, en amenant pour cecy plus d'autorité que de raison de la possibilité ou esse qui se puisse demonstrer. Entre lesquelz y en a qui citent Hermes, & qui Arnault de Villeneuue, & qui Raymond Lulle, qui Heber, qui Ockan, qui Craterrus, qui Lescot, & qui sainct Thomas d'aquin, qui le Parissen, & qui ie ne sçay quel Elie de l'ordre sainct François aufquelz ou pour la dignité du sçauoir, ou par la saincteté vueillent que on ait certain egard de foy : ou que qui les escoute, comme vn ignorant, se taise, ou qu'il approuue ce qu'ilz dient. Mais toutes fois tels diseurs ne persuadet pas à qui bien raisonnablement considere, que leur art alchumique soit vraye, parce que on voit souvent que par desir d'auoir trop de richesses s'aueuglet en trop croyant: & en cherchant de vouloir semer tel art pour vraye dedans les autres auec l'effect de leur apparente pauureté, fostent à eulx mesmes ladicte credulité. Et d'auantage qu'ilz ne amenent pas en liure autentique, la sentence de l'Aristote tresdiuin scrutateur de toutes les sciences & des choses secrettes de la nature

la nature: ne celles du tresexcellent commentateur d'iceluy, ne d'aucun des anciens & tant approuuez Philolophes, lesquelz ne se sont iamais nourriz sinon de la speculation & haulteur de la philosophie, non celle de Pline, ou Albert le grand (qui foit en aucun vray liure de luy ) lesquelz auec toute diligence & continuement cherchant comme braques pour trouuer & entendre les choses admirables de la nature, en toutes les parties du monde sont allez tousiours cherchant. Et puis que ie suis cheu en ce discours comme vne roue violétement esbranlée combien qu'elle soit lasse, ne farreste pas. Aussi ie ne me puis tenir que ie ne poursuyue en auant, pour vous dire amplement ce qu'à mon iugemét de telle chose i'estime. Combien que ie ne sçay que beaucoup de gens en cecy affectionnez, si parauanture viennent à lire ceste mienne presente escripture, m'auront pour suspect, en m'accufant d'ignorance ou de presumption. Ce que patiemment consentiroye si ie ne l'entendoye, pour ne debatre point auec eulx. Et soient telles gens, quant à eulx en cecy sçauans & intelligens, quant à moy pour leur beatitude, ie ne leur porte point d'enuie. Et pourautant le vous dy qu'auecque diligéce l'ay veu beaucoup de liures contenant telles choses. Et d'auantage ie me suis estudié de conuerser seul auec beaucoup de ceulx qui sont les plus grands practiciens. Et d'auantage pour en entendre plus ay effayé de faire quelque effect, & me suis trouué à ouir l'opinion de beaucoup de sages & industrieux hommes, & si les ay escoutez subtilement disputer, si telles choses sont vrayes ou bien fabuleuses imaginations. Et en somme prenant tous les fondemens de l'alchumie, & vis à vis mettant l'ordre de la nature, & contrepesant le proceder de l'vn & de l'autre, il ne me semble point qu'elles ayent proportion en leur puissance, consideré que la nature procede dedans les choses intrinsequement, & que toute la substance radicale passe toute dedans tout, & l'art tresdebile, quand au regard de nature, la suit, pour veoir si elle la pourra imiter. Mais c'est par moyens exterieurs & superficiaux, tresdificiles sinon du tout impossibles pour penetrer dedas les choses. Et presupposant qu'aux hommes par tel art sust concedé, & d'auantage, de pouvoir avoir des matieres premieres & propres dequoy la nature compose les metaulx: Ie vouldroye qu'ils me disent comment ils pourroient auoir l'influence des cieulx à leur commandement, desquelles toutes les choses inferieures qui sont dedans la concauité de ce bas monde dependent. Et comme d'auantage iamais sçauroient les hommes auec l'art purifier icelles substances elementaires, ou proportionner les quantitez nécessaires l'vne à l'autre. Et finalement comme fait la nature les conduire à perfection, & en faire des metaulx. Certainement nul n'est suffisant, combien que les homes seussent non seulement ingenieux mais anges terrestres. Et ne puis croire que telle chose peussent iamais arrester. Pourautant selon mon opinion, ceulx-la sont en erreur qui mettent en telle despense leur richesse, & auec les lon gues & continuelles solicitudes tousiours sont ardens tant par le desir comme par le fait de l'operation plus que n'est le charbon allumé dans leurs fourneaux, pour veoir fils pourroiet conduire à maturité l'adamantine durté de tel fruict. Ce que pleust à Dieu qu'ils peussent faire : pource que s'ils sçauoient faire telle chose, non seulement se pourroient appeller homes, mais dieux: Et ceulx qui au monde pourroient & auroient estainte l'insariable soif de l'auarice, & par l'extraordinaire excellent de leur scauoir, surmonteroient beaucoup dauantage la puissance de la narure mere & ministre de toutes les choses crees, fille de Dieu,& ame du monde, en vsant des moyens, lesquels parauenture elle n'a pas mis en estre. Et si elle les a, parauéture elle ne les met pas en œuure en tel effect. Mais pour certain ie ne seray deceuen cecy, que ie ne voye en cest effect les matrices, ausquelles ils vueillent estre contenue leur generation, auoir les ventres de voirre artificiel, & les matieres en lieu de spermes ou semence, estre choses composees & accidentales, & semblablement les chaleurs dont ils vsent, qui ne soient discontinuels & inegaulx & fors dissemblables à ceulx de la nature, auec faulte de certaine proportion de substance propre pour fairenourrir & croistre. Et dauantage ainsi aduient du teps, & des poix & mesures necessaires à telz effects, Et qui doubte que les principes que telles gens vueillent vueillent mettre en œuure ne soient matieres secondes, & choses meslées & composées, là ou la nature selon les philosophes naturels, ne met autre chose en œuure sinon que purissime substance, Mais quelle folie pourroit estre plus puerile que de croire que les hommes, auec l'industrie puissent abreger le temps aux fruits des choses que la nature voulant faire parfaictes, ne le peult pas faire elle mesme, pourautant que parauanture il leur est requis vne longueur determinée qu'elle leur à donné. Autrement pour certain il seroit beaucoup meilleur qu'au temps cher, ilz reduissent le fromét à perfection, pour secourir aux humaines necessitez. Mais la cause qu'ilz disent le comprend tresbien, par ce que nostre aage ne peult attendre longueur du temps, ainsi nourrissent les credules d'esperance, parce qu'ils abregent le temps, & leur disent qu'aucc leur art ils font restourner arriere les determinez effects de nature, & les reduisent aux premieres matieres: & qu'ils separent les esprits des corps, & à leur vouloir les y font retourner, comme le cousteau dans la gaigne. Et combien que les substances, lesquelles dans les choses s'appellent esprits, il soit aucunement possible auec la violence du feu tirer & reduire en vapeurs, si est-ce que ie croiray iamais qu'on les y puisse reduire. Car vn tel effect ne seroit autre chose, sinon faire resusciter les morts. Et pour plus se magnifier, disent qu'auec leurs arts, ils surmotent la nature, non seulement en reanimant ou rendant l'ame aux choses defaictes, mais que dauantage il leur donne la puissance vegetable auec pouvoir de faire viure les aultres. Ce que parauenture pour ne l'auoir peu ou sceu, iamais la nature ne le seist. Et cecy me semble tant plus difficile, d'autant que ie vous ay dict que les metaulx reduits à leur derniere perfection. sont raisonnablement tels qu'on doit croire qu'ilz soient arriuez à tels termes, qui sont dehors de l'ordre de leur matiere, & que la radicale humidité pour arriuer à son terme, est en maturité couertie. Et par aduenture pour auoir passé par dedans la violence du feu, quand elle fut purgée, il est impossible qu'il luy ait rompu la ligne de la vie, & qu'elle ait prins autre disposition que premierement n'auoit. Lesquelles choses en mon entendement considerant, ie demeure confuz, comment ces pauures credules peuvent demourer, tant de la veuë eblouis que telles choses si vrayes & apparentes, comme la raison vouldroit, se puissent discerner. Mais la grande cupidité qui ont de se faire riches, les faict cheminer auec la veuë eslongnée, & ne les laisse pas veoir les choses interposées, tandis qu'ils pensent seulement à l'effect de leur but, en demeurant malades en tel vinbre de felicité, laquelle ilz penseroient tirer de ce, & par laquelle veritablemet, si elle venoit à effect, comme ils la pensent, ilz se pourroient appeller bien heureux. Pourautant qu'ilz possederoient les moyens de pouuoir paruenir à l'effect, quasi de tout possible appetit, surmontant la grandeur de quelconque grand Prince qui soit au monde, soit auec la force des armes, soit auec la grandeur de magnificence des bastimens, ou soit auec la vertueuse & magnanime liberalité, faisant benefices à diuers pais, ou vrayement par guerre, surmotant les Turcs, exalter la saincte soy Chrestienne iusques à sa celeste haulteur, ou auec autres semblables œuures excellentes, se pourroient rendre glorieux & immortels. Et quel plus grand erreur pourroit estre aux hommes que perdre temps à suyuir les autres sciences & arts, & laisser d'apprendre ceste cy tant vtile, & tant digne, ou plustost divine & supernaturelle, qui a force & moyen de produire choses si precieuses & plus parfaittes, & auec plus grande quantité & commodité & felicité que ne faict la nature! mesmes ce seroit vrayement vn art d'acquerir, si nous voulions seigneuries & royaumes, & doneroit la grace apres la mort d'acquerirle Ciel, en faisant aumonnes, edifiant monasteres, hofpitaux & eglises. Et aidant tousiours à son prochain, non seulement luy faire plaisir auec les richesses, mais d'auantage le guerir quandil est malade, & s'il est viel de la viellesse, le faire retourner à la ieuuesse, & en plus grand perfection qu'il n'estoit auparauant: & ainsi d'auantage à ceux qui sont dessa mortz auec telart leur rendre la vertu vitale. Et ceste telle leur operation, maintenant appellent la quinte essence, maintenant la pierre philosophale, autrement l'or potable, auecques laquelle art, ils l'offrent de donner tel fin qu'ils vouldront à tout effet naturel : comparant la quinte

la quinte effence à la puissance des cieulx & de nature, & des plus nobles estoilles. Et disent l'or potable estre semblable à l'esprit & à l'ame des choses,, & la pierre au pouvoir de la grande nature. Mais auec tout cecy les peres & inuenteurs de tel art, & qui auec tant de louanges l'ont exaltées tous sont morts, & n'ont pas seulement eu fruition d'vne (tant l'en fault de deulx ou trois) ieunesse. Et ie ne sçay pas encores, comme ils disent, qu'ils sont resuscitez certainement. Ceseroit chose glorieuse & d'vn grand contentement à ceulx qui auroient en leur puissance tel art. Se trouueroit en leur chambre vne aiguiere, fiole, ou autre vaisseau plein de liqueur, ou de pouldre, ou de chofe puluerisée qui eust la force auecques grandissime abondance, & auec certain & continuel cours d'engendrer ou conuertir l'argent vif en or, ou en argent, ou en quelque metal qu'ils voulussent, multipliant quelque petite quatité, qu'ilsen eussent quasi en infiny. Pource qu'en tirant autant qu'on vouldroit, iamais ils ne vueillent que or ne argent leur peust iamais faillir, & pouuoir ainsi faire auecques toutes autres vertus excellentes, tel art le promet au pauures gens credules. Pourautant que si ce qu'ils disent estoit vray, on pourroit dire auoir en prison dedans vne bouteille de voirre, non pas ce qu'ils appellent ainsi, mais Dieu mesme createur de toutes choses. Et en bonne verité ils se pourroient bien moquer de la nature, comme ils font quand ils disent qu'ils vueillent auec leur medecine corriger les defaulx d'icelle, reduifant les metaulx imparfaits à telle perfection qu'elle ne les a pas peu pour sa debilité conduire. Et pour dire ainsi ie n'enten pas de vouloir tollir ou diminuer ces vertus fil y auoit quelqu'vn qui en eust. Pource que finalement si bien i'en ay dit mon aduis, ie m'en raporte à la verité du fait. Combien que le pourroye dire hardiment que de tel art transmutatoire ou alchimique en cherchant tresdiligemmet, ne par mon œuure, ne par celle d'autruy, iamais ie n'ay sceu auoir la grace d'en voir au moins chose qui d'eust estre approuuée de gens de bien, ou bien qu'il n'est besoing la laisser imparfairte par divers accidens premier qu'on en sceust arriver à la moitié. Et pource le merite d'autant plus en avoir infle excusation : & d'au-

tant plus que ie suis par raisons tresfortes tiré, & parauanture par naturelle inclinatió conduit à suiure le chemin des minieres que de l'alchumie, combien qu'il soit de plus grans trauaulx de corps & d'esprit & de plus grande despense que n'est l'autre. Et qui de premiere apparence & de parolle promet beaucoup moins: Et doit observer autant comme il luy est possible plus la nature que l'art: & plus celle qui est en effet que celle qu'on pense qui soit. Et pource d'autant plus que ie pense en tels œuures alchimiques, d'autant plus le cœur m'y fault. Parce que ie ne cógnoy, ny croy, qu'encores ils sçachent les vrays moyens de bastir leurs fondemens, voyant ceulx, qui tel art tiennent pour vraye, diuersement les entreprendre. Et d'auantage parce que ie congnois la grande debilité de nos entendemes, de laquelle procedent tous erreurs. Et premierement pour ne pouvoir congnoistre les interieures vertus & puissances particulieres des choses. Et aussi par ce que on ne sçauroit proceder à administrer les sapeurs qui soyent du tout semblables aux naturelles. Et plus pour n'auoir point d'ordre de prouueoir auec bons remedes aux empeschemens infinis, lesquels interuienent sans qu'on pense au long & trauailleux che min de telle operation: desquels empeschemens si quelques vns auiennent au maniment de quelque autre chose du monde, ils superabondent en ceste cy, pour autant que tel art est obligée à fort grande diversité d'effects: comme servient de seuz terminés à propos (posé le cas qu'ils se le peussent faire) & comme seroyet fourneaux & vaisseaux propres. Et dauatage les choses materielles, puissantes trespurgées & tressubtiles: & faire bonnes calchinations, resolutions, putrefactions, & distillations: & semblablement les mistions, decoctions, & incinerations, & toutes par le menu proportionnées comme en telle chose est requis. Et ainsi pour faire que telles choses arrivent à leurs propres termes, il est de necessité de faire divers mineraulx & autres simples, comme, eaues, huilles, & autres diuerses sublimations: lesquelles choses fault que du tout elles ayent leur perfection. Ausquels effects, si par cas fortuit vn vaisseau à distiller se rompt, ou si les seus ne sont deument continuez, & selon les temps oportuns diminuez ou augmen

augmentez:ou bien que les choses prinses pour fondement, defaillent en leur vertu, ils defaudrot encores en leur perfectio. Et me semble du tout impossible qu'en toute les choses dessusdictes on ne faille: pource que faire du tout son labeur sans quelque faul te, il semble que ce ne soit pas chose humaine. O de combien d'al chumistes il me souvient auoir ouy les lamentations, l'vn pour auoir par malauenture rependutoute sa composition dedans les cédres: l'autre pour auoir esté tropé de trop grad feu:parquoy la substance de ces materiaulx estoit brussée. Quelqu'vn par ce que par mal efgard, les esprits luy estoyét exhalez: & quelqu'vn pour auoir eu maunaises & debiles matieres. Et en somme les vns par vn cas, & les autres par vn autre, pour couurir ou leur ignorance, ou leur fraude, iamais ne faudront de ce defendre, ou d'aporter excuse de leur art. Et pour finablement conclurre, ie pense que leurs liures sont vimbres de masques composées de quelques her mites herbolistes, pour acquerir bruit & renom, ou de quelque autre gens oyseuse, ou bien de quelques alchumistes, pour codui re les auaricieux en si grande creance, qu'ils leur viénent à secourir en leur necessité. Et pour donner authorité à leurs beaulx receptaires, il les intitulent auec le nom de tel autheur, qui non seu lement one n'en escriuit, mais parauanture iamais en telart ne pensa. Et pour autat ie vous dy & conseille, come ie le croy, qu'il est meilleur de s'adresser à l'or & à l'argent naturel, tiré des minie res, qu'il n'est à l'archumique. Duquel non seulement ie ne croy pas qu'on en trouue, mais qu'iln'y cust home iamais qui en veist. Combien que beaucoup disent en auoir veu. Pourautant qu'on en scauroit scauoir les comencemens, comme i'ay dit dessus: & qui ne peult entédre les comencemens, il est impossible d'enten dre les fins. Et quat à ce, ie vous dy que ie ne sçay si ingenieux alchumistes ou philosophes, qu'ils me puissent faire à croire qu'ils ayet telle puissance, qu'ils puissent tirer, ou d'vn corps metalique, ou d'vn autre, & puis en la mesme chose le remettre. Et ainsi ce qui n'est pas de sa nature vegetable, le faire deuenir. Et qui est celuy qui iamais croira que le pain & le vin & les herbes, puissent e-Are couerties en chair par art: comme faict la nature? Et finablemet coment le boys brusse est couerty en charbo, come sont les cédres des metaulx, à cause qu'ils ont passé par les grands seuz de fusion, puissent de nouveau pulluler & deuenir vers, & en engendrer d'autres. Et combien que ie sache qu'à toutes ces choses icy font responces telles quelles, comme ie vous laisse à penser, il m'a neantmoins semblé maintenant bon de vous monstrer les forces de leurs probations, en laissant à part leurs responces. Qu'ils cerchent donc maintenant de prouuer la possibilité de l'art, plus par exemples que par raisons, en mettat en auant les petites semences des herbes, l'enter des plantes, la multiplication d'vne scintile de feu, le leuain en la masse de la paste assemblée par eaue, & en tirent à leurs propos, les operations que font ceulx qui suyuent la nature. Et des medecins qui guarissét les malades, & beaucoup de telles apparences des choses. Et dayantage qu'ils mettent en auant vn dict de la saincte escripture, en faueur de leur pouvoir & sçauoir besongner, là ou est escrit: Omnia subiecisti sub pedibus eius. Interpretant que Dieu a doné puissance & authorité à l'homme, outre le domeine & seigneurie de toutes les choses de ce mode, de pouvoir entendre & operer toutes les choses qui sont en iceluy. Entre lesquelles estant la generation des metaulx, vueillent que non seulement ilz l'entendent, mais comme la nature mesme les mettent en œuure. Dauatage pour corroborer leur dire, ils metrent en auant vne sentence d'Aristote, de la quadrature du cercle(pour monstrer qu'elle est vraye à qui la vouldra nier) là ou il dit que combien que precisement selon la geometrie, elle ne soit encores trouvée, ce n'est pas à dire qu'elle ne puisse estre,& qu'il ne soit possible de la trouuer. Et ainsi la nature des metaulx estant naturellement, il est (ainsi qu'ils concluent) possible à l'alchumie y arriver à les faire. Et auec ceste & auec beaucoup d'autres telles raisons, ilz vueillent saire à croire que hors du ventre de la mere, vn homme puisse estre formé, & ainsi de tous autres animaux auec la chair, les nerfs, les os, & leur donner l'esprit, auec toute autre perfection à eulx deuë. Et semblablement faire naistre les arbres & herbes sans la semence naturelle par la seule art: & ainsi les fruits separement des arbres, leur donant leurs persections

ctions & formes, come couleurs, odeurs, faueurs, ainsi come aux vrays & naturels, de ce que ie ne me sçaurois passer de leur dire que ie n'en croy rien. Et aussi que ie n'en responde à ceulx qui dient qu'ils transmuent & ne creent pas: Car transmuer vne chose en vn autre, ne se peult faire sans totale destruction de celle que on veult transmuer. Et finalement pour conclure, laissant telle dispute, ie dis que ie croy que si telles gents ameinent quelque chose à perfection, que autrement ne leur en aduient que feroit de la chaux à ceulx qui massonnent. Car ilz vouldroient pour tenir mieulx la muraille & lier mieulx, qu'elle retournast à estre vne fois pierre: comme on peult veoir auoir esté l'intention de celuy qui l'inuenta. Mais parce que ie ne veulx pas à parler de ce est art cosommer plus de temps, ne vous fascher en disant d'auantaige, ne aussi rendre du tout offensez les alchumistes, (combien que comme les chiens estant à la chasse me delectant en cecy aurois encores beaucoup de choses à dire, qui m'incitent mettre en auat tout en troupes voulat toutes sortir à qui sera la premiere) neathmoins ie ne veulx pas laisser le cours, pour autant que ie sçay que les alchumistes ont despit qu'on parle mal de leur art. Et combien que le sache que vous estes personne qui sçauez combien de bon fruit pourroit apporter d'aider à quelqu'vn des miens inexpers, les admonnestant qu'ils ne gastassent pas ainsi leur biens à bride aualée, comme font beaucoup d'autres, ie suis cotent de leur auoir fait ce peu d'iniure. Et d'auantage en suis cotent, parce qu'il aduiendra vouloir parauenture à quelque grand philosophe alchumiste, monstrant les raisons manifestes de leur art, de descouurir mon ignorance. Et ainsi depuis la clarté de tel art, tous les bons esprits viendront à faire de l'or en grande abondance, & faire les homes riches & ioyeux, tellement qu'en quelque sorte que i'eusse offensé les alchumistes par les causes dessufdites, ie seray cause comme ie pense, qu'ils rendront à beaucoup de gens profits grands. Et pour ne m'en aller en infinys discours, ie suis content metre icy finà ces miennes opinions & discours, dedans lesquels paraueture vous semblera que trop me suis esten du. Et vous dis bien que ie ne m'en retire n'y lassé, n'y content:

Mais parce que c'est chose qui m'a faict de la proposée matiere trop eslongner, à laquelle retournant combien que ie vous ave desia dit amplement de la generation de l'orsie vous veulx maintenant dire, comment il le fault purger de sa terrestre supersuité: & principalement celle qui se trouue en la veine de la miniere de l'or. Et combien que ie n'aye pas veu les edifices & moyens que on vse pour le tirer, neantmoins ce que i'en ay congneu par l'autruy faict, vous en diray: à celle fin que si iamais vous venoit occa fion de les mettre en œuure en Italie, vous en ayez quelque instruction. Et premierement ayant la miniere tirée &bien eleuée, il fault considerer en qu'elle sorte de pierre elle est engendrée. Et estant en icelle qui l'appelle lapis lazuli, il en fault tirer l'or, & en garder la pierre. Car de telle pierre se faict l'azur parfaict, lequelles paintres appellent d'outre mer, & l'estiment beaucoup, & le payent estant bien accoustré d'vn grand pris. Et pour faire cecy il fault premieremet la bien piller, & en faire de la pouldre. Et apres la mettre en vne nauette ou auget de bois, & la lauer auec l'eau, & apres la brouiller & remuer bien auec le vif argent, insques à ce que tout l'or soit attaché & incorporé auec ledit argent vif. Et ainsi la pierre sera purifiée & separée de l'or. Puis faifant passer l'argent vif, par cuir, bourse, ou chausse, ou par alembic, l'or demeure separé du mercure quasi tout pur. Et qui ne se soucieroit de garder la pierre, il fauldroit vser du moyen de la commune experiece, le faisant fondre au font ou en baing de plomb. Et venant bien l'experience, il fault poursuiure. Autrement fault chercher d'entédre les moyens dot vsent ceulx qui aujourd'huy y befongnent. Mais selon mon opinion, le meilleur moyen pour la reduire à sa purité, seroit de faire rostir la miniere à petit seu, & à four ouvert, & à la faire bien euaporer, moyennant qu'elle fust en pierre qu'on ne vueille pas garder. Et en apres à vn molin, ou auec des pillons appliquez par vne rouë, la faire bien & subtilement piller. Et pour luy mieulx oster toutes les superfluisez, la bienlauer, & en apres comme par vn grand ciment, ou en coupelle bien chaude la fondre, arrestat ou cosommant le plomb, & reduisant l'or à sa purité. Et en ceste sorte non seulement en l'or,

ou en sa miniere, mais en toute autre si vous voulez le pourrez faire. Et vous ay voulu monstrer telles sortes de susions en ce lieu icy. Car au lieu des autres minieres, n'en parleray en general. Ie ne pense pas en parler dauantage.

> De la miniere d'argent & de ses qualitez. Chapitre. 2.

Lyaselon que i'ay ouy dire pargens à ce congnoissans, diuerses opinions, à sçauoir si l'argent a propre miniere ou non. Les raisons minerales, & l'opinion plus commune, m'ont persuadé qu'il en soit : non tant seulement pource qu'on n'en voit la matiere, mais dauantage parce que dedans les caues de l'or, & de l'airain, plomb, & autres metaulx, on n'en trouve de pur & sans aucune misture. Et de l'argent, de l'airain ou cuiure, i'ay entédu qu'il s'en est trouvé de fines pierres, conduictes par la nature à souveraine perfectió. Et cecy cóforme George agricola Allemat, lequel dit qu'en Saxone se trouua iadis vne pierre d'arget minerale si gran de que le duc de Saxe, prince & Seigneur de tel lieu, en feist faire sans estre aucunement par orseure, ne augmenté, ne ouuré, vne bien grand table, à l'Allemande & quarrée, sauf les treteaulx, propre pour y manger, par laquelle chose, il se vantoit d'auoir en telle chose plus d'excellence que l'Empereur. Quand est de moy à la verité ie n'en ay iamais veu, fors que du cuiure metal aucun qui soit trouué pur sans sa miniere. Si est-ce que ie croy bien qu'il soit possible d'en trouuer. Parce que ie congnois la puissance de la nature, pourtant qu'elle ne tend à autre fin qu'à la perfectió & purité. Et dis dauantage, que la pluspart de minieres que i'ay yeu, n'ont pas esté sans quelque misture, & non pas seulement de sa terre, mais des autres metaux. Et principalemet en celle que i'ay ouy nommer d'arget plus qu'aux autres, sauf que ce ne fust à celle qu'on tire à Schir in vigentina. Et pour autant que telles dubitatios naissent, non pas sans vmbre de grade raison ap parete, ie croy come i'ay dit parauant que l'arget peult auoir pro pre miniere. Pource que toute substace qui se couertit en metal,

peult estre à par soy en son espece, comme elle est separée à part, encores qu'elle soit auec les autres meslée : comme on veoit en vn mesme corps qu'en chacun il s'engendre son metal. Et par ainsi beaucoup de sois, aduient que qui parle de la miniere de l'argent en vne mesme parole, sans faire distinction, parle de celle de tous les autres metaux :pource qu'il est bien peu de minicres qui ne soient meslées. Mais pourautat que tousiours les chofes plus nobles, ont ceste prerogative que leur nom couvre cestuy des autres, là ou il n'y a argent ou or, elles ne sont pas appellées d'arain, de plomb, ou de fer, cobien qu'elles en soient la plus part, mais d'or ou d'argent sont nommées, sinon que la quantité beaucoup dauantage les surmontast. Mais laissant maintenant à part telles choses, ie vous dy pour autant que i'ay veu que telles minieres sont messées de divers metaux, d'autant plus elles mon strent leurs sumositez & tainctures diverses. Lesquelles sont signes & argumens à nos yeulx , là ou sont lesdicts metaux, & de quelle purité. Pour autant que chacune selon sa nature, fait sortir dehors sa couleur en demonstrant hors de la pierre, l'vne d'azur, ou de bleu, l'autre de ver, l'autre jaune, ou de couleurs meslées, selon les compositions & mistures des premieres matieres des metaux. Et ainsi sont les couleurs plus & moins, selon la quantité qui sen trouue la assemblée. Et pour parler proprement de ce metal appellé argent, les philosophes speculateurs des choses naturelles, disent qu'il sengendre de substance, qui a plus d'eaue que de feu: & toutes les autres parties estre semblables & pures, non pas toutefois tat comme sont celles de l'or. Et pour autant il est de moindre perfection, & encores d'autant plus debile come l'influence de la Lune est moindre que celle du soleil: combié qu'à nous elle nous soit beaucoup plus proche. Ceulx qui sont experimetez disent qu'il Pengendre volontiers en vne pierre semblable à l'aubereau dit Albassan, duquelay parlé cy dessus. Et aussi en vne autre pierre de couleur grife obseure & noire. Et bien sounet le troune à vne pierre semblable an treuertin, on dedans le treuertin mesmes. Sa minière est fort pefante, & bien souvent a le grain luisant & cler. Lequel d'autant

d'autant plus qu'il est menu & semblable aux pointes d'equilles, d'autat plus il est en perfection:pource qu'elle demonstre purité & fixion. Et quand elle se trouue en vne pierre blanche & plombeuse, elle est beaucoup meilleure: pour autat que ladicte miniere facilement le purge tant de sa pierre que de sa terrestrité, & ainsi quand on la trouue separée quasi dessoubz l'escorse de la terre quasi comme truses. Ils disent aussi qu'elle est parfaitte, combien qu'elle n'ait pas à l'œil certain splendeur comme ont les autres. Ils disent dauantaige qu'il s'en engendre vne terre grise obscure: & que quand il y en a en telle terre on y en trouue en tresgrande quantité, & de grand perfection. Et que beaucoup y en a au dedans de la montaigne, & qu'elle seroit d'autant meilleure, d'autant plus elle seroit luysante & de couleur rousatre ou rouge. Et afin que vous entendez mieux les les signes des minieres du metal susdit, il fault que vous sachiez comment tousiours ensemble auec les minieres, premier qu'elle se trouue, ou apres l'vn l'autre, ou ensemble qu'il y a auccques elles de la margasite semblable à l'or. Laquelle d'autat plus qu'elle est de telle couleur painte, d'autant plus elle monstre d'adustion & de calidité: Chose qui est cotre la nature de son metal. Parquoy selon les degrez de telle couleur on peult quasi iuger, combien sera grasse ou maigre ladicte miniere. Alors celles qui donent de soy bonne esperance, se doiuent au plus pres qu'il est possible suiuir, & doiuent estre de grain menu, & non pas en grande quantité. Et cecy est vne reigle generale sur toutes les margasites, que d'autant qu'elles sont plus deliées & menues, d'autant plus monstrent leurs minieres excellentes, De ceste mine d'argent on trouve souvent vne veine grade & grosse, mais quant à la vertu & bonté est si mauuaise qu'elle ne peult pas rembourser les frais de la tirer, Pource que combien qu'il y ait grande quantité de matiere, elle est dedans quelque roche dure comme l'albereau ou moyne, qui est quasi impossible à rompre. Quelquefois se trouue en compagne de cuiure ou du plomb:là ou semblablement elle se peult à grand peine esgaler à la despence. Et combien que tous ces trois metaulx souvent se trouuent ensemble, neantmoins il ne fault ia s'incommoder de

fy arrester. Que sil aduenoit qu'on se trompast à ce, il fault vser de la prudéce & industrie de l'art. Et supposé que nous vueillions separer l'argent, il faudroit augmenter le plomb. Et si vous ne vous souciez de reseruer l'argent, il faudroit augméter le plomb. Et si vous ne vous souciez de reseruer l'argent ne le plomb, mais seulement le cuiure, il y fault proceder auec longueur & grande force de feu iusques à ce que les matieres plus debiles se consomment. Mais telle chose aduient plus souuet aux minieres qui ont du fer. Et finalement ny de l'vne ny de l'autre on ne peult donner reigle en particulier, mais selon leur qualité & nature est necessaire prendre party, & d'autant plus qu'on les voit messées auec quelque terre aride, auec quantité d'antimoine ou d'arsenic, qui font matieres toutes euaporables & fortes à reduire. Et pour autant souvent les maistres se trouvent las & vaincuz d'icelle. comme chose inutile, & l'abandonent. Dequoy souuet on pourroit donner la coulpe à leur imprudéce pour les longs & extraor dinaires feux qu'ils luy donnét. Et qui ensuit ceste voye communement, l'il ne l'accompagne auec choses qui la defendet de feu, elle devient inutile. Et leur advient ce que dessus est dit. Dont là ou il y a abondance de telles matieres adustes, ou trop aqueuses qu'ils nommét, l'vn soufre, l'autre mercure ou vif argent, non pas encore arresté ou fixe, ou arsenic, il fault que l'vn qui est le soufre, brusse l'argent, l'autre l'en emporte qui est le mercure, & ainsi souuet de la miniere n'en demeure que la partie terrestre, & bien fouuent infusible ou impossible à fondre. Donc il fault pour sauuer ladicte minière vser d'art de patience & de moyens conuenans. Et premierement comme par voye commune on les doit euaporer, ou sans les euaporer les bien piller, & depuis les mouldre & bien lauer, & finalement sinon par le moyen des grands feux, au moins par baings de plomb les nettoyer. Et pour faire tel effect, si on peult il fault essayer sur la mesme meule ou elles font moulues si auec l'argent vif se peuuent assembler & malaginer ensemble. Lequel moyé est tresbó, si la matiere est de nature essuyée & seiche. Et sçay que beaucoup en vsent y trouuat grads profits. Et principalement de la miniere dont vous ay auparauat parlé

parlé qui se tire en Vigentine, a Schio, à Ricca & à Buoua. Et parce, vous dis que vous les prenez car toutes fortes de minieres ne s'attachent pas. Et de telle dont vous ay dit, ay entendu s'y estre trouuée telle piece qui auoit le quart d'argent, & qui plus que la moitié. Et ceste cy estoit quasi à la superfluité de la terre, & en trouue-lon en la place, & quelquefois selon qu'ay entendu, on en a trouvé soubs les racines des arbres arrachez de bien parfaicte. Tellement que combien qu'en aye veu beaucoup en la seigneurie de Venise, comme en la Cargnole, & en beaucoup d'autres, & en autre lieux, ie n'en veis iamais de meilleure, combien qu'il y en ait beaucoup de minieres, iaçoit qu'elles sont plus de cuiure que d'argent: entre les autres au mont d'Auanzo y en a vne, là ou auec quelques gentils-hommes i'ay eu charge, & y estant receu à saire pour quelque temps labourer, ayant sur moy toute la charge, trouué occasion d'aller voir d'autres. Et ainsi deux fois passay en Allemaigne, pour voir celles qui sont en ce païs-là: & pour m'en faire plus certain, maintenant y enuoyant pour m'informer, maintenant vsant de la veuë, cerchay d'entendre, & quelquefois de ceux qui en scauoient, & en auoient la pratique. Tellement que i'ay prins telle congnoissance, qu'elle me seruit à celle là ou nous auions commencé, en sorte que nous en cuffions bien fait vn grand gain. Car elle tenoit plus de trois onces & demie d'arget, pour chacun cétenaire de miniere, si n'eust esté qu'il sourdist vne grosse guerre entre la seigneurie de Venise & l'Empereur Maximiliam, laquelle guerre feit que les lieux de Carquaole & de Friuoli, ne se peurent habiter. Et ainsi nous con traignit à abandonner nostre entreprinse, & à gaster tous les preparatifs qui estoient faicts: & pour autant que ladicte guerre dura long téps, nostre cópaignie se deseist, de là ou ie prins autre chemin. Mais toutes fois i'ay toufiours pêlé en cecy & l'ay suiuy. Dot estant aduenu que ie retournay, vne autre fois en la haulte Allemaigne, ie cherchay plus diligemment qu'auparauant de m'en enquerir & d'en voir, & fut à Sbozze, à Plaiper, à Inspruch, à Halla, & à Arottinbergh. Et depuis ay esté en Italie en beaucoup de lieux. Et pour conclusion ie n'ay iamais trouué de meilleures, ne

qui tiennent plus d'argent que celle de Vigentine en certaine pierre grise, comme i'ay dit dessus. Et maintenant pour generale admonition, ie ne veux saillir à vous dire, que si paraduéture vous mettiez à tirer miniere, & que vous rencontrassez margasite & miniere ensemble messées, vous vous ostiez de l'entreprise. Car c'est signe que la mine est pres de la superficie de la terre, & est de peu de qualité. Et pour le present de telle miniere d'argét, ie n'en sçay ne puis dire autre chose, sauf que ie demonstrasse le moyen de la purger de sa terrestrité, & la reduire en son metal. Mais pour autant que i'ay deliberé d'en dire amplement en son lieu, disant des sussons ie m'en iray outre à present sans en dire autre chose.

De la naissance & nature du cuiure, & de sa minire. Chap. 3.

Ov Thomme qui s'entend de ceste miniere d'ai-🌋 rain, dit qu'on en trouue en diuerses parties du mon de,& principalement l'Italie en estre tresriche:com bien qu'on en tire peu: parauenture plus par faulte d'vne pusillanimité d'auarice Italienne, qui a pouuoir de nous fai re paresseux & tardiss à la resolutió de ces nobles haulx & beaux desirs, qui par raison nous deuroyent faire courir en haste à telles entreprinses:ou paraduenture parce que nous sommes accoustu mez sinon aux gains accoustumez, & de faire entreprise, en laquelle se demonstre certaine asseurance de retirer auec vtilité ses deniers. Il pourroit estre que ce fust en partie par les communes facultez & moyens des particuliers, qui sont petites, au regard de telles entreprinses, qui ne se peuuet coduire sinon auec grand despence: & dauantage sont doubteuses, par ce refroidissent les courages, & au lieu de les eschauffer, y introduisent la crainte du dommage, craignant qu'on y perde auec le temps les labeurs, & les despens qu'on y feroit. Adonnez-vous y donc, vous persuadant la difficulté de la trouuer, l'impossibilité de l'auoir, & auec les forces des biens & des hommes pensez qu'il vous fault tirer des tresdurs os des montaignes les minieres à ce qui se peult adioindre. Dauantage ce que beaucoup de gens craignent, que comenceant

menceat telles entreprinses, on ne soit de certains ignoras mocquez, lesquels pensent qu'il soit meilleur de se faire louer d'estre deuenus riches par force viures, pilleries populaires & choses vituperables, que de ce mettre en vne chose iuste à peril de blasme de tels ignorans: comme ainsi soit qu'ils sont beaucoup plus à blasmer. Et cecy est vn erreur plus inutile, que celuy de telles per sonnes, qui par tel esgard s'en gardent: & principalemet comme sont Princes & personnes puissantes & riches, qui ont occasion & commodité de pouvoir non seulement comencer, mais poursuiure vn si vtile & louable effect, comme à tirer les minieres:& seulemet par pusillanimité se tirent en arriere: ou bien qu'ils prestent les oreilles aux abais des ignorans repreneurs, ou par leur propre volonté, veulent estre prisonniers de la vilaine & detestable auarice, & de l'erreur des dessusdits. O combien est beaucoup plus grand ledit erreur, que pour acquerir richesses, ils ne craignent point les tres perilleuses & prosondissimes eaues de la mer, ne la violence & contrarieté des vents, ne les continuelles molesties & inquietudes tant de corps que d'esprit, ne les euidens dangiers de perdre la vie, ne les intollerables malaises & afflictions de chault & de froid, & d'infinies autres choses. Lesquelles au pensement & non seulement à la veuë, deuroyent rendre quelque raisonnable & fortissime courage que ce sust tout eston né, outre la continuelle anxieté, qu'on a de la crainte & paour d'estre là prins des coursaires ou infideles, ou autres semblables gens. Parce que bien souuent aduient que s'ils vueillent eschaper la vie, ou se sauuer en liberté, il se saut bien souuent ietter entre les bras & misericorde des treshorribles vndes de la mer monstrueuse, qui bien souuent sont plus cruels ennemis que ne seroit leur cupide chercheur. Et en telle leur entreprinse n'ont aucunefois asseurance que de la grosseur de deux doigts de bois, & bien souuent moins. Mais ie diray dauantage d'vn mechant clou, ou bien d'vn peu d'estoupe poixée. Ausquels s'il auient que quelqu'vnes de ses malencontre luy defaillent, bien souuent payent la fraude & l'vsure de leur temerité, auec vne telle repentance, estans tout en vn coup abysmez & la personne & les richesses

ensemble, en la grand gueule & profondite d'vn tel monstre sans aucune esperance d'en eschaper. Et si parauenture telle chose ne leur aduient, telles gens sont continuellement au chemin de mal repos, ne regardant qualité de temps ne saisons, ny le iour, ny la nuit, ny plus les vents contraires que les prosperes, auec lesquels l'hyuer outre les grans froidures qu'il leur apporte, sont auec eulx en continuelle bataille. Et au contraire en esté parce qu'ils leur faillent, ils se trouuent sous la reuerberation des grandiffimes chalcurs du foleil quasi pour vaincus dedans la bonasse ou repos de la mer, desquels & des chaleurs excessiues sont destruits. Lesquelles choses susdittes & beaucoup d'autres, combié qu'ils se voyent, & de iour en iour le prouuent, neantmoins il y a des personnes tellement tirées d'auarice, qu'ils ne s'en sçauroiet abstenir. Sans considerer que combien qu'ils arriuent au lieu designé, ils se trouuent estranges en païs incongneu, & entre gens plus bestiale qu'humaine, & là ou on n'vse point de leur langue, & qui de tout sont de nature & de coustumes differentes aux beaux vsages que raison a fait nourrir dedans nos païs & prouinces. Et pour cecy voyant comment ils laissent icy tant de richesses de graces singulieres toutes comme perdues & abandonnées, & comme si elles estoient telles, qu'elles ne peufsent à leur cupidité suffire : ou bien que difficilement & qu'autrement n'en peussent jouyr, sauf qu'auec les moyens dessufdits, il m'a semblé pour descharger vn peu ma cholere contre telles gens de faire ceste digression, vous disant ce que ie dy. Et principalement parce qu'à tels on peult dire que les tresors que ie dy leur soient en la sorte que i'ay dit assemblez en leurs coffres iusques sur leurs propres parens. Et despouillant les hospitaux & lieux dediez à dieu & des eglises, desrober les choses sacrées & les publiques de leurs pais mesmes quand ils le peuuent. Et dauantage ie congnois qu'il s'en treuuent de tels que non seulement font faulte vers aultruy, mais à eulx mesmes, non pas seulement aux vestemens & autres commoditez, mais de leur viure necessaire & conuenante, ne congnoissant ne consciece, n'y pitié, n'y autre chose, soit la raison, soit chose licite ou illicite.

illicite. En telle sorte que souvet il ne se soucie de disamer la gene rosité & clarté de leur lignée, en ce demettans quelquefois à tels exercices que quelconque homme pour vil qu'il foit, deuroit auoir horreur & grande honte non seulement de l'auoir fait, ains de l'auoir pensé. Mais combien dirons nous qu'est grand le nombre de ceulx qui l'appellent marchans, lesquels seulement pour acquester donnent leur facultez acquises à personnes que iamais n'ont veuës. Et ne sçauent sinon par breuet ou par lettres qu'ils sont, lesquels incontinét qu'ils ont telles choses en leur pouvoir, ou ils les jouent, ou les dependét en yurognerie & en paillardisc. Parquoy toute chose contraire qui leur aduient est pour vn leur propre chastiment, puis qu'ils comettent tel erreur que de laisser ceste voye naturelle iustissime &bonissime du labeur, &tirer de la terre, qui est le plus grand fruict qui se puisse trouver, puis que si li beralement la nature pour nostre service la produit. Et ne pésent pas les aueugles & gros ignoras, combien tels affaires sont louables & vertueulx. Et comment par moyen de tirer telles minieres, il pourroit aduenir qu'en vn seul iour, voire en une seule heure, non pas auec leur propre peril & labeur, mais auec celuy scul de leur ouuirers & mercenaires, sans aucuns dangiers, sacheries, outrages, ou autres empeschemens des chemins, ils pourroient deueuir tresriches, & auoir de l'or & de l'argent beaucoup plus grand' abondance que n'en sçauroit iamais rendre la vituperable vsure, ou la dangereuse nauigation, ou quelque autre sorte que ce soit des peuraisonnables & pernicieuses entreprinses. Parquoy ie dy & conclud que ces dons de si excessives graces que le Ciel concede, iceulx laissant à la posterité des suturs siecles, & ne les meritent pas & defaillent à eulx mesmes, & à la patrie & prouince là ouils sont nez, à cause des grandes vtilitez & commoditez qui s'en ensuiuent. Et dauantage defaillent à la nature, parce que les choses qui sont d'elle produittes, ne sont de telles gens autrement estimées, que si en tellieu elle n'eust rien ou bien quelque chose inutile produit. Dont on pourroit dire dauantage qu'ils defaillent & font iniure à tous les viuans autaut presens comme aduenir:pourautant qu'ils n'aydent pas autant come nous sommes

tous obligez à la generation vniuerselle. O de combien grande peine & reprehension seroient dignes les laboureurs, si quand les fruits de la terre sont en maturité, en lieu de les recueillir ils les laissent pourrir aux champs & du tout perdre, comme font ceulx icy? Et pour tout certain on voit, & ceulx icy fils vouloient, verroient aussi le grand erreur qu'ils se commettent, principalemet estant des richesses tant cupides comme ils sont. O quel grand erreur font ceulx qui mettent du tout leur soin & cure à tirer les minieres, dedans lesquelles toute despence qui se met bien peu souvent aduient qu'elle ne retourne au double, sans le peril d'estre rompuë en mer, ou des autres dangers, lesquelles en tous les autres chemins, va querir richesses, ont coustume aduenir, & outre aux choses predictes, encores que lesdits dágiers n'aduinsent pas. Les moissons & recreutes ne viennent sinon vne sois l'an, comme de la labourieuse agriculture, mais en ceste cy continuellement, de toute saison, & de tout temps & à toutes heures. Et dauantage souvent en telle quantité, qu'ils vueillent les recueillent, s'ils vueillent mettre en œuure le pouuoir, l'esprit la patience, & le vouloir de continuer iusques à tant qu'à ceux qui cherchent, se donne la voye de paruenir, là ou la chose de faict se retrouue. Mais laissant maintenaut telle digression, combien qu'il me semble d'en pouvoir dire davantage, ie m'en vueil retourner à l'ordre de nostre chemin, duquel non pas sans cause grande m'estoy e destourné. Et maintenant ie vous dis ainsi que la miniere de l'airain, comme les autres, l'engendre dedans les pierres des montaignes, d'vne substance elementaire terrestre auec peu d'acquosité, auec proportion des autres qualitez & des substaces necessaires, qui sont nourris de l'influence deuenus, auec les qualitez generatiues & productiues, que la nature luy concede. Et ponrautant qu'elles ne sont pas de si grand purité & si subtiles, elles ne peuvent pas encore faire si bonne decoction ou mission, comme celles de l'or, ou de l'arget. L'airain en sa particuliere nature, est iugé par les philosophes estre chaut & sec: & en sa generation sa substance est quelque pen aduste & qui rechause. De ce que procede la rougeur de couleur. Et parce que les autres Substances

substances à cause de leur impurité ne sont pas bien conioinctes ensemble, elles le font estre imparfait. Les maistres qui en labeurent, quad il est seul, l'apellent metal malade, terrestre & pailleux: & à cause de telles imperfections ignoble, & principalement parce qu'en labourant se conuertit en chiasse, & dedans le seu facilement se calcine & resolut en pouldre, & sa facilité d'estre tiré, ant contraire à la nature des choses trop terrestres, ils vueillet qu'elle procede de la grande vnctuosité mineralle qui est en luy. Lesquelles choses de speculation mettant à part, ie vous dy que sa miniere se monstre de diuerses couleurs, & aussi s'engendre en diuerses sortes de pierre, & auec luy quelques fois la nature produit l'argent, & quelques fois le plomb. Mais le signe qu'il demon stre en ses sumositez, quel miniere, c'est à la voir non pure, elle les fait azurez & iaunes, & les lieux ou telle miniere l'engendre, souuent se congnoissent par la rupture de sa pierre, pource que (sauf que de l'or) là ou ce metal s'engendre, il le rompt & brise plus qu'aucun autre des metaux. Ce que fait semblablement celle de l'argent vif. Et croy que de cecy soit cause son aduste substance, laquelle ensemble auec sa grande chaleur enerue & destruit l'humidité des parties conjoinctes dedans les pierres. Laquelle parce qu'elle est pleine de seu, chassée de l'humidité & frigidité des eaues inferieures pour fuir les natures cotraires, cherche de se retirer en hault, & quasi à force comme elle entre par tout, ainsi comme dedans les pierres, elle les va viuissant & derompat comme i'ay dit. Lesquelles choses quand elles se voient, font manifeste indice, non seulement qu'elles ont en soy miniere, mais qu'elle est d'airain, & qu'il y en a grande abondance. Mais par ce que l'on ne peult auec l'œil penetrer dedans les choses interieures, il faut venir à la congnoissance du vray essay. Et par ce faut cauer quelque peu de ladicte miniere qui se monstre au decouuert, & diligemment vne & plusieurs sois en faire essay. Et si elle est de couleur bleu en pierre ou roche grise, auec quelque petite veine de vert, ou de couleur jaune, on en peut estimer vn grand proufit: parce qu'elle donne indice d'y en auoir beaucoup. Encores on en trouve quelquefois d'autres de mesme couleur,

mais non pas si obscur qu'elle semble noire, qui sont aussi bonnes & faciles à reduire: & en somme sur toutes autres celle qui se trouue dedans le moyne ou labereau, de couleur verdoyant sur le bleu, c'est la plus pure & la meilleure. Et donnez-vous de garde que là ou vous la trouuerez de debile couleur, ou dedans la dicte pierre, ou dedans l'autre, elle sera de peu de substance. Et à celle fin que vous ayez plus de certaineté, là ou telle miniere soit, outreà beaucoup d'autres signes que ie vous ay monstré: ie ne vueil faillir à vous dire que vous ayez esgard pour mieux la trouuer aux rocs & pierres descouuertes aux montaignes, entre lesquelles vous verrez quelques parties reluisantes comme de talche, & aux eaues qui des monts descendent. Lesquelles outre qu'elles ont en soy certaine verdeur, rendent au goust vne metalique saueur: & le temps d'esté sont tresfroides, & l'hyuer tiedes. Et souvent là ou elles s'arrestent, sont vn lict de putresaction verte, grosse & gluante. Par lesquels signes les hommes practiciens prennent non seulement esperance, mais quasi vne certaineté de deuoir là enuiron trouuer miniere d'airain. Laquelle comme ay susdit tirée, & comme ie diray preparée & sondue, si vous en auez grande quantité, vous aurez contentement de tout vostre desir. Parce que posé, qu'elle ne sust en toute persection, la quantité recompense: par ce que la nature benigne nous en produit & donne. Et à celle fin que nous en accordons à nostre besoing, elle l'afaicte flexile & ployable, & disposée aux fusions: & aussi a fait la commodité d'en faire infinies compositions pour ouurages. Et est quasi tout le fondement des sophisticaux alchumistes, ains c'est leur anatomie, comme aux philosophes alchumiques le mercure. Et en tous les pais du monde l'airain se met facilement en œuure, & facilement se tient en couleur jaune, auec la callamine ou tutie, & bien souvent de telle couleur qu'à l'encontre d'icelle, l'orl'accompagnant se calcine, auec pouldre de soufre, ou auec sel alteré, & se fait de rouge blanc, en la messant auec l'estain & auec l'arsenic, ou quelque autre sorte de venin, que vous le fondez. Il y en a quelques vns qui dient qu'auec le moyé de certaine leur art par cimens, & autres preuues materielles, ils en

ils en tirent quelque partie d'or. Que s'il est vray qu'il en contienne, ie croy que ce soit bien peu. Par ce que ie ne congnois en luy mistion qui se conforme auec s'or, neantmoins si ainsi est qu'ils le facent, d'autant plus le faut estimer entre les belles œuures de Dieu & de la nature.

De la minire du plomb & de sa generation. Chap. 4.

E poursuiuray maintenant en ce chapitre à vous parler du plomb, dedans lequel, parce qu'il y abonde beaucoup de partie aqueuse, & pourautant qu'il

a encores les autres substances concurrentes à sa composition fort mal messées estant en icelle grande impurité. Et est dit metal imparfait & lepreux, & peu fixe, comme il demonstre apertement par safacile fusion. Et parce qu'il se conuertit facilement pour la plus grand part en chiasse quasi terrestre: Outre à la painture qui le laisse aux choses là ou on le frotte. Neantmoins considerant ses effets nous iugerons qu'il est metal, auquel nous sommes tenus d'auoir grande obligation: Pource que la nature nous a donné dedans les cœurs si grand soif & desir d'auoir or & argent en grande quantité, & aussi les pierres precieuses. Lesquelles choses si nous n'auions le plomb, ou vrayement nous ne les congnoistrions point, ou bien nous trauaillerios en vain pour les auoir:parce que sansson moyé il ne seroit possible d'auoir seu tirer de l'airain l'argent & l'or, & aux pierres precieuses oster ce voile terrestre & pierreux, qui leur beauté & clarté couure & obscurcistine finalement sans iceluy les eussions sceurendre pollies ou quarrées, ne leur donner la perfection de leur splendeur. Et pour conclusion si la nature tresliberale de ces excellences ne nous eust donné ce metal, comme elle à fait, nous pourrions parauanture dire que nous serions priuez de toutes le choses : lesquelles ou par leur beaulté, ou par la difficulté de les auoir, ou parauanture par quelque leur excellente vertu, si precieuses nous estimons: & parce come cho se vtile nous le deurions auoir en pareil prix & estime comme

nous auons les choses que tant estimons, puis qu'il est comme

i'ay dit, la cause & moyen que nous possedons tant les pierres precieuses, comme le plus parfaict des metaux. Et auec la seurté & faueur d'iceluy, nous nous osons enhardy d'aller iusques dedas les entrailles des tresdures montaignes, à trouuer dedans les regions & lieux desers & sauuages les autres metaulx, & de cestuy cy ainsi comme il cherche tousiours d'accommoder les effects de tous les autres, aussi la nature en a donné grande abondance. Tellement qu'il y a peu de lieux mineraulx, là ou il ne se trouue de sa minière: quasi comme s'il se vouloit offrir au parauant pour ayder à nos necessitez, comme ainsi soit que les substances des minieres qui en soy ont or ou argent, iamais ne scauroient estre sans luy separées: Pouraurant que sont choses à nos yeux incomprehensibles. Et que comme on voit, autrement ne seroient en foy vnies. Que comme les esprits sont dedans les corps viuans, ainsi comme il appert en diuerses mistions de metaux couenans l'vn à l'autre, comme l'argent, l'or, le cuiure, le plomb, & parauenture le fer. Et dedans les minieres fondues souuent tous quatre se trouuet ensemble meslez, & n'est possible par autre moyen les voulant tous conseruer, de les separer chacun à par soy, sauf auec le plomb: Et depuis tant de nobles vtilitez. Dauantage il ne cesse par ces autres vertus d'aporter beaucoup d'autres commoditez aux humains, parce que insques aux medecins, qui en beaucoup de medecines s'en seruent. Et en particulier les dames luy sont fort obligées, puis qu'auec l'art il se dispose à certaine blancheur comme de ceruce, laquelle a puissance en leur faisant masque, de couurir toute leur apparente & naturelle noirceur: & faire en telle sorte qu'elles trompent la saincte veuë des hommes, en se monstrant de noires blanches, & de tres-laides belles, au moins non pas si laides. Mais laissant à present de reciter toutes ces particulieres vertuz pour n'estre trop long, ie vous dy retournant à nostre chemin, que la miniere qui produit & engendre tel metal, se trouue en beaucoup & diuers pais, & en diuerses pierres & terres, & quelques vnes se trouuent messées d'argent, & quelques autres meslées d'or & d'argent ensemble. On trouve communemet en telles minières vne pierre spongieuse appellée colombine,

colombine, qui est de couleur blachatre, semblable au treuertin, auec certaines pointes dedans qui sont fort dures à tirer. Or on trouue encore en vne autre espece de pierre de couleur rouge quasi semblable à la pierre ferrugineuse rouillée qui auroit esté en l'eau. Et dauatage on en trouue en certaine pierre de couleur cendrée, comme en Andalusie Aggioaga. La meilleure miniere entrre toutes, ainsi que l'experience se trouue, est celle qui naist dedans le roc blanc dessussit. Principalement celle est de menu grain & claire, ou en vn certain terrain, lequel seulement en le lauat quasi se purifie. De ce metal toute miniere en quelque lieu qu'elle soit facilement se tire, & estant tirée dauantage facilemet se purge de la superfluité terrestre. Il se sond auec peu d'art par foy seulement, & encores souvent auec d'autres minieres pour euiter labeur & despence : ou bien pour disposer les autres qui feussent dures à plus facile fusion : ou pour defendre de la grande ardeur du feu, afin qu'il ne laisse brusser l'arget par l'arsenic, ou de paour qu'il ne l'éporte. On fait pour cecy (quand il est pur) pour le fondre vn fourneau quarré, ouuert par dessus, grad & hault, selon le vouloir du maistre, de forme semblable à cestuy là qui se fait pour fondre auant de l'air. Et au moins quand il aduiendroit qu'on eust bonne quantité de miniere, faire vn quarré de trois ou quatre bras. Et apres au plain de la terre à trois quars de bras, ou peu plus. Et en lieu de griles de fer y faire autant de petits ars comme en peult tenir la capacité du lieu, les faisant d'vn doigt pres l'vn l'autre: & au fond faire à trois faces, comme vn taiz de pol dedans vne terrine. Lesquelles feissent par leur dependence vn canal: & l'autre face & celle de deuant faudroit laisser ouuerte pour l'entrée du vent. & pour la sortie du plomb. Ce pendant qu'en ce fondant il chet, la laisser ouuerte. Et ainsi par telle forme que ce fond estant semblable à vn canal, le plomb courant puisse arriuer en vn receptacle grand fait par derriere, ou du costé de la bouche que ie vous ay dit, qui se laisse ouuert par le ventre, & pour tirer le brasier qui chet de la terre de la miniere. Et ainsi de ce plomb purgé qui va dedans le receptacle, le laissant en iceluy refroidir: en vne autre forme on en faict de grands pains de tel

poix que lon veult. Et cecy est la voye commune qu'on a accoustumé de tirer le plomb, par laquelle aussi on pourroit tirer les autres minieres, si elles n'estoient trop aigres: & à celle sin que mieulx vous pouuez coprendre la forme que veult auoir le fourneau, ie vous l'ay icy le mieulx que i'ay peu en peignant demonstré. Auquel quand vous vouldrez faire labourer, au dessus des arches le met vn lict ou renc de boys, & puis se couure de charbon, & au dessus se met vn lict de miniere, & ainfi puis vn autre lict de boys de charbon & de miniere: & ainsi emplissent le forneau iusques en haut, & y mettent le feu, le laissant de soymesine peu à peu labourer. La miniere qu'on met dedans, doit estre en petites pieces ou bien pillée, & bien lauée ainfi que vous voulez, ou que vous cognoissez qu'il est de besoing, & la laissant en ceste forte là bié escouler, & en bien laisser sortir le plomb, la terre demeurera toute seiche sur les arches, ou bien entre les charbons, & dedans les cendres se trouuera cheutte inutile, si paraduenture il ne tenoit autre metal. Et en ceste maniere il s'en peut continuellement fondre, en adioignant ainsi comme les lices vont, abaissant nouvelle minière auec boys & charbon: & en ce cas que la miniere fust de nature de roch, ou tint autre sorte de miniere, tellement que par sa durté, la minière dessussitée ne peust seruir, vous prendrez miniere bien pillée & bien lauée, & ferez vn receptacle à la mode d'vn ceneracio ou de cendrée de terre d'argille, de cendres & feuilles, grand ainfi que vous voulez, & en ice luy bien serré & bien battu ou pillé, & finalement recuit & fait bien chault auec charbon bien allumé, vous mettrez dedans vne quantité de plomb bien purgé. Et puis auec boys & charbos que vous y aurez mis, quand vous le verrez bié chault, vous irez mettant de la minière, à celle fin que peu à peu eschausée elle voise choir au milieu du bain, & se fondre. Auquel donnerez à costé vn peu de sortie, à celle fin que selon le plomb se sondant il puisse sor tir dehors, & auec vn fer tiendrez le bain net de la chiasse ou escu me. Et en cas que ceste sorte: si devat declarée par la forte mistió de la miniere, ou par l'adustion de la pierre ne pust seruir, & y failleust mettre le seu plus fort, vous vserez de la maniere ou long tuyau

tuyau comme on fait aux autres metaux. Combien que si vous venez à tel effect par necessiité, ce ne sera pas miniere de plomb, ains seront matieres de quelque odeur de fer sauuages & dures. Et pour autant qu'il est possible que vous ne sachiez pas, & desirez de bien sçauoir la maniere de telle susion dedans les choses consequates, & aux procedures du liure vous sera declarée. Mais par ce que ie vous ay dit qu'il est bon de fondre toute miniere de plomb auec celle de l'argent, ie vous dy qu'en ceste sauuage plus qu'en autre est vray, par ce qu'elle attét vn peu plus le feu, & s'empaste l'une auec l'autre, & l'une par l'autre se sondét en un temps & l'argét se defend mieux du feu. Et que telles minieres qui ainsi font, doyuent ainsi faire, non seulement s'est veu & peut voir con tinuellement l'experience, mais la raison apparente y est. Pour autant qu'entre les metaux & la pierre, la nature a fait certaine colligance d'vnion amiable, par laquelle l'humidité du plomb & l'aridité, & le chaut auec le froidse conioignent ensemble, & ainsi se temperent ensemble, & celle qui est dure se fait moyennement molle & apte à susion: & tost sort du tourment du seu, & plustost qu'elle n'auoit pas fait de par soymesme. Parquoy l'arget se vient à conseruer, par ce que le plomb est metal qui auec tous autres se lie:mais auec nul ne se lie, tellement qu'il ne se puisse separer, sauf auec l'estain. Parquoy les ingenieux maistres y ont non seulement trouvé la dessence de l'argent en sa fusion, mais le moyen de le separer des autres metaux, & le purger de toute autre compaignie. Et les alchumistes aussi se seruent fort de luy en leurs operations, maintenant le calcinant par foy seul, maintenant auec l'estain, par le moyen de tresfors & puissans feux de reuerberation, combien qu'auec le soufre, le sel commun & l'arsenic, se calcine. Mais il me semble que sa calcination faicte par feu de rabat ou de reuerberatio fait vn merueilleux effet, &digne de n'estre obmis par silence, par ce qu'on trouue en effet. Car ils croissent huit ou dix pour cent de poix plus qu'auant la calcination. Dont considerant qu'elle est la nature du seu, lequel toutes choses diminuant leur substance consumé, c'est chose admirable d'ou procede cela que deuant diminuer le poix, on le trouve creu. Car ayant long temps esté au feu, il semble qu'il se doit consommer vne partie. Ce qu'on voit au contraire. Parauenture que ce seroit par la nature du seu elementaire, qui là dedans se consume. Et pour rendre raison à tel affaire, on dit que le corps tant plus est dense en sa nature, tat plus est gref (ouy bie croissant de poix)& de telle composition de plomb luy estant leué du feu, comme à metal mal meslé, les parties acrées & aqueuses deuiennent solides:parce qu'estant rencloses, l'air qui les tenoit en quelque legieresse est dechassé. Et ainsi comme chose abandonnée chet en soymesme, & ainsi vient à demourer plus en sa grauité ou pesanteur. Comme encores on voit aduenir le mesme à vn corps d'vn animal mort, lequel en verité pese beaucoup plus que le vif. Car comme on voit estant resoubs les esprits qui le soustiennent en vie il chet. Et ne sont les dits esprits ( qu'on puisse comprendre) autre que substance auec qualité d'air que le souslieuent vers le Ciel & l'alegierissent, laquelle substance separée, les forces acroissent aux choses graues qui le tire vers le centre. Et ainsi se resout le doute que i'ay proposé.

Del'estain & de sa miniere. Chapitre. 5.

Vi seulement par la veue prendroit l'occassan de considerer l'estain de sa blancheur, pour certain il croyoit que ce sust argent trespur, ou quelque chose à sa nature bien prochaine. Et ce tant plus dauantage comme estat manié est trouué de plus grande

durté que le plomb, auec lequel il y a plus grande & plus prochaine semblance. Mais qui auec la vraye experience cherche, congnoist que de tous les autres metaux il ny en anul qui moins auec luy convienne, considere que l'argent se messe auec tout metal, & aussi faict l'or & s'vnissent l'vn auec l'autre, & ainsi sont les autres, & sauf leur couleur ils changent peu leur nature. Mais là ou cestuy cy se trouue, les empoisonne & corrompt, non autrement que seroit vii sort venin, & saict tel esse non seulement auec grande quantité de luy, mais pour petite qu'elle soit. Ains ce seroit ce seroit assez à l'or & à l'argent pour se corrompre, l'odeur seulement du lieu, là ou il aye esté fondu, & ainsi au ser & à l'airain: car tous les rend fragiles & suiets à rompre. Et ainsi d'autant que en plus grande quantité se trouue, tant plus fait en iceulx tels effects. Les contemplateurs des choses naturelles disent que cela procede de sa grande aquosité, subtile & mal cuite, & quasi semblable à celle de l'argent vif, auec laquelle moyennant sa subtilité qui se conioint auec culx, il s'espend en icelle matiere onctueuse & visqueuse qui est dedans iceux metaux, & ainsi les rends mols & affoiblis, destruit & rompt en telle sorte, qu'il les conuertist en vn autre nature, fauf le plomb. Lequel combien qu'il altere, on ne voit pas qu'il y face si grande mutation, pource qu'auec luy tient quelque conuenance proportionée de nature. Parquoy les alchumistes le nomment le blanc plomb. Et comme vous sçauez il est metal fort congneu. Parquoy l'humain vsage s'en sert à faire diuers ouurages. Pourautant que là ou il sengendre on en trouue assez: & parce que aisement se fond à tout seu & à peu de peine. Luy pur & meslé auce plomb s'estend fort bien soubs le marteau, tellement que quelquefois se rend plus subtil que papier. On faict d'iceluy communement vaisseaux à menger ou garder choses liquides. Et combien qu'il ait quelque odeur de metal, neantmoins iamais ne l'espend si fort qu'en quelque chose qu'il reçoiue se puisse sentir, ne par l'odeur ne par le goust. On congnoist tel metal estre d'autant plus pur, d'autant que plus monstre sa blancheur, ou que estant rompu comme l'acier se monstre grainelu, ou en le ployant en quelque endroit subtil:ou le mordat on sent vn certain cry comme seroit de l'eau congelée du froid. Sa miniere, combien que ie ne l'aye iamais veu, pourautant qu'il f'en trouue en peu de lieux, neantmoins felon ce que i'en ay ouy dire aux plus experimentez, le plus & le meilleur qui se trouue en l'Europe est celuy qui se tire en Angleterre. Et ay ouy dire qu'on en trouue encores en Fladre, en Boesme, & en la duché de Bauiere. Mais à cause des noms estranges ie ne puis reciter les lieux. Mais pour le peu d'interest cest assez que vous congnoissiez sa miniere, qu'elle s'engendre come celle des autres metaux

és montaignes tresaspres en certaine pierre blanche. Et disent qu'en quelques autres pierres tirantes yn peu sur le jaulne, & en vne autre de couleur gris obscur, Er quelques autres en vne pierre de couleur incertaine toute spongieuse & quasi semblable à celle d'ou se tire le plomb. Mais la pierre est plus tendre & toute pleine de veines, & lignes rouges & grises. A ce que i'entens, il ne se tire point autremet de sa partie terrestre que faict le plomb, c'est à scauoir à four ouvert. Et comme ie vous ay dit, c'est vn metal qui corrompt les autres quand il s'incorpore auec eulx tellement que qui vne seule partie mettroit entre cent d'airain, de fer, d'argent, ou d'or, il leur oste leur couleur & leur traictable douceur. Etest vray ce que beaucoup disent qu'il n'a point de son de soymesme, mais en endurcissant les autres metaux les red resonans, non autrement que s'il y mettoit l'esprit & leur viuifiast les substances, faisant par telle composition, comme de deux corps foibles, vn tiers qui n'est plus ne l'vn ne l'autre, ains est du tout divers, frangibles & beaucoup plus dur, qui n'estoit premierement nul des deux. Ce que paraduenture aduient, parce que les parties de l'estain affoiblissent & rompent les parties de l'airain. Et auec cecy par la diuersité de la nature des susdits metaux, les parties de l'estain ne s'unissent pas si bien ensemble, comme elles estoient. Et semblablement celles de l'airain estant multiplié en eulx l'humide auec l'humide, le sec au froid de l'autre. Et ainsi rendues les parties plus dures & espoisses viennent à sentir plus les coups, & en faisant vn resonement ou cry en l'air, se respandent comme on voit aux cloches. La blancheur que l'airain introduit dedans les autres metaux est, parce que comme chose aqueuse ou subtile en tel esfect s'espand, & gaignant estaint la rougeur de l'airai, ou defaut la iaunesse de l'or, de rouge ou iaune rendant tresblanc, de sorte qu'il monstre beaucoup plus grande blancheur que n'estoit celle que premierement l'estain mesme monstroit, laquelle combien qu'il la monstre, il ne me semble pas qu'elle soit. Mais pourautant que l'vn & l'autre ont prins la durté par telle composition, ie croy qu'il la monstre plus grande parce qu'elle à plus forte lumiere, lustre & splendeur, laquelle se tire de


la polissure plus grande qui se faict sur la plus grande durté, & laquelle estant receue du tiers corps, procede de ce que la qualité huyleuse tenante & visqueuse qui fait le nerf des metaux, se des strempe & defait, & les rends obcissans & traictables aux œuures des artisses & ouuriers. Et cecy sont les raisons, lesquelles selon mon opinion se peuvent donner de telles choses.

De la miniere du fer, & de sa nature. Chapitre. 6.

N beaucoup de païs la miniere du fer est tresabondante, & principalement en l'Italie, là ou non seulement en est de grande abondance, mais de plusieurs & diuerses sortes. Et en noz pays icy de Toscane cest choie fort congneuë, parce qu'ils sont situés aupres de l'Eba, laquelle en est tant copieuse & riche, qu'elle surmonte tout autre lieu en qui telle miniere se trouve. En sorte que non seulement tout le pais de la Toscane de ses tels biens rend fertile en grade quatité, mais prouuoit plus qu'aux deux tiers de l'Italie, de la Sicile, & de la Corse: & paraueture encor en quelque autre lieu estrange. Et outre à cecy telle miniere est de si grade perfection, qu'elle est cause principale que lon ne se soucie d'en tirer d'autres lieux beaucoup en Italie, là ou il y a si grande quantité, comme par les signes & essays d'icelle se voit: que qui en voudroit tirer en trouueroit grande quantité. Mais voyant la bonté de ceste cy, & la facilité d'en pouuoir finer, outre à la certaineté du coust & despence, de laquelle on fait communement autant comme on veult auoir des choses desirées, faict qu'on laisse de chercher l'autre. I e ne vueil outre ses autres louanges obmettre à vous reciter de ladite miniere de l'Elbe vne chose merueilleuse, laquelle est que pour la quantité qu'en tant de siecles continuellement s'en est tiré & tire, non seulement les montaignes, mais deux telles isles, comme ceste là, en deuroient estre anichilées & equalies à terre, en a neantmoins, & plus & de meilleure que iamais fen tire. Tellement qu'on a opinion de beaucoup qu'en certain temps en ce mesme terrein, d'ou l'on la tire, elle soit de nouueau

regenerée. Ce que s'il estoit vray ce seroit grand chose, & se monstreroit vne grande disposition de nature ou son grand pouuoir du Ciel. Et pour vous en dire la verité, ceste miniere est de telle nature que pour en tirer le fer & le reduire à purité, elle n'est point suiette à la violence des grands feux, ou de beaucoup de subtilitez & labeurs extraordinaires, comme les autres, mais seulement la mettant à la fonte deuant la bouche des fouflets auec feu de fusion ordinaire, on en tire le fer tresdoux & traictable. Duquel on peult facilement faire quelconque labeur qui a pouuoir estre fabrique, non autrement que si c'estoit vn argent ou autre metal plus traictable: par les grands effets clairement monstre sa grande purité, & qu'il ne contient odeur d'airain ne d'autre metal nuisant à sa vertueuse qualité. De là ou procede qu'il n'est point de besoing de seux puissans & de grads fourneaux pour la nettoyer, comme on a de coustume à beaucoup d'autres, & principalement en Italie à celles qui sont au pais de Bresce en Valcamonique, mais seulement luy est de besoing de vne simple fonte & vne paire de souslets, non pas beaucoup plus grands que les communs accoustrez au lieu oportun pres d'vne petite bute, comme vne montagnette, l'ayant rompue premierement comme noisettes, & luy ayant fait comme vne closture tout alentour des plus grosses pieces de minieres à forme ronde ou d'autres pierres mortes: & non suiettes à se briser & rompre, pour retenir le feu & le charbon estraint & cotraint. Auec lequel charbon celle que vous volez fondre se couure, & puis auec les fouflets aplicquez à vne rouë agitée par eau auec vn seul feu de huit ou dix heures, se fond & se purge de la matiere terrestre que elle cotient: Et ainsi comme vne cire purgée demeure au fond:le fer duquel on leue les pierres, & ainsi chault se tire le plus separement qu'il est possible, puis auec masses se ropt en pieces, lesquel les se portent rechauser à l'ouurier du marteau, & en fait on barres ou queuzes. Et ainsi faite ceste operatio, qui se fait deux sois la sepmaine à chacun estalier ou astelier, & s'appelle faire de la cole. A la mesme forge se reprennent lesdites barres ou pieces, ou le premier ser melmes, & se rechause bien. Et ainsi chaut se traitte

traitte auec le marteau, & l'estend, & se fait en telle forme qu'on veut, ou rond ou quarré, laquelle reduitte à sa souueraine perse. ction, on ne trouue point qu'elle deschet plus de quarante ou cin quante pour cent, que tout le reste ne soit ser trespur. Et parce qu'il en y a bien peu qui soient messées auec les autres minières, ou qu'elles ne soient aigres & sauuages, il n'advient à nulle autre de si peu dechoir. Car quasi toutes ont soing de passer par le milieu des forts & puissans feux & de grands fourneaux, & d'vne grandissime despence de charbon, & de grande multitude d'ouuriers: parce qu'autrement leur nature sauuage ne se peut donter, pourautant qu'elle est composée de mauuaises mistions ou d'odeurs des autres metaux. De laquelle quelquefois sont si pleines qu'à grand peine s'en peuvent-ils deliurer. Et estant ieune ie vey par experience en nos lieux de Sienne en la valée de Bocchegian, là ou du seigneur Pandolfe.P.estoient beaucoup d'esco liers à forger ordonnez: lesquels mettre en œuure ayant la cure, ie prins des dittes minieres outre à celle de l'Elba, lesquelles voifines d'icelle se trouuoient, & des vnes & des autres ie vins à faire vne bonne pratique. Mais de celle de l'Elba ie vous ay assez parlé. Maintenant ie vous diray autant que i'en ay entendu des autres fortes semblables à celle de Biscane de Bresciane & de Buti. Et premierement presupposant que vous ayez trouué miniere, & en tire grande quantité, & recuitte, & esleuée & repurgée & lauée, il est de necessité auoir ou vn ou beaucoup de sours (Car ainsi s'appellent certaines grandes manches que nous appellons fornaises faittes à mode d'vne grosse cheminée) qui contiennent beaucoup de charbon, formée à la mode que ie vous monstreray cy depainte.

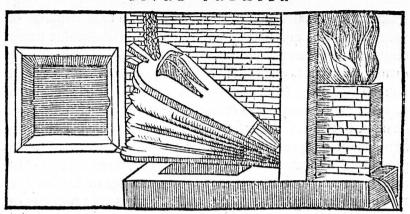

Et en apres vne grand paire de sousslets appuyez au costé de la dicte fournaise, en mode d'vne paire de grades aelles, qui soyét haulx de six à huit bras. Lesquels meus d'vne grande & puissante rouë à eaue, auec laquelle sont appliquez, sont vn tresgrand espace dedans pour faire enster. Et ainsi auec leur force de sousier, iecte dedans la fournaise entrans à deux bras & demy pres du fond, font fondre la miniere, & felon la sorte de miniere l'vne vne fois, l'autre deux ou plusieurs, auant qu'elle soit disposée à bon fer, qui se puisse à la fonte seconde adonner pour estre par le gros marteau disposé: Neantmoins souvent advient que par quelque diligéce qu'on y face, il n'est pas possible de la reduire à telle douceur qu'elle se puisse mettre en œuure, à cause des mauuaises compaignies, lesquelles parce qu'elles sont ensemble fondues, sont d'icelle inseparables. Toutesfois s'il y a moyen qui luy puisse aider à la separer, cestuy-cy est le plus facile pour la tirer à perfection. De telle miniere on en trouve diverses sortes, & se purifie en diuerses manieres selon son espece & l'esprit des ouuriers entre lesquels y a grande differece. Car il y en a tel qui d'vne mesme minière en tirera beaucoup plus que l'autre, & de meilleure. Et dauantage y a tesgrande difference entre les sortes de charbo: comme on voit par experience que celuy d'vn boys fait plus d'effet que celuy d'vnautre. Et n'y à doute que le charbon de boys doux, ne face le fer doux & nerueux, le cru dur & aspre & plus rompant.

rompant. Mais qui veult faire le fer doux, & bon par la vertu de la mine, outre le moyen & le charbon, il faut qu'il se pouruoye d'vn bon & suffisant eslifeur, lequel par vne longue experience sache separer la pure de la non pure, & tant à l'œil come aux mains en la ropant la separe. Et puis au fourneau ouvert la recuise: & estant recuite, la mettre en lieu descouuert, là ou les pluyes la puisse baigner,&le soleil essuyer. Et ainsi y soit quelque temps, & auat que on la conduise à la grande fournaise par le menu, la faut reuoir si elle auroit point escumé, ou ietté quelque signe ou odeur d'autre metal, & ainfi la cuire & recuire, & la bien euaporer auant qu'elle se fonde, on en fait bon, doux & maniable fer. Mais si parauenture aduient que la mine ayant vsé toute diligence, ne rend le fer doux, ains tousiours demeure dur, alors il est bon pour en faire acier, & est meilleur que l'autre. Et pourtant y en a quelques vns qui nomment telle miniere, miniere d'acier & non de fer. Mais à moniugement ils errent, parce qu'on ne voit pas tant de difference entre le fer & l'acier, qu'on doiue faire miniere differente. Ie croy bien que telle miniere se puisse nommer de ser propre à faire acier plus que n'est pas le commun, comme en son lieu, aidant Dieu, vous diray. Or comme vous pouuez auoir veu, ie vous ay donné en ce discours la difference par congnoissance des minieres de fer, & les moyens qui l'usent à sa purgatio, sans lesquels il n'endureroit pas le marteau, ne en le mettant en œuure se pourroit tenir ensemble. Maintenant de quelle nature il est, & là ou, & comment il se trouue, ie le vous diray en apres. Mais combien il nous apporte d'vtilité, ie le vous diray au neufiesme liure de ce voulume. Et premierement ie vous dy que telle miniere se trouue dedans les trefrudes & aspres montaignes. Et par les alchumistes ce metal est nommé ignoble plus que nul des autres, parce qu'il est de terrestre substance grosse & forte, de là ou vient qu'au feu est plus propre à se molifier qu'a se fondre, à cause de sa grande siccité. Et à cause de sa mission & grande porosité se rouille facilement, & en le forgeant se conuertit en chiasse. Et pource s'il est touché de l'estain il deuiet fragile & mal maniable: pourautant qu'auec la subtilité de ses esprits facilement penetre

& l'altere & meut de sa nature. Sa minière se mostre en plusieurs fortes. La bonne est claire, pesante de grain, serme, nette de terre & de pierre, & de tout odeur de quelque autre metal, & de couleur brun & noir. Et ceux qui sont de couleur de laymant, valent peu:pource qu'elles ont toutes odeur d'airain. Celles que mieux ie congnois sont de quatre especes. La premiere est la claire que ie vous ay dit, laquelle si elle est pesante est parfaicte. L'autre est vne pierre luisante de graine menue, & qui toute se desait en sarine, & n'est pas si bone. Celle qui est de couleur noire auec gros grain, vaut bié peu; parce qu'elle a quasi tousiours quelque nature d'airain. La quarte est noire de graine menue, plus & moins bonne, selon la pierre ou elle se trouue. Celles qui ont odeur de metal, filn'est ainsi que i'ay dit, par la force de long & puissans feux, ne se peuuent purger: parce que ce sont matieres corrompues, & quasi entre elles sont inseparables, desquelles ne les pouuant conduire à plus grande perfection, on fait ballettes, ou boulets d'artilerie, ou autres ouurages de fonte. Lesquels selon que plus & moins estoient par leurs odeurs corrompus, sont aussi plus ou moins fragiles. Ceste miniere comme on voit, s'engendre en toute sorte de terre, & dedans les montaignes dont il sort abondance d'eaues tresbonnes, & là ou il y a bon air. Souuent s'engendre en vne pierre blanche semblable au marbre, auec laquelle quand elle se fond peu de fois estant conioincte, rend le ser doux. On en trouue encores de par soy dedas certaine terre rouge separée, mais elle est fort fragile, & en soy a certaines taches noires & petits grumes iaunes. Et de semblable aussi s'en trouue en certaine terre iaune, qui a en soy vue certaine molesse comme marne, Mais ie vous conseille qu'en ceste cy ne perdiez téps, parce qu'elle n'est pas pure. Et de ceste cy vous rendrez plus grade congnoissance, quant aupres d'elle vous verrez certains cailloux ou pierres tainctes de vert ou d'azur, & en la rompant sont en icelles quelques grains comme boutons, ou noirs comme des charbons. On faict encores vne autre experience pour congnoistre sa bonté, en ceste sorte. On met ladicte miniere en vne forte lissiue, & puis l'ayant ostée on la met sur le seu fort allumé, & on

sen apperçoit par les sumées qui en sortent. Et quand aussi elle aura esté grad teps dedas ladicte lissiue, souflant en icelle auce vn petit sousier, ou auec quelque caualet, par les bules ou boucles qu'elle fera, on l'apperceura par les couleurs qui se verront de sa malice, come par la diversité qu'elle soit d'airain. La marque par laquelle se cognoist efficacemet ou est le bon fer, est l'argille ou bole, & vne autre terre aussi rouge & grasse, laquelle estraincte foubs la dent, ne rend nul son de terre. Et en ceste cy s'engendre, ainsi que disent les experimentez, vne mine fort perfaicte: mais elle ne procede pas par veine. Et pont vous dire de quelle sorte on trouve plus, ie vous iure que la plus abondante est celle qui a la couleur de rouille, laquelle n'est gueres bonne. Et de ceste cy, & d'vne autre sorte noire, de laquelle i'ay veu au dommaine de Sienne en la valée de Boccehegian, & en autres lieux en grande abondance, & enuiron l'inuention d'icelle, ie ne m'y vueil plus arrester:ne aussi à vous les distinguer autremét:par ce que ie penfe en auoir dit affez: & font choses si congneuës, que pour peu de pratique qu'on aye, on n'en scaura assez auec l'experience. De la fusion aussi i'ay assez parlé, mais plustost vous l'ay monstrée que de dire de la miniere, & pense vous la monstrer aux lieux de la pratique de la fusion des autres metaux,

### De la pratique de faire l'acier. Chap. 7.

Ombien qu'il semble que de telle matiere plus seroit à propos d'en parler au neusiesme liure, là ou i'ay deliberé en particulier en traicter, il m'a semblé par ce que ce stuy artifice de saire l'acier, est quasi vn rameau du precedent chapitre du ser, n'estre bon qu'ainsi m'en passasse, saus que depuis ne semblast que ce sust vne autre chose. Et pour autant ay voului icy escrire de luy, disant comment l'acier n'est autre chose que le ser par art bien purissé, & par la sorte decoction du seu conduit en plus parsaicte mistion & qualité qu'il n'estoit premierement: & qui par attraction de quelques conuenantes substances des choses qu'on luy adioinet, engresse sa naturelle seicheresse de quelque humidité,

& se faict plus blanc & plus solide, tellemet qu'il semble que quasi l'oste de son originale nature. Et finalement quand ses pores & ouvertures par le feu bien dilatées & amolies sont auec la violéce de la froideur de l'eau, en chassant la chaleur restraintes:ainsi se convertist en matiere dure, & par sa durté infragile. Lon peult donc de toute miniere de fer, ou bien de tout fer la purissé, faire de l'acier. Bié est vray qu'il se fait meilleur de l'vn que de l'autre, & auec l'vn charbon, que auec l'autre, selon l'esprit des maistres. Toutesfois le fer duquel il se faict meilleur, est celuy qui n'ayant corruption de sa nature, ny d'autre metal, est plus disposé à la fonte,& qui a plus grande duresse que l'autre. On met auec ce fer du marbre pillé, ou autres pierres fusibles, pour fondre, auec lesquelles se purge, & quasi ont pouuoir de luy oster sa ferruginosité, & de la contraindre, & luy reserrer les porositez, & le rendre sans pailles ou fueilles. Et pour conclure quand les maistres vueillent faire vne telle œuure, ils prennent du fer passé à la fonte ou au fourneau, ou en quelque autre sorte, fait d'autant de quantité, comme ils en vueillent conuertir en acier, & le rompent en petites pieces, & puis accoustrent à la fonte deuant l'egout on auget vn petit vaisseau pour receuoir, rond du diamettre & demy bras ou plus, qui sera faict d'vn tiers de crove ou argile blanche, & deux tiers de charbonize, ou terre par le feu experimentée, qui tant soit battue ensemble, qu'elle s'incorpore & mesle ensemble, & baignez de tant d'eau que les pressant dedas la main, s'attachét ensemble, & faict ce receptacle comme vin ceneracio ou cédrée, mais auec plus de fonds on faict l'enchet dedans, ayant yn peule bout pendant à bas comme vn nais, & afin que le vent batte dedans ledict receptacle. Et puis qu'on emplisse tout le vuide de charbons, & alentour luy font vn cercle de pierre ou de roche morte non esclatate, qui retienne le ser rompu & le charbon que on y met dauantage, & ainsi le couurent & le comblent de charbon. Puis quand ils voyent que tout est allumé & bien enflammé, & principalement le receptacle, les maistres commencent à faire mouuoir les soussets, & à mettre dessus de ce fer rompu & pillé, meslé auec marbre saligno ou propre à pauer, ou auccloppe pillée,

34

pillée, ou auec autres pierres fusibles & peu terrestres. Et de telle composition peu à peu la fondant, emplissent le receptacle iusques au signe que bon leur semble. Mais auparauant ils ont faict auec le marteau trois ou quatre barreaux de mesme ser de 40. ou 30.liures l'vn, lesquels tout chaux mettent en ce baing de fer fondu, lequel baing est par les ouuriers excellents nomé l'art du fer. Et ainsi au milieu de telle matiere fondue auec grand feu, le tiennent quatre ou cinq heures, & souuent auec vne verge de fer, come les cuisiniers des viandes les remuent: & ainsi les y tiennent, tournans & retournans iusques à ce que le fer embarré tire dedas ses porofitez les substances subtiles, qui se trouvent estre dedans le fer fondu, par vertu desquelles se consument & dilatent les grosses substances qui sont dedans les barreaux, & viennent à se molifier, & se faire commelvne lesquelles estans par les ouuriers veuz ainsi, ils pensent que telle vertu subtile, que nous auons dict, soit penetrée tirant vn des barreaux. De ce que mieux se certifient auec l'experience de l'essay, & le conduisans soubs le marteau estant estendu, incontinét le plus chault qu'ils peuuent le iettent en l'eau, & incontinent qu'il est froid, le rompent: & regardent si par tout à changé nature, tellement qu'il n'ait plus de fueilles par dedas, & le trouuant estre arriuée aux signes de perfe ction qu'on veult, auec vnes tenailles, ou par les crenes desdits barreaux les y ayans à ce laissées, les ostent & taillent en petites pieces, six ou huit par vn, & les remettent dedas le mesme baing pour rechaufer, & y mettent de nouueau d'autre marbre pillé, & fer à fondre pour renforcer le baing, & le faire plus grand, & aussi pour luy rendre ce que le feu auroit consumé. Et dauantage affin qu'en ce baignant, ce qui doit estre acier s'affine. Et ainsi finalement quand tout cecy est bien chaut, alors piece à piece le vont porter au marteau, & l'estendent & mettent en petites verges, comme l'on le voit. Et ainsi faict quand elles sont fort chaudes, & quasi à force de seu deuenues blanches, elles sont incontinent iettées en vne eau froidissime, ou la plus froide qu'on peult, de laquelle faut faire reserve en quantité, afin que tout en vn coup se estaigne & prenne la duresse, vulgairemet appellée la trempe. Et

ainsi se transmue en matiere, qui quasi ne resemble plus à celle qui auparauant estoit que se temperast : par ce qu'auparauant il ne sembloit qu'vn lopin de plomb ou de cire, & par cecy est faict tresdur & quasi toutes autres choses dures surmonte. Et dauantage se rend tresblanc plus beaucoup que son fer, ains quasi semblable à l'argent. Et celuy qui entre les autres a son grain plus menu & ferme, est le meilleur. On estime sort celuy de la Flandre, & en Italie, celuy de Valcamonica au pays de Bresse, & hors la Chrestienté, celuy de Damas, de la Cecilia, ou Caraman, & legemmino ou porsien dit Agiani, lesquels ie ne vous scauroye dire comment ils le font, combien qu'on m'aye dit qu'ils n'ont point d'autre fer que des nostres, lequel ils liment & l'empastent auec vne certaine farine, & le donnent à manger oux oyes, defquelles recueillent les excremens, & quand ils vueillet les retraignent ensemble à force de feu, & le conduisent en acier, ce que ie ne puis croire, mais ie pese bien que tout ce qu'ils en font, si ce n'est pas la vertu du ser, c'est par la vertu de la trempe.

### De l'art de faire le letton. Chag. 8.

Y a n T au chapitre precedent dit de l'acier, il me semble encores par semblable raison deuoir dire du letton, lequel est aupres de l'airain ce qu'est l'acier aupres du fer. Et come de l'vn aussi de l'autre quelques vns ont opinio qu'il ait propre miniere. Et cobien que Pline en son histoire naturellée l'appelle aurichalchum, ou come nous disons vulgairement orchal, & dit qu'il a miniere, neantmoins il ne dit point ou il y en aye eu, & n'ay iamais de nul autre entendu qu'en lieu du monde on en trouue. Car pour certain, si quand il escriuit cela, on en trouuoit, encores auiourd'huy on en trouue-roit. Et quat à moy pour n'en auoir autre cognoissance que celle que i'ay auec les yeux gaignée, ie vous dy pour certain que come l'acier est fer auec l'art coduit en vne autre espece de metal, aussi cecy est airain auec l'art, teint en couleur iaune. Et pour certain c'est vn bel'art, & duquel on doit louer les alchumistes, cobié que


celuy qui le trouua fust trompé, pésant auoir fait d'airain or. Mais pour retourner à propos, on fait du letton infinis ouurages, & se teint en diuers lieux, come en Flandres, à Cologne, à Paris & en diuers autres pais, come en Italie, en la ville de Milla, là ou i'en ay veu mettre en œuure & teindre grande quantité, & se teint ainsi. Les ouuriers dont ie parle, auoyét fait vne fournaise plus longue que large beaucoup, & close d'vne certaine sorte de pierre, qui longuement demeure & dure au feu sans se fondre, ne fendre, ou cuire. Et par ou entroit le feu dedans la fournaise, elle estoit toute ouuerte, le corps d'icelle estoit quasi tout soubs terre, comme à demy ou plus, la voulte estoit basse, & de la summité iusques au pied elle estoit pleine de souspiraux, & au dessus de la voulté elle auoit deux quarrez ouuers, par lesquels se mettoyent les crusets, qui contenoient l'airain pour teindre, & puis auec pieces de terre cuicte ou seiche, faicte à propos, s'estoupoyent. Les creusets estoient de terre de Valence, on les faisoit venir de Vienne, & estoyent fort grans, & ceulx que ie vy, ie croy qu'ils pesoiét deux tiers de liure pour le moins, & me fut dict qu'il contenoient chacun de cinquante à soixante liures de metal. Et pour faire leur operation, ils mettoient à chucun de ces vaisseaux vingteinq liures d'airain d'Alemaigne tout rude & rompu en petites pieces & tout le reste vuides insques aupres du bort emplissoient à deux doigt pres d'yne pouldre d'yn certain mineral de couleur iaune fort pesant, nommé callamine, comme iaune mine. Et tout ce qui reste vuide iusques au bort du creuset, ils emplissoiet de voire pillé, & puis par lesdictes ouvertures de dessus, accoustroient lesdits creusets au sons sur le plain deux à deux, & en apres leur don noient par vingtquatre heures feu de fusion, & ainsi à la fin de tel terme trouuoyent la matiere toute fondue, & l'airain, qui premicrement estoit rouge, l'estoit fait iaune, doux & beau, & quasi semblable à l'or de couleur de vingtquatre quaratz. Et depuis cecy, ie vy encores en la mesme boutique faire diuers ouurages pour le service de tel œuvre, entre lesquels il y en avoit vn qui battoit ledit letton pour en faire de l'orpeau, & d'autres qui le conduisoient en lames, propre à tailler en fer d'aiguillettes, d'au-

tres le limoient propre pour faire dez à couldre, les autres en aneaux, & qui en boucles, & autres labeurs de fonte. Les autres en battoient au marteau faisant des sonnettes, des cuilliers, des bassins, quelques vns en tournoient en chandeliers, ou autres vaisseaux & vtensiles ronds. Et bref l'vn en faisoit vn œuure, & l'autre vn autre. Tellement que qui entroit en telle boutique, voyant vn atelier de tant de personnes, ie croy qu'ainsi luy en sembleroit, come moy, entrer en vn enfer, ou pour dire mieux en vn Paradis, là ou estoit vn miroir, auquel resplendissoit toute la beauté de l'esprit humain & la puissance de l'art. Et ie considerant telle industrie tadis que ie sus à Milla, ie ne sus onciour que ie n'y allasse passer le teps vne heure ou plus, auquel lieu iamais ne tornois l'œil, que ie ne veisse quelque ingenieuse nouueauté & beauté d'exercice. Parquoy considerant quelquesfois la grandeur & ordre des choses que ie voyoie, parce qu'elles m'estoient toutes neuves, ie demourois tout estonné quelquesois. Mais entre autres choses ie vey vne sorte d'ouuriers, qui en leur maniere de proceder me fut vne chose fort nouvelle. Et estoient huit mai Ares aupres de beaucoup d'autres en vne maison, lesquels n'atten doient à autre chose qu'à ietter en moule, & à mener ensemble vn nombre infiny de formes de toutes les petites choses quise consument journellement, & qui se peuvent faire de letton en moule aucc vne tresbelle maniere, laquelle ie ne vueil faillir de vous reciter, par ce qu'elle est belle. Ils prenoient la quantité que ils vouloient de patrons, ou mouleures des choses qu'ils vouloiet, ietter.comme de bossettes de cheuaux, de coupes, de boucles, de toutes fortes d'anelets, de clochettes, de dez à coudre, & de celle qu'on lie les voirres, & autres semblables choses, & de telles tout vn iour n'en formoient que d'vne forte, & l'autre iour l'autre, & ainsi changeant tousiours patron ou mouleure, & ainsi ayant finy de faire les moules, ils recommençoiét au commencement pour ietter dedans, & faire beaucoup d'ouurages. Ils prenoient vn morceau de terre à potier auec de la tonture, ou de la semece de canne, & l'ayat fort battue, tant qu'elle fust endurcie, à la quan tité qu'ils en vouloiet. Puis sur vne table longue d'vne paulme & quelque

quelque peu plus large que les champions ou patrons, ils estendoient de telle terre demy doigt ou moins, & l'ayant bien esqualie la saupoudroient auec charbon pillé, & puis y formoient leurs patros tous attachez au get auec leur petit euaporal & bouchet te, & auec toutes les choses qui sont requises pour faire vne forme en vne fois. Ces patrons estoiet l'vn d'estain, l'autre d'airain ou letton, fait à propos bien limez & repolis, tellement qu'estant bien faits là, tels d'eussent venir. Et en apres ils auoyent chacun par soy, deuat soy, sur vn bac vn sournelet quarré de lames de ser, quelqu'vn de briques & de terre couvert, & au dessoubs vn petit gril & la bouche longue & ouuerte, autat comme estoit le sourneau, auquel auec vn peu de charbon & de feu dedas esmeu sur le gril, ils eschausoiet le fourneau, & le maintenoiet chault. Depuis fur la bouche, ou il y auoit vn peu de gril, ils mettoiet la demie for me fresche, qu'ils venoyet de former pour essuyer. Et tandis que elle s'essuyoit, ils en faisoient vne autre, & la mettoiet aupres de l'autre, & ainsi en faisoient iusques à six ou huit pieces, & puis reprenoiet la premiere, la quelle avoit eu tant de teps qu'elle estoit feiche, ou peu moins. Et sur icelle dressoiet sa copagne que nous pouvons &devons mieux nommer le contremoule. Sur laquelle compagne à la partie dehors, ils formoiet d'autres patros, & ainsi alloient faisant des autres. Puis recomençoient à la premiere, & en ensuyuant à toutes les autres, tellement qu'accomplies les formes d'estage sur estage, ils les faisoient haultes vn demy bras ou plus toutes seicher ensemble, estant la masse large demy paulme ou plus, ou autat qu'estoit large la mouleure ou patron, la ou on ne doit rien laisser de vuide ou inutile. Et cestes-cy ainsi finies ou seichées en vn four, comme celuy de cuire le pain, ils les ouuroient espace à espace, & en tiroiet les mouleures ou patros, des quels en chacune piece estoient vingt ou plus, & vn grand nombre de choses formées, par ce qu'il y auoit patron de tel qui en auoit cinquante ou soixante. Et finalement telles formes rassemblées & bien serrées, & là ou est de besoing bien accoustrées en leurs gets, semblablement & quelque autre lieu qui leur sembloit à propos, estant de cendre fine auec de l'eau encedrez, ils rassembloient les formes, & les remettoient proprement en leur estre

premier, & finalement les lioyent de fil de fer, & aucc de la melme terre les enduisoyent. Et puis prenoient d'icelles dixhuit ou vingt pieces, & les dressoient en terre en vne basle, luy faisant vn cercle de pierre tout alentour. Et couurant lesdittes formes de charbon, les recuisoient. Et les ayant recuittes & bien accoustrées, & à chacune face ayant dressevin get ou embouchoir, qui porte le metal à tous les autres gets des formes, le portoient au fourneau là ou on teint l'airain. Et ainsi quand ils tirent l'airain dudit fourneau, soit vn ou plusieurs creulets teints en iaune, autant qu'il est besoing, emplissoient les formes vne à vne, ou deux à deux, ainsi qu'il leur sembloit, en ce trauaillant autat la nuit que le jour, selon le temps que les matieres teintes en donnoient l'oc casion, ou comme ils auoient des formes prestes. Parquoy pensay en moymesme que ceste boutique là seule estoit suffisante, non seulement à fournir Millan, mais à en fournir toute l'Italie. Et pour certain cela me sembla vne belle entreprise d'yn seul marchat. Et est de besoing qu'il cust bons reins pour soustenir la despence de si grand nombre de gens. Ce que ie pense qu'autrement ne se faict en Flandre, ou en autres lieux d'Allemaigne, là ou on faict chandeliers, gardemangiers, & antres vtenfiles, qui se font & l'apportent en nostre pais. De la terre qui teint l'airain en letton, ie pese vous en dire au lieu de demis mineraux. Ie vous dy icy, que ie croy qu'elle ne sert à autre chose, & que là ou on la trouue, on en peult facilement taindre l'airain en letton, tenant le moyen par mon escript. Et ne sert telle terre ditte Calamine à autre effet, qu'a teindre l'airain : parce qu'elle est matiere de mauuaise mistion & peufixe. Auec l'airain seul par sa proprieté occulte & secrete conuenance, se peult fondre & incorporer, & non seulemet elle le teint d'autre couleur, mais le fait tant croistre qu'elle gaigne au maistre la descheute de l'airain, & la peine qu'il prend à teindre. Et auec tout autre metal ell'euapore, & à part soy dedans le seu devient cendre. Et sion en met auec l'airain plus que la nature ne requiert, combien qu'elle face l'œuure plus belle en couleuriaune, elle le rend fragile. Et finalement considerant ce que ie vous ay dit du leton, il me semble eftre vne éléem les formes. Se les cerentestent

telle operation de l'alchumie, que lon ne la peult nier. Cosiderat que estant l'airain rouge de couleur par nature, auec l'art on luy oste la rougeur, & la couertit lo en saune. Ce qui me semble d'au tat plus grand que par feu come de tous leurs autres sophistiques en ciuq ou six fontes il retourne rouge & quasi en sa premiere na ture. L'airaí outre à laditte terre, se teint en iaune auec la tutie,& quelques vns le teignét auec vne terre rouge, laquelle est par les marchans Arabes miles entre les Zeuzi, afin qu'il pese dauatage. Ie ne vueil aussi faillir à vo9 dire qu'auec quelque chose dessusdite que letto soit faict, qui ny préd garde, il seuapore & se pert. Mais cest chose qui sert plus aux petites choses, qu'aux grades. Et pour ce qu'au lieu des fusios, toutes choses ne se peuuet pas dire, il m'a semblé de vous aduertir & vous doner icy le moyen, lequel autât que i'ay veu par experiece, est cestuy cy. Et dauatage ie l'ay apris des alchumistes, toutes les sois que vous le voulez fodre, afin que la couleur ne feuapore, couurez dessus le creuset, ou vaisseau là ou vo9 le fodez auec voirre pillé, & faittes que le vet des soussets batte dessoubs, estat aduertis quad vous le sodrez de vous garder de sa fumée: car cest chose dagereuse, & en le cotinuat cest vn venin tresdangereux à la vie, & souuent estourdist les homes, & les fait paralitiques, ou stupides, ou asthmatiques, ou en autres plusieurs maladies conduist, lesquelles ie ne vous sçay dire, qui sont causes de sa fumosité subtile & penetrable : parce que sa mauuaife & non fixe mistion exhale fort comme celle du vifargent.

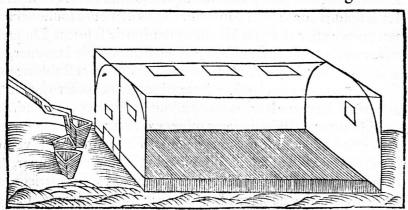

#### PROHEME DV SECOND LI-VRE DES MOYENS MINERAVX.

😭 🚉 E n'a r voulu faillir, vous ayant auparauant

descrit les metaux, auant que plus outre-pas-fer, vous dire (combien qu'il semble estre hors le propos de nostre matiere) ce qu'en experimentat, i'ay comprins des demis mineraux, comme au premier chapitre des minieres vous promis: lesquels demis mineraux par n'estre ne du tout pier res, ne du tout mineraux, sont par les speculateurs de la nature appellez moyens mineraux. Et de tels on en trouue de diuerses fortes: & ceux qui ont semblance de pierre, sont terrestres & fort durs à fondre, & meilleurs aux peintures qu'à autre chose. Il y en a qui sont aussi faciles à sondre au seu, comme est le soufre, l'antimoine, la margalite, la calamine, la zaffara, la manganele, & sont quasi par similitude freres des metaux. Quelqu'vns anreres sont plus aqueux, lesquels combien qu'ils ayent quelque epesseur, se desont en l'eau, & ainsi moyennant icelle, les reduisent en leur perfection: comme sont diverses especes de sel, le vitriol, l'alun de roche, & salpetre ou salnitre, Et comme chose aqueuse encores convient auec eux l'argent vif, ainsi par les vulgaires, à cause de son mouuement, appellé. Lequel combien qu'il soit non seulement liquide, mais tres-liquide, en nul effect que facent les dessusdits, ne se peut conformer, mais demeure tousiours en son propre estre, iusques à la cosommation de sa forme, Duquel parce que la cause de ses esfects, est quasi impossible à trouver, ie ne vous en vueil parler, n'entrer maintenant en cest abisme de speculation, de vous vouloir determinement exposer que c'est argent vif. Et parce laissans les opinions & disputes, ie prendray seulemement desdicts moyens mineraux, ceux que ie pense qui à necessité apportent quelque vtilité. Et premier fault veoir le moyen comment tels demis mineraux se peuvent trouver, & & puis comment se doyuent tirer leurs meres ou matrices, à quoy n'y a moins de trauail & d'industrie qu'aux metaux, parce

quece sont substances cachées au dedans les pierres, ou dedans la terre. Pourtat y en a entre eulx incôtinét que vous les auez tirez des montaignes leursdites meres, qui demandent la fusion, les au tres faut auec vne certaine corruption maturatiue disposer: l'vn auec l'humide &froid, & l'autre auecques le sec & chaut, comme font les eaues, les pluyes, les gelées, ou longues cuittes au soleil, ou au feu, ou d'vn fort rechausement en eux-mesmes, & finalement auec eaue & feu-beaucoup se reduisent en fin de leur persection, comme particulierement en ceux, dont ie feray mention, entédrez. Et de ceux qui par leur ponderosité, & par certaine apparence semblent metaux, ie vous diray coment, par quelque artifice que ce soit, iamis on en tire aucun metal que ie sache. Mais comme en pratiquant pourrez entédre, vous verrez que ce n'est autre chose que sumosiré de miniere, ou minieres commencées. Quelques autres sont qui rendent quelque peu de metal, mais c'est chose si fragile & imparfaite que lon les peut nomer inutiles, sauf qui seruent aux alchumistes sophisticaux, pour en blanchir l'airain, ou pour endurcir l'estain. Combien que ie croy que ils ne leur seruét gueres par estre matieres euaporables, comme est ce qui se tire de l'antimoine, de l'orpimét ou de la calamine, & parauenture de quelque margasite, la zassare, & la manganese, co bié qu'auec quelques moyés se fondent, elles ne rendent aucune vmbre de metal. Et d'auatage les sels, les aluns, les vitriols, l'ocre, le boracs mostrét en auoir odeur. Ceux icy tous, ou la plus grade part, sont disposez à certaine puissance de corrosió, qui apparoist intrinsequemet, & ont la puissance de seicher & eschaufer. Et en tels effets en la medecine on s'en sert beaucoup, pour la cause sem blable les alchumistes aussi s'en seruent, & par ce moié alterét ou corropent quasi toutes choses ou ils les messet. Et les semblables effets, cobié qu'ils voisent auec vne autre sorte de puissace, se fot de vif argent. Duquentre les physicies naist grade dispute, à cause de ses vert9 & operatios. Mais les laissant pour le present à part, ie dy pour coclure q tous ces tels moyes mineraux, sont pour la pl' part puissat veni à toutes les choses ou elles se messet, ou là ou ils passét intrinsequemet. Desque effets les ppres particularitez aux

maistres & ouuriers de l'vn & l'autre art d'alchumie experimentez, nous en reservons le iugement. Et pour le desir que nous auss de mettre sin, & de nous essogner d'vn tel discours, ie vueil faire entrée au second liure, au premier chapitre duquel ie commenceray à vous parler de l'argent vis, puis suyuamment vous diray du sousfre, de l'alun de roche, du sel commun de mer, & du mi neral. Et consequemment prendray peine vous faire congnoissire la callamine, margasite, & autres semblables, desquelles i'auray congnoissance, & qui me sembleront estre plus duisantes d'estre declarées pour la satisfaction du propos commencé.


De l'argent vif & de sa miniere. Chap. 1.

'Argent vif est vn corps d'vne matiere fluante, approchant presque celem de la prochant presque celuy de l'eau en blancheur & lu fre: Et si est composé naturellement de substance visqueuse & subtile; rendat assez copieuse abondace d'humidité & froideur messée. Chose certainemet fort propre pour estre mise & aliée auec les autres metaux, ainsi q les philosophes, qui fot professió de l'art d'alchemie en ont opi né, & escrit. Et disent que l'argent vif (par aucuns appellé mercure) doit estre nommé droittement la force & origine de tous me taux, ayant telle proprieté, qu'il ne se peult assembler en masse: ains pour estre desaccompagné de la chaleur & seicheresse deuë, demeure en la propre forme qu'on le voit, sans faire demonstran ce d'aucune forme de metal: ayant plustost apparence de chose imparfaitte, que donnant indice d'œuure renduë en sa persection. Parquoy à bon droit il a esté nommé par ceulx qui se sont trauaillez de le chercher subtilement, mercure, tant pour le rendre semblable à luy, que pour autant que les poêtes parlans de ses faits & vertus, l'ont assis au milieu des dieux & des hommes, au vouloir desquels ayans desir de nous rendre conformes, l'auons voulumettre au mesme degré entre les metaux, luy faisant occuper la place en toute matiere qui doit prester obeissance à mine. Ioint aussi qu'il s'enfuit & desrobe, penetrant toutes choses par sa Subrilité

subtilité & vertu. tout ainsi comme les poetes recitét fabuleusement du dieu Mercure, qui a pouuoir de sortir à sa voloté, du lieu ou il a fait entrée. Vous aduertissant qu'ils le desguisent en la sorte qui leur est plus aggreable. Et ie l'appelleray (les voulant imiter)aucunefois Mercure, & bie soudain apres argent vif, ainsi que le suiet de mon autheur se presentera, suyuant sa matiere en laquelle ie vueil faire entrée, abandonnant la dispute entre les philosophes, pour voir si le mercure doit tenir le premier réc & mar cher deuat tous les autres metaux, pourautat qu'elle a esté assez esclarcie au premier chapitre de ce liure. Vous assurant que ie prendray la hardiesse de m'arrester & rendre conforme à l'opinion des philosophes: Lesquels se font à croire que l'argent vif est matiere assez disposée pour se convertir en metal, mais pour le voir tant mal proportioné & peu habille à decoction, ils ne se peuuent persuader que sa nature soit disposée à la generation de toutes les especes de metaux. Ioint aussi que s'il estoit ainsi qu'il fust desia en chemin, si on ne luy eust rompu la voye, pour engen drer le plomb, l'estain, le fer, & plustost l'argent que non pas l'or. Parquoy si nous voulons considerer, & nous arrester sur les com plexions naturelles, ou asseoir fondement sur le pouuoir des planettes, nous trouuerons mercure fort eslongné des complexios de l'or,& par trop differant, en pouuoir, au soleil & à la lune. Vous assurant que venant à perdre le nom que ie luy ay donné, ie ne le sçauroye nommer autrement que de le dire chose que la nature nous a voulu ainsi produire pour plaisir. Vous aduertissant que tous les mercures, qui se sont presentez au deuant de mes yeulx, sont d'vne mesme forme & qualité, encores que les alchumistes ayent voulu que nature vint à defaillir en luy, pour auoir ceste aduatage & acquerir ceste gloire de le pouvoir secourir par leurs ars. Et pour ceste raison ils sont continuellement enclins à se trauailler l'esprit & tourmenter leurs corps, pensant pouuoir aider à l'argent vif: ayans opinion non seulement de reparer en luy ce que la nature a voulu oublier: ains se promettant de le conduire à sa persection, pour à laquelle pouvoir attaindre & paruenir ils fuscitent entre eulx vn chars d'opinions & disputes merueilleusement confuses. Si que l'vn croit & approuue son opinion estre singuliere, & l'autre est de jugement contraire, tellement qu'ils ne cessent se cobatre, sans auoir ponuoir de se resoudre aucunement. Aucuns autres se trauaillent de le mettre au renc & siege des autres metaux, voulans qu'il soit de la prime entre les esprits vitaux de leur qualité. Si que les vns l'enseuelissent au dessoubs des choses veneuses: Les autres le mistionnent auec le ius des herbes, & les autres le iettent dedans leurs eaues corrosiues & fortes, qui se trauaillent de le calciner & conuertir en cendre seiche industrieusement par le seu, & qui le vueillent desguiser en autre façon à leur volonté. Plusieurs autres se trouuent differens à ceux-cy, tellemet que les aucuns ont en haine & mespris le vif arget pour le peu de fiance qu'ils ont en luy: & les autres ne vueil lent practiquer n'y mettre la main, là ou le mercure fait entrée. Si est-ce que plusieurs hommes viennent à se trouuer de contrai re opinion: comme ceux qui ne sçauroient dresser entreprinse fans le mercure mettre en ieu, auquel ils sont tant fort affectionnez, qu'ils dependent, consomment, & gastent toute leur faculté pour l'espoir qu'ils ont à le suyure. Vous asseurant que l'esfet d'iceluy se doit proprement appeller vn droit labyrinte & confusió d'entendemens: pour autant que la compagnie de ceux qui font profession de l'art d'alchemie, me represente vn nouveau specta cle de tragedie, auquel sont figurez les hommes qui s'amusent pour faire anatomie de ceste matiere d'argent vis. Et pour exerciter leur deseing, & attaindre au but de ce qu'ils cherchent, ils se trauaillent, non seulement auec force & deception de le reduire & rendre prisonnier: ains qui plus est se mettent en deuoir de le murer & rendre captif aucc fer ou fortes chesnes pour garder qu'il ne vienne à se perdre. Certains autres se trouuent qui se delectent de faire mourir le mercure: mais voyant que leur trauail est employé en vain, ils ne faillent à se mettre en deuoir de luy briser les os, luy rompant les aesles pour luy empescher son vol. Si que aucunefois le pauure miserable se trouve reduit en tresfort grande extremité. Mais à la fin tant pour l'aide de ses aesles, que pour la vertu de sa divinité, il ne fait faulte pour sauver sa vie de gaide gaigner l'air, & rompant les liens de ceulx qui le tourmenter, ne fault de se redre au ciel auec les autres dieux ses compaignos, à la compagnie desquels il fait recit de l'estonnement, auquel il a delaissé ses aduersaires. Lesquels sont restez autant fortassigez, pour se trouuer mocquez, qu'ils sont esbahys d'apperceuoir leurs bourses vuides. Chose certainement qui vous peult assez faire congnoistre la nature de luy, laquelle est tant subtile, que de son propre mouuement, encores qu'il soit bien fermé, vient à fortir pour la moindre faulte. Tellement qu'il vient à transpercer le vase de metalsans seu, encores qu'il soit de froide & humide nature. Si est-ce que aucuns le iugent auoir proprieté & vertu de chaleur en la medecine. Dauantage il a telle vertu qu'il soustient, estant mis dedans vn vase, les metaux qui sont posez au dessoubs de luy, & le garde par quelque espace de descendre en bas. Mais il n'a pouvoir d'en vser ainstauec l'or: pource qu'au lieu de le soustenir, il se ioint de si pres à luy, qu'il le coduit au fond, sans se pouuoir accouster de toute autre chose, ne sans estre aidé par artisice, à cause de son humidité, qui l'empesche à ce faire. Vous aduertissant qu'il s'appelle argét vis, tat pour sébler l'argent en couleur, que pourautant qu'il se maintiet en la propre forme come il est, quad on le trouue dedas la mine, & est aussi mobile, come vous le voyez, sans le pouvoir esteindre, & faire mouvoir, qu'à bie grade difficulté, tellemet qu'il vient à sortir par la bouche du vaisseau ou il est, l'il n'est bié clos & sermé, sans delaisser au fond du vase aucu ne apparéce, ny fans perdre aucune chose de sa forme, & sans aucunemet diminuer ne perdre son poix, s'il n'est reduit auec quan tité& force de seu. Vous assurant q la substace terrestre, qui est en luy, est par subtilité aliée & meslée par l'humidité visqueuse, qui reside & faict seiour en luy, si, que quand le seu, comme son contraire, le vient à chasser sa nature, qui est aliée auec l'humidité visqueuse, vient à le supporter. Tellemét que ces deux choses mises ensemble, se donnent aides & secours. Le vous ay recité cy dessus assez generalement de la blancheur du vifargent, mais ie suis encores content de vous dire que ceste couleur luy procede selon l'opinion d'Auicenne, de l'abondance de l'eaue & terre subtilement meslée auec les vaporations de l'air. Maints personnages le voyant ainsi clair & subtil, ont eu opinion que ce ne fust autre chose qu'eau congelée, par la vertu du soufre. Ce que n'est veritable, pour autant que l'eau pure ne se peult congeler par chaleur. Vous assurant que ie me fusse accordé à eulx, s'ils eussent mis en auant que la vehemente froideur interieure ou exterieure, l'eust de soy-mesme reduit à ceste forme, laquelle est assez cogneue, mesmement par les alchumistes, qui sçauent fort bien l'arget vif estre mis en œuure, par sa froideur en plusieurs medecines. Vous aduertissant qu'il a proprieté & vertu de retirer les nerfs, à ceux qui se trauaillet de le ietter hors de sa mine, & ne faut de les incomoder, auenat qu'ils f'oubliet d'estre paresseux, à se tenir sur leurs gardes. Et le semblable vient à succeder aux personnes qui font estat de le manier. Si qu'auec la longueur du temps, il rend leurs membres totalement debiles & impotés. Quandil est composé auec le sel armoniac, le sublimé viet à former, qui est vne matiere blache & luylante comme neige, corrofiue au possible, & poison suffisante, pour priuer de vie toute personne. Vous aduertissant qu'il a plusieurs autres proprietez, que ie vueil delaisser à vous re citer, craignant de vous causer ennuy, lequel ie vueil abandonner pour vous faire entedre la faço de decouurir la mine du vifarget, lequel est volontairement enclos au dessoubs des montaignes,& mesmemet celles sur lesquelles mercure à plus d'influece. Vous rédant certain que l'argent vif vient à se trouuer le plus communement au dessoubs des pierres blanches tendres, comme mortier ou chaulx. Mais si petites taches viennent à se monstrer sur la pierre, approchantes de la couleur azurée, il est certain que la la minene contient en soy grande sertilité. Les monts & lieux ou le mercure fait residéce, n'ont aucun defaut d'eau & d'arbres, & si sont decorez d'herbes excedants en verdeur celles des autres lieux, pour autant que l'arget vif, a quant & soy vne frescheur sans estre accompaigné d'une seicheresse pleine de vapeur. Tout ainsi que celle du soufre, du vitriol, du sel, & autres semblables. Vray est que les arbres qui sont plantez ioingnant l'argent vif,ne produisent aucunes fleurs. Et si par cas fortuit elles viennent à se

mon-

strer, le fruit ne peut estre conduit à maturité. Vous aduertissant que les feuilles viennent à se monstrer plus tard au pres des mines de l'arget vif, qu'elles ne font en autres lieux. Ce que deuroit estre tout au contraire, à cause de l'humidité & frescheur qui leur est contiguë. L'argent vif est communement decounert au mois d'Auril & de May par les vapeurs & brouillars espois, qui se viennent à monstrer le matin au dessoubs du lieu, sans monter hautement en l'air, à cause de la pesanteur qui les accompagne. Si que celuy qui est experimenté en telles affaires, vient à descouurir la mine, laquelle on dict estre parfaicte, si par cas fortuit elle est posée à l'opposite du vent septentrional. Les doctes alchumistes appellent ce mercure, l'abus du vulgaire & le deprisent grandement en tous leurs affaires, disans que ce n'est celuy que la nature produit pour engendrer les metaux. Mais ie me fais acroire qu'ils ne me sçauroient nier qu'aucune partie d'iceluy, lequel ils reiettent, ne face entrée en celuy qu'ils se trauaillent mettre en lumiere. Et suis esbahy au possible, pour auoir autant de substâce en l'vn qu'en l'autre, que ses reueurs prennét la peine d'aller cher cher la substance de Saturne metal terrestre, rouge & pleine de imperfection: qui me fait coniecturer, qu'ils delaissent la matiere laquelle leur est plus prochaine, & celle mesme qui produit ce qu'ils se trauaillent d'aller chercher, sans estre assurez de pouuoir rencontrer autre chose qu'ennuy. Auec lequel ie les vueil abandonner pour faire retour sur le chemin des mines ou se trouve le argent vif, lequel vient à estre battu auec pillons, ou molins (battans & moulans comme moulins à noix, ou comme les moulins d'Itales, qui moulent les oliues) le plus benignemet qu'il est possi fible. & apres le font lauer, Mais si le Mercure est parmy la pierre confusement meslé, aucuns de ceux qui font estat de le chercher, se mettent en deuoir de faire dresser vne petite loge voutée, & le dessus ils donnét ordre faire tresbien fermer, afin que la matiere puisse tomber dedans vn autre moyen, qui panche d'vn costé, au dessoubs duquel lon fait dresser vn, ou plusieurs fourneaux, tellement composez, que la bouche par laquelle le feu doit sortir, soit mis au dessus de la loge, dans les sourneaux, de laquelle pourront estre reduits autant de pots pleins de la terre minerale, com me l'on aura la commodité d'y en mettre. Et apres dedans la vou te de la loge, on sera mettre quantité de rameaux vers, qui ne seront plustost rangez qu'on donnera ordre de bien faire sermer la senestre & entrée, tellemet que le vent n'y puisse faire entrée. Puis faudra mettre le seu dedans les sourneaux. La chaleur duquel sera prendre la suitte au mercure, tellement qui se laissera couler le long du lieu ou les rameaux seront posez, sur les sueilles desquels il se viendra poser & attacher. Parquoy celuy qui est experimenté en tels affaires, ne saudra à esteindre son seu, & apres que le tout est restroidy, il ne saut à entrer dedans la loge, saisant tomber ce qui est resté sur les branches, puis vient à reduire en lieu propre & net son argent vis, continuant en ceste saçon iusques à ce que la mine soit du tout rencontrée.

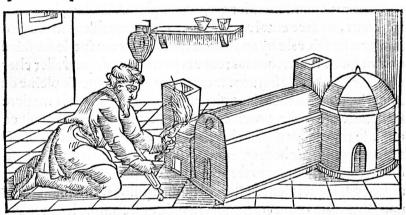


Aucuns autres viennent à le chercher auec moindre trauail, portans grands pots de terre, la bouche desquels ils mettent l'vne contre l'autre, remplissans le plus grand de mine, & le bouchant de sable ou cendre, afin que l'argent vif poursuiuy du feu, sortant pour saire entrée en l'autre pot, qui est dessus, vienne à diffiller sur les cendres ou sable, la ou il sera facilement recouuré, aussi tost que le pot sera mis hors du seu & refroidy.


Autres



Autres apportent au lieu des pots certains vases de terres, la bouche desquels est aucunement large, & le sons estroit:comme sont les bassins, dans lesquels lon vient à former le sucre, & met on dessus vn couvercle de terre, de l'espesseur d'vn doigt: alentour duquel ayant remply le vase de la terre minerale, on vient à mettre cendres, puis mettent seu aux sourneaux, tellement que le mercure voulant sortir, vient à hurter aux couvercles, tellement qu'il ne peult sortir, ains est contraint de tumber sur les cen dres. Et comme ie vous ay dit cy dessus, est recueilly par ceux qui le cherchent.

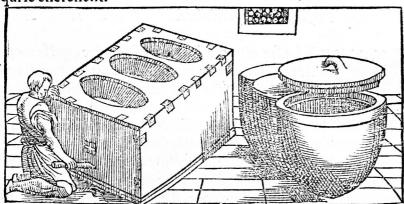

Aucuns autres m'ont recité auoir veu mettre au lieu du couuercle & cédres, vn vase semblable à celuy que lon appelle alembic chapelle ou clouche, pour distiller, & auec son canal on receuoit ce qui se conuertissoit en mercure, & auec son bec estoit porté à celuy qui le deuoit receuoir. Lequel ayant remply de mine le vase qui estoit au dessous, & bien couuert & accoustré, celuy qui estoit au dessus, ne disseroiét à mettre le seu au sourneau, par la force & vehemence duquel le mercure venoit à sortir & entrer au vase dessus, qui le remetoit & faisoit entrer en saçon d'eau à l'autre qui le deuoit receuoir. Et en ceste saço vous pourrez vser de chercher les mines, y adioustant ce que par experience vous pourrez apperceuoir estre le plus vtile.

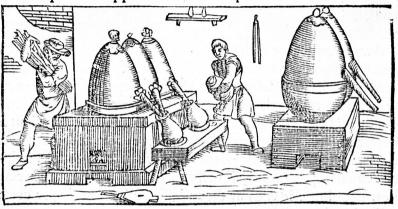

Du soufre & de sa miniere. Chap. 2.

E soufre est vn mineral tres-notoire, qui se monstre en plusieurs lieux, & lequel est produit & engendré d'vne substance terrestre, vn tueuse & tem
peramment chaulde. Si qu'il est tenu & reputé par
ceux qui sont professió de cest estat auoir semblan-


ce & approchement de l'element du feu, tellement qu'il est par iceux appellé diuin, semence masculine & premier autheur de nature aux compositios metaliques, & tant par sa grande chaleur & seicheresse, que par experience, il est veu auoir quelque conformité au seu : auquel il ne s'est plustost accosté, qu'il se transforme en luy, tellement qu'à la fin sa voctuosité vient à estre conformée & perdue, encores qu'à bien grande dissiculté on la puisse est ain-

se staindre & abaisser, si est-ce qu'il ne le faut iuger d'vne telle substance qu'il ait pouvoir demeurer seul. Car combien qu'il soit de nature chaulde & seiche, il luy fault auoir la part & quantité d'humidité, qui est deuë à toute chose composée. Et qu'il ne soit ainsi vous le pourrez apperceuoir en sa fusion : vous aduertissant que le soufre se trouve en plusieurs lieux differant en couleur, car les aucuns sont blancs, les autres iaunes, & d'autres qui tiennent du gris & du noir. Vous assurant que ie ne vous ay encores recité toutes ses especes, & mesmement celle de la couleur rouge, qu'aucuns assurent auoir trouvée. Vous faisant certain qu'il ne fault proceder à le trouuer comme lon fait aux autres mines. Mais la nature voulant vser de liberalité, le fait resider aux montaignes toutes entieres: comme celles qu'on apperçoit aux Isles de Eolie aupres de Cicile ou bien Ethna, ou Mongiberlo, qui est posé dedans vn isle de Cicile, ou bien approchant à Pozul, qui est en terre Romaine soubs le pouvoir des Senois à sainct Philippe. Vous assurant que le soufre à l'odeur grande & assez aggreable, & est de substance tellement ferme, que la longueur du temps ne le sçauroit faire corrompre, ne rendre mol, encores qu'on le tient longuemet en l'eau, & si ne vient aucunement à se diminuer ne augméter en pesanteur. Vray est qu'il se rompt volontiers, se pouuant rendre impalpable, s'il est brisé dedans le mortier de fonte, & messé aucc de laille. Les mines du soufre ont plus d'apparence de terre que de pierres, encores qu'aucunefois ses minieres soyent approchantes la couleur de certaine pierre blanche & tendre comme le mortier. L'odeur vehemente du soufre fait trouuer les minieres à ceux qui les cherchent, ioint aussi les baings qui viennent à naistre alentour de ce que ie vous ay dit de l'argent vif, contre l'opinion des philosophes sur la generation des metaux. Le vous tourne redire de cestuy-cy, & ne croy point qu'aucuns d'iceux intervienne proprement sinon en substance elementale, vous aduertissant que je prens la hardiesse d'assurer cecy, pourautant qu'aupres d'iceux on ne peut trouuer aucun canal de metal, ny semblablement miniere de foufre, ny de mercure. Mais ie rentre dedans vne autre difficulté,


que ie souhaitteroie de resouldre au possible, mettant en auant comme se peuvent engendrer en vn mesme instant & lieu:le chault & froid, l'humide & le sec, & estant engendrez se ioindre de telle sorte que presques l'vn se conuertit en l'autre. Comme lon dit estre necessaire du mercure & soufre sur la generation des metaux. Car en ce lieu s'assemblent l'humidité de l'eau & froideur de la terre, qui reside au mesme lieu, auquel ses deux especes ne peuuent auoir grand pouuoir: à cause qu'ils sont grandement eslongnez de la chaleur qui procede de l'element du feu. Mais pour euiter de faire entrée dans labyrinthe de disputessie suis content de passer outre pour vous monstrer comme ses deux especes se peuuent trouuer, & comme elles viennent à se desrober & quitter la terre apres qu'elles ont esté descouuertes. Ie vous ay declairé iusques à present les seux espouuentables & grandes fumées, vapeurs promptes & chaudes, sortans de ces lieux,&semblablement la chaleur de l'eau qui en sort, laquelle est si grande qu'à peine les hommes ont la patience d'y tenir leurs mains. Dauantage ie vous aduerty qu'aucunes mines de soufre viennétà se trouuer, desquelles sort vne vapeur tant puante, subtile & forte, qu'elle a pouvoir non seulement de corrompre les esprits vitaux, ains d'oster le respiremet de celuy duquel elle s'approche. Tellement que les oyseaux qui passent parmy viennent à tomber en terre, comme s'ils estoyent totalement priuez de vie. Et le semblable aux lieures, cerfs, cheureux, & autres bestes fauuages ou domestiques, qui prennent volonté de s'en approcher: sans que les lezarts & venimeux serpens, ayent pouvoir d'euiter de tomber au mesme malheur. Et le semblable ne saudroit d'aduenir aux hommes, foublians d'y prendre leur chemin, sans estre sur leurs gardes de preuenir au danger, auquel ils pourroyét tomber. Si est-ce qu'il ne faut tenir le soufre totalement entre les matieres totalement nuisantes, pourautant qu'il est mis en plusieurs medecines pour la santé de l'hôme. Mais pour retourner sur mon propos, ie vous dy qu'il se trouve du soufre beaucoup plus pur l'vn que l'autre. Et si ie me trauaille à vous descripre la varieté de ses couleurs, ie vous pourray causer ennuy. Si est-ce

44

est-ce que ie vous asseureray qu'ils sont trestous d'vne mesme na ture. La mine de laquelle ie ne vous veux enseigner d'auantage pour la trouuer, pource que la senteur de luy est si vehemente qu'il vous sera descouuert de loing & pres sans le iugement de la veuë. Ceulx qui cherchent le soufre tiennent l'entrée ouuerte, car il seroit impossible d'arrester au dedans si la caue estoit fermée, tant par la grande chaleur, que pour l'odeur insuportable dudit soufre. Apres que les hommes qui le cherchent, auront fait amas de ceste terre soufrerine, il est de besoing pour en tirer le soufre, de faire dresser vn fourneau ou lon puisse mettre aisement deux vases de terre de l'epesseur d'vn demy pied, pour plus seurement saire resistence à la sorce du seu, de la haulteur d'vn bras, ayans couuercles de la mesme terre pour les fermer. Ioignant lesquels seront fichez deux broches ou canons de terre ayans leurs conduits moderement estroits. Ioignant lesquels sera posé vn autre vase de la mesme saçon, accompagné de son couvercle sans auoir aucun canon.

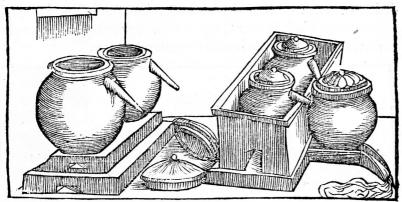

Vray est qu'il aura deux troux sur les deux extremitez du coupeau, & vn autre au pied du vase pour donner issue au soufre qui doit entrer dedans. Er est de necessité en tel affaire d'auoir de tels vases, trois pour le moins en chascun sour, ou six:saisant le seu aux deux extremitez. Les deux vases garnis de canons seront posez tellemet que la slamme n'aura aucun pouuoir de respirer, excepté par deux ou trois trous, qui seront saits sur la sommité des couvercles du fourneau. Le troissesme vase sera posé hors du fourneau, en lieu qu'il n'ait pouuoir de sétir la chaleur du feu, & que les canals des autres deux puisset faire fluer, ce qui est dedans eu luy par les deux troux, alentour desquels on doit auoir solicitude de mettre à sorce cendres pour bien estouper & euiter que la matiere ne vienne à se perdre. Car la mine du soufre sera mise dedans les deux premiers vases, qui ne seront riens moins fermez que le troissesme qui sera dehors, & au dessoubs duquel sera embrasé d'vn gros seu qui sera continué, iusques à ce que la miniere des deux autres soit passée en celuy qui la doibt receuoir, & laquelle passe en sumée, se conuertissant dans les canons en espesseur suffurine, tellement qui vient à tomber comme s'il estoit conuerty en cire iusques au fond du vase. Si que le maistre ne faut à l'ensortir, iettant bois mouillé, ou terre cuitte pour faire arrester la chaleur, laquelle n'est plustost passée, & le fourneau nettoyé, qu'on vient à descouurir les deux vases, & les auoir tournez sans dessus dessoubs, la miniere qui sera demeurée dedans, sera trouuée semblable aux cendres esteinctes. Lesquelles ne seront plustost viues, qu'on tournera remplir de terre les mesmes vales, tout ainsi qu'au commencement.

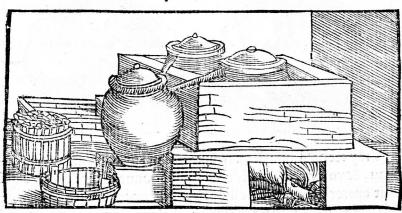

Le soufre se trouue encores dedans la minière de couleur noire & iaune, lequel est plus naturel que les autres, beau & reluysant au dedans, tellement qu'on l'appelle soufre vis. Duquel ne se trouve grande quantité, & si le fault aller chercher sur le coupeau des montaignes, comme vne exhalation composée. Trestous les soufres qu'on peult trouver, sont de nature chaude & seiche, & se peut sondre tout ainsi comme la cire ou metal, seruant en medecine, & ayant la vertu de blanchir laines, & autres choses diuerses. Si est-ce que la plus grande quantité est employée aujourd'huy en la pouldre à canon. Laquelle ne pourroit tant saudainement estre enflambée sans son aide. Les alchumistes, (comme maternel acteur de leurs operations par sa chaleur & ficcité, accompagnée de sa couleur jaune) l'ont en grande reputation & estime. Et le semblable ont les vendeurs de cire, lesquels blanchissent leurs cierges auec la fumée du soufre reduite dedans vne de leurs casses. Et le semblable ils sont de leurs drapeaux sans y appliquer teincture quelconque. Et pour plus l'experimenter ses faiseurs de cierges en blanchissent les cheueux de leurs dames, & couurechefs qui portent sur leurs testes, Dauantage on vient à en tirer huille de fort grande vertu, chaut & desiccatif au possible. Qui est tout ce que ie vous puis dire du sou fre & de sa miniere. Parquoy ceulx qui en vouldrot plus sçauoir, ie les priray d'aller visiter Pline, Albert le grand, Dioscoride, Aui cenne, lesquels ont tous trois escripts de sa vertu & proprieté.

# De l'antimoyne & de sa miniere. Chap. 3.

L'Antimoyne est à mon iugement vne composition de choses produittes par nature pour la creation des metaux, qui
sont subiets à minière, & approche bien fort à la complexion,
proportion & matière de l'argent vis, lequel on estime vn monstre entre les metaux. Vous assurant que l'antimoyne est de couleur claire, d'odeur de soufre, dissicile à fondre, & beaucoup plus
sacile à rompre que n'est le voirre, encores qu'elle soit blanche,
& de beaucoup plus reluysante que n'est l'argent. Les philosophes alchumistes en sont huille qui sert à donner couleur à l'or
posé sur l'argent. pour raison dequoy plusieurs d'eux en sont cas
& l'ont en sort grande veneration. Et mesmement que l'anti-

moine approche plus l'espece des metaux que ne fait le soufre, & de cela ie me tiens asseuré, car i'en ay veu tirer vne liqueur san guine en forme d'huille, laquelle on m'a affeuré auoir la vertu & proprieté de donner couleur d'or à l'argent. Ce qui peultestre vray:mais ie n'ay oncques veu l'experience. La miniere de l'antimoine se trouue aux montaignes, tout ainsi que celle des autres metaux, & se tire par diuerses operations, & sen trouue en diuers lieux d'Italie. Si que d'Alemaigne on l'apporte parmy dra peaux à Venise, pour le service de ceux qui font les cloches, à cause que messée auec le metal, elle rend le son plus haultain. Ceux qui font les vases d'estain la mettent en œuure, & le semblable font ceux qui s'amusent à faire les mirouers tant d'acier que de voirre. l'ay entendu qu'elle a proprieté de guerir les apo-Rumes, vlceres incurables, faire tumber la chair morte, remettre & augmenter la viue, seruant non seulement à donner couleur iaune aux vases de terre, ains a pouuoir de teindre l'esmail, voirre, & autre labeur industrieux. Les mines d'antimoine sont abon dantes en la conté de Sienne, & en y a vne fort prochaine de la cité de Masse, & vne autre grande contigue & ioignante d'vne autre cité, appellée Souana. Laquelle les experimentez chercheurs de miniere, iugent estre la meilleure, & emporter le pris sur toutes les autres. Il sen trouve encores au conté de Seuffleur, aupres d'vne terre appellée Seluena, & en plusieurs autres lieux, ausquels on n'en fait grand' estime, pourautant que ce ne font mines d'or, ou d'autres metaux d'importance, vous assurant qu'il m'est impossible passer plus outre quant à l'esfait de l'antimoine.

De la margasite ou se trouve les metaux. Chap. 4.

N trouve les Margasites de plusieurs raisons, annexées & iointes auec toute miniere de metail, & croy que toute terre de mine produit la sienne. Me faisant à croire que les margasites sont les exhalations qui viennent à sortir des matieres secondes, ou bien le sperme menstrueux que les metaux viennent à con-

à conceuoir, lesquelles demeurent imparfaittes par le deffault du temps. Aucuns disent en auoir fondu. Que s'il est ainsi ie prendray la hardiesse d'assurer la margasite estre commencement de mine, & non fumosité sublimée, pourautant que celle qui endure la fonte est desia paruenue au terme de sa disposition metalique: ou bien que quelque chose de la mine parfaitte estoit messée en elle, & par son alliance elle s'estoit sondue. Si est-ce qu'elle n'a pouvoir de rendre aucun metal, ains vient à produire vne matiere noire, ou de couleur plombine, laquelle ne sert à autre chose fors à donner couleur aux pots de terre, à teindre les voirres, ou bien de faire resuer les volontaires & trop credules alchumistes. Entre lesquels aucuns sont d'opinion que la margasite soit la semence de l'or. Et se sont à croire l'ayant trouuée, que la couleur luy soit procedée par l'industrie de leur art, mais c'est tout au contraire. Car cela luy aduient quand la mine a sçen garder l'argent, qui par le soufre, l'arsenic, ou feu, y a esté conduit. Et encores qu'elle soit plustost composition de mine que fumosité, ie me confirmeray à l'apparence de leur composition:comme celuy qui l'a encores veuë sur les confins de Frioli & de l'Alemaigne, autre sur le coupeau d'vne montaigne, là ou ie descouuris vne filone excedant en longueur cent cinquante brasses, & en largeur demie brasse. Quime fait auoir opinion que ce n'estoit sumosité. Car à la grandeur qu'elle demonstroit, il fust esté de necessité, que la miniere dont elle procedoit, sust esgale à toute la montaigne. Plusieurs autres sont qui disent que la pluye & force du soleil, introduit quelque vertu, auec le temps, en icelle qui est descouuerte, mais ie n'y puis adiouster foy, car nature tasche tousiours à la multiplication. Ceste composition de margasites est trouvée en diversité de couleurs, & celle qui est luisante & iaune sembleroit estre fin or, si elle estoit accompagnée de plus de pesenteur qu'elle n'est, encores en trouue on, mais bien peu, de telle qui approche en couleur l'argent, si qu'on diroit que se sont petites pieces bien couplées & brunies, & tiennent ceux-la du blanc & du jaune. Les plus difficiles à trouuer me semblent celles sur lesquelles sont posez

certains grains, les vns gros, & les autres petits, si conformes à quadrature aux dez qu'il est impossible de les pouvoir mieux pain dre ne tirer plus iustement, vous assurant qu'elles ont toutes l'odeur du soufre, & si ne sont grandement dures. Mais quand on vient à les battre sur l'acier, elles vienent à rendre abondance de feu à grande quantité de flammeiches. Et mesmement ne faillent de faire ainsi les margasites qui se trouuent au dessus la miniere du vitriol, qui semble fer collé. Vous assurant que ie n'ay en plus grande recommendation la blanche que la iaune, & si ie ne fais non plus de cas de la grosse que de la petite, ains remets le jugement au medecin ou à l'alchumiste, qui la voudront experimenter. Car quant à moy ie l'estime du tout inutile pour estre iointe auec les metaux. Mais voulant parler par certain indice accompaigné de l'authorité de quelque sçauant alchumiste, ie dy que la blanche est beaucoup meilleure, elle ne tient de la nature du fer, pour n'auoir en soy l'aduste malignité qui reside & fait compaignie à la iaune.

# Du vitriol & de sa miniere. Chap. 5.

E vitriol est vne substance minerale produite par exhalation, & de laquelle aucuns ont opinion, les matieres elementales, qui produisent les metaux, estre engendrées, & mesmement l'or. Vous assurant que ce n'est sumosité de metal, ne encores moins chose qui le produit, combien que par ses essaits, il ait apparence du contraire, pour l'excessiue odeur qui rend. Le vitriol approche bien fort la semblance de l'alun, ayant substance corrosiue, aspre au gouster, & rendant quelque pique d'aigreur à la langue. Et si ne saut à se resouldre en bien peu de temps, estant reduit en lieu humide ou mis en l'eau. On repute le vitriol auoir en soy cinq qualitez, auec toutes lesquelles il a participation. La premiere desquelles est, qu'il a proprieté de sousre, la seconde, operation d'alun, la tierce, la corrosiuité du nitre ou sel. La vertu du metal en rend au quatriesme, & la proprieté du ser en la cinquiesme. Vous aduertissant que la mine de luy se trouue commune-

ment és lieux fauuages & peu frequentez, & si le faut estraire & tirer par l'aide des valées qui sont au pied des montaignes, ou elle reside & est enclose. Vous assurant qu'on trouvera la mine du vitriol plas communement en terre noire, ou ioignant vne pierre tendre, qu'on ne fera aupres de celle qui est dure. Et si est la pierre coustumierement semée par dedans de tache jaunes & vertes, qui ne sont grandement essongnées de quelque mine de foufre, petite ou grande, de la senteur de laquelle il approche fort grandement. Les eaues qui viennent à sortir du lieu, ou est le vitriol, sont toutes corrompues & espesses merueilleusement, tenans plus de l'element terrestre que de l'eau, laquelle s'apparoit bouillante en aucuns endroits, & aux autres non. Si est-ce qu'elle est tellement couverte de grande quantité de sumée, qu'on iugeroit aucunesfois le lieu, ou elle l'apparoit, estre quelque speloque, ou caue infernalle. Ceste terre ou miniere vient à produire le vitriol, mais il en faut premierement tirer la quantité qu'on a desir d'auoir, puis la porter en quelque place pour la faire seicher l'espace de six mois. Sur la fin desquels on vient à remettre au dessus celle qui estoit au dessoubs, & en la remuant auec vne pelle, on se trauaille de la briser & estendre, pour plus facilemet la faire recuire & rendre ferme. Et apres on donne ordre de la remettre en lieu couvert, là ou est delaissée encores six ou huit mois, auant que de la mettre en œuure. Ceux qui se mettent en deuoir de chercher la mine du vitriol, font dresser premierement en lieu couuert, vne mare ou viuier de la longueur de vingt ou vingteinq brasses, & de la largeur de dix ou douze, de haulteur quatre, ayant au milieu vne vuidage qu'on posera à l'vn des coings de l'eau, par l'aide duquel la terre purgée sera retenuë. Et à demy brasse pres du centre seront posez trois ou quatre trous, qu'on pourra tenir fermez & ouuerts, quand l'occasion s'offrera, ioignant ce bain sera dressée vne loge tresbié murée & couverte, si que la longueur d'iceluy vienne à couurir la longueur de l'edifice & bain. Et faut que ceste ouverture soit de la largeur de trois ou quatre brasses: afin que le trou qui sont posez aux lieux d'iceux nommez, viennent à respondre & se raporter à ceste couverture. Vous aduertissant qu'il fault remplir le baing à moitié d'eau, alors qu'on veut tirer de ceste terre la substance du vitriol, sans mettre en oubly de fort bien estouper & fermer tous les lieux, par lesquels le vitriol se peult derober. Et apres auoir pris de la terre, il la fault destréper en l'eau jusques à ce que l'epesseur de la terre viennent à descedre en bas, & g l'eau reste claire & luysante accopagnée de substace forte & disposée à faire le vitriol. L'eau q demeure claire prend son conduit en l'autre receptacle, par les canals qui sont mis au deuant des troux que ie vous ay nommez. Et encores que ceste eau ne soit iugée assez vertueuse pour faire le vitriol, si ne delaisse elle à demeurer claire, si qu'on la convertira en vitriol, la metant boulir. Et pource faire il fault dreffer dix ou douze chaudieres de plomb, esgalles en grandeur & semblables à celles, auec lesquelles on forme le sel. Et à la chascune sera accosté vn fourneau muré, ioignaut le lieu ou l'eau est reduite. Sur les chaudieres seront posez canons & tuyaux, lesquels seront ioincts aux pieds les chaudieres ou ceste terre minerale sera mise. Laquelle veult longuement bouillir, afin que ces vapeurs soient conduites iusques à vn certain terme & periode. Et après que ceste caue semble estre reduite en grade chaleur on vient à mettre &ietter dedans pour la faire resouldre & congeler, du fer vieil ou nouueau. Et en ceste façon il fault continuer le faire iusques à ce que elle done apparéce de se pouvoir congeler. Parquoy les ouuriers l'apperceuans en ceste sorte, ne tarderont à la mettre hors de la chaudiere, pour la ietter dedans vne casse, ou quelque autre vase de bois de grandeur excessiue. Là ou ils la laissent seiourner deux ou trois iours, afin que toute partie disposée à congelation, ait la commodité de se congeler. Et apres ils tournent remettre l'eau qui est demourée aux vases dedans les chaudieres, ou ils la reduisent à part pour luy donner l'oportunité de se rendre conforme à celle qui l'est congelée. Et apres que les ouuriers ont ietté & mis hors des casses, vases, ou cuues le vitriol congelé, ils retournent le mettre aux chaudieres ou dedans certaines coupes, ou ils se convertissent, en pains. Puis le tournent trestous resondre ou bié vne partie, si que, ce qu'auoit esté reduit dedans les coupes, se retourne

tourne encores à congeler vne fois. Puis on vient à vuider l'eau, & tournent l'emplir de vitriol congelé & alié auec l'autre qui n'y a encores esté. Si que le tout vient à l'augmenter, tellement que les pains de vitriol viennent à se former tous entiers. Mais ils se font beaucoup plus beaux en les iettant dedans les coupes, & en fortent beaucoup plus nets quand on les fait trois ou quatre fois. La mine de vitriol est trouuée en Italie, & dehors en plusieurs • lieux. Aucuns disent que là ou elle reside qu'elle donne indice de mine d'or. Ce que ie ne puis approuuer, vous assurant, qu'on est contraint de laisser la caue ouverte à ceux qui cherchent la mine du vitriol. L'odeur duquel est insuportable & pire que celuy du soufre. La mine du vitriol est descouuerte par diuersité de fignes, & mesmement par l'excessiue odeur qu'il produit, laquelle rend de luy clair tesmoignage. Plusieurs alchumistes ont en recommandation & estime par dessus autres le Cyprien & le Babylonique. Mais moy qui ne veux eslongner tant fort, vous veux parler de celuy d'Italie, & mesmement de celuy duquel i'ay plus de congnoissance, lequel s'appelle vitriol Romain, qui se tire au conté de Baignorée. Et combien qu'il n'ait le lustre si haultain que l'autre, ne la couleur du vert azuré comme le Cyprien, l'il ne laisse-il à estre de garde, vous assurant que l'estime beau & meilleur sur tous les autres le noir. I'en ay apperceu venir quantité grande à Venise de celuy d'Alemaigne, mais à mon iugement il tient plus de la terre que ne fait le Romain, la plus grande partie duquel approche la verdeur des herbes, mais l'autre approche la couleur iaune, encores est-il quelque peu moucheté de vert, vous aduertissant celuy de Tuscane n'estre rien moindre en force & beauté que le Cyprien. Encores peult on tirer du vitriol à Trail, à Mont rond, à saint Philippe, à Souane, & en plusieurs autres lieux de la terre de Sienne, & si sen trouue encores au conté de Volterre en la montaigne d'Amiata, à la conté de saincte Fleur, là ou ie suis d'opinion se pouuoir trouuer du vitriol blanc. Les alchumistes vsent volontiers du Cyprien Romain, quand ils vueillent faire leurs huilles & eaux fortes & corrosiues, mais ie m'assure qu'ils prendroient volontiers de celuy de masse qui est

Italique, s'ils auoient cest heur d'en pouuoir recouurer, à cause qu'il est bié sort louable au Cyprié, & tant peu terrestre qu'on le peult mettre en œuure sortat de la caue. vous assurat qu'il se trou ue de toute espece du vitriol en la mesme façó que ie vous ay declairée du sous en Et se trouue du vitriol qui se reduit naturellemét sans aucun art à son extreme curité, lequel se met hors de sa chaleur auec vne poille, & laissé seiché se conuerty en vitriol trespuissant, tellement qu'il en vient à perdre le nom, & est appellé couperose de laquelle les alchumistes, comme de matiere sorte & desiccatiue, se seruent le plus communement, & le semblable sont les paintres, quand ils vueillent saire promptement seicher leurs messées couleurs.

## De l'alun de roche & de sa miniere. Chap. 6.

L'alun par le vulgaire appellé alun de roche (laissant à vous dire la deduction du vocable) est une substance terrestre congelée & luysante de nature chaude & seiche, de saueur aspre, accompaignée de goust salé, ayant la proprieté de reteindre & ronger. & se peult tirer par artifice des pierres mineralles. Vous assurant que tous ceux que i'ay veu sont d'vne mesme nature, mais ils ne sont de semblable couleur. Car l'vn est blanc & l'autre rouge. Pline recite qu'il s'en trouue de noir, ce que à esté congneu par les anciens: mais on ne trouve par escript qui à iuventé le moyen pour le trouuer & tirer tel que les modernes vsent pour aujourd'huy. L'alun outre son interieure nature salée, a vne grande visquosité, laquelle est plustost descouverte que ne sont les autres effects. Car si on vient à le mettre au seu pour le calciner, il vient à se resoudre facilement auec eau & seu. Les alchumistes & ceux qui departent l'or s'en seruent merueilleusement, & sans l'aide d'iceluy, il leur seroit impossible de faire leurs eaues fortes. Et si n'est rien moins necessaire à ceux qui font profession de teindre draps & laine qu'est le pain à l'homme. Dauantage il est mis en œuure par ceux qui accoustrent le corail, & est appliqué en medecine pour obuier à plusieurs maladies & infirmitez. Sa mine se

trouue aux montaignes, tout ainsi que celles des autres; mais elle se rencontre en bien peu de regions, encores que les anciens ayent recité & asseuré qu'il s'en trouue en Cipre, Armenie, Macedone, Ponte, Afrique, Cecile, Sardeine, & Espaigne, asseurans d'estre en ceste contrée aussi liquide qu'est le miel. Mais pour le iourd'huy ie ne sçay lieu ou l'alun ait pouuoir de se trouuer, fors en Hellespot.aupres de Metelin en Espaigne, & semblablement ioignant Carthage en vn lieu appellé Mazaron, mais en Italie il se trouve en plusieurs lieux, excedent en beauté, quantité & bonté celuy des autres contrées. Et pour contenter voz desirs, ie vous dy qu'il s'en trouue en la terre des Neapolitains à Ischia, à Pozul, & semblablement en la terre Romaine à douze mil de la Mer entre Ciuita Vechia & Corneto, en vn lieu appellé Letolfe, là ou plusieurs montagnes sont assemblées. La plus grande partie, desquelles, sont de celles qui produisent l'alun, & ne furent descouuertes iusques au temps de Pius secundus, apres lequel les ministres de la chambre apostolique, ont saict diligence de les cauer, & en ont tiré vn thresor qu'on ne peult estimer. Et ay opinion qu'ils ne delaisseront à suiure leur volonté insques au dernier iour du siecle, car ils ont opinion (apperceuans le lieu tant bien formé de pierres, bois & autres choses necessaires) de ne pouuoir iamais estre esteinet ne vuidé par humaine operation. Il s'en trouue encores en la terre du domaine de Sienne, à Massa & à Mont rond, & semblablemet aux contez de Piombin, Volterre & à Campiglia, sans que ie sache en toute l'Italie ne au dehors autre mine d'Alun. Vous assurant celuy que i'ay veu estre de trois fortes differentes, l'vn blanc & semblable aux pieces gran des de cristal, ayant semblable lustre, & se congele en forme fort epesse & quarrée, tellement qu'on jugeroit diamans de excessive grandeur estre posez sur les quatre extremitez & coings, tant beaux ils se demonstrent. Vne autre vient à se rencontrer approchant de la couleur rouge: qui se congele plus soudainement que le blanc, à la netteté duquel il n'approche, mais il a en soy plus de force encores, qu'il ne soit à la veue si agreable. Toute l'autre est rouge, & n'excede en grandeur vne febue. Mais il est de nature

beaucoup plus corrosif, comme son operation le fait apparoistre. Ioint aussi que le regardant, vous le iugeriez de couleur de seu, ayant apparence de plus de chaleur que n'a l'autre, & si faict l'eau des departeurs beaucoup plus forte, & auec moins de flamme. Vous assurant que s'est de celuy qui vient de Metellin, Mazaron, & Carthage, qui font affez semblables en couleur & grandeur, & vn chascun d'eulx a sa pierre particuliere. Le blanc vient à estre trouué dans vue pierre blanche, serme & pesant, & de couleur fauue. Et combien que de plusieurs pierres diuerses en couleur, l'alun vienne à sortir, il s'en trouue de couleur bazanée, entre les autres le plus tendre. Vous assurant qu'onne sçauroit iuger à l'œil, n'auoir signe par le gout que l'alun, sust reduit en aucune pierre sans le faire cuire, premierement par vn certain iugement general & confus, que les praticiens viennent à conceuoir par experiéce. Toutes les bonnes mines de l'alun, au moins celles qu'on veut mettre dedans le feu, doiuent estre aucunement dures, & seront les meilleures celles qui peseront le plus, & qui n'auront aucuns petits troux par dedans: sur la sommité d'icelles lon trouuera tousiours leur margasite vne pierre appellée pirrites, presques aussi dure au fer & seu que la pierre qui est propre pour faire l'alun, laquelle approche le fer en couleur, ayant aucunes taches de blanc & de iaune, qui la font estimer pierre inutile pour faire l'alun, pourautant qu'elle ne peult cuire en fournaise, qui est cause qu'elle ne peult estre rendue molle, comme la bonne pierre. Et si vous entreprenez de la faire cuire par continuation de feu pour la rendre tendre, ie vous aduerty que vous viendrez plustost à faire consommer la bonne pierre. & passer les termes du seu, brussant la substance de l'alun, si que ne luy resteroit plus grande chose que calcinosité, & plus de crasse en la dissolution, lors qu'on la vouldroit congeler en la chaudiere. Pour à quoy obuier les sages maistres procurent auec diligence, que la pierre soit siée auant que de la cuire. Et la font encores resier pour la faire dissoudre, apres qu'on la fait molifier, auant que de la noyer, & mettre dedans la chaudiere. Les caues, ausquelles les ouuriers s'acheminent pour trouuer ceste pierre,

se laissent ouuertes, & continue-lon d'agrandir la bresche, iusques à ce que ceux qui cherchent ceste pierre soient arriuez au milieu de la montaigne, là ou ils esperent trouuer plus grande quantité de ce qu'ils cherchent. Parquoy ayans quelque peu descouuert la terre, ils ne tardent à faire vne longue trenchée. Puis apres ils commencent à tailler la pierre le plus profondemet qu'il leur est possible, sans oublier d'appuier & dresser pieces de bois, pour garder de tober ce qui est dessus, qu'ils ne tardet à laisser ruiner quad ils voyent leur point. Puis auec masses de fer & autres instrumés, font diligence de la rompre, separant la bonne d'auec l'inutile & mauuaile, en enuoyant la bonne sur charrettes à la fournaile, & la mauuaile en la riviere, tant pour nettoier la caue, que pour ne ser uir d'empeschement aux ouuriers, qui se trauaillent tousiours de passer outre, l'adressans la part ou ils descouurent plus d'apparéce de mine. Vous assurat qu'il ne seroit de necessité aux gens de cest estat, qu'ils vinsent à percer le mont iusques au centre, pour voir ce qui est dedans, sans craindre à se aider de l'art de nigromance, ou de la force des geants, pour le renuerser sans dessus dessoubs. Vous assurant qu'on ne peut trouuer aisement les montaignes qui produisent telles mines, & si par cas fortuit, ou par art, on ren contre les mines, apres auoir caué, & sié comme ie vous ay dit, le tout sera conduit aux fournaises, qui ne sont faictes autrement que les communes ou lon forme la chaulx, voutées de la mesme pierre, & le semblable sera le dessoubs pour receuoir le seu pour cuire la pierre, de laquelle ceste voute sera remplie, & y sera le feu continué l'espace de dix ou douze heures ou plus, à la discretion de ceux qui conduisent l'entreprinse, à l'experiece desquels gist le tout. Car sion s'oublioit d'y prendre garde, la vertu & substance de l'alun viendroit à estre consommée par seu: tellement qu'on ne pourroit congnoistre la vertu de la pierre, & seroit dangereux que le patron & conducteur de l'œuure vint à estre interessé bien grandement sur la despense qu'il auroit faitte. Parquoy il est necessité de congnoistre les pierres & leurs propres couleurs auec indice d'experience, & semblablement les feux & fumées sulfurées selon qu'elles donnent

apparence de foy: Car on ne peut auoir notice par parolles que mal aisement. Parquoy on doit estre songneux à sy exercer plusieurs fois, pour puis apres s'arrester à ce qui suffira estre le plus vtile & commode. Quad ceste pierre sera bien esté sumée & cuite, & que la chaleur fen sera absentée, les ouuriers la mettront hors de la fournaise pour la poser en quelque place plaine, en laquelle ils poseront ces pierres, les vnes sur les autres, toutainsi comme si on vouloit dresser vn rempart de muraile, qui continueront de parfaire iusques à ce qu'il soit de la longueur de vingt ou vingteing braffes, tenant en largeur quatre, & en hauteur vne & demie approchans de deux. Apres ils dresserot vn canal d'eau pour l'arrouser soir & matin, & en esté trois sois le jour, continuant ceste façon de faire quarante iours, sur la fin desquels la pierre se trouuera subtile, & assez propre pour faire l'alun. Mais premierement que de pouuoir coduire à cest effet, il est besoing de recouurer vne loge assez spacieuse. Et pour espargner la despence la pourra faire bastir en façon de cloches, mais il fault que elle soit large, tellement qu'on y puisse mettre vne ou deux chaudieres, auec la quantité des casses ou l'eau pour congeler sera mise, qui seront de la grandeur que pourront porter les chaudieres. Le fond desquelles sera de pierre ou de bronze, qui esgalera vn diametre en gradeur de quatre brasses, ayant alentour vn bord tout ainsi comme les plats d'estain. Et seront mises es chaudieres ioignant les fourneaux contre le mur, & le tout enchassé dans le boys vne braffe & demie du bord des chaudieres, iusques au fod, on y procedera en forme pyramidale, ou en façon de cisterne, tellement qu'elle vienne toussours en essargissant. Et si le centre vuide est de trois brasses & demie, la bouche & entrée sera de cinq. Et apres que le tout sera accoustré à la façon que ie vous dy, on remplira la chaudiere tout à l'entour de chaux, d'escaille de fer, de glaire d'œuf & d'huyle. Et le tout sera bien composé & incorporé ensemble, pour obuier que l'eau, qui viendra à bouillir dedas, ne s'en puisse sortir, ne verser. A l'entourd du bord on dresfera vn cercle de boys espois de demie brasse, & hault quatre fois autant, pour aider aux ouuriers quand ils voudrot leuer la pierre

& entrer l'eau qui sera au fond de la chaudiere, pour la purger de la crasse terrestre & matiere dure & no dissoluë. On ne peut vser en autre façon en la mesme loge, ou en vn autre, accompagnant vne chacune chaudiere de trête casses ou cuues de boys de chefne, dans lesquelles sera mise l'eau pour estre congelée, & seront de la haulteur de deux brasse & demie, de largeur de deux, & de trois en longueur bien faittes au possible. Et en chacune seront mis des ouuriers auec leurs instrumens, pour garder que chose quelconque ne vienne à verser, & se mettent tous en ordre ioignant la muraille, & pres les vns des autres tout ainsi qu'il leur sera plus aggreable. Or vous ay-ie rendu les pierres de l'alun acoustréz à leur deu, & les chaudieres sur les sourneaux, & semblablement les casses dressées & mises en ordre pour faire l'alun: parquoy desirant passer plus outre, il vous fault premierement emplir d'eau(qui prendra son cours par vn canal) la chaudiere, laquelle sera si grande qu'elle tiendra cent charges d'eau: pour laquelle faire bouillir on mettra le feu au dessous par la bouche du fourneau. Or aussi tost que les ouuriers l'apperceueront bouillir, ils mettront dedans la pierre, laquelle deuiendra tant fort subtile pour estre mouillée, que sera presque conuertie en terre. Vous aduertissant qu'on en pourra mettre dedans à chacune sois six ou huit charretées. Et à l'heure sera de besoing que quatre des ouuriers se tiennent sur le bord, estans fournis de pelles de boys grandes & longues, tellemet qu'ils ayet pouvoir d'atteindre iusques au fond pour remuer & tourner parmy l'eau ceste pierre, afin d'en tirer & mettre hors celle qui est par trop dure & mal disposée à se fondre. Et en ceste façon trois ou quatre fois, ils ne faillent de ietter en la chaudiere toute la pierre qu'ils vueillent mettre en œuure, faisans intermission de l'vn à l'autre l'espace de trois heures, donnans commodité à l'eau de perdre sa chaleur. Et apres qu'elle est aucunement refroidie, & remettans de la terre au dedans, ils retournent à la faire bouillir. Et quand ils apperçoiuent sur la fin que la chaleur est bien vuidée des pierres non cuittes, & l'eau descompagnée de crasse terrestre & espesse, apperceuans l'eau disposée à se congeler, & bien chargée de substance d'alun, auec certains vases de bois, sermez en la façon des manequins, ils ne faillent à l'espuiser, & par certains canals, propres à cest affaire, la font aller rendre dedans les casses & cuues, les remplissans tous l'vn apres l'autre, là ou ils la laissent reposer pour se congeler, quatre iours en hyuer, & six en esté. Sur la fin desquels les ouuriers font deux troux au dessoubs des casses pour donner cours à toute l'eaue qui n'est congelée. Mais premierement ils reçoiuent toute la plus claire, & la remettent dedans la chaudiere: ou dedas l'vne des casses, pour la remettre encore vne fois, car elle a desia tiré quant à soy la substance de l'alun. Vous asfurant que vous ne faudrez en vsant ainsi de la trouuer dedans les casses, que vous aurez remplies, attaché au bois en la mesme quan tité & vertu qu'auoit la pierre qu'on auoit mise dedans, soit que elle fust blanche, ou rouge, selon la qualité de la mine, ou elle auroit esté tirée. Vous aduertissant qu'on doit ietter au vent ce qui se trouue au fond de la casse, s'il n'y a apparéce d'alun de l'epesseur de trois ou quatre doigts, pour autant que cest chose inutile. Mais l'autre matiere qui apparoit sur l'eau doit estre remise en la chaudiere en la compagnie des pierres qu'on veut faire rebouillir. L'alun qui se trouuera attaché dedans les casses, sera besoin arracher auec vn enchampre, ou quelque autre fer, & l'auoir tiré & laué dedans vne petite cuue, sera reduit à couvert dedans vn magasin, pourautant qu'il est conduit à la fin de sa persection. Ie ne veuls oublier de vous aduertir qu'auec l'auantage des ferremens, fournaises, chaudieres & grandes casses, on vient à faire amas de l'alun en plus grande quantité, tellement qu'on vient satisfaire à la despense, estant aydé du profit qui en vient à sortir. Plusieurs autres especes semblables en substance à ceste, se trouuent, come l'alun de Catina chiama, fecce & de Plume, qui est tout ce que ie vous pourroye ou sçauroye dire de l'alun tant artificiel come naturel.

De l'arsenic, orpiment & reagal. Chap. 7.

L'Arsenic & orpiment sont deux substances mineralles en nature consormes, pures & sans estre messées d'autre espece, & pour

& pour leur apparente qualité, nous dirons leur composition estre vne terre aduste, vous aduertissant qu'ils sont tant subtils & penetrans qu'estans aliez auec autres metaux, ils ouurent & font telle operation qu'ils les corrompent, & les transforment prefque en autre nature, Les alchumistes sophistes blanchissent pour leur ayde le cuiure, letton, & plob iusques à leur donner vne mesme blancheur qu'a l'argent. Vous assurant qu'ils sont de nature chaude & seiche, insques au quatriesme degré, si on veult adjouster foy à l'opinion de Physiciens, qui les disent grandement corrosifs, comme ceux qui sont gradement contagieux à toute chofe ayat vie. Il fe trouue d'arsenic qui est blanc, & d'autre qui est de la mesme couleur du citrin. L'orpimét & luy sont dispersez enco res qu'ils prénét naissance en vn mesme lieu, & si sont tous deux couuers de lames & escailles, lesquelles sont beaucoup plus subtiles & deliées que n'est papier. Si est-ce qu'on vient à les separer facilemet,&les auoir ropues, on en fait de la poudre.Leur mi ne se trouue en Hellespont, & en Capadoce, là ou il est caué fort profondement, pour autant que la nature est auare à nous monstrer ou elle reside, nous enseignant qu'on ne se doit trauailler à chercher chose si pernicieuse. Si est-ce que les superbes chercheurs de mines, ne s'en refroidissent aucunement. Mais apres qu'ils ont caué profondement pour la trouver, ils marchent tout le long de la caue bouchez, estans garnis d'esponges trépées dans vinaigre, pour euiter q leur exhalatio venimeuse ne vint à les priuer de vie. Et ne s'oublient apres auoir trouvé ce qu'ils cherchét, de prendre la hardiesse d'oster la terre qui est alentour. Ces mines n'approchent aucunement à la semblance des autres, ains sont formez en façon de ciottoli d'vn fleuue, & si sont merueilleusement pesantes, si qu'on les iugeroit auoir quelque conuenance auec les metaux, & que la nature leur permit de faire le mesme effet de l'or ou l'argent, ayant respect à leur couleur & pe santeur. Mais les vns ont leurs effets vtiles & pleins de gracieuseté,& ceux-cy sont pleins de cruauté. Vous declarant derechef encores que l'apperçoyue en leur nature diuersité grande, que les aucuns disent qu'on peut tirer or de l'orpimet. L'arsenic blanc

se trouve par le souhait des praticiens quasi en toutes les compaignies des mines de metal, pourautant que c'est luy qui consomme & emporte l'argent aux sontes, qui est contenu dans iceux, vous aduertissant que ie ne me sçauroye persuader le second auoir telle proprieté qu'a le premier. Ie vous dy encores que l'orpiment & l'arsenic cristalin, sont d'vne mesme nature, & si me semble à veuë, d'estre de composition diuerse. Car s'vn se monstre blanc, ou de couleur citraneuse, qui signifie contenir du terrestre & aquatique. Et l'autre est veu de couleur d'or reluisant, beau, & de substance sulfurée. Tous se brisent & se calcinent come fait l'antimoine, & meslez ensembles se forment le reagal par sublimation, qui est de leur mesme nature, delaissans tous trois vne certaine feuille blanche comme argent, & aussi facile à rompre comme est le voirre, l'arsenic, orpiment & reagal fondus ou bruslez ensemble s'en vont en sumées, & accompagnez auec autres metaux restent en eux incorporez: tellement que les metaux deuiennent si fort subiets à rompre, qui sont en dangier de demeurer inutiles, sans estre aidez par art. Vous aduertissant que les medecins font seruir ces trois poisons en plusieurs choses, encores que leur qualité soit pernicieuse & dommageable. Aucuns assurent que cest vn souuerain remede contre la peste, les portans sur le cœur dans vn petit sachet. Et encores disent que c'est vn souuerain remede pour celuy qui a longuemet gardé la toux, & qui crache le sang. L'orpimet meslé auec lessiue & chaulx, fait tober le poil en quelque part qui soit, sans faire souffrir aucun mal. Et est presque propre pour cauterizer. Mais cosiderans la nature mauuaise de ces trois, ie vous conseille de ne pratiquer auec eulx, si la necessité ne vous y cotraint. Du sel commun, qui se tire es caues, en eaues, & autres en general.

Chapitre 8.

A quantité du sel que nature produit en plusieurs & diuerses regions est merueilleusement grande, comme Pline en rend tesmoignage en sa naturelle histoire. Ioinct aussi que les diuersitez des choses ses salées, sont en grade abondance, & mesmemét

decelle

53

de celles desquelles on peult tirer sel, comme sont toutes les lis siues passant parmy les cendres, & le vrines de tous les animaux. Mais pourautant que ce ne sont raisons ayant pouvoir de bailler aux hommes ce qui leur est necessaire & commode à la vie,ie m'abstiendray de passer plus outre, pour vous declairer comme lon procede tant seulement par deux moyens à recouurer abondace de sel, pour la necessité des humains, Le premier desquels est de le tirer & aller prendre en caue auec certain art, & mesmement selon la commodité des lieux & eaues salées prochaines de la mer, ou de ses fontaines par congelation ou seichecheresse. L'autre moyé est de tirer de la terre le sel, lequel est luysant & beau au possible. Et se prendaux montaignes formé en pierre naturellement, sans aide d'art quelconque. Vous assurant que tous, tant gros que petits sont de mistio terrestre, de chaude & seiche nature, ayant certaine puissance de ronger les metaux & toutes autres choses, ou lon ne l'oublie d'en mettre. Et si ont vertu de conseruer & garder toute chose disposée à corruption par humidité, & si deseichent les corps ausquels on prend la peine d'en mettre, sans auoir proximité auec le feu, encores qu'ils soient chaulx & secs, comme à le salnitre, ains comme ennemy se met à saulter & suir aussi tost qu'il le sent, comme l'armoniach, le sel gemmé & autres semblables. En autre cotrée les dessussities ne servent nullement fors qu'aux alchumistes, ou en quelques operations medicinales. Parquoy ie delaisseray ses operations particulieres, qui seroient longues à declarer, & vous reciteray la pratique de celuy qui se fait par attraction des parties subtiles, dans les eaues marines, salées par la puissance des rayons du soleil caniculier. Et semblablement de celuy qui se fait par emouuement de l'eau qui vient afluer, ou qui se tire hors des puys. Et entre tous ie iugeray celuy estre meilleur, qui sera luysant & tenant moins de la terre. Pour former celuy qui est dedans la marine, il le faut faire sur le grauier en lieux plains & fort spacieux, dans lesquels les vagues & vndes marines, ne puissent faire entrée. Pour à quoy obuier, il faut faire quatre ou fix fosses larges de trois brasses & autant profondes, ayant de longueur trois cens brasses.

Et seront posées le long de la plaine, essongnée les vnes des autres enuiron cent brasses. Et à trauers ceux cy, en seront posées en forme de croix deux ou trois autres, lesquelles sont appellées maistresses fosses, pourautant qu'elles prennent l'eau dedans vn estang qui est prochain de ceste place, & la portet par tout le circuit & de fosse en fosse, à l'entour desquelles on dresse motes de terre, pour euiter que l'eaune s'alle accoster de la fosse principale, en laquelle on fait vne petite bouche pour entrée, & semblablement vne autre au pied pour la sortie de l'eau de la marine. Pour laquelle faire entrer, ils ouurent la bouche à l'entrée, afin qu'elle se puisse messer auec l'eau de l'estang, qui est d'eau douce, auec laquelle il est de necessité de la ioindre, ou par ayde de fleuue, ou par secours de pluye encores qu'on assure que le selse forme en Candie sans eau douce, & qu'on y remply toutes les fosses maistresses, ainsi qu'elles sont estendues sans fermer les autres, ains les laissent remplir, tellement que l'eau vient à se congeler & crouster par abbreuatio de sel:puis apres auoir tout vuidé & purgé ainsi qu'il appartient, tournét remplir voulans comencer leur labeur de la susdite eau de la mer, laquelle ils laissent tant reposer qu'elle vient à se mostrer en certaine disposition de grosseur. Ce qu'apperceuans les maistres, ils ne tardent de la faire passer en la seconde fosse, en laquelle ils la font reposer quelque espace de temps, puis ils la font conduire en la tierce, là ou ils la laissent totalement congeler. Et les fosses vuides ils font remplir de la premiere ou seconde eau, tellement qu'ayans grand nombre de fosses, ils font du sel tant grande quatité qu'ils vueillent. Mais ie suis esbahy d'ou procede que l'eau de la mer est ainsi salée. Et suis bié cotent de vous en dire mon opinion, encores que ie soye certain qu'elle sera approuuée de gens doctes & lettrez pour le peu de doctrine qui me fait compagnie. Ioint aussi que cela à esté decidé par le diuin Aristote, & approuué par plusieurs autres hommes de grande erudition. L'opinion desquels est, comme ie croy, que ne ignorez que les rayons du foleil deseichent & bruslent certaine partie de la terre, laquelle estre esleuée en hault vient à tomber en la mer, là ou elle prend le goust du sel, vous afforant

54

assurant que ie ne vueil cotreuenir à ceste raison pour auoir esté prononcée par personnes de grande authorité. Vray est que ie ne les puis aisément comprendre, à cause que ie sçay plusieurs lacs & eaux sur la terre qui ne deuiennent point ainsi salées comme la mer, encores qu'elles soyent en moindre quantité, si ne sont elles rien moins exemptes de l'ardeur du soleil, ne de ses rayos. Ioint aussi que celles de l'Ocea, de la mer Caspie, & de plu . sieurs autres mers, deburoyét estre semblablement salées. Et suis esbahy pourquoy on trouue en la mer aucus lieux plus salez que les autres, & ne me puis garder de penser que telle chose procede d'vne certaine propre nature de terre ainsi salée, & mesmement pour estre comme il en y a en plusieurs lieux au dessoux des eaux de la mer, & cela me fait aduancer d'en dire plusieurs raisons. Et principalement quand i'apperçoy au deuant des yeux de mon entendement, si grande quantité de montaignes & autres terres diuerses qui sont des eaux de la mer vestues & couuertes, ie viens à perdre le doute que l'ay eu, croyant que le sel se peut aussi bien former en la mer, comme elle fait dedans la terre auec l'aide de ses mines. Et n'ay mis en oubly d'auoir entendu autrefois qu'en Cypres on pesche le sel, & le va on chercher en cauant iusques au fond de la mer, laquelle estat esmeuë iette semblablement le sel sur la riue comme sable par l'impetuosité des vagues, & mesmemét en Hamen, tout ainsi comme recite Pline au pays de Barriens. Vous assurant qu'il y a plusieurs prouinces qui ne se seruent d'autre sel que de celuy qu'ils tirent des montaignes sans aucun artifice. Et pour plus grande confirmation de ce que ie recite, ie vous dy qu'outre les autres lieux i'ay veu à Halla au duché d'Austrie vn petit ruisseau d'eau douce, lequel passant parmy vne montaigne fort prochaine, deuiet salée, en telle sorte qu'on la met dedans certaines chaudieres grandes de quatre brasses, posées sur fourneaux pour la faire bouillir. Tellement que ceux du pays en viennent à tirer grande quantité de sel blanc au possible & fort net, & ainsi humide on le met sur des aix ou tables là ou il l'endurcit comme marbre, & en fait-on plus de demie charge. Vous aduertissant qu'il ne sert tant seulement de

commodité à la terre de Halla, ou il se fait, ains toute la pronince de la haulte Allemaigne en est servie fort abondamment. Et le semblable que dessus aduient en Toscane au lieu de Volterre d'une eau salée tirée des puys, laquelle on met en chaudieres de plomb, semblables à celle du vitriol. Et par industrie & aide du feu ils la font deseicher, tellement qu'ils en viennent à tirer vn sel, blanc comme neige, & en si grande quantité que non seulement ceux de la cité de Volterre en sont satisfaits & seruis, ains ceux de Florence & du conté d'icelle en sont pourueus sans en vser d'autre. Plusieurs autres lieux ie vous pourray nommer aufquels le sel d'eau minerale se trouue, & mesmement à saint Quiriche qui est au conté de Sienne. Mais pourautant qu'ils en ont abondance de celuy de la mer, ils en font peu de cas. Parquoy ie suis content de m'en taire abandonnant les effets du sel commun & duquel on vse, pour vous faire memoire du selnitre, pour autant qu'il est mis entre & au nombre des sels, vous assurant qu'il n'est tant seulement corrosif, ains est chaud & sec: & en trouue on du naturel & de l'artificiel, ainsi que Pline recite. Le naturel se caue comme les minieres de sel, & comme les pierres en Armenie, Afrique & Egypte, & siest blanc comme l'armoniach, & accompaigné de taches semblables à celle de l'antimoine : & dit Pline qu'on en trouve en plusieurs lieux & eau nitreuse suan te: Laquelle estant deseichée sur le feu deuiet dure tout ainsi que le sel, & sa couleur approche de la rougeur du ser, ayant la saueur grandement salée auec quelque peu d'amertume. Et pour abregerie dy que tout nitre naturel est de substance aduste & salée: mais pour le iourd'huy il ne s'emporte point en nostre contrée. Qui est cause que les Physiciens n'en congnoissent tant seulement que le nom. L'artificiel est de la mesme qualité, mais il est beaucoup plus aduste que n'est le naturel: vous aduertissant que les modernes de bon entendement l'ont congneu, auoir en soy vne certaine espece terrestre: & auec leur industrie on trouue moyen de le tirer, le nommant sel nitre. Et pour conclusion ie vous dy que le plus communement il s'engendre aux cauernes humides: & principalement au dessoubs des grosses murailles chalci-

chalcineuses, là ou se trouue attaché en sorme de glaçons. Outre les defluidits, remay encores veu ietter hors des caues en Thosea ne, au Conté du col de Valdese, aupres d'ynlieu qu'ou nomme la Rocchestes, vn gros monceau qui est de couleur blanche, duquel vn gentilhomme, curieux de trouuer choses belles & proufitables, prenoit pour en faire sel-nitre. Mais la quatité qu'il en faisoit mettre hors, n'estoit suffisare pour satisfaire à la despece qu'il faifoit: ioinct aussi qu'estant mis en pouldre, il estoit d'operations debile sans approcher la force du sel-nitre, tiré des cimilieres, cauernes, ou murailles anciennes, comme ie vous ay dit cy dessus. Sa nature est comme celle du sel chaud & secsou comme de celle du nitre, mais il a quand à foy veteuse & subtile, qui le rend aduste & prompt à brusser, come ie vous diray particulierement au lieu ou ie reserve vous faire entendre la composition de la pouldre à canon. le vous ay bien voulu declarer sa generalité; pourautant qu'il est mis au nobre des sels. Et cobien que le nitre soit tresfort, fyn'a-il pouvoir de l'esgaller à l'armoniac qu'o dit venir de Cirene, ou Armenie. Autres ont opinió qui soit de caue minerale, sen gendrant comme zaffare, qui est vne espece de sable merueilleusement sec. Si que les aucuns disent qu'il est artificiellement fait de cendres de certaines plantes, & d'autres disent qu'il est composé de la corruption des vrines, ou de la sueur des hommes. Encores trouue lon d'vn autre sel appelé gemmé, ou pierreux, qui prouient de mine, & est luisant come est la pierre appellée gemma, qui se trouue en Hongrie en grand abondance. Encore forme on par artifice vn autre sel, nommé sel de voirre, qui se fait par le moyen d'vne lissiue faite de cendre, d'vne herbe appellée Gala, ou Soda: mais la plus grande partie appelle ceste cendre alun Catina, & se fait par l'aide d'icelle le sauon, & par seicheresse l'en tire le sel dessussit, pour faire le voirre : pour raison dequoy il est apellé du vulgaire sel de voirre. Il s'en trouue encores d'autre espece, comme est le sel qu'on nomme l'inde, lequel est noir,& celuy de Lalebre, qui est vne compositon de plusieurs lissiues & vrines inuentez par les alchumistes, lesquels tant par nom que par diuersité de nature, trouuent moyen d'en faire plusieurs,

pour le service de leurs œuures. Vous aduertissant pour conclusion, que ie tiens pour certain le sel pouvoir estre tiré de toute chose qui a en soy aspreté corrosine, & de laquelle on puisse faire cendres auec seu.

De la callamine, du safre, és manganese dite Salicor.

A callamine eft vn des moyens mineraux, comme celle qui fort de minière & est assez pesante, de couleur jaune, ayant quelque proximité & affinité aucc les metaux, & se trouue en Alemagne aupres des caues, desquelles on tire le plob, & en Italie en vne montagne, qui est entre Millan & Come. Et semblablement i'ay entendu qu'on en trouve au terroir de Sienne, en va lieu appellé Fosini, & tiens quasi pour asseuré qu'on en trouue paraccident aupres des autres sortes de minieres:mais il est bien difficile d'en tirer pour aujourd'huy. Aucuns disent qui se sont trauaillez de la fondre auec le cuiure, mais elle ne se trouve gueres bonne. Et cela pourroit proceder pour estre prinsé aucunefois sur le plus haut de la terre, & que elle pourroit deuenir meildeure en cauant plus profondement ou en luy baillant le feu ainsi qu'il est requise Mais voulant delaisser à parler de telle chose, ie vous fais entédre que c'est ceste terre qui toinet le cuiure en cou leur jaune semblable à l'or. Et croy qu'elle est naturellement de qualité chaude & seiche, semblable à la margasite, aisi que l'experience le demostre. Veu qu'estat seule elle vient plustost à se brus ler qu'à fondre mais en compagnie dudit cuiure elle se fond, & se augmente de huit pour cent en pesanteur, ie vous ay declairé son operation, lors que ie vous ay monstré à faire le letton, & ne sçay que en autre chose elle soit bonne. Le Safre est vn autre terme de mine pesant comme metal, qui ne se peut fondre estant seul, mais accompagné des choses approchantes la naturé du voirre, il se convertit en eau de couleur azurée, tellement que ceux qui veulet teindre voirres, ou paindre vases de terre vernicée, le mettent en vsage. Et non seulement il sett pour faire ladite couleur azurée au voirre & sur la terre mais si on y met plus dudict Safre qu'il

qu'il n'est de besoing pour faire ladite couleur azurée, il fera noir, & autre couleur, selon la quatité qu'on y mettra. De semblable na ture se trouue encores vn autre terme mineral lequel s'appelle manganese, duquel se trouue (outre celuy qui viet d'Alemaigne) en Toscane, en la montaigne de Viterbe: & est la manganese, obscure comme fer. Vray est que pour la fondre on n'en scauroit tirer metal, mais accompaignée elle donne fort belle couleur aux voirres, tellement que ceux qui font profession de former vases de terre, vsent d'icelle en leur painctures, & mesmement leur voulant donner la couleur azurée, vous aduertissant qu'il a encore ceste proprieté que estant mis dedans vn voirre fondu, ille purge, & fait deuenir blanc, encores qu'il soit verd ou iaune: & par trop grande vehemence de feu, il fen va en vapeur, tout ainsi que fait le plomb à la cendre, comme ie vous reciteray plus à plain, vous monstrant la pratique de faire les voirres, & la facon de former les vases & pots.

De la calamita pierre d'aymant & de ses diuers effets & vertus.

Tout ainsi que ie sçay que vous entendez-toutes choses crées par le souverain Dieu auoir quelque proprieté particuliere pour petites qu'elles soyent, de mesme saçon, ie suis d'aduis que nous deuons mettre peine de chercher celles qui ont quelque vertu interieure, comme ont les herbes, fruits, racines, metaux, & bestes & pierres. Pour à la cognoissance atteindre & par-uenir, il est de necessité d'estre experimenté. Car autremement il est impossible d'auoir cognoissance de leur vertu. Car come vous voyez que la couleur est congneuë par le benefice de l'œil, le sen tir par l'odorement, la saucur par le goust, & l'armonie par l'oreil le. Semblablemet l'aspreté & toutes choses extremes, sont rapor tées du sens commun à l'estimatiue: par la subtilité de laquelle toutes leurs especes sont discernées: & iugées, autant bien la puis sance de nuire, come d'aider & secourir. Tellement que celuy qui les veult soigneusement cossiderer, ne sault accompaigné d'expe-

rience de les trouuer. Mais pour abreger propos, ie vous vueil parler de la Calamite & de la proprieté : vous aduertissant que c'est vne des choses qui sait apparoistre ses effets à nostre veuë par vertu particulière tant cachée & occulte, que les sages lettrez curieux de parler de toute autre chose, n'ont eu cognoissance d'elle iusques à present, vous assurant que ceste pierre semble auoir par nature vn esprit de viuacité. Et qu'il ne soit ainsi, elle a puissance de tirer & faire ioindre à soy le fer, effet certainement assez suffisant pour tesmoigner la vertu des autres choses crées, & desquelles le pouvoir n'est manifesté maintenant aux sens exterieurs, vous aduertissant que ceste pierre est trouvée en plufieurs lieux & en diuerses sortes de couleurs & proprietez: mais celle de qui on a le plus de congnoissance, est celle qui a la vertu d'attirer. Albert le grand escript en son liure des mines au chapipitre de suspensions & ligatures des pierres, que non seulement il se trouue de celle qui à pouvoir d'attirer le fer, ains & de reietter & chasser loing de soy son contraire. Et encores dit on qu'il s'en trouve ayant la vertu d'attirer l'or & non point le fer. D'autre qui tire le cuiure, plomb, & estain & semblablement la chair humaine, les os & la peau: & vne autre qui a pouuoir d'attraire & faire sortir. Lon recité encores qu'il s'en trouue encores d'vne autre sorte qui s'appelle huyleuse, pourautant qu'on en tire l'huyle. Vne autre appellée pierre vinaigriere, rendant le vin aigre, & semblablement vne de laquelle on tire le vin, tellement qu'il ne reste fors d'en trouuer vne produisant (pour satisfaire au vouloir des hommes) l'herbe & le sel pour faire vne salade, laquelle ayant reduitte, il leur seroit loisible de porter pour faire colation. Ou illeur seroit agreable de l'acheminer sans mettre en oubly quelque peu de pain. Mais voulant abandonner ces choses fabuleuses, ie vous dy que celle qui est en nostre contrée, & de laquelle nous auons entiere congnoissance, est de couleur noire, ayans telle vertu que les mariniers voulans aller à Orce en vsent. Vous aduisat que c'est matiere minerale pesant au possible:mais on ne la peult assurer de contenir en soy metal, pourautant que elle ne se peult fondre. Parquoy considerat son principe & comcementie la diray estre engendrée de composition commune des pierres, auec abondance de mistion metalique, & en sa couleur & pesanteur, elle monstre facilemet, estre née entre les mines du fer: la compagnie duquel elle desire tat fort que ie l'ay veu ne le pouuant tirer à soy, à cause de la quantité, deuenir comme viue & embrasée, & se mouuoir pour l'aller trouuer, Lon recite qu'il s'en trouue encores de celle qui a la couleur blanche, & est celle, (ainsi comme lon dit) qui a proprieté d'attirer à soy la chair, tellement qu'on la met sur la cuisse dextre de la femme pour la faire deliurer. Ioint aussi qu'on l'assure auoir telle vertu qu'elle fait conceuoir amitié entre deux personnes. Et mesmement si la coionction de Venus & de Mars est taillée au dessus auec leurs characteres & images. Encores assure on qu'on en fait tailler diuerses images selon la conionction des astres. Les aucuns pour acquerir richesses & sciences, les autres amitié, & d'autres authorité & honneur. Choses certainement qui nous seroient bien fort vtiles & profitables pour satisfaire à nostre appetit auec peu de peine & trauail. De ceste calamite les anciens ont escrit, ainsi que dit Pline, & l'ont messée auec le nitre aux premieres intentions du voirre. Encores asseure-on que la plus grande quantité de ceste pierre est trouvée en certaine partie de la Mer Indique, mais on ne si peult faire conduire, pour ne s'oser assurer sur les nauires à cause des cloux, pourautant qu'auec sa vertu elle vient à tirer les cloux, faisant ouurir le font du vaisseau, tellement que ceux qui sont dedans restent surmergez. Aucuns ont opinion afsurée que la sepulture de Baccus, qui estoit de ser, sut mise en vn certain lieu d'vn temple, & fut close & enuironnée de calamite par la vertu de laquelle estoit soustenuë en l'air: Et le séblable dit on de Mahomet. Vous assurat que toutes ces pierres de calamite ont proprieté de tirer, mais elles viennét à perdre leur vertu toutes les fois, qu'on viét àmetre aupres vn diamat de grece, ou si on l'arrouse de lait de cheureau, du jus des os, ou si on la viet à oindre d'huile. Il se trouue assez ennostre cotrée en l'isse de l'Elbe, mais pourautat q elle est dedie au seruice de la mer, écores q ses effe ts soient à noter, ie ne suis deliberé de vous en declarer dauantage.

## naure Delocore, du Brolamini, dell'Emeril Jes du Borras, coscano

Occas est vn moyen mineral, composé de nature terrestre, ayat la couleur iaune, à cause de la sumofiré de la miniere du plomb, & si est matiere toute seule sans aucun metal, encores qu'elle aide à sondre les minieres de metal sauuage & aigre, & soit qu'elle serue en autre chose, sors à ceux qui sont estat de paindre.

qu'elle serue en autre chose, fors à ceux qui sont estat de paindre. Le brolamini est vne terre rouge & visqueuse, estant naturellement seiche, sans auoir que bien peu d'odeur & saueur, au moins qu'elle soit manisestée grandement. Et croy que la sumosité de la miniere de fer soit cause de ce qu'elle est ainsi rouge, pourautant qu'elle est accompagnée de luy, & se trouue au lieu là ou il est caué. Vous assurant que cest vne souueraine medecine contre tout venin, faisant telle operation comme la terre sigellée, ou parauenture meilleure. Anciennement on le trouvoit en la prouince d'Armenie, mais en ce téps il sen trouue en Portugal, en Alemaigne, & en l'isle de l'Elbe fort abondamment. Les physis ciens & chyrurgiens en vsent aux medecines correptiues & disecatives, & les paintres s'en servent pour attacher l'or aux ornemens de leurs paintures, & les feseurs de pots semblablement en la couleur rouge, en faisant composition auec le gete. L'Emeril est semblablemet mine coposée en forme de pierre dure, ayant la couleur noire. Vous assurant qu'il est subtil & corrosif, come celuy auec lequel toutes les ioyes & pierres dures, que les orfeures mettet en œuure sont vnies & taillées. Et si ala vertu de nettoyer le fer de toute tache & rouillure. Le borras est de deux fortes:car l'vn est naturel, & l'autre artificiel. Le naturel est vne pierre luylante & de forme semblable au sucre cady, ou sel gemme, encores que Pline dise qu'elle soit verte. Et que no seulemet elle fert à souder l'or, ains a pasdre. L'Alemagne en produit pour le jourd'huy grande quantité & la met on en poudre facilement. L'artificiel se fait d'alun de roche & de sec almoniac. I'vne & l'autre espece a pouvoir d'habitet la sonte des metaux, si que ils se viennent

viennét à vnir & souder là ou ils sont mis. Au moyen dequoy les orsebures s'en seruent tant pour susions de l'or, que pour saire ioindre plusieurs pieces rompues ensemble.

## Del'azur, & vert azur. Chap. 12.

Vis que l'ay commencé à vous parler des mines quiter-uent aux couleurs, ie vous vueil dire & declarer la pro-prieté de l'azur, & vert azur, afin que vous en ayez congnoissance. Vous aduertissant qu'il en y a de deux sortes, l'vn appelé par les paintres azur vltra marin; & l'autre Azur d'Alemaigne. L'vitra mari est celuy qui se fait de la pierre appellée lapis lazuli, qui est la propre mere de la mine d'ori& se attendoit, laué & disposé, à certaine subtilité, que mal aisement on le peut manier: mais auec l'aide d'un certain pastel fait de gomme, on le fait retourner à sa viue & belle couleur. Et demeure cest azur afiné, & tellement seiché qu'en luy ne reste humidité quelconque, tellement qu'il est le plus estimé de tous. Et pour la beauté de sa couleur & subtilité, les paintres se travaillent de l'achepter à outre pris, pourautant qu'il ne monstre seulement sa beauté en œuure, ains resiste au feu & à l'eau, ausquels les autres couleurs ne se peuuent defendre. L'azur d'Alemaigne est vne teincture procedant de sumosité de minière d'argent, cueillie nettement & ratissée au dessus des pierres, ou il l'apperçoit estre composé: & est de necessité de l'esseuer, & le plus subtilement qu'il est possible le faut briser. Le vert azur est vne exhalation de mine de cuiure, meslée auec l'argent, tellement que selon la quantité du plus & du moins, il en demeure plus vert & azuré. Et selon la puissance te exhalation de la miniere, on vient à en trouuer plus grande ou moindre quantité. Vous aduertissant qu'il le faut cueillir sur les pierres teintes, & le brisant & mettant dedans l'eau il vient à se purger. Les paintres estiment entre tous les autres celuy qui est le plus subtil & de couleur plaisante & aggreable. Ie me suis voulu trauailler de vous donner ceste congnoisfance:tant parce qu'elles procedent de mines, que pour les congnoistre si par cas fortuit vous auiez la commodité d'en veoir en quelque lieu.

oindre plofisors oic ces rompues es

Du cristal, & des autres pierres plus rares & recommandées en general par les lapidaires & orfeures. Chap. 13.

7 Ous ayant parlé cy dessus de la calamite, safre, emeril, & man ganele, qui ont plus de participation auec les pierres qu'auec les metaux, i'ay prins volonté de vous faire encores discretion du cristal, & semblablement d'vne partie des ioyes & pierres plus congneues, encores que ie sache fort bien qu'elles ne doiuent suyure l'ordre des metaux, ne semblablement des choses minerales. Vous assurant en verité que ce sont pierres, & ayat la mesme nature d'icelles. Toutes sois quand elles seront mises au renc de la partie qu'on voudra, ie ne me garderay de passer outre, & diray que c'est chose grandement louable à vn gentilhomme auoir congnoissance de telles choses, pour ausquelles paruenir ie vous dis, que le cristal est vne pierre claire & luisante, naturellement aqueuse en sa composition. Si que plusieurs l'ont creu(outre l'orde des choses naturelles) auoir esté engendré par nature d'eau pure par la force d'vne puissante & perpetuelle froideur, qui reside, sans l'absenter aucunement, aux montaignes & lieux ou il se trouue, & ausquels il est impossible iamais de pouuoir faire desgeler les eaux & neiges, à cause de l'excessiue froideur. Et pour mieux rendre approuué ce qu'ils ont opiné, ne fail lent de mettre en auant que le cristal tient de la nature de l'eau qui est gelée, & a encore ceste proprieté que si on le met en l'eau qu'il demeurera au dessus, comme fait le glacs sans aller au fond. Encores dit on qu'on le met sous la langue de ceux qui ont soif à cause qu'il a pouuoir d'estancher la soif pour la froideur & humidité qu'il rend. Mais combié qu'il fust ainsi, si ne prendrons-nous la hardiesse de conclurre & assurer le cristal estre eau: car il faudroit le semblable dire du diamant & emeril. Parquoy ie ne me sçauroye faire acroire que ce soit pure eau gelée comme lon recite, pource que cest pierre que nature a pris plaisir de produire en ceste

en ceste façon. Ioint aussi que si elle estoit en lieu ou la pluye vint à tumber sans intermission, le tout viendroit pour la vehemence du froid à se geler, & se couertir en cristal, tellement que les mon taignes d'iceluy viendroyent à exceder la multitude de celles qui produisent les pierres. Ioint aussi que i'enten fort bien qu'il fault que tout corps des choses inferieures soit composé par la force des quatre elemens. Et si le cristal estoit eau pure, il n'auroit aucun pouvoir de se pouvoir tenir & former seul: encores qu'on voulsist assurer eau pure ne se trouuer sur la terre. Parquoy ie conclud & dy qu'il est de besoing que la nature desciche de l'humidité & composé estant eau, ou qu'elle y adiouste de la terre pour luy faire prendre forme de pierre, y faisant participer les deux autres elemens superieurs, encores qu'il fust besoing d'en y adiouster petite quantité d'eau. Et tiens pour fermeté que toute blancheur reluisante tient de l'eau ou de l'air. Ie dy le cristal estre de substance d'eau messée auec terre subtile accompaignée d'abondance d'air & de peu de feu, pour raison dequoy il est froid: & fil est vray qu'il se trouue sur l'eau, on peut le semblable assurer des autres pierres, autant qu'elles sont aqueuses de leur naturel, mais elles viennent à changer leur nature, selon le plus ou moins de leur substance elementaire, encores que leur propre matiere soit aussi aqueuse, comme est celle des metaux, hors mis qu'elles ne fondent point dedans l'eau comme les autres metaux, ne le cristal vient à sondre par le seu, tout ainsi que la glace vient à se resoudre dedans l'eau. Ce qu'il feroit si la mission des autres elemens neluy donnoient empeschement. Parquoy il vous suffira prendre de ceste matiere l'vniuersel que ie vous dy, & d'iceluy en tirer encores vn autre plus estroit, contenant vne composition de matieres, ayant en soy beaucoup plus de perfection. Vous adnertissant que ceux-cy sont les deux especes de pierres tant relui santes & claires comme obscures, entre lesquelles a certaine difference d'espece & persection. Combien que toutes soient en l'ordre des pierres, comme sont porphires, serpentines, parragons, grenas, marbres, & autres semblables, ayat leur perfection en toute espece, come ont entre les metaux l'or, l'arget, cuiure,

plomb & autres. Et ce entre les ioyaux resplendissans les pierres de diamans, rubis, emeraude & zassir. Et le semblable entre les obscures, comme la Sidonie, la gate & autres selon leur difference, de toutes lesquelles me mettant en deuoir de vous parler particulierement, ie viendroye à augmenter mon volume par trop. Si est-ce que ie suis contraint aucunefois de m'y arrester, pourautat que leurs interieures particularitez me semblét beaucoup plus difficiles à comprendre que ne sont celles des metaux, tellement qu'elles me sont veuës incomprehensibles, à cause des certaines mistions qui les accompagnent. Comme est la clarté reluisante au diamat, l'entiere rougeur au rubis, la verdeur à l'emeraude, & semblables autres couleurs, desquels ceux qui font profession d'escripre s'en passent legierement, disans generalement que toutes les pierres sont produites par nature, ayans substance d'eaue & de terre auec leur necessaire adionction des elemens. Yous aduertissant que la nature produit, ainsi qu'il me semble, de trois especes de pierre, & la chacune est diuisée en plusieurs especes selon leur mistions. La premiere espece nous dirons que c'est celle des pierres tenans plus de la terre, comme sont celles des montaignes qui sont communes en tous lieux. La seconde est vne espece qui est entre les dessusdittes pierres communes, & les pierres precieuses luysantes, qui sont les obscures. La tierce est celle des plus reluysantes & de plus de lustre, lesquelles excedent toutes les autres. De la premiere ie ne vous feray aucune mention, Mais en la seconde ie vous prieray de vouloir considerer la durté qui les accompagne, & la perfection de leur vertus & couleurs. Entre lesquelles il s'en trouue de blanches, des noires, des rouges, vertes, & aucunes autres si fort messées, que l'vne des couleurs vient à arterer & deteriorer l'autre : le semblable succede à la troissessme espece de celles qui sont resplédissates. La premiere desquelles est le diamat:pierre au respect des autres petite, luylante, accompagnée d'vne durté incomparable & d'vn lustre fort excessif. Mais auat que passer plus outre, ie vous dy que toute blancheur qui se monstre aux pierres, procede de chose blanche & pure, & la viuacité vient de la conionction de l'eau & de la terre

la terre, & la grande lueur vient de la grande durté de la matiere terrestre. Toute blancheur est substance d'air ou d'eau congelée au suget, auec certaine inclination des matieres purgées, desquelles le vienent à former, le diamant, emeril, & toute autre pierre sans couleur. Mais cest auec plus ou moins de perfectió. Et tout ainsi que les matieres viennent à superaboder ou à defaillir, lors qu'elles sont mises en composition, & apres viennent à tomber en diuerses couleurs, selon les lieux & approchemes des mines. Mais celles qui en sont esloignées come l'emeril, cristal, calcidoine, & alebatre, qui sont pierres participans plus de l'eau que de l'air, illeur concede tout au contraire, comme celles qui demeurent au mesme estat, auquel elles sont formées. Mais pourautant que les raisons de ces choses viendroient à tomber en opi nions, qui pourroiet estre par trop longues à disputer, ie suis content de les abandonner pour vous dire & assurer estre certain comme ie croy, que la nature a crée ces choses comme enuyeuse du ciel, pour le rendre stimulé, conuoiteux, & desirant ces choses, comme vous pourrez apperceuoir qu'elle ameuble l'eau de toutes sortes d'animaux pour la secrete enuye de la terre. Et pour ceste mesme raison elle a voulu produire ces pierres, pour prefigurer les estoilles. Ce qu'est à presumer, voyant la diuersité des couleurs qui les suit, & leurs vertueux effaits. Et pour vous persuader ce que ie dy estre vray, ie vous prie de vous arrester quelque espace sur la durté, lustre & beauté du diamant, rubis, emeraude, ou de leurs semblables, & sur le vert qu'on dit leur faire copagnie. Vous aduertissant que vous ne fauldrez à iuger que elles excedent toutes autres especes minerales. Si qu'vn chacun fouhaitte d'en recouurer, comme chose precieuse & divine. Laquelle ie vueil abandonner. Et tout ainsi que ie vous ay descrit du cristal, ie suis en vouloir de faire du diamant, qui est vne pierre fort reluisante & dure. Et dit-on par renommée que le plus grand qui se soit trouué encores au monde, n'excede la moitié d'vne noix. Er s'il est bruit qu'il est entre les mains de Soliman, Empereur des Turcs. Et l'autre qui l'aproche en grandeur, est à Rome sur le manteau du Pape. La qualité de ceste pierre est d'estre

merueilleusement dure, & si est resplendissante par dessus tout autre, comme celle qui rend lustre singulier, lors qu'on vient à mettre vne fueille de couleur noire au dessoubs, la mettant en œuure. Vous aduertissant que le feu n'a aucun pouuoir de l'amoillir ne rendre tendre, ne feu quelconque a puissance de la tailler, si qu'elle ne peut estre surmontée ne vaincue, fors par le sang d'yn bouc bien chaut, qui a vertu de la rompre. Et principalement si ceste beste a beu du vin plusieurs iours, mangé du persil,& qu'il soit de montaigne. Pour le rendre plain, vny, & clair, il le faut frotter auec vn autre diamant, & auec sa mesme pouldre, l'accoustrer sur vne rouë d'acier bié temperé. Puis apres sur celle de cuiure & plomb, selon les termes & moyens par lesquels il doit estre conduit. Vous aduertissant qu'il naist en Indie, Arabie, & Ethiope, aux lieux mesmes desquels on tire l'or. Et si s'en trou ue encor en Macedone, & en l'isle de Cypre: vray est qu'ils sont de couleur plus obscure, & moins durs que les autres. Et pour le faire brief, ie vous dy qu'il s'en trouue de six sortes. Les premiers sont clairs, les autres ont la couleur plus obscure, & si excedent les premiers en durté. Les troisses tiennent du jaune, les quatriesmes du violet, les cinquiesmes approchent du vert. Et les sixiesmes ont la couleur rouge, formées presques en saçon de deux petites piramides, ayant six faces coniointes si iustement, que l'yne fait sembler abaisser l'autre. Maintes grandes vertus luy sont attribuées, & si d'autant plus puissantes, que la piece est en quantité grande & sans aucune tache ne macule. Et mesmement si elle est attachée auec or pour estre portée au doigt, ou panduc au col. La premiere vertu qu'on vient à luy donner est qu'elle rend iceluy qui la porte, non seulement riche, ains le fait aimer d'vn chacun le rendant affuré: tellement que les entreprinses & menées qu'on dresse contre luy, n'ont aucune puissance de le molester, ains le preserue de tout venin. Dauantage si ceste pierre diamantine est attachée sur le bras droit de la femme enceinte, elle ne faudra à porter son fruit le terme qu'elle doit. Et si a puissance, estant en presence, d'empescher que la calamite ne tirelefer. Et si par cas fortuit elle l'estoit iointe à luy, ne fauldra a l'abanl'abandonner tout incontinent. Vous aduertissans que par son aide, on taille toutes autres ioyes & semblables pierres, & les reduit on en la forme qu'il plaist à l'ouurier de les conduire. Les physiciens disent qu'elle est de nature froide & seiche. Maintes personnes ont esté d'opinion & croyent encores que c'est la poison la plus dangereuse, estant prinse au mager, mais elles sont en erreur. Il est bien vray qu'elle a pouuoir de priuer la vie, estant prinse en pouldre, pourautat que l'estomac ne la pourroit endurer, & presques autant en seroit le voirre puluerisé. Je vous ay bien voulu faire ce discours, pour oster de vous ceste fantasie, que le diamant fust chose mauuaise. Apres luy vient à gaigner le deuant & marcher en renc le rubis, qui estant grand est d'aucuns appellé l'escarboucle, & est de la mesme espece des pierres claires & reluisantes. Sa couleur tire sur le rouge sans estre aucunement gras, ains sec au possible, si par la beauté de son lustre tant fort reluisant, il est agreable, comme celuy qui fatisfaict merueilleusement à la veuë. Vous assurant qu'il est accompagné de durté fort grande, mais non pas telle qu'elle se puisse egaler à celle du diamant. Les speculateurs medecins le jugent estre de nature chaude à cause de sa couleur. Les pierres de rubis se trouuent en Lybie & Indie, puis les auoir cueillies on se travaille de les reduire en tables carrées, en continuant de les frotter auec Emeril sur rouës de plomb. Ses vertus sont en grande quantité: mais les principales sont les deux que ie vous vueil dire. La premiere est qu'elle chasse toute tristesse du cœur. La seconde qu'ilaide contre tout venin, & mesmement preserue & garde que l'air infecté en temps de peste ne vous peut nuire. Lon dit la mere de laquelle il prend origine estre le balay, qui est semblablement rouge: mais il n'approche en rien la viue couleur du rubis, ains celle du granat, tellement qu'on les appele freres, à cause de l'afinité de leurs couleurs. Mais le granat n'est pas sisse ne dur comme est le balay, ne de telle persection, encores qu'aucuns soient d'opinion contraire, disans qu'il excede par trop, mais ie croy donc que ce soit en quelque vertu particuliere. Tout ainsi qu'on dit que les especes des Iacinthes vien-

nent non seulement à surpasser le rubis, ains toutes autres pierres. Si est ce que s'acostant de luy elles viédroient à perdre le prix en beauté. Laquelle consiste en n'estre vmbragée de noir & de blanc, se departissant parmy en façon d'vne nue. L'emeraude doit tenir le troisiesme lieu entre les pierres congneues par ceux qui védét les ioyauxioit auffi que c'est vne pierre precieuse bié fort estimée: Vous aduertissant qu'elle n'est tant seulement dure & fort reluisate; ains est chargée d'un vert auquel les autres n'ot aucun pouvoir de ce parangonner. Et telle clarté de verdeur si aggreable à la veue qu'elle en vient à estre confirmée quand elle se trouve interessée. Ceux qui ont congnoissance de l'emeraude la disent auoir en soy plusieurs vertus. La premiere desquelles est qu'elle vient à obuier, que celuy qui est empoisonné, ne pert ongle ne peau comme font plusieurs autres, qui tumbét en tel malheur. Mais il est de necessité que le patient en prenne douze grains. Danantage ceste pierre empesche à la maladie caduque, appellée d'aucus le hault mal, de faire son operatio enuers celuy qui la porte au col. L'emeraude rend bonne memoire à celuy qui la porte au doigt enchassée en or, & si le maintient en santé & liesse. Encores assure on qu'elle est fort contraire au peché de la chair, tellemet qu'elle se met en pieces si lon s'oublie de la porter, lors qu'on se veut deduire ou entrer au plaisant cobat amoureux. Ceux qui ont escript des emeraudes disent que les meilleurs se trouvent dedans les nids des Griffons. Les autres assurent que elles sont apportées de Cithie & de Batrie: & autres sont d'opinion qu'elles sont amenées d'Egypte ou d'Arabie. En Cypres sen trouue de petites, mais elles sont moins vertes que les autres, & faccoustrent toutes, les reduisant en petites tables carrées.leur donant lustre & clarté auec l'aide de l'emeril & tripoli. tout ainsi qu'on acoustume les autres pierres de leur espeçe. Plusieurs iugent l'emerande estre de nature froide & seiche. Le safir est vne pierre claire, luisante & dure, tainte d'azur, approchant la couleur du ciel, lors qu'il est en sa plus grande serenité, & s'en trouue de plusieurs especes, mais les meilleurs vienent d'orient, & se peuuent contresaire en diamans par le gens les tenans dedans

das l'or fondu sur le seu l'espace de vingtquatre heures. Ie demeu re à vous declairer plusieurs autres qui succedent, apres ceux icy, mais pour estre la matiere trop longue, & que ie delibere vous declairer leurs particularitez cy apres, ie suis content de passer oultre, ayant espoir quelque iour de vous en mettre en lumiere vn petit traisté pour donner plaisir aux gentilshommes vertueulx, ausquels il est fort honnesse d'en auoir congnoissance & en sçauoir parler.

Du voirre & des autres termes de mine en general. Chapitre. 14.

Ovs la mesme couleur que ie vous ay dict au chapitre precedent parlant du cristal & des autres pierres, ie suis en mesme volonté de vous parler du voirre pour estre vn des esfets & propres fruits de l'art du feu. Ioit aussi q toute chose produite qui se trouve dans la terre, fait qu'il soit pierre, metal, ou coloquée au nombre des moyes mineranx. Et mesmement y doit estre retenu le voirre pour la semblance qu'il a auec tous: encores que toute sa despence prenne son origine de l'art. Pour raison dequoy il m'a semblé tresraisonnable auat qu'arriver au lieu propre de l'art, de vous faire mention de ce beau composé messéauec l'art. Et semblablement de le mettre & loger au renc des moyens mineraux. Et par ce moyen ie vous parleray de luy en ce chapitre, non comme propre terme de mine, ne encores moins de metal, ains comme matiere fusible & quasi transformée en mine, tant par art, que par la puissance & vertu du feu, née par l'industrieuse speculation des bons esprits, faisans profession de s'experimenter en l'art d'alchumie, imitant lequel il est requis en vne partie de suiure les metaux, & en l'autre la clarté resplendissante des gemmes. Chose certainement, diuinement belle, & qui ne merite aucunement d'estre enseuelie ne mise soubs silence, tant à cause de la consideration que l'artàsceu trouuer industrieusement: que pour la beauté qui luy fait compagnie, rendant contentement fort grand aux cœurs des homes lors qu'ils

viennent à boire dedans les vases qui en sont formez, ne me voulant essongner desquels, ie commenceray de vous reciter à la faueur des alchumistes, comme ils prindrent volonté de faire les gemmes. Et ne pouuans attaindre ne satisfaire à leur desir (comme ils leur addient comunement aux metaux) ils sont tumbez en cest belle & agreable compositió du voirre. Encores que Pline le recite auoir esté trouué par cas fortuit, en Sorie dedans les fosses du fleuue Belle, par certains marchans qui par fortune de mer y furent poussez, & contrains de prendre terre. Mais ainsi qu'ils cuisoient leurs viandes, ils apperceurent les pierres de ce lieu estre conuerties en matiere fort reluisante, la beauté de laquelle les prouoca au departir de ce lieu d'emporter de l'herbe & des pierres. Et en ceste saçon sut donné commencement au fel & au voirre. Mais laissant à part ces raisons ie vous dy que l'art à esté celle qui luy a donné estre, auec esperance fort grande, & pour la joindre & leuer comme elle est disposée. Car comme on apperçoitles anciens adjoutoient & mettoient ensemble la calamite, sel-nitre, cristal, & autres pierres claires & luisantes. Mais les modernes en les imitant me semblent auoir fait tel deuoir qu'à peine pourroiet plus aller sans l'aide de cest art, pourautant qu'on en fait encores, comme vous voyez, diuinement belle. Et si est matiere qui se teint auec odeur & substance de metaux en toute sorte de couleurs qu'on veult, satisfaisant & estant tant fort agreables à l'œil, que le iugement des praticiens bien expcrimentez se trouue aucunefois deceu, tant fort son lustre est agreable. Et si par fortune auec l'aide de l'esprit on pouvoit trouuer le moyen qu'il ne fust fragile & suget à rompre, il excederoit en beauté tout autre metal. Car en sa qualité il est pur incorrupti ble & sans rouillure. Ioint aussi qu'il ne rend odeur ou saueur mau uaile, si qu'en cest art la nature est surmontée. Et encores qu'elle ait produit le cristal, & les autres pierres excedens en beauté le voirre, si est-ce qu'elle n'a peu encores trouuer le moyen d'en fai re ce qu'on fait du voirre. La pratique duquel pour le vouloir coposer, & puis rendre en œuure, est ceste. Premierement il faut prédre des cendres faites de l'herbe appelée Chali, qui vient de Sorie,

PIROTECHNIE. Sorie, & croy qu'il sen trouue en France sur le Rosne en l'Euesché de Maguelonne, ainsi qu'il m'a esté recité parl'Euesque dudit lieu. De telles cendres on en prend quantité, telle que les mai stres iugent estre necessaire, & auec eau bouillante mile au dessus dressent vn monceau en forme de pinacle. Lequel peu à peu viet à se fondre & faire clair, & par mouuement est deseiché iusques à ce qu'il vient à se former en sel, qui est celuy qu'on appelle sel de voirre. Duquel on prend certaine quantité: puis apres on se vient à fournir de ces pierres blanches de riuiere, qui l'appellent coquilles. Et s'il est malaisé d'en recourer, on prend d'vne certaine arene blanche de caue. Et en ceste façon auec quantité de manganese viennent le tout à messer, puis mettent le tout en vn four composé par tel effet qu'il est long de trois brasses, larges de deux, & haut d'vne. Puis on vient à luy donner le feu & flamme auec du bois, iusques à ce que ceste composition soit bien fondue & conuertie en masse. Et aussi tost que le tout sera refroidi & mis dehors, ceste masse sera mise en piece, & appellée des maistres, cuitte & matiere desia convertie en forme de voirre, sans toutesfois estre purgée, ainsi comme il appert. Et pour venir en cest effet, est de besoing de faire vn fourneau tout couuert & mu ré de brique, afin que la pierre n'ait pouvoir de se calciner ou fon dre par leu feu:la voute sera de l'estendue de quatre brasses ou enuiron, & au dessus appropriée en ceste façon. Premierement y sera adioustée vne voye, par laquelle les flammes du seu seront conduittes au milieu de la fornaise. Et a l'entour du circuit sera dressée vne muraille, ayant trois quars de brasse d'espesseur, au dessus de laquelle serot posez les instrumés, dans lequelle voirre doit estre mis, & doit estre ceste enceinte sur terre de la hauteur d'vne brasse ou enuiron. A l'entour faudra faire dresser cinq ou six arcs bien faits au possible, pour le soustenement de la voute, au dessoubs desquels seront saites les bouches, tant pour voir au dedans que pour prédre le voirre, lors qu'on le veut ouurer. Puis apres on vient à bien fermer la voute & à couurir le voirre, laiffant toutesfois vne bouche ouuerte au milieu d'vn pied. Au del-

sus de cette voute l'en fait encores vne autre, qui serme&couure

le tout, outre les deux brasses par dessus. L'autre, afin qu'elle vien ne reuerberer dedans la fornaise, en laquelle sera vn certain lieu pour refroidir l'œuure qui sera faite. Car si en ce lieu on ne pouuoit receuoir vn certain temperamment d'air, tous les vases sentant le froid viendroient à se rompre aussi tost qu'ils seroient acheuez. Ce refroidissement se fait par vne certaine ouuerture qu'on fait sur la partie senestre, & est formé ce canal en façon de trope, de laquelle auec vn fer long, tous les vases froits l'vn apres l'autre, sont tirez dextremet à trois ou à quatre fois à la bouche, & mis au dehors. A l'entour de ce fourneau sont posez au dessus du mur de la plus basse voute & plus approchante du fer, six ou huit pots faits de terre valentiene, ou d'autre pays, avat cela propre de nature, qu'elle resiste par vn long temps au seu, pourueu qu'elle soit bien maniée, batue & nettoyée de toute pierre. Vous assurant que tels vases sont ceux qui tiennent dans les slammes le voirre pour estre purifié & maintenu net. Et de la mesme terre se font les briques, auec lesquels la fournaise est murée, & principalement les lieux ou le feu doit plus resider. Au dehors du fourneau sont posez cinq ou six murailles iointes aucc arcs, cotoyans la fournaise pour le soustenement de toute la machine, & sera la chacune muraille de la grosseur de trois quars de brasse. Les pots dessussites ou vases, seront faits par les maistres, de la grandeur & haulteur d'autres trois quars de brasse, & au sons aurôt la largeur de demie brasse & deux doigts, ou peu moins d'espesseur, & les faudra laisser seicher à l'ombre à leur aise, sans les haster aucunement. Et apres qu'ils ont demeuré cinq ou six moys faits, on viet à les mettre en la fournaise en vn coing qu'on a laissé ouuert au dessoubs des arcs: puis apres on vient à mettre le seu qui est continué iusques à ce que la fournaise soit du tout embrasée. Et en ce mesme temps on met en la fournaise qui reuerbere, & en laquelle se fait la cuitte du voirre, tous les pots qu'on y veut mettre, & à petit feu les rechauffe on pour en leuer l'humidité. Puis on viet à leur augmenter le feu iusques à ce qu'ils soyent esté couverts de couleur rouge, & alors les maistres se prennent à les tirer auec tenailles le plus hastiuement qu'il leur est possible, & les ti-

rent hors de la fournaise, ou ils ont prins la chaleur pour les remettre en celle qui est faite pour former le voirre, & estre diligément rengez en leurs lieux: & de nouueau rechauffez, on les rem plit de pieces de voirre, & ayant muré la bouche de la fournaise les laissent reposer. Et afin que l'ouurier ayt pouvoir de tirer hors du canon ou trompe le voirre qui est dedans le vase pour le mettre en œuure, il vient à mettre en deux entrées petites, la grande:afin que par vne il puisse tirer ce qu'il veult, & par l'autre maintenir la chaleur au canal de fer, auec l'aide d'vne terrasse de marbre mise au dessus d'vn des arcs au deuant de la bouche. qui est contenue par vn ser qui sert à la caue : tellement que la veue des ouuriers n'est aucunement interessée. Et en ceste facon est procedé en tous les lieux ou les ouuriers prennent plaisir de trauailler. Et apres que le tout à esté ainsi ordonné, on se dispose à donner seu à la fournaise, par la vertu duquel aucunefois la matiere qu'on a mise dans les voirres se trouue purifiée & liquide en deux iours. Et alors si on trouve disposition deuë on se peut mettre en œuure. Le feu qui est deu en cest exercice doit estre de boys doux & sec, afin que la flamme en vienne sortir claire, & que le voirre ayt mieux la commodité de se purifier, rendre vni & luisant. Il me reste encores à vous dire comme ceste composition rendue ainsi claire & purissée, se doit mettre en œuure, ce que ie feray, encores que vous l'ayez veu en plusieurs lieux: Vous aduertissant qu'on vient à sormer le voirre en souflant auec certains canons de fer. De deux desquels vn chacun ouurier est sais, qui sont faits de la longueur d'vne brasse & demie, & auec l'vn il tire & met hors le voirre, hors du vase qui se tient à la pointe: & peu à peu comme chose visqueuse le fait monter pour en prendre la quantité qu'il veult. Laquelle auoir reduitte en pelotte, il se trauaille de la detramper sur le marbre, sans cesser de la retourner iusques à ce que tout soit vny. Puis apres soussant dedans le canon, ne cessent à donner vent, iusques à ce qu'ils ont conuertie leur matiere en forme d'vne vessie: & l'auoir empoignée & mise dedans vn seau de bronze, se trauaillent d'en former vn vase, puis l'ayant remis au feu le reprennent auec

la pointe du secod canon. Et auec des cizeaux luy taillent la bouche, luy attachant anses de voirre diuersifié en diuerses couleurs, ou vrayement l'estudierot à le dorer & paindre, l'ornant d'esmail plaisant & delectable. Et à la fin le mettrot refroidir téperement au dessus de la voute. Puis par la bouche faite en faço de trope, le metrront dehors auec le fer, quand ils apperceurot qu'il sera téps de le pouvoir manier sans danger : certainemet c'est vne belle & vtile inuétió entre toutes les autres, encores que la despece y soit excessiue. Vous assurat d'é auoir veu d'ouurages si bié faits, & les termes requis tat bié obseruez, qu'vn artisant eust eu plus grade peine à le former de cire, & si n'é fust sorti en si peu de téps. Vous assurant d'auoir veu vne Meduse imprimée sur vn vase de voirre, ayat ses cheueux tant propremet entortillez a l'étour de sa teste, auec les serpens, qu'on l'eust ingée estre totalemet conuerte d'iceux. Tellemet qu'à la voir aisi on n'eust sceu croyre qu'elle y fust esté formée, ains retouchée sans qu'o eust attest à la totalité de sa perfectio. Mais laissant à parlet des acies, lesquels suret les dieux des exercices, ie suis cotet pour à ceste heure de tober sur les mo dernes qui fabriquet le voirre, & luy donét couleur outre l'ornemet des peintures & embelissemet d'esmail, tellement le rédant clair & luisant, qu'on le peult esgaler au propre & naturel cristal. Si que l'estime tous les metaux deuoir quiter la place de beauté à luy. Et qu'il ne soit ainsi qu'on regarde les salieres & vases, aufquels sont representez les faces ou visages, & on apperceura qu'il demonstre auoir en soy vn certain relieuemet, & si sont vnis sem blablement. Ie leur ay veu ietter en couleur de perle & taindre en vert & azur si propremét, & donnant autant de contentemét à l'œil, qu'eusse peu faire les ouurages posez sur l'or, argét, ou cuiure. Et dauatage les maistres ouuriers accoustrét si bien le voirre qu'ils en contrefont l'emeraude, diamant, rubis, & toutes autres pierres fines, leur faisant prendre la couleur qui leur est plus agreable. Et en ay veu de tant bien contrefaittes, que les experimentez lapidaires n'ont sceu auoir la congnoissance qu'elles fussent faulses, encores qu'il les cussent au deuant de leurs yeux. Tel lement qu'à bien considerer les effets d'iceluy, on le doit auoir en adDE LA PIROTECHNIE.

en admiration. Mais cosiderat la briefueté & peu de vie, tat facile à ropre on n'y doit fonder aucune met son amitié, & pour exeple le doit on tenir au deuant des yeux pour se ramenteuoir de la vie de l'homme & des choses modaines & caduques, encores que la beauté leur face copagnie. Mais voulant abandoner ces discours, ie vueil faire retour au voirre, duquel se fait composition en autre. façon pour euiter despence & trauail. Mais il n'approche en rien la beauté de l'autre. Et pour vous declarer la façon il fault prendre les pierres du fleuue appellées coquilles, ou bien l'arene blache, sans y adiouter sel d'alun catiné, mais autat des propres cédres & autant de manganele, & auoir assemblée ceste coposition la fault mettre dedas les vases vuides, qui sont en la fournaise, là ou aucc le temps se purgera auec le feu. On peult encores appeller voirre ceste couleur blache que les maistres potiers de terre donnét sur leurs pots, qui est subtile tout ainsi come vne peau. Vous assurant que auec plomb & estain calciné, lon vient à donner esmail à leur copolition, & sur iceluy on viet à peindre & à figurer tout ce qui plait le plus au maistre come ie vous feray entedre en la pratique des vases & pots de terre. Vous certifiant que ie ne suis en voloté pour ceste heure de passer plus outre, si ie ne suis prouoqué par vous. Car il me semble auoir assez suffisamment parlé des moyés mineraux, si que ie n'auray aucun regret de mettre fin à ce prefent liure.



# PROHEME DV TROISIEME LIVRE DE LA PIROTECHNIE

fer la miniere des metaux pour estre fondus.

Ovr ainsi que ie vous ay dit estre chose necessaire d'esfayer les metaux, apres les auoir trouuez, pour sçauoir ce qui reside en eulx, à cause que le jugement de l'œil n'est suffisant de congnoistre quelle quantité ou substance est contenue en culx. Pour à laquelle attaindre, il est de besoing venirà l'essay. Et auec la congnoissance de l'experience proietter les vertus d'icelles, pour les imiter & suiure: ou bien se retirer du penible trauail & de la despence. Et encores pour sçauoir obuier a leurs defaux & imperfections, si par aucune malignité ils viennent estre offensez. Car estant priué d'aide & secours, lors qu'on en seroit indigent & necessiteux, seroit faire perte totale de ce qu'on vouldroit employer. Et au contraire trouuant copieusement quantité & substance aisée & facile à fondre, on prend volonté de passer oultre sans auoir respect à crainte quelconque. Pour raison dequoy ie vous diray premierement au liure suiuant, comme l'essay de tous metaux doit estre fait en general, & pour estre chose d'importance grande ie m'arresteray plus sur la particularité de l'argent que sur aucuns des autres. Et apres ie vous diray comment les mines se doiuent preparer pour estre sondues. Et semblablement comme lon doit former creseulx & fourneaux pour ce mesme effet. Finablement ie vous donneray congnoissance & apprendray separer toute mission de metal par industrie & puissance de l'art, & comment leurs especes se reduisent à la derniere perfection & finesse.

La maniere de faire essay de toutes les minieres de metal. & mesmement de celles qui tiennent en soy argent & or. Chapitre.

66

🔏 E toutes les minieres de metal est fait essay par l'aide & moyen de la fonte, & auec cest ordre le tout est conduit à sa finesse. Mais enores que ie vous aye dit, parlant du plomb & de l'estain, du cuiure & du fer, que vous en prinsiez quantité pour fondre, & que par le pois vous viendriez à congnoistre la despence qu'il fauldra employer: d'iceux & de cestuy, ie ne fais cas comme l'essay vienne à ce faire, mais à celuy de l'argent vif & de l'or pour estre chose de valeur & pris, il ne fault estre paresseux d'y auoir l'œil auec extreme diligence. Car il est de besoing d'en auoir cognoissance plus terminée. Parquoy ayat trouué la montaigne, & en icelle le fil de la mine, & encores descouuert au iour pour l'auoir faict tirer hors de la caue. Il est donc de besoing d'en faire essay, afin que les praticiens puissent auoir congnoissance de ce qui est contenu au dedans. Et pour ce faire il est necessité en quelque façon que ce soit, d'en faire tirer vne quantité la plus nette & meilleure qu'on pourra arracher de la pierre, & à icelle donner seu sans l'accompagner de chose quelconque, pour auoir congnoissance pour veoir si elle sera facile à fondre. Et si par cas fortuit elle ne fond estant seule, vous trauaillerez de sçauoir & entendre d'ou cela procede. Vous aduertissant que plusieurs fois ceste imperfection est causée de la pierre qui l'accompaigne, à cause qu'elle contient en soy seicheresse & terre abondamment. Au moyen dequoy il est besoing se mettre en deuoir, & chercher les moyens de molifier ceste mine, auecl'aide & compaignie, des choses susibles: comme sont marbre, voirre brisé, plomb, escalles de ser, loupes d'autres mines. Et aux choses petites on peut vser de borras, sel-nitre, occre, & leurs semblables, comme ie vous diray particulierement lors que ie vous parleray comment les susions des minieres doiuent estre preparées, & finalement auec l'aide du feu, ou par autres moyens on essayera de pouuoir vaincre ceste mine pour la pouuoir conduire en sel fusible. Et si par cas fortuit elle y est reduite, l'ouurier a presques la congnoissance de ce qu'il va cherchant. Mais quand par fortune les chercheurs rencontrent les mines aigres & sauuages, ou pour les fondre, ou pour les essayer, ils les remettent

deux ou trois fois au feu, & apres les arrousent d'eau fort abondamment: Les brisent & lauent pour les purger de la terre, auec laquelle on les a tirées. Et apres que le tout a esté coduit en ceste façon, on fera le premier essay auec le mercure, & ne voulant venir au point, les fauldra mettre auec plomb en la coupelle, ou en la compaignie que l'experience vous demonstrera de les pouuoir mieux faire fondre. Mais pour autant que ie sçay que vous ignorez comment le mercure doit estre mis en œuure, & semblablement ne sçauez qu'elle chose c'est coupelle, ou comment elle doit estre mise en œuure pour ne vous en auoir fait aucune mention, ie suis content reservant à vous parler du mercure en son lieu, premierement de vous enseigner de faire les coupelles & la façon de former le fourneau pour faire les essais. Puis apres reprenant la mine ie vous monstreray l'ordre qu'il faut tenir à faire tels essais. Les coupelles sont petis vases disposez à receuoir certaine quantité de plomb, ou d'autre metal pour estre afiné, & font faites de cendre sans estre grandement profondes, & sont formées de plusieurs sortes de cendres : comme des os des iambes des cheuaux, asnes, ou mulets, & semblablement de tous os qui sont esté bien calcinez en fournaise, & depuis mis en l'eau. Et apres les auoir lauez & recuits de nouueau, les briser & mettre en pouldre. Encores en fait-on des cendres de serments, saulles & petits noyers, mais qu'elles foyét bien cuittes, lauées, seichées, & subtillement passées. Puis sont mises dedans vn vase de bois ou d'autre matiere, là ou il les faut arrouser auec quelque quantité d'eau, sans cesser de les manier iusques à ce qu'auec le point, le tout vienne à se leuer ensemble. Et alors on viendra à les mettre dedans vne forme de boys ou de bronze faite de la grandeur & hauteur qu'on veut rendre les coupelles: & à la fin emplissant ceste forme vuide de cendres humides, les coupelles viennent à se former. Et auec vn petit pisson de boys on vient à cauer dedans la cendre, tenant tousiours vn fillet à l'entour pour n'exceder la grandeur de laquelle on les veut estre composées. Et en ceste façon on vient à les former, sans oublier pour les redre plus nettes, à cause de l'essay, de mettre au sod quelque peu de cedres faites

faites de la pointe des cornes de cerf ou des machoires de loup, ou vn peu d'emeril puluerisé, ayat esté premieremét mis trois ou quatre sois au seu, & depuis trempée en vinaigre. Encores si peut mettre vn peu de borraz, puis saut mettre les coupelles dans la forme du bois pour estre rabattues, asin qu'vne des cendres se puissent bien vnir, ioindre & alier auec les autres. Et apres on viet à mettre hors les coupelles pour les faire seicher, qui seront puis apres mises en œuure, comme vous entendrez. Mais premieremét que passer plus outre, ie vous dy auoir veu mettre en œuure plusieurs sois en lieu de coupelle par necessité, vn coupon caué auecques vn enchampre. Mais pour autant qu'ils sont faciles à se rompre par la veheméce du seu, on ne les doit mettre en œuure, ayant la commodité d'y proceder autrement. Si est-ce que ie le vous ay bien voulu dire afin de vous en pouuoir seruir en temps & lieu, ou vous n'auriez le moyen de faire coupelles.



Apres les coupelles il est de necessité auoir vn petit sourneau muré & fait en saçon d'une petite tour quarrée & sault que la voulte soit large quelque peu plus d'un pied, haulte sur la terre demie brasse. Et au pied de ce sourneau sera delaissée une ouuerture quarrée en saço de porte, par laquelle le vent ait pouuoir d'y saire entrée: & au coupeau ou le charbon doit estre mis & embrasé, aurez une place vuide d'un quart de brasse, & un pied au dessoubs sera saitte une petite separatio, en laquelle aura entrée,

comme si c'estoit une senestre quarrée, large de quatre doigts, & vn doigt au dessoubs sera posée vne grille de petites verges de fer contigues & ioignantes l'vne à l'autre d'vn demy doigt. Et au deuant du trou qui est sur la grille, sera mis vne tuille pour essargir l'entrée de la bouche du fourneau. Au pres cestuy-cy on forme vn arc de terre de creseulx, pots, ou d'autre chose qui resiste au feu. Et sera la voulte de cest arc autant large comme est la bou che du fourneau & quelque peu dauantage, & à cause du seu sera cest arc couvert pour ne laisser interesser les coupelles qui sont au dessoubs. Et le tout sera bien fermé, apres que les susdittes cho ses seront esté ainsi ordonnées, il ne vous restera tant seulement fors entendre la pratique pour faire l'essay. Pour à quoy parueniril vous fault premierement mettre vostre arc au lieu vuide du fourneau qui est au dessus de la grille. Et le fauldra droittement poser contre la bouche, laquelle sera bien fermée de charbon apres y auoir mis le feu au dedans. Lequel estant bien embrasé, & l'arc & four bien echauffé, on ne fauldra à mettre dedans les coupelles par la bouche deuant, dans lesquelles il ne fauldra mettre chose quelconque iusques à ce que l'ardeur du seu les ayt rendues totallement blanches. Et à l'heure les fauldra remplir d'vne telle quantité de plomb qui ne tienne aucun argent, qu'elles en soient remplies à demy. Puis fermant la bouche auec vn gros charbon, les fauldra laisser reposer iusques à ce que la couleur noire du plomb soit conuertie en blancheur subtile & bien claire. Et alors vous prendrez de la mine de laquelle vous vouldrez faire l'essay, & auec le petit tresbuchet vous ne fauldrez à fonder la pesanteur, pour sçauoir combien ceste mine tient d'argent pour cent. Et afin que vous en ayez plus facile intelligence, ie mets le cas que vous en preniez vne once, demie, ou vn quart, ayant en pensée que la chacune d'elles soit de la pesanteur de cent liures. Et peu à peu les viendrez à les mettre au dessus du plomb, à deux ou trois fois, dans les coupelles. La oule tout sera delaisse, non seulement iusques à ce que le tout soit fondu, ains iusques à tant que le plomb s'en soit du tout en allé en vapeur. Mais si ceste miniere se trouve dure à sondre, vous l'accompagnerez

gnerez de ce que congnoistrez luy estre plus duisant. Et l'auoir pesée, viendrez à la faire fondre dans vn creseul bien couuert & fermé, dans lequel vous mettrez du plomb au double, ne mettat en oubly lors que vous le viendrez à oster & mettre hors du feu auec les moles de fraper le fond, ou en donner contre quelque chose, afin que tout le metal qui a esté mis au dedans vienne à se\_ assembler. Et apres que vous apperceurez la matiere estre du tout fondue descouurant le creseul viendrez à la getter en verges, tellement que le metal qui sera messé auec le plomb viendra à sortir, & les loupes resteront attachées au creseul. Lequel auoir mis en pieces, faudra le remettre en la coupelle peu à peu. Et si par cas fortuit la mine tenoit du cuiure fort abondamment, vous ne fauldrez y adiouter du plomb dauantage, vn peu plus qu'au commencement, afin qu'elle en puisse estre mieux purgée en deux ou trois fois. Et en ceste saçon par l'argent qui restera en la coupelle, congnoistrez combien la miniere que vous auez trouuée tient pour cent. Il en y a aucuns qui font leurs essays sans fourneaux ainsi ordonnez, n'ayant autre chose qu'vn vase bien fermé, ou vn petit fourneau composé de quatre briques accompagné de gros charbons, & iointes auec quatre fers comme ceux qui vueillent sonder, mais bien souuent cendres, charbons, ou quelque autre chose viennent à les empescher, qui me fait conclurre que la voye du fourneau est la plus facile & la plus parfaitte. of sinmos some



# LIVRE TROISIEME

Le moyen de preparer les metaux auant que de les fondre. Chapitre. 2.

Ov TES les mines, encores qu'elles soient parfaictes en Cleur qualité, doiuét estre cogneues des praticiés estant experimentez, & ayans congnoissance des metaux: afin qu'en la preparation ils ayent pouuoir de separer les bonnes mines des mauuaises. Et à cela il leur sera facile de pouvoir attein dre, rompant ou taillant la pierre, & la despouillant de la terre, afin que la mine qu'on cherche ne soit abbreuuée de l'odeur des autres qui pourroient estre cotraires à sa nature. Et finablement est de besoing pour luy aider de la ietter dans la flamme du seu. Et puis l'auoir esteinte, lauée & nettoyée, le plus qu'il sera possible la faudra accompaigner des choses que vous congnoistrez luy estre plus duisantes pour la faire, auquel vous la voulez employer:pource que les mines sans les mettre en fonte, n'auroiet non plus d'effet & vertu que pierres inutiles. Parquoy estant certain que les minières sont de mistions diverses, & que à la chacune d'icelle est besoin de donner secours à cause de la participation mauuaise, en laquelle elle defaut, il est necessaire d'auoir le conseil d'vn ouurier experimenté, qui ait fait preuue des metaux auec le seu. Et saire tel deuoir qu'il puisse trouuer quelque moyen par lequel l'aigreur de la mine soit moderée. Ce que lon peult faire auec choses fusibles & coulantes comme sont arenes, marbres, & autres semblables simples mineraux de nature aqueu se, qui ont merueilleusemet grad pouvoir en cest affaire. Et pour vous declarer le tout, il les fault esprouuer auec diuersité de fourneaux, maintenant auec feu de boys, à ceste heure auec seu de charbons. Et finablement tant par vn chemin que par autre, faire tant qu'elles se viennent à brusser ou à sondre. Et pour venir à la particularité des pratiques, les mines seiches & mal-disposées, auant toutes choses doiuent estre routies dedans vn four ouuert pour estre euétées, auec boys de charbon causant la vapeur, tout ainsi que ie vous ay dit de celle de l'or. Il en y a aucunes qui veulent estre esteintes en l'eau vne fois ou deux, & si est de besoing, voulant

voulant bien faire son deuoir, qu'elles soient subtilement brisées & mises dedans vn lauatoire d'eau courante pour estre lauées dans larges coupes de bois fort diligemment, si que toute la bonté de la mine vienne à se rendre au four. Et si tuy veulx proceder autrement, il te faudra dresser vn baing semblable à vn cuuier ou lon met les cendres, & peu à peu tu le feras fondre dedans. Puis apres ne fauldras à la purger & reduire à son periode & fin auec l'aide du cuuier. Et si par cas fortuit la mine estoit d'or, n'ayant la couleur autant belle comme vous auriez la volonté, vous ne fauldrez à luy donner vn ciment commun, comme ie vous enseigneray en son lieu. Si que le fail ant vne sois ou deux, vous ne fauldrez à la reduire à la finesse & couleur qui vous sera plus aggreable. Encores se tire la substance de l'argent d'aucunes mines qui sont pures en les brisant comme ie vous ay dit, & apres les auoir lauées, les faut tremper en vinaigre, dedans lequel ait esté mis rosette, ou bien l'arrouser auec eau, en laquelle aye seiourné sublime, vitriol, & cuiure vert. Puis reduisant le tout dedans vne coupe large de bois ou de pierre, y auoir mis vne bonne quantité de Mercure, fauldra battre le tout auec vne petité masse, tellement que le Mercure vienne à tirer à soy toute la substance des metaux. Puis apres l'ayant faict passer par vne bourse de cuir de cerf, ou euaporer par alambic, l'argent ou or viendra à demeurer & rester totalement attaché à la bourse ou au fond de la chapelle. Vous assurant que ceste façon est la plus briefue &vtile. Mais pourautant que peu souvent on trouve peu de mines qui soient sans compagnie de quelque autre metal, auec lequel mercure ne l'acoste, s'il prend il en eschange la voye & chemin du feu. Et ceulxicy font les moyens auec lesquels on procede communement. Mais qui vouldroit particulierement vous enseigner le tout, il seroit necessaire d'estre plustost accompagné d'vn esprit divin que humain : pourautant que les moyens & façons sont en aussi grande abondance, comme sont les iugemens des maistres: Et comme les especes & nature des mines, encores qu'elles ne soient essongnées grandement les vnes des autres. Il y a aucunes mines encores qu'elles soient fondues,

elles demeuret accompagnées d'vne certaine chofe vicieuse, qui leur emporte toute leur vertu interieure: & est l'opinion des maistres que ce soit l'arsenic. Vous aduertissant que l'essay leur en donne cognoissance, pource qu'à l'œuure grande, le premier essay est different aux autres qui ne rendent la mesme saçon. Et semblablement le tout vient en lumière auec les sublimations & bruslemens, sur la fin desquelles on met deux ou trois fois en l'eau la mine, puis apres l'accompagne on de choses contraires à la malice qui la tient embrassée, comme sont veines de plomb, ou loupes & autres pierres fusibles, ainsi que vous verrez estre de besoing. Vous assurant que la veine du plomb, l'arene blanche, loupes de fer, occre, brolamini, selnitre, borracs, voirre puluerisé & autres semblables sont appellez matieres minerales, pourautant qu'ils ont quelque proximité naturelle auec la chose qu'on doit fondre: ioint aussi qu'ils ont force de penetrer, à cause de leur abondante aquosité, ayant leur facilité de sodre acostée auce la seiche durté des mines, ausquelles les matieres minerales susdittes font changer la nature, les disposans tellement qu'ils leur font perdre ceste seicheresse & durté, & les font deuenir molles & tendres. Ie vous veuil encores dire ce que ie vous ay dit que souvétefois la benigne nature est coustumiere produire les matieres susdites en la compagnie de telles minieres aigres, ou d'autres pierres & terres à tel effect disposées, come si elle prenoit plaisir de satisfaire à la necessité de nos apetis. Parquoy il est necessaire de faire tel deuoir en preuue, que l'aide que on desire se puisse trouver, non seulement auec choses communes, ains messant plusieurs choses diuerses en quantité, afin que la vertu qui fait compagnic à la mine ait plus de pouvoir de ce defendre du feu, & de la malice & vice qui se peult trouuer aucunefois iointe auec la mine, come ie vous ay dit. Vous assurant la miniere du plomb estre chose fort singuliere en cest essect. Et vous vueil encores aduerty, come lon doit proceder de faire les feux, & semblablement les fourneaux qui doiuent estre formez selon qu'il est necessaire à la qualité des mines. Si est-ce que communement les fourneaux doiuent estre larges par le hault, & estrois

par le bas, afin qu'auec charbons & souflets le seu vienne à se renforcer tant pour estre en lieu secque pour auoir rempars & ob. stacles à l'encôtre de la froideur de l'air. Vous aduertissant que le feu vient à l'augmenter lors que les maistres se trauaillent d'augmenter le vent, faisant mettre à l'entour deux ou trois paires de touflets. Mais chose tant gentile ne doit estre exercée par ceux qui n'en ont aucun iugement: pource que aucunefois au lieu de ayder ils viennent à nuire, si que la vertu de la mine vient à se consommer & se conuertir en sumée: pour raison de quoy il vient à succeder plusieurs fois que les fours bien fermez pleins de bois & charbons font beaucoup plus duisans que les fourneaux, pourueu qu'ils soient composez tellement que la chaleur vienne à reuerberer. Mais quand on les a construits, la miniere est premierement bien fumée: puis estre brisée & lauée les compagnies luy sont acostées, par la force desquelles la durté vient à estre vaincue. Vous assurant d'auoir apperceu le mesme essect en Alemaigne, en laquelle cest art est plus exercé qu'en toute autre prouince de la Chrestienté, non seulement en ordre des fourneaux & fours, mais en la prepatation de la fonte. Car i'ay veu prendre la mine de cuiure tenant argent, & l'ayant mis en pieces l'accompagnent d'vne quatriesme partie de loupes de fer, l'autre quatriesme partie de mine puluerisée de plob, & plus d'vne troisiesme partie de marbre brisé subtillement, puis le tout estre bien meslé, on le venoit à mettre dans la casse pour estre sondue, laquelle estoit enuironée de charbos pour rechauser la copositio, de laquelle la casse estoit pleine, & ainsi que le charbon venoit à estre consommé la mine se fondoit, on venoit à y en mettre sans intermission. Qui me fait considerer & tenir pour certain que toute autre miniere n'estant beaucoup essoignée de la nature dessusditte, pourroit estre reduitte par le mesme moyen à la purgation de la fonte. Vous assurant pour certain qu'on peult seurement cheminer aux autres voyes & arriuer aux termes qu'on desire, voyant les moyens auec lesquels les autres procedent pour le seruice de leur entreprinse.

#### LIVRE TROISIEME

La forme des casses & fourneaux pour fondre les mines. Chapitre 3.

TOMME chose necessaire, nous iugerons (pour la fin qu'on cherche aux mines) estre la fusion, sans laquelle toute mine & pierre seroit inutile. Et singulierement la fusion est cherchée par ceux, qui prouoquez d'esperance, ont tiré abondance de mine auec grand amas & despence. Et pour ceste raison telsuget merite d'employer l'esprit à chercher nouueaux moyens, si les ordinaires n'y sont suffisans, pour sondre les mines,&les purger de la terre qui les accompagne, afin d'en tirer les metaux. Et pour ceste raison ie vous parleray maintenant des casses & fourneaux: Et vous diray dauantage pour vous aduertir, qu'il vous fault premierement regarder pour faire bien vostre affaire, la qualité & nature de la mine, de laquelle vous auez eu congnoissance par l'experience du sage & essays qu'en auez fait. Suyuant laquelle vous viendrezà pouruoir aux autres necessitez, selon que la necessité s'y offrira: pour autat que le fer demande vne chose, & le plomb souhaitte au contraire. Mais ie ne suis en deliberation de la repliquer:à cause que i'ay desia satisfait aux lieux oui'ay parlé de leurs mines. Mais ie vous vueil tant seulement parler icy de la mine du cuiure, comme compaigne de l'argent, & de l'or: & là ou l'art est plus cherché, & ou les difficultez sont plus apparentes. Parquoy premierement il faut faire vn edifice pour tenir l'eau, afin que olus facilement l'œuure soit continué, & que les rouës soyent grandes & faciles à se mouvoir: joint aussi qu'il fault qu'elles soyent conduittes & si bien ordonnées, que la force de l'eau hausse les sousses, tellement que le vent puis se entrer par la bouche des casses ou les mines doiuent estre son duës. Et pour cest effet, il fault auoir l'œil à la situation de l'edissice, à la qualité de l'eau & à sa descente, puis au boys, duquel l'edifice doit estre construit, & le charbon doit estre fait. Consequem ment aux pierres qu'on doit employer pour la composition des casses. Et puis apres donner ordre de recouurer de bons sousses qui soyent larges & longs, pour autant que tant plus ils sont bons,

71


tant plus ils vigourent la puissance du feu dedans la casse, & vient à se fondre plus grande quantité de mine. Pour faire les casses on doit chercher de recouurer pierre qui aye pouuoir de resister au feu, comme est la silice noire, tachée de blanc ou de pourpre. Et si par cas fortuit vous n'auez la commodité d'en recouurer, vous prendrez celles qui ont pouuoir de faire plus de resistence à cest element. Pour ce qu'autrement la violence & longueur du feu ... viendroiet à les manger, faisant fort grand dommage au maistre, & donnant si grand trauail aux ouuriers, qu'il leur seroit bien difficile de conduire leur entreprinse à perfectio. Parquoy il sera de besoing prendre de la meilleure pierre que la commodité vous presentera, ou que l'experience vous enseignera. Mais outre ce que vous aurez dressé le tout ainsi que ie vous ay dit cy dessus, si est-il necessaire que ie vous monstre à cest heure la façon comme de faire les casses pour fondre, & la forme d'aucuns autres fourneaux, afin de pouvoir arriver à la fin desirée pour fondre & purger les mines. Vous aduertissant qu'on est en coustume d'en faire de diuerles façons, selon que la necessité des matieres s'y offrira: ou bien iouxte l'aduis des ouuriers, qui aucunesfois les font faire simples, & autrefois doubles, tout ainsi qu'on veult plus ou moins donner seu à la chose, sachant fort bien estre necessaire adiouter chose de grande puissance pour vaincre vne obstinée & grande durté. Or pour rendre les mines molles & liquides, il est de besoing d'y adiouter le feu selon la matiere. Car si elle est doulce, il luy fault donner le feu peu violant: Et si elle est dure, ne fault differer à luy bailler aspre & puissant. Et pour coclusion tou tes casses à fondre mines, sont ioignantes en vne muraille fort commode par l'aide de l'eau qui fait tourner les rouës, par la force desquelles les sousses viennent à jouer & rendre vent. Vous aduertissant que les plus profitables sont celles qui sont semblables aux rouës des moulins. Car outre qu'elles relieuent les ouuriers d'vn penible trauail, vous les faittes aller à vostre volonté, comme ie vous diray au lieu propre des edifices. Et pour retourner sur les casses, ie vous ay dit premierement qu'elles sont iointes au mur, mais aucuns ouuriers les font enchasser dedans. Mais

pour euiter despence & trauail, toute casse doit estre posée entre deux piliers essoignez l'vn de l'autre deux brasses, & doiuet estre de la haulteur de quatre. Or pour le sondement d'icelle, on fait vne place aucunement pendente en auant, qui est de la haulteur d'vne demie brasse, au dessus de laquelle on commence à murer & faire vn edifice quarré & vuide de la largeur d'vn pied & demy.

Sur les quatre coins sont posez & tirez deux fils, qui viennent à respondre à la bouche, laquelle est prochaine d'vn quart de brasse de cest edifice, qui est de haulteur de deux brasses, ou peu moins felon l'opinion des maistres, qui veulent que le tout soit clos & enceint de muraille, mais non si haultement que le mur qui est posé sur le deuant ait pouvoir d'empescher au sondeur de mettre le charbon & mine facilement. Vous aduertissant que d'autant plus que les mines leur sont longues, tant plus elles demeurent à se fondre au feu. A l'endroit de la casse sera posée & attachée au mur (contre lequel sont posez les soussets) vne platine de cuiure, afin que le vent entrant par le trou de ceste platine, vienne à respondre dedans la casse de l'autre costé. Et tout au deuant de la casse sera posée vne petite porte de pierre, tellement adaptée, qu'on la puisse facilement poser & leuer pour accoustrer ou regar der dedans la casse sur le droit du fond, de laquelle on fait vne petite bouche, par laquelle la matiere fondue a la commodité de fortir. Et ioignant la casse sur l'endroit mesme de la bouche, on fait vn moule auec platine de fer, & l'auoir murée & enchassée en terre, tout aupres se fait vne fosse en terre large d'vne brasse & demie en profondeur. Et quand vous voulez mettre la casse en œuure, il vous faut prendre pouldre de charbon, terre d'arsille, quelque peu de cendres,& le tout auoir mis dedans vn mortier de boys ou de pierre, auec vne masse de boys fault le tout battre ensemble, puis auoir destrempé ceste matiere, la vous faut prendre & en faire le fond de vostre casse, sans oublier d'y former vn canal en pendant, qui respondra à la bouche, afin que la mine son due puisse facilement sortir, puis apres auec la pierre enchassée & terre fermerez ce fond tout à l'entour, hors mis la petite bouche, qui sera reseruée pour tirer à vostre plaisir hors du moule la mine

72


mine & loupe fondue. Et auoir le tout paracheué de ceste mesme composition de terre & poudre de charbon, vous emplirez le moule, lequel vous n'aurez plustost remply à son deu, que vous cauerez iusques à ce que vous aurez rendu vne place vuide au fond, faisant la bouche de la largeur de demie brasse, & au fond d'vn pied. A vn des coings sera delaissé vn trou, par lequel viedra à sortir ce qu'on vouldra faire passer à la fosse que ie vous ay dite. Apres il ne faut mettre en oubly de faire, entre l'issue de la casse & le moule, vn canal, par lequel vous verrez le fond de la casse estre plein. Vous ferez passer toute la matiere fondue au moule. Et l'auoir quelque peu laissée reposer, vous apperceurez que tou te substance de metal, come chose plus grand & moins visqueuse,ne faudra de s'aller rendre au fond de la terre fondue & conuer tie en loupe, & restera au dessus come separée. Vous assurant que ie ne fauldray à vous faire entendre ce secret, lors que ie vous seray mention come les mines fondues viennét à se purger & nettoyer. En la façon, que ie vous ay dite, sont appropriées & faites les casses communes. I'ay congneu aucuns ouuriers qui les faisoient faire doubles, y adioustant deux paires de souslets. Et ordonnoient tellement les casses, que la matiere fondue venoit à passer de la premiere en la seconde. Ce qui me semble chose de grand trauail. Et outre la superflue despence, ie me fais a croire que ce soit vne procedure beaucoup plus supersticieue que prou fitable & vtile.

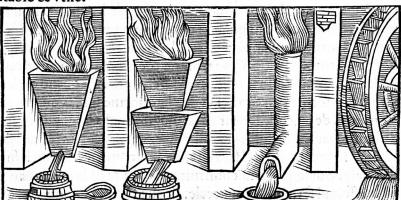

In

Signal has

Aucuns autres sont qui forment vne manche large deuers le pied & tortue à la fortie, & le demeurant droit, tout ainsi que vous pouuez aperceuoir en ceste figure posée aupres de l'autre. Vous assurant que la matiere sortant d'icelle, vient à tomber en vne fosse qu'on fait au dessous. Et prend ceste manche son vend presques à la vuidage de ceste tortue entrée, ou quatre doigts au dessous. Mais telle façon ne m'est beaucoup agreable, au moins sans sermer les trois carres de la bouche deuant. Car il me semble que le charbon & les flames chassées de la puissance du vent, doiuent sortir par la bouche deuant, & en plus grande quantité que celles qui restent dedans. Aucuns autres prennent fantasse au lieu des manches de faire dresser fourneaux à vent, pour fondre mines doulces: & aucuns autres le font en sorte qu'ils ayent pouuoir de reuerberer y mettant du boys au dedas: pource qu'ils ne vueillent donner les feuz si ardens comme ceulx des manches: ioint aussi que n'est chose conuenable de les donner ainsi apres auoir vent & charbon au plomb, estain, & à certaines autres mines affez corrompues. Et dit-on qu'elles sont presques roties auant qu'elles viennent à se fondre. Vous aduertissant que tels fours se font en terre sur vn creux muré en saçon d'vn cerne, de la largeur de deux brasses, & de la hauteur de demie sur terre. Et au centre sera faite vne bouche, comme est celle d'vn moulin à mouldre, large de trois quars de brasse: & au dessous d'icelle sera posé vn licu vuide, qui percera presques d'vne bande à l'autre, par lequel on aura la commodité de donner le feu ainsi qu'on vouldra en ce fourneau, qui sera enceint & enuironné tout à l'en tour d'vne rouë toute plaine. Au dessus de laquelle sera posé vn boucal estroit en façon d'vne trompe, de la hauteur d'vne brasse & demie, à cause que le seu viendra à en sortir. Et quand on sera arriué à ce terme, on formera vne plate forme sur les quatre extremitez, de laquelle seront posez quatre auges larges d'vn tiers de brasse, par lesquelles les flammes viendront à sortir, estans dedans ce fourneau, lequel sera circondé d'vn mur d'vn quatriesme de brasse. Sur lequel sera construite vne voute de la haulteur d'vne brasse, qui seruira de connercle. Et au dessous de toutes les extremitremitez sera sait vn canal pour receuoir la mine sondue qui descendra. Et au dessous d'iceluy aura vne sosse pour receuoir les matieres, ainsi qu'elles viédrot à sortir. Et trois ou quatre doigts au dessus du couuercle du sour, serot saites deux petites breches, asin qu'on puisse voir & manier la mine. Et vn peu au dessous de la voute, seront saits quatre trous, asin que les sumées & slammes superflues ayent la commodité de sortir. Vous aduertissant de vous auoir declaré la sorme du sourneau, duquel ie vous auoye parlé cy dessus, qui à mon iugement ne me semble chose sorte exquise.

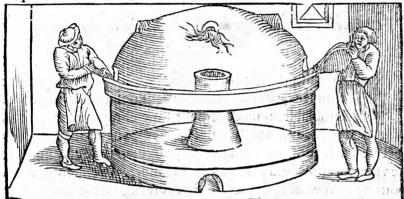

I'ay entendu qu'aucuns autres voulans fondre les mines font dresser fours communs, ayans pouvoir de reverberer: mais ils les font longs & percez au dessus, asin d'y pouvoir adiouter mines, & facilement en tirer les loupes. Aucuns autres fondent les mines facilement auec l'aide des simples slammes de boys, leur don nant le chemin & entrée dans les fours, desquelles ie vous ay vou lu donner congnoissance, asin d'en pouvoir parler quand l'occa-fion s'osseriore. Mais par mon coseil ie suis d'aduis que vous vsiez des manches, pource qu'elles sont gentilles & propres, & mesment à certaines especes de metaux, ausquelles il faut par necessité faire sentir la puissance du seu pour les saire sondre. Ie vous ay parlé de la mine du ser en son lieu assez suffisamment, si est-ce que ie ne vueil donner sin à ce chapitre, sans vous en parler & dire comme les moyens, par lesquels on le vient à sondre &

purger, sont les manches, encores qu'on les appelle sours. Il est bien vray qu'elles sont plus grandes & autrement sormées que les communes, pource qu'il luy saut plus grande quantité de seu. Pour raison dequoy sont faits les grands soussets, & la grande concauité pour mettre le charbon. Vous assurant d'auoir veu manche propre à cest affaire, tenant cinquante ou soixante sacs de charbon, & six charges ou huit de mines. Parquoy il ne se fault emerueiller si on vient à recouurir soussets de grandeur excessiue, car il n'est besoing que le vent vienne à manquer, si on veult tenir en vie vn tel seu.

Comme lon doit proceder aux fusions des mines des metaux. Chapitre. 4.

Ous ayant monstré cy dessus comment les mines sont trouvées, tirées, preparées & disposées aux fusions, & semblablement comment sont composez manches, fours & fourneaux, pour l'ayde desquels on vient à les purger de la terre qui les accompagne: Ie me seroye trauaillé en vain, si ie ne vous monstroye la pratique de les fondre. Premierement ie vous dy qu'il vous fault prendre à poix ou mesure la quantité de mine que vous prendrez en volonté de fondre : Et mesmement si elle est de telle espece qu'elle contienne argent: puis la romprez en petite piece, vn peu moins ou plus grosses que sebues. Lesquelles vous poserez au dessus des pierres pleines & viues. Et auoir preparé le four ou manche, vous ne fauldrez à la ietter dedans, l'accompagnant d'vne quatriesme partie de veine du plomb. Puis apres vous y adiouterez encore autant de loupes de fer, ou d'autres mines puluerisées. Et apres auoir remply le four, vous ne ferez faulte de la rendre bien embrasée auec charbon, donnant l'eau abondamment parmy l'edifice, ou les soussets sont posez, auec le vent, desquels vous continuerez iusques à ce que le tout sera bien embrasé. Et quand les flammes commencent à sortir, on remplit vne petite mesure de nouueau charbon, puis on met dedans le fourneau vne autre mesure de la composition dela

de la mine, en vlant en ceste façon iusques à ce qu'on apperceura le fond de la manique estre plein de matiere fondue, & alors auec vn fer, la bouche que vous auez laissée au pied du fourneau, viendra à estre ouuerte, donnant liberté au metal & aux loupes de forrir, tellement que par le canal toutes ces deux choses viennent à faire entrée en façon d'huile au moule : pouraurant que tout ce qui est dedans le fourneau vient à se vuider & à l'heure que les maistres aperçoiuent le moule estre plein, ils rebouchent le pertuis qui est au dessoubs du fourneau, lequel ils tournent remplir de nouuelle matiere, pour poursuyure la seconde fonte. Et tandis la matiere fondue qui est dedans le moule, vient à se departir, tellement que les parties terrestres si grosses restent au dessus, & les subtiles descendent au fond. Vous assurant que les terrestres seiournent bien peu à veue de l'œil sans deuenir dures: & alors auec vnes fourches de fer ammanchées de bois on vient à frapper dessus, tellement qu'elles viennent à estre rendues à quelque coin, là ou elles sont prises & oftées pour laisser vuider & espuiser tout ce qui est contenu de metal dedans icelle piece. Et apres qu'elle est froide, ils la mettent à part, & de main en main sont ainsi des autres. Puis se trauaillent de les lauer jusques à ce qu'elles se convertissent en metal, devenantes si fort claires, qu'au dessus d'elles n'à aucune apparence de loupes. Vous aduertissant le metal qui est dedans le moule, estre de trois natures, & les deux plus subtiles & pesantes, qui sont celles du plomb & de l'argent viennent à se separer de la nature du cuiure, & vont au fond. Si que le cuiure reste au dessus, qui n'est plustost resroidy qu'on le traitte tout ains comme les loupes, sans cesser iusques à ce qu'il arviue à celle partie plonsbense, qui ne refroidit si facilement, comme faict le cuiure. Et à l'heure ils deferment le troudu moule, laissant prendre le cours à ceste liqueur le long du canal, par lequel elle se vient rendre en la fosse, ou elle se refroidy, & appelle on ceste matiere en Alemaigne couolo à cause qu'elle contient d'argent selon la quantité de sa mine: & celse du cuiure qui est prise au dessus de l'eau, on la nomme confrustagno. Et en ceste saçon ils poursuyuent iusquesàce qu'ils ayent employé la

mine qu'ils avoiét apprestée pour la journée, ou bien pour toute la sepmaine. Vous promettant que ie ne fauldray à vous donner congnoissance comment il fault conduire à leur derniere perfection ces deux metaux, qui se viennent à former dedans le moule, l'vn tenant de la nature du plomb, & l'autre du cuiure. Ie croy encores que ce mesme moyen de faire couler les matieres dans le moule, se pourroit vser aux fusions des sours qui reuerberent pour separer les loupes du metal. Mais si ie me vouloye trauailler en tels affaires, & que ie voulusse suyure & tenir les chemins des fours, ie penseroye trouuer moyen par lequel les loupes viendroient à estre separées du metal, lors qu'elles seroient dans les melmes fours. Lesquelles ie viendroye puis apres à tirer par les bouches toutes purgées, ou bien ordonner qu'elles viendroient à fortir, ainsi qu'elles viendroient à se fondre. Le vous ay desia dit que la masse que vous auez faitte de cofrustagno & couolo, est de cuiure, plomb, argent, & force quantité d'or meslé parmy. Et si par cas fortuit vne telle mine contenoit ce que dessus, & qu'elle demeurast en tel estat seroit chose inutile, & seroit necessité de venir à la definition de la separation desdites matieres, de laquely le n'ont tant seulement les mines, ains les nettoyeurs des vieilles loupes, d'oriers & bateurs d'or vsent. Les moyens de ce faire encores qu'ils soient diuers, cestuy que ie vous vueil dire au chapitre suyuant est tresbon & fort facile, & si rend plus d'vtilité que autre qui se soit trouvé insques à present. Il y en a aucus qui se ser uent de l'argent vif en la purgation des loupes, là ou il sert beaucoup, mais il est de fort grande despence, & en fauldroit recouurer grande quantité pour satisfaire à l'abondance des matieres. Vous assurant que ie ne vouldroye les mettre en œuures, sinon là ou l'or seroit pour supporter la despence superflue qu'on y veult employer.

Moyen de preparer le plomb du cuiure, & en tirer toute substance d'argent ou d'or, qui est contenue en iceluy.


Chapitre. 5.

E vous ay dit cy dessus qu'on meist à part le metal que on auoit tiré de la fusion de la mine, lequel est de la substance de cuiure, plomb, argent, & parauenture de l'or. Mais ce sont toutes substances messées en vn corps sans aucune distinction. Et pour les reduire & separer à leur cure & qualité, est de besoing y proceder en vn chacun d'eux, selon leurs propres moyens: & à ceste heure pour separer le plomb, pour tirer du cuiure l'or & l'arget, est de besoing saire retour à la susson, & suyure I'vn des deux moyens dessusdits. Le premier desquels est, que refondant auec adioutement de plomb, ou de sa mine, vous faciez passer le tout par le canal, dedans le grand moule, qui est posé au deuant du fourneau. Et ainsi qu'il se refroidit, on le doit leuer comme pur auec la forcelle, & continuer iusques à ce qu'on paruient à descouurir comme auez fait la premiere fois: lequel faut tirer & en faire essay pour voir si tient d'argent, & en estant accompaigné de tant pour cent, & qu'il ait pouvoir de por ter despence, vous le retournerez derechefà la fusion, laquelle vous luy continuerez iusques à ce que vous l'ayez totallement. nettoyé de toute crasse, tellement qu'il viene tousiours à demeu rer couolo. Et si par cas fortuit il se trouuoit au contraire, ou qu'il en fust de peu accopaigné, vous ne deuez estre paresseux à vous recompenser de vostre œuure, ou de la retourner fondre de nou ueau, en y adioutant tousiours plomb, ou veine de plomb, & faire tel deuoir qu'il demeure exempt de toute odeur d'argent & de toute autre compagnie, excedant en valeur celle du cuiure, vous priant de mettre à part les pieces subtilles de ce metal. Carie vous diray puis apres en quoy elles vous peuuent seruir. L'autre moyen est de fondre le dessus dit metal couolo, & ensemble y adiouter tant de plomb, ou de sa veine qu'il vienne à exceder la moitié, ou les deux tiers, toute la quantité du cuiure, qui est au corps du confrustagno. Puis faut le tout passer dans le moule de la fusion pour le purger & nettoyer de ses loupes s'il en tenoit au cunes: & apres l'enuoyer par son conduit en la fosse, dans laquelle se mettra vn aneau de ser au milieu pour le pouuoir peser auat qu'il vienne totalement à se refroidir. Vous assurant qu'il s'en

vient à former totallemet des pains pesans deux cens & cinquan te liures, & d'iceux s'en faict autant grande quantité que la matiere peut porter. Et apres ces pains seront portez en vn lieu construit de pierre bien longue, semblablement à vn hostel, vn peu moins auec le dessus duquel sera couuert de platines de ser acostées l'vne à l'autre, mais non point tant prochaines, qu'vn canal d'vn demy doigt ny soit delaissé entre deux. Et en ce lieu seront posez & rengez autant de pains que la commodité du lieu en pourra receuoir, essongnez toutesfois l'vn de l'autre de quatre doigts ou plus. Et auoir esté ainsi acostées les faudra enuironner auec vne grille faitte en croix de verges de fer, posées & serrées tellement que le charbon qui sera mis au dessus ne puisse tomber. Et aussi tost que les pains seront eschausez, vous verrez distiller le plomb clair & beau dans vn grand moule que vous ferez mettre au dessoubs pour le receuoir. Duquel vous le viendrez à tirer auec vne cueiller de fer, pour le mettre dans certains petits autres moules ou cuues, qui pourront tenir la valeur de vingteing liures ou enniron. Et ne cesserez de continuer ceste façon insques à ce que le plomb vienne à se desister d'en rendre aucune goute. Vous assurant qu'en iceluy est tout l'argent & l'or qui estoient contenuz aux masses du cuiure & du plomb. Et la matiere qui est demeurée entre les charbons & cendres est seiche, semblable à vue esponge pourreuse & maigre, mais en substace c'est cuiure, & la retourné encores de nouveau dans le fourneau pour estre refondue, & derechef essayée. Et se trouuant qu'elle tienne de l'argent, on luy donne encores vne charge de plomb par semblable voye. Et si elle ny est suffisante, on luy baille la troissesme & quatriesme, continuant insques à ce que toute substance d'argent en soit totallement esteincte & tirée. Puis auoir fait fondre ceste matiere, on la fait conduire dans le moule qui est posé au deuant du sourneau, & puis on la retire pour la mettre en vn fourneau pour estre euantée, afin de perdre sa vapeur & ne cesse on de luy continuer le charbon & bois, iusques, à ce qu'on apperçoit qu'il ne contient plus en soy odeur de plomb, & qu'on voit que telle matiere est disposée pour estre reduite

76

reduite à cuiure fin, lequel ie vueil estre mis à part, & semblablement les pains qui sont esté formez du plomb. Car pour conclusion tout l'argent & l'or que tenoit la mine que vous auez sondue, qui estoit plomb & cuiure, estoit de la propre matiere du cuiure. Vous aduertissant que la chacune particularité de ces choses, est en disposition de se pouuoir facilement reduire à la derniere qualité de sa finesse. Et parlant de l'argent pour le reduire afin, ie vous diray premierement le petit moyen, & puis apres la grande pratique, certainement ingenieuse & belle, & mesmement celle ou lecuiure est accompagné pour en tirer l'argent & l'or auec l'aide du plomb, extraits d'vne raison que iamais il ne se vnit à ceux qui ne le resemblent, encores qu'on le mette en compagnie, & auec peu de feu il vient à sortir, laissant le lieu vuyde ou il auoit esté mis, faisant encores le semblable à l'argent &à l'or. Mais pour l'en separer il faut employer art & subtilité plus grande & feu plus excessif & abondant, comment ie vous se ray congnoistre clairement quand ie vous monstreray le moyen d'afiner.

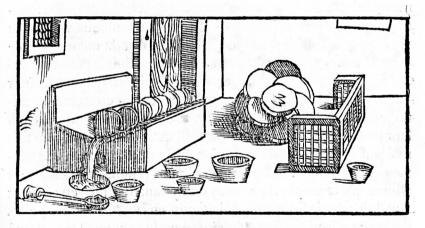

Le moyen d'afiner l'argent auec la coupelle, & de faire les essays de l'argent & de l'or qui sont reduits en masse de metaux. Chap. 6.

N CORES que ie vous aye escrit cy dessus l'ordre de faire les essays des mines, chose qui n'est de beaucoup differente à celle qu'en ce present chapitre ie vous vueil declarer, si ne lairray-ie de le vous repliquer en substance, en y adioutat le moyen de faire l'essay de l'or: ioint aussi que ie vous vueil declarer vne certaine regle de poix, chose assez necessaire pour estre sceuë, & mesmemet pour mieux retenir le moyen d'afiner par coupelle le peu de quantité de l'argent. Vous aduertissant que sont deux seuls moyens, ausquels lon Paccoustume pour conduire l'argent afin, l'vn desquels est celuy de la coupelle, & l'autre la cendrée, l'vn pour la quantité petite, l'autre pour la grande. Mais encores qu'on les mette deux en nobre (comme le fin, & l'ordre) si est-ce que ce n'est qu'vne substance. Et ne congnois entre eux autre difference, fors la façon de proceder, & celle de quantité grande à la petite. Vous affurant que telle chose est grandement necessaire & vtile pour la congnoissance de celuy qui manie l'or ou argent: Car non tant seulement il luy met en lumiere l'œuure qui doit faire, ains luy demonstre la verité & la mesure certaine des choses grandes: tellement qu'il vous rend plus facile la voix pour conduire vostre œu ure à la perfection determinée, beaucoup mieux qu'on n'y sçauroit paruenir, par celle mesme voye qui conduit la grande quantité. Et pour ceste raison on se trauaille à faire essays pour sçauoir quelle quantité & substance d'or & d'argent est contenue au cuiure, au plomb, & autres mines, afin que vos ouuriers ne vous puis sent tromper & interesser: ioint aussi qu'ils seroient aucunesois malleur deuoir sils ne craignoient estre decouuerts. Vous assurant que les essays ont pouvoir de vous rendre beaucoup plus assurez que la touche. Le vous ay dit cy deuant le moyen coment l'on doit faire le fourneau, & la façon en laquelle les coupelles doibuent estre disposées: & maintenant ie vous vueil monstrer à bien partir la petite liure auec la comune de douze onces, & diuiser vne once de douze en vingtquatre parties: & vne partie de vingtquatre en autre vingtquatre q est vn denier, & ce denier en vingtquatre grains, & vn grain en moitié, & toute moitié en vne autre

autre qu'on appellera quart de grain. Et ce quart de grain en vn seziesme de grai, qui se divisera si vous voulez en un trête de usiesme. Vous aduertissant qu'il fault prdére vne quatité & pesanteur de poix à vostre fantasse pour vne chacune petite liure. Mais il fault prendre garde que les petites balances de l'essay attachées au trebuchet, se puissent facilement monter & descendre, mettant le cas que vous auez prins la pesanteur de trois deniers, que vous presupposerez estre la liure de douze onces, puis apres vous prendrez l'essay du cuiure ou argent que vous voudrez essayer,& en couperez auec vn enchampre en trois lieux aux deux extremitez & au milieu. Puis apres auec le poix & voz trois deniers le contrepeserez iustement: & l'auoir battu sur vne enclume & rendu subtil, ne faudrez (apperceuant voz coupelles bien rouges)à le mettre dedans, ou il sera reduit à finesse, aussi tost que le plomb l'en sera allé en fumée. Pour raison dequoy vous viendrez à mettre vostre essay auec les molettes hors de la coupelle, & l'auoir bien nettoyé vous le mettrez sur les petites balances d'essay, puis tirant tout bellement le trebuchet viendrez à le contrepeser, & auec la liure que ie vous ay enseignée, vous viendrez à faire vostre preuue d'arithmetique, par l'aide de laquelle vous trouuerez le tout estre veritable. Et apres l'essay de cest argent, vous prendrez du lingot la quantité & pesanteur qu'il vous faudra, puis l'auoir faict battre vous le rendrez subtil auec eau forte (comme ie vous diray cy apres) en le mettant dedans vn petit tonneau, là ou l'or que ceste eau enuoye au fond se trouue, qu'on vient à lauer, seicher & peser: vous aduertissant que pour l'instruction que ie vous ay baillée, vous pourrez tousiours auoir congnoissance de vostre argent, ou or, & de ce qu'il contiendra, en y adioutant toutefois vostre diligence.

La façon de faire cendrée pour affiner argent en quantité. Chapitre. 7.

O v r ainsi que ie vous ay enseigné d'afiner l'argent & en faire l'essay, ie suis à ceste heure en la mesme volonté (au lieu des coupelles) de vous monstrer à faire les

cendrées pour afiner l'argent, lors que vous en serez pourueuz en grande quantité. Et en cest affaire ay veu proceder par quatre moyens, mais à la fin ils sont tous reduits en vn, & bien peu differents les vns des autres. Aucuns ouuriers prennent plaisir à se ser uir d'vn four ayant la voulte couuerte de pierres posées au dessus de la cendrée. Autres se trauaillent de faire vn chapeau de fer en 'façon de couuercle fort grand. Qui prend vouloir de mettre en œuure pieces de chesnes secs ou autres de gros bois: & qui se delecte de recouurer certaines lances, bardes, ou platines de terre cuitte, estant tellement longues que trois on quatre couurent toutes les cendres. Si que les deux qui sont contigues & ioignantes l'vne à l'autre, auront au milieu vn trou qui battra droittement sur ces cendres, & par ce conduit la matiere sem mise au plomb, comme ie vous feray congnoistre la prattique cy apres. Car ie vueil retourner à vous dire comment le plus communement sont faittes les cendrées, lesquels tout bon maistre voudront faire perpetuel pour en auoir commodité plus grande:Les differences de tel chemin pour faire cendres sont les moyens de les tenir chaudes, afin qu'elles puissent mieux operer. Car le cendrier est celuy proprement auquella matiere est contenue, & celuy mesme qui est cause que l'argent vient à s'afiner facilement, le purgeant de toute compagnie qu'il sçauroit auoir, excepté celle de l'or. Et pour attaindre à ce que ie vous dy, il fault essiré vn lieu commode, auquel sera construit vn edifice d'eau ou autrement, pour avoir la commodité de faire jouer les soussets: Et au devant de la bouche des canons sera faitte vne muraille en façon d'vne rouë, en lieu tant spacieux, qu'on aura la commodité de pouuoir aller tout à l'entour, ayant sur la terre de haulteur deux tiers de brasse, auec vn canal au deuant:comme vous verrez estre necesfaire, & grand à vostre volonté. Puis quand vous voulez ouurer, vous prenez cendres & les detrempez dans l'eau, tellement que vous venez à en former des pains que vous faittes par deux fois feicher & reduire pour encores les relauer, affin que tout ce qu'il tient du sel en puisse mieux estre vuide. Et auoir le tout ainsi accoustré, vous en prendrez la quantité, qui vous sera besoing,


& auec icelle messerez la quatriesme partie d'arene de fleuve bien lauée, en y adioutant autant de tuille puluerisé. Et messant toutes ces choses auec les cendres en ferez composition. Puis les ayant estendues au dessures recuites, & en humidité reduites dans vn cercle, vous ne fauldrez à le remplir de telle composition y en mettant de l'epesseur de quatre doigts, vous trauaillerez de la rendre esgalle & vnie auec la main, puis commencerez auec vn marteau à la battre tout à l'entour & au milieu, tellement qu'elle vienne à s'endurcir, & reduire de quatre doigts à deux. Puis auec vn fer viendrez à la pollir & rendre vnie & pleine sans aucune macule. Et apres on viendra à sorti fier le tout auec eau salée, & se trauaillera-on d'y aller appliquer cendres & glaire d'œuf, & prendra-on peine d'y mettre tuille brisée & chaux, tellement que la iointure du cercle viendra à fessargir & oster. Au moyen dequoy on viendra mettre tout à l'entour pour fortisser d'autres cendres: asin que les pieces de boys qu'il fault mettre aux cendres, n'y puissent aucunement incommoder: mais il seroit beaucoup meilleur de clorre l'enceinte de muraille. Apres que le tout sera ainsi accoustré, le charbon fera mis au dessus, & le feu au milieu d'iceluy, qui viendra à l'allumer peu à peu, si que la cendre viendra merueilleusement bien à se recuire. Et s'il en aduenoit autrement, ie vous aduerty qu'il vous pourroit porter dommage, pource que quelque chantillon de l'argent pourroit voller au dehors, ioint aussi qu'il seroit perilleux que le lieu ne vint à se rompre, & la cendre à se descouurir perdant sa crouste, tellement qu'il faudroit abandonner l'œuure sans l'acheuer pour euiter de perdre l'argent. Vous aduertissant que pour surté on y doit adiouter charbon apres la premiere recuite, & donner seu pour la seconde sois, & mesmement au propre lieu de l'argent qui ne voudroit moins de huit ou dix heures la continuation d'vn bon feu. Encores vous veux-ie aduertir que vous deuez faire la forme & composition des cendres selon les matieres que vous voulez afiner, tant de plomb que de cuiure. Or vous ayant equipé vostre cendrier, ainsi qu'il appartient, ayant fait mettre la voulte murée au dessus,

& vn chapeau de fer ou cepz, & fait couurir les cendres de gros charbon, ayant mis le feu, on fait iouer les soussets auec l'aide de l'eau, ou celle de l'homme. Puis vous prendrez trois fois plus que il n'y a de matiere que voulez afiner, du plomb que vous auez tiré ou d'autre, & le mettrez à part sur les cepz qu'auez mis dedans les cendres, & le laisserez peu à peu espuiser. Et quand vous ap-\* perceurez qu'il est chaud, vous commencerez tout bellement à faire mounoir les soussets entre le chapeau & charbon. Et auoir transuersé sur le feu, certaines longues buches de chesne, vous mettrez en deuoir de faire continuer le vent le plus doucement & longuement qu'il sera possible, sans mettre en oubly de tenir tousiours chaut & bien couvert le cendrier, si que vous n'arresterez longuemet de voir parmy les flammes du boys, que le plomb femblera estre de couleur azurée, puis apres noire, & en vn instat deuiédra clair & luisant come vne estoille. Et à l'heure vous pren drez celle quantité de couolo, ou d'autre matiere qvous voudrez afiner, ainsi q requerra le plob, que vous auez tiré des grans pains de cuiure que ie vous ay fait chercher cy dessus. Puis l'auoir posée sur les charbons, la ferez fort bien seicher, tellemet que ce plomb viendra par la force du feu à se convertir en liqueur, approchant fort pres de celle de l'huille, vous aduertissat que vostre baing soit tousiours bien chaud. Et tout ainsi que la mer fait aux vndes, le vent des souslets vient à la ietter aux extremitez, si que ce metal est conuerty en cuiure & plomb, par la vertudu feu. Tellement que quand les ouuriers le voyent ainsi reduit en ce point, ils s'auancent pour le couperauec vn fer: & l'auoirfait aucunement epuiser & rendre son humidité, ne faillent à le mettre au dehors des cendres, appellant telle chose ghelta. Laquelle auant que d'estre refroidie semble vne liqueur subtile, qui de main en main se va engendrant par la frequentation du cuiure & plomb sans pren dre fin, tant que la substance est en ce lieu. Et quant l'argent pur l'est conduit au fond des cendres, encores que ceste liqueur se trouuast fort prochaine, on cessera d'en plus tirer, afin d'euiter qu'on ne vint à tirer quelque partie d'argent auec ceste liqueur. Mais auec boys sec on vient à luy mettre vn puissant seu à dos.&


dos & auec le vent le plomb vient à l'en aller en fumée, au moyé de quoy on iette la veuë sur l'argent. Et le voyant reluire, & couuert de diuerses couleurs approchantes du noir, vous empescher presques la veuë d'iceluy. Il ne vo° fault differer d'y adiouter nou ueau plomb, pource que la couleur dessusdite vous donne indice qu'il n'est pas encores bien purgé. Parquoy tenant tousiours vostre œuure bien chaude, vous irez ainsi continuant, comme ie vous ay dit, iusques à ce que vous aurez congnoissance, que l'argent soit totalement purgé du cuiure, ou de quelque autre odeur qu'il pourroit auoir. Et à l'heure vous l'apperceurez arrester blac au possible, tellement que vous aurez conduit vostre argent bien fort pres de sa derniere finesse, tant plus ou moins que luy serez estéliberal du plomb, vous assurant ceste-cy estre la voye d'affiner l'argent quand il se peut faire auec l'œuure & art des cédres. Mais pourautant que rarement on le vient mettre hors nettement, on le vient à tirer ainsi chault. Puis l'auoir taillé & mis en pieces, le mettent aux coupelles auec plomb, pour le reduire à plus grande finesse, ou bien sans le mettre en coupelle, le fondat en yn creseul de fer ou de terre dans yn fourneau, luy donnat bon feu auec vn peu de voirre brisé ou de sel-nitre. Puis le iettent en pains, ou en verges s'il leur est plus agreable. Et pour vous dire à ceste heure ce que i'ay veu, ie vous aduerty que i'ay volonté de vous en faire vn autre discours, attendu que i'ay veu, comme ie vous ay dit cy dessus, en Alemaigne, afiner en vn fourneau, qui auoit en chage de chapeau vne voute murée, & à l'entour estoiét six maistres en six fenestres, pour trauailler. Et ioignant ce cendrier estoient posez trois grans soussets à double canons longs & gros. Et à la bouche de l'issue du vent, le chacun auoit vne petite porte, laquelle s'ouuroit quad le vent s'approchoit. Et quand lon cessoit de faire mouvoir les soussets elle se refermoit: & gardoiet ces portes (ainsi que i'ay peu coniecturer) que le sousiet ne vint à tirer à soy le charbon embrasé, qui l'eust peu brusser. Ioint aussi que tels empeschemens mis en la bouche faisoient battre le vent droit au milieu du baing. Et si estoient encores par telle saçon adaptez, qu'on les pouvoit faire tourner d'vn costé & d'autre : Et

## LIVRE TROISIEME

faire que le vent venoit à donner au lieu ou il sembloit à l'ouurir plus à propos.

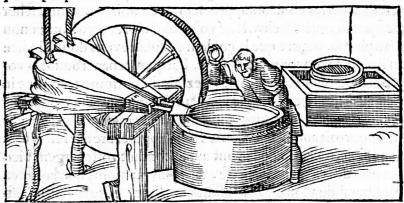


Les soussets estoyent posez au dessus du mur, & auoyent vne breche au mesme lieu, ou les canons venoient faire entrée, de la haulteur d'vne brasse, & large d'vne & demie. Et sur les deux stacs estoit iointe à deux anneaux de ser vne grande piece de boys, sur laquelle les soussets estoient soustenus, tellement que facilemet

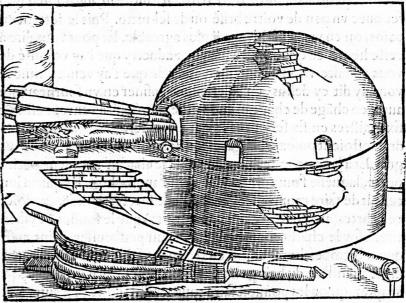


ie vent

le vent par leur aide estoit plus frequent. Vous aduertissant que ceste saçon me semble fort belle; & en considerant ie congnu qu'elle ne pouvoit bien servir sinon aux choses grandes & continues, comme lon faisoit en ce lieu-là, ou deux sois la sepmaine on y afinoit cent cinquante, ou deux cens marcs d'argent à chacune sois. Et en ceste mesme saçon on travailloit en la cité de Spruch.

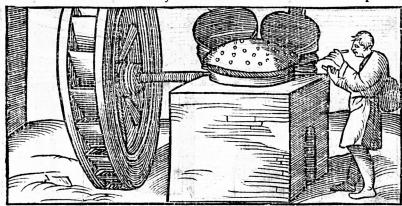


L'autre façon ou est mis le chapeau de ser m'est plus agreable: pource que plus aisement le seu se peut diminuer, & peult-on asi ner peu & beaucoup, ainsi qu'il plaist le mieux au maistre. Et coment ie vous ay dit cy deuant, les cendres s'asinent aucc certaines platines de terre cuitte espesses de trois doigts, larges de demie brasse, & aussi longues comme est le cendrier. Vous assurant

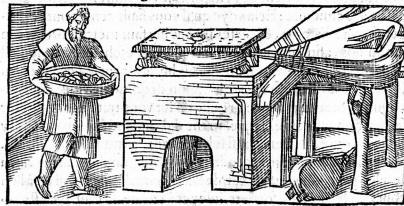

## LIVRE TROISIEME

qu'elle me plaisent beaucoup mieux qu'aucunes des autres que i'aye encores veu mettre en œuure:pource qu'elles se carrent mieux aux cendres, ausquelles la chaleur est entretenue selon qu'elle vient à defaillir. Le semblable se fait encores auec les pieces de boys de chesne: mais non pas si facilement, ne tant bien comme auec les pieces de terre cuitte. Mais pourautant que les

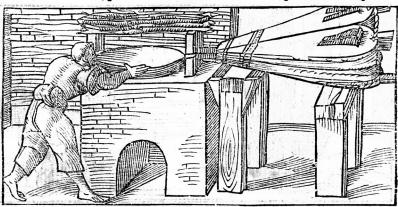

considerations sont grandes en cest affaire, il faut estre aduerty pour bien conduire son œuure à persection. Car qui n'a veu par experience, ou que premierement il n'ait esté bien aduerty, il est bien difficile qu'il se puisse garder des inconueniens. Parquoy ie vueil que premierement vous sçachiez, si l'argent ou plomb que vous afinerez tient de l'estain: Car vous aurez bien fort grad peine à le conduire: Et la voye qu'il vous fault tenir pour le purger, si cela aduenoit, & certes il vous luy faut mettre fort bien le feu au dos, afin que le baing soit plustost eschauffé, sur lequel vous mettrez du charbon brisé. Puis luy donnant le vent auec les sousses, il se viet à esseuer: pour raison dequoy il le vous fault decouurir, & auec quelque broche de fer vous trauaillerez d'oster le charbon puluerisé, lequel tirant dehors ameine quant & soy l'estain, qui ne s'estendainsi subtilement, comme fait le plomb. Mais s'il aduenoit que le cendrier par trop grande chaleur vint a boulongner, vous ne faudrez de faire eslargir le boys qui est à l'en tour, ou fermer les sousses iusques à ce que le tout ayt este reduit


duit en plus grande attrépance. Et fil aduenoit que le baing tinst beaucoup de cuiure, comme sont aucune fois le reste des mines ou loupes, vous serez aduertis à vous superseder à ietter, insques à ce que vous verrez prendre au cendrier vn bort de ce qu'on auraietté: pource que les matieres du cuiure les font tendres. A cause dequoy elles sont à ietter perileuses: parquoy il est necesfaire à celuy qui taille les cendres estre subtil. Ioint aussi qu'il vous est necessaire de prendre garde à la pointe de vostre fer, & à la battre souventes sois, a fin qu'elle ne viene à s'endurcir. Aupres de vous ne fauldra oublier d'auoir toussours vne ou deux cueilliers fur la pointe desquelles faudra attacher vne piece de drap mouillé, pour fermer lors qu'on verra sortir du baing plus de matiere iettée qu'on ne vouldroit:ou bien pour baigner à la fois quelque lieu du cendrier atendry à cause du plomb : ou bien pour rendre humide & plus facile le lieu ou vous voudriez couper fil estoit par trop dur. Vous suppliant encores de ne mettre en oubly de rendre voz cendres semblables à la matiere. Car si elle est douce, il fault qu'elles soyent doulces: Et si elle est dure, il est necessaire que les cendres le soient aussi. Età tout cendrier que vous serez, il ne vous fauldra oublier de frotter souuent la verge aux pieces de chesne, pour faire tomber ceste pouldre de charbon embrasée fur le baing. Et subitement vous apperceurez ouurir ce que vous aurez ietté qui viendra à se dilater & estendre, sans cesser de suyure iusques à ce qu'ilsera arriué au terme de finesse, qui ne pas sera plus oultre qu'est le pouvoir de la cendre. Et si avez volonté de le forcer vn peu dauantage, saisssez vous, quand vous serez arriuez sur la fin, d'vn aix ou deux qui n'ayent point esté au feu & qui soient bien seichez: puis les mettez au dessus des cendres, tellement qu'elles puissent totallement couurir l'argent. Puis de nouueau viendrez à luy redonner à vostre volonté vne quantité de plomb. Et aussi tost que vous le verrez vny à l'argent, vous ne fauldrez auec vne cueiller les assembler le plus subtillement & dextrement qu'il vous sera possible. Puis tout bellement faisant mouuoir les sous faire en aller le plomb en sumée, vous aurez la patience de bien laisser esclaircir l'argent. A la fin duquel

vous voyant estre arriuez ne fauldra tarder à leuer les aix pour tirer vostre argent, lequel vous sondrez pour le nettoyer des cendres, ainsi que ie vous ay dit cy deuant. I'ay encores à vous dire
comment il fault proceder à leuer la cendrée œuurée, laquelle il
vous fault garder de messer auec les cendres des aix qui souuentessois restent au dessus. Vous aduertissant qu'elles vous gasteroyent toute vostre composition. Et si vous aduertis d'auoir en
memoire qu'il ne vous faut iamais auec ser froid, charbon ou bois
qui ne soyent embrasez toucher vostre baing: pource que vous
aurez fort grande peine à le conduire asin: & en lieu de vous estre
vtile il vous pourroit porter dommage.

La façon de conduire le confrustagno en cuiure sin & maniable.

de & plas facile le lieu ou vous voudriez conper O v s ayant monstré la pratique de conduire l'argent à la derniere finesse & perfection, il me reste encores à vous dire commet vous trouuez en la fusion que vous auez faite des mines deux especes de metaux, qu'il faut conduire à leur fin, L'yne est cuiure, & l'autre est le plob. I e vous ay dit que l'vn des metaux l'appelloit confrustagno, l'appellant ainsi en la façon d'Alemaigne, pour ne luy sçauoir plus propre ny meilleur vocable pour le vous monstrer. L'autre est ghetta, choses qu'on a jettées des cendres, lesquelles sont pleines de plomb & de cuiure. Et si par cas fortuit on les délaissoit ainsi, elles feroyent corps inutiles & sans aucune perfection: Mais ie vous vueil dire comment lony doibt proceder pour le conduire en cuiure fin. Ie vous ay dessa dict que c'estoyent deux matieres metaliques. L'vne est le confrustagno, & l'autre la ghetta, ayant toutes deux au premier aspect apparence des choses à demye brussées. L'vne à esté desia metal finy, & l'autre est en chemin de l'estre. Mais selon mon aduis, le confrustagno est plus prochain de sa pureté, pourautant qu'il a esté pour la puissance du seu reseiché, & d'vn autre corps reformé. Or laissons le discours de telle chose, ce confrustagno se prend bien euaporé pour estre conduit en vne fournaile

fournaise, la bouche de laquelle sera faitte des pierres qui ne viennet point à briser ou à sondre. Et pource saire il la fault bien recuire auec charbon. Puis l'auoir reduite à vostre fantasse, fault faire à l'entour de la bouche vn cercle de pierres pour retenir les charbons, desquels vous emplirez vostre edifice. Et apres que le tout sera bien embrasé par la force du vent qui viendra des souflets, vous irez-saisir vn vase pour mettre vostre matiere, lequel auoir bien remply, vous mettrez dans la fournaise, pour le faire fondre peu à peu. Vous prenant garde que le vent des soussets soit porté droittement sur le metal : tellement que la pointe d'iceulx vienne à frotter sur le bort s'il est possible. Et encores que la matiere soit promptement fondue, comme ie vous ay dit, si veult elle estre longuement maintenue dans le feu, par l'aide duquel & de celle du vent, l'odeur du plomb qu'elle tient, vient à l'euaporer: & doit on souvent changer de charbon frais, le maniant & nettoyant auec vne cueillier de fer de toute loupe de terre. Et l'auoir ainsi accoustrée, apperceuant que la fumée du plomb fen est du tout allée, vous ne fauldrez de la descouurir pour veoir si elle est claire, luysante & fine.

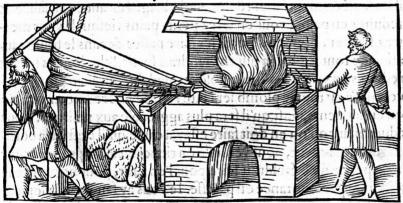

Et si vous n'en pouvez avoir autre assurance, vous en tirerez auec boys & fer, pour en faire l'essay avec l'œil & marteau. Et l'ayant bien reduitte à vostre volonté, vous l'arrouserez auec quelque peu d'eau. Au moyen dequoy vous la verrez couurir subittement d'vne peau froide. Et à l'heure vous prendrez vnes forches de fer pour ancer & mettre hors ce qui est dedas le vase, ne saisant autrement que ie vous ay monstré, tirant les loupes hors du sourneau. Et en ceste saçon vous recouurerez cuiure tressin & beau au possible, appellé cuiure pelous, lequel vient comunement d'Alemaigne, qui est bon à faire bronze pour artillerie, ou pour saire sigures, ou metal pour saire cloches.

La maniere de fondre la ghetta, pour estre reduite en plomb sin. Chap. 9.

OMBIEN qu'il ne soit grandement necessaire à ceux qui trauaillent aux mines de retourner la ghetta en plomb, pource qu'ils s'en seruent au lieu de mine de plomb. Et d'autant plus qu'elle tient d'or ou d'argent, tant plus ils en vsent volontiers, pour autant que la cendrée ne se pourroit si nettement faire, que quelque peu ne vienne à y demeurer. Mais qui youldra conduire son labeur à fin, & en recouurer sa despence, il pourra encores reconurer le plomb, en prenant la ghetta & en la battant, & si c'estoient cendres des auoir battues. il les fault encores lauer: & les auoir baignées auec eau sallée & reduites en paste, vous en ferez petits pains, lesquels vous mettrez seicher, pour puis apres les faire passer dedans le sourneau, afin que tout le plomb qui en viendra à sortir, & les loupes soient reduites en vn vale, qui sera posé au pied du fourneau pour le receuoir, là ou tout le plomb sera esté refroidy, & reduit en vn pain ou en plusieurs, ainsi qu'il sera plus aggreable aux maistres. Vous aduertissant qu'on en doit faire essay, à cause qu'il e esté à la compagnie de l'argent, pour veoir fil en tiendroit assez pour meriter la despence qu'il fauldroit faire pour l'en tirer, pour ne perdre le plus vtile par ignorance ou paresse. Le vous ay fait veoir la separation de ces trois metaux, parquoy il reste encores à tirer l'or de l'argent. Ce que je vous queil monstrer au liure suyuant: car pour le present ie vous vueil parler du charbon, chose qui est à tout exercice de seu grandement necessaire.

birtemand of the pean froide. Bra Theure your product vies

De la force & difference du charbon, & par quel moyen on s'accoustume de le faire. Chapitre 10.


O v s ayant recité plusieurs diversitez de fusiós & feux, ie suis content de vous amener la façon de faire quanti-té de charbon, sans lequel il seroit mal-aisé aux ouuriers de pouvoir mettre fin à leur œuure. Parquoy il me semble chose necessaire de vous en dire quelque chose: tant pour la commodité de tels exercices, que pourautant qu'on en trouve plus aisement que du boys & en plus grande quantité. Car les mines vien dront plustost à manquer aux hommes que le charbo ne viendra à defaillir: pourautant que nature nous produit des pierres en plusieurs lieux qui ont le mesme essect que le charbon: & auec lesquelles ceux de ce pays fondent le fer, & autres metaux, & si en cuisent les autres pierres pour faire chaulx à mettre aux murailles. Le charbon est vne des premieres matieres, qui est plus duisante aux fusions, & mesmement est requis qu'il soit de bonne qualité. Et pour ceste raison il faut choisir & eslire boys pour le faire:&si fault entendre le moyen pour y atteindre.Pour raison dequoy ie vous feray entendre tous les deux. Et premierement ie vous diray les differences des boys, desquels tout praticié doit auoir la congnoissance: pource que toutes les operations qui ont disette & necessité de seu long, vif, & puissant, il faut qu'elles foyent aidées du charbon fait de boys vert & puissant, & non pas de celuy qui est sec & legier, pource qu'il ne pourroit seruir. Car il faut auoir charbon fort qui vient à sortir du chesne, de l'orme, & autres semblables arbres grans & durs. Vous assurant que tout charbon, n'est autre chose que propre substance de boys chaude & seiche, conuertie par la vertu de celle introduction & entrée que le feu à faite en luy deseichant la plus grande partie de celle humidité aereé & vnctueuse, que tout boys est coustumier de tenir en soy, encores qu'il soit esté long temps gardé, coupé & reduit en lieu essuit au soleil, ou en vn four à la chaleur du seu pour le rendre sec. Iamais l'humeur tant qu'il est boys, n'est transmué en cendre, & est proprement celuy qui vient à rendre samme au

milieu du feu. De mesme façon est la propre vertu des substances elementaires, qui ont produit ce boys, qui est seu naturel, lequel augmenté de l'accidental vient à estre deuoré & conuerty en foy f'il attent. Mais l'humidité qui est messée vient à fuir & se con uertir en fumée, si que la partie de la terre vient à rester en cendre. Ce que ie vous ay recité du boys ie vous dy du charbon : lequel encores qu'il ne rende flammes ainsi viues, si ne delaisse-il à rendre le feu plus vehement que ne fait le boys, à cause qu'il est plus exempt d'humidité. Vous aduertissant que là ou les soussets sont mis en œuure aux fusions, le boys sans compagnie de charbon ne sert aucunement. Et si fault encores eslire le boys & char bon à propos selon la matiere que l'ouurier a de poursuyure. Car sil'on failloit à y proceder en ceste saçon, ils ne sçauroyent paruenir à la fin de leur entreprinse. Ioint aussi qu'ils viendront à se augmenter en trauail & despence. Et de ce ie vous en vueil donner exemple, prenant le cas comme si vous vouliez fondre or, argent, cuiure, ou autre metal, & vous prinssiez charbon du boys duquel on fait balets, vostre trauail seroit employé en vain. Et semblablement si vous vouliez faire bouillir vn fer aucunement gros auec charbon de faulx, ou autre semblables. Il s'en brusleroit plus de deux chartées sans avoir force de le faire bouillir. Et generalement ie vous dy que celuy du chastegnier ou d'arbre conforme à sa nature, ne peult seruir aux orseures. Et de ceste heure parlant generalement ie vous dy que ce n'est chose bonne de faire charbon de tout arbre, encores qu'on ne doit auoir ce respect en lieu ou lon a indigence: Car celuy qui est forcé de poursuyure son œuure, doit prendre de celuy qu'il peult recouurer. Vous aduertissant que tout arbre qui est de bonne nature ne fait pas tousiours bon charbon, & cela procede aucunefois de ne garder l'ordre à le faire cuire: car lon voit en iceluy difference grande: & mesmement si le boys est ieune ou vieil : sendu ou plain de neuss: sila coupe est viue, & sile charbon est fait de boys vert ou sec. Encores y a il de grande difference quand il se fait des arbres qui naissent sur les haultes montaignes, là oule soleil habite tout le iour, qui est la cause qu'ils sont enuironez de plus de pouvoir que

ceux qui naissent aux vallées ou aux lieux bas & pleins d'humidité, Mais pour ceux qui ont necessité de charbon, n'est tousiours obseruée ceste façon d'eslire & choisir le boys. Et mesimement quand la necessité s'y presente, à cause de l'indigece qu'on a à recouurer des arbres pour faire charbon, auquel ie vueil faire entrée, & vous dire comment il est necessaire qu'il en soit : pource que c'est la propre ame de plusieurs exercices de feu. Et si c'est chose tresnotoire que c'est boys brussé, ayant ceste proprieté entre les autres, qu'il est de fort longue durée, & disposé de se maintenir bon, non seulemet durat plusieurs années, ains à perpetuité fil est reduit, logé & mis en lieu sec. Et encores se garde-il en lieu humide, mais il n'est puis apres bon pour estre mis en œuure à l'exercice du feu, à cause de l'humidité qu'il tire à soy. Car il s'abreuue d'eau, tout ainsi que fait vne esponge. Les architecteurs font en coustume aucunefois, à cause de sa longue durée, de le mettre en aucuns fondemens des edifices, & aucuns autres le mettent pour signe aux confins, bornes, & limites de leurs possessions. Et ay en memoire d'en auoir veu tirer d'vn certain edifice ruiné, qu'on estimoit auoir esté soubs terre plus de quatre cens ans, ayant encores la forme de charbon, estant aussi peu corrompu comme s'il luy seust esté mis le iour precedent. Chose certainemet qui me rend affectioné à vous enseigner les moyes de le faire ainsi durable, qui sont deux en nombre. Le premier, qui est le meilleur de tous, s'appelle paillier. Et pour le faire il faut esli re vn lieu commode au boys, qui sera taillé pour cest effet vny & plein, qui faudra mettre au milieu de quatre picquos ou de trois, posez en triangle, faisant de circuit vn peu moins de demie brasse. Et à l'entour d'iceluy on viendra à poser le boys, le rengeant cercle pour cercle, & en couurant le picquons ou perches en facon de piramide, ou d'vn pallier: tout ainsi qu'on le nomme. Et pour en faire bon charbon, il seroit de necessité que le boys sust esté seiché, pour le moins six mois ou vn an. Et faudra mettre de ce boys vne piece sur l'autre, auec quelque peu d'interualle, iufques à ce que vous serez paruenus à la largeur & hauteur de vostre charbonniere au milieu de laquelle entre les perches n'aura

#### LIVRE TROISIEME

chose quelconque. Et apres que vous aurez ainsi composé ceste charbonniere, vous la couurirez des fueilles, au dessus desquelles vous poserez encores de la terre, luy en faisant couuercle de l'espesseur d'vn pied, tellement clos & fermé que rien ne puisse respirer, sinon les troux qui seront dix ou douze, delaissez sur le coupeau de la charbonniere, pour donner issue à la fumée & à Thumidité, qui est contenue dedans le boys & la terre. Et auoir le tout ainsi accoustré, vous ietterez au fond par vne entrée, que vous aurez laissée entre les perches, quantité de feu, & aux coupeaux vous metrrez certain nombre de petits rameaux, couurat depuis le pied insques au coupeau des fueilles seiches, & semblables rameaux, afin que le feu se prenne plus facilement: sans mettre en oubly de fermer auec terre l'entrée, par laquelle vous auez ietté le feu sans rien laisser d'ouvert, fors les petis troux, & procedant peu à peu en ceste façon, dans six ou huit iours, toute la char bonniere se rendra embrasée. Et alors qu'on aperceura que la sumée ne sort plus par les issues & pertuis, il sera à conjecturer que la charbonniere est cuitte. Et à l'heure auec terre, faudra fermer tous les conduits, tellement que chose quelconque n'aye pouuoir de respirer, afin que le seu qui est au dedans n'ait aucun air, ne viene à estre suffoque & estaint. Si q vostre charbo restera copolé sans auoir delaissé aucune cedre ou humidité. Et si vous n'auez la patiéce de le laisser refroidir, vo9 en pourrez faire tirer, faisant leuer vne bande de la terre, & vous le trouuerez du tout esteint.

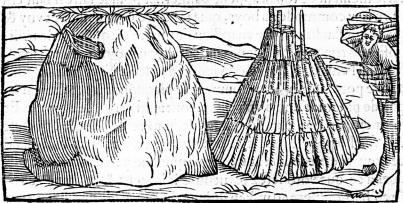

Encores

Encores peult on faire le charbon en autre façon, faisant en terre vne fosse large d'vne brasse & demye, & profonde d'autant, l'emplissant d'esclas & pieces de chastenier ou d'autre boys, delaissant toutesfois au milieu vne vuidange, depuis la sommité iusques au centre pour y ietter le seu. Et ayant le tout couvert en la propre faço de l'autre grande charboniere, & procedé à doncr feu & à l'eteindre, en la propre maniere le fault delaisser, mais no pas si longuement come celuy du paillier, Car causant le peu de quantité il sera cuit dedans huit ou dix heures. Mais il n'est aucunement bon pour les fusions, ne seroit, encores qu'il fust fait de boys fort singulierement bon: sinon qu'on vinst à l'allumer auec fouflets puissans. Et ne sert ce charbo fors aux orfeures. Si est-ce qu'il maintiét loguemet son feu. Cocluant que le charbon qu'on doit appeller bo, veult estre fait de bo boys sec bié cuit, sans estre recuit, à cause qu'il deuiendroit petit & debile. Et s'il est cuit par raison il sera gros & fort, & le faisant choquer l'vn auec l'autre, il ne fauldra à resonner come vn voirre. Parquoy celuy qui le veult mettre en œuure doit auoir esgard à toutes ces choses sas oublier fil en veult estre bien seruy de le faire mettre en lieu qui soit couuert, afin qu'il ne viene à prédre l'humidité de l'air ny de l'eau qui en tombe. Car le mettant puis apres au feu il deuient venteux, se rompt & pert quasi en petites scintilles, come l'experiece se prefente iournellement au deuant de noz yeulx.



## PROHEME DV QVATRIEME LIVRE DE LA PIROTECHNIE:


gent: & comme il doit estre conduit
à sa derniere persection.

E vous ay demonstré le mieux qu'il m'à esté possible, comment les mines doiuent estre conduittes: Et semblablement comment les metaux sont parez & reduits au dernier terme de leur perfection, par le moyen des fusions & autres artifices du feu, excepté l'or, lequel demeure incorporé en l'argent: pource que la procedure qu'on vse enuers les autres ne sert à cest effet. Et encores qu'il le peust faire, ce ne seroit sans penible trauail & sans grand dommage d'iceluy. Parquoy il est necessaire (voulant le tirer des liens de l'interieure substance de l'argent) y proceder par vn autre art industrieusement : car il demeure tout ainsi en luy comme faict l'ame dedans le corps des viuans. Si est-ce qu'il ne vous fault seruir en iceluy de la vigueur du feu, comme aux autres œuures, ains de substance tirée d'vne composition de deux matieres puissantes, reduites en semblance d'eau par force de feu. Liqueur fort emerueillable à cause de ses grands effects & vertus. Et ce faict par artifice auec distillation, ayant proprieté forte & puissante de reduire en soy l'argent, & tout autre metal excepté l'or, qu'on mettra en elle sans auoir autre apparence que d'eau pure. Chose certainement ingenieuse, & de laquelle on reste grandement obligé à celuy qui en a esté inuenteur. En icelle vous mettrez l'argent qui tient de l'or, & subitement le verrez combattre, tellement que ceste eau vien dra à le deuorer & consommer, si que n'y aura autre apparence que d'eau. Et tout cela se reduit en bien peu d'espace, & auec peu d'aide de la chaleur du feu. Et l'or qui estoit parmy l'argent sera entierement au fond, comme sable, si qu'auoir ostée l'eau vous viendrez à recouurer ce que l'arget en aura rendu, sans y faire au cune perte: & encores vous rendra-elle l'argent à vostre volonté: combien que vous le jugiez du tout estre cosommé & gasté. Au moyen


moyen dequoy ie ne vueil faillir à vous monstrer l'ordre d'vn art tant singulier pour le congnoistre, vtile & prositable à celuy qui en sçait bien vser, & poursuyure ce que i'ay commencé. Ie vous vueil premierement declarer la façon de faire telle cau: Et comment il la fault mettre en œuure, sans oublier de vous aduertir des plus grands inconueniens, qui vous pourroient succeder en chemin: Et semblablement comment se doiuent saire les essays de l'or: & generallement toute autre pratique ordinaire, laquelle peult ayder par art à donner persection à l'or, le cimentant & reduisant en sa vraye & propre couleur.

La façon de faire l'eau forte commune pour departir. Chapitre. 1.

E t v y qui se veult trauailler à faire l'eau, qui du vul-gaire est appellée eau sorte & commune à departir l'or & l'argent, se doit trauailler à se prouueoir de fioles & alambics pour receuoir & y mettre la quantité de matiere que vous vouldrez. Puis apres faire vn fourneau long & si suffisamment large qu'on y puisse mettre trois ou quatre paires de fioles, ou bien autant comme on vouldra. Mais ayant à faire telle chose par art, pour plus diligenter & haster l'œuure, vous pourrez faire dresser plusieurs fourneaux. Car mettant plus de trois ou quatre paires de fioles en vn, seroit trop:le fond d'icelles par dehors sera couuert de la terre, de laquelle on fait les pots, & y adioutera on vn bort pour bien fermer le tout, qui sera soustenu par vne verge de fer, mise à trauers du fourneau pour plus rendre assuré le lieu sur les deux coins, duquel & au milieu seront faittes petites brefches en façon de fenestre pour donner commodité à la fumée de pounoir sortir hors du fourneau. La figure duquel ie vous ay fait icy tirer. Et fault que vous ayez une quantité de ces fioles de voirre bien faittes au possible, toutes d'vne grandeur, sans qu'elles soient couvertes de vessie: cas elles seroient perilleuses & peu seures. Et les fauldra couurir insques à trois doigts sur le col, & auec terre seiche, laquelle sera seichée, ayant respect & soing de n'y laisser aucunes fentes. Et pour plus en auoir d'assurance on choify d'vne terre maigre.

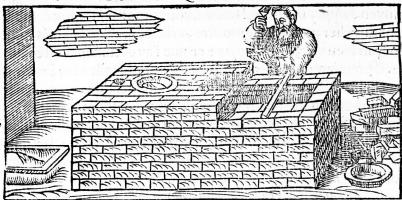

Et apres on en faict composition auec lisieres de drap de layne, en y adioustant la quatriesme partie de la siante d'asne ou cheual, ou d'autre animal, prouueu qu'elle sust seiche: & ces chosses messées & incorporées, fauldra battre auec vne verge de ser ceste composition, que les alchumistes appellent lutum sapientiæ, auec laquelle on sortisse & couure on le cul des sioles qu'on veult mettre en œuure. Il en y a aucuns qui luy adioutent tuilles brisées & cisailles de ser: & pour les seicher ils sont saire vn bac, au quel ils sont saire quantité de trous, là ou ils mettent & plantent les sioles par le col, puis toutes ensembles les mettent au soleil, ou en quelque lieu chault pour estre seichées: & apres qu'on les aperceura estre sermes, vous en prédrez le nombre, lequel vous voulez mettre en œuure.

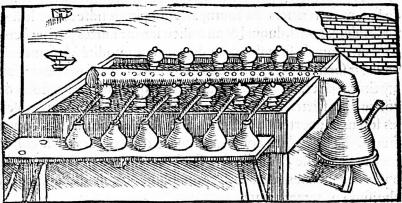

Puis

Puis apres faudra prendre vne partie de sel-nitre bien rafiné, & autant d'alun de roche bien laué: & auec iceux vous mettrez en composition la huitiesme partie de sable, chaulx, ou tuilles reduits en paste: & de celle composition remplirez vos fioles iufques à quatre doigts pres du lieu que vous auez couuert de terre. Et apres les mettrez aux fourneaux en leurs lieux. Et faittes mettre des cendres detrempées la largeur de deux doigts entre le cul des fioles, & le chapeau, que vous auez posé pour couurir & boucher l'entrée des fioles, lesquelles vous ferez couurir desdittes cendres iusques au col. Puis à la chacune presenterez vn alembic, sans oublier de faire vn cercle à l'entour du col de la fiole auec vn peu de cendres messées auec glaire d'œuf, afin que le tout puisse estre vny & serré. Et le semblable vous mettrez au nez de l'alembic, vous prenant garde que la bouche d'iceluy qui doit receuoir la matiere, soit bien fermée. Et aprez recouurez vn fuseau, pour auec la pointe duquel, pouvoir tirer & euaporer ainsi qu'il sera de besoing. Puis auoir posées les bandes de drap sur les fentes, afin que rien ne vienne a respirer, ne faudrez à donner feu au fourneau, y mettant charbon & boys tout bellement, afin que les matieres ayent pouvoir de l'echaufer. Et vous doit suffire si dans six heures la matiere commece à se convertir en liqueur. Et alors vous ne faudrez à augmenter boys & charbon, durant autre six heures, continuant d'augmenter la flamme de six en six heures, iusques à ce que vous aperceurez sortir l'eau & les flammes, qui vous donneront indice de vostre œuure: lors qu'elles commenceront à atteindre & couurir les alambics d'vne fumée iaune, à l'heure vous augméterez le feu, & auec boys fec qui rende bonne flamme, continuerez à luy chaufer le dos l'espace de fix heures. Si que par la vehemence & force de ce feu, viendrez à faire sortir tout interieur & puissant esprit. Ce que vous congnoistrez-auoir fait, quand au dessus des alambics, ne paroistra plus aucune teinture de fumosité: & que luy & celuy qui doit receuoir la matiere, commenceront à se refroidir. Mais encores que tous ces signes se presentent à vous, vous ne delaisserez à continuer le feu par l'espace d'vne heure, mettant au dessus de la

fiole (qui doit receuoir la matiere) vne piece de lange mouillé en eau froide, afin que les esprits vagabons tenans de l'air, allans par le corps de celuy qui reçoit, sentant l'humidité & froideur, viennent à se laisser tomber dans l'eau, laquelle sans eux resteroit sans vigueur & vertu. Et à l'heure que vous sentirez que les fioles & autres instrumés appropriez à cela, seront faciles à manier, vous l'arrouserez auec eau commune toutes les jointures des fioles, & du vase qui doit receuoir la matiere, lequel vous deuelopperez. Puis l'ayant mis hors de l'alembic, le mieux fermé qu'il vous sera possible, le poserez dans vn bassin plain d'eau froide, afin de summerger les esprits susdits, qui se pourroient estre arrestez à l'entour de ce vase, lequel vo9 laisserez reposer trois ou quatre iours: puis mettrez toute l'eau des vases qui auront receu la matiere en vn ou deux pour la peser. Mais souhaittant qu'elle soit bonne, & qu'elle ait pouvoir de bien ouvrer, il vous sera necessaire de mettre au dedans vn demy denier d'argent fin. Et pource faire il faut prendre de ladite eau en vne petite fiole d'vne liure ou deux, tout ainsi qu'il vous plaira le mieux, & mettre au dedans tout le poix de l'argent que vous aurez batu; en la quantité que peut porter l'eau que vous auez faitte, laquelle viendra promptement à deuenir trouble & à resentir sa vertu, apres que vous aurez mis l'argent dedans. Et encores que vous vinsiez à la delaisser en ceste façon, si ne laissera-elle à faire l'effet de son operation. Mais elle le fera beaucoup plus promptement & mieux en la mettant defsus les cendres chaudes, là ou en bien peu d'espace, vous pourrez voir que l'argent viendra totallement à se resouldre en eau. Et estre ainsi conuerty en eau, apres l'auoir mise reposer quelque peu, vous verrez au fond vne blancheur espesse, laquelle auoir meslée, & l'eau faite claire auec ceste substance d'argent, la viendrez à distiller tout bellement dans le vase, auquel est toute l'eau forte:laquelle vous verrez alterer tout incontinent:&seiournant quelque peu, apperceurez aller au fond vne matiere grosse & blache, tout ainsi que la premiere, laquelle auoir esté reposée & deuenue claire, vous vuiderez dedans vn autre vale tout bellemer, auquel vous ferez bien fermer la bouche, afin qu'il ne puisse aucunement

cunement respirer. Vous aduertissant que c'est l'eau forte qui est disposée à departir, & laquelle sans ceste purgation estoit imperfaitte: & ceste blancheur semblable à chaulx qui sera demeurée. vous ferez mettre à part dedans vne autre vase de voirre. Car ie vous enseigneray en autre lieu le moyen de retirer l'argent que vous auez employé pour la purgation de la susdite eau. Aucuns prennent plaisir d'adiouter à la composition de cest eau du vitriol. Chose qui ne m'est agreable. Autres y mettent de l'arsenic, disant qu'il peut tirer hors de l'eau les esprits des autres matieres. D'autres se trouuent qui n'y boutent aucun alun, ne mettent fable ne autre chose en compaignie. Plusieurs autres ne se vueillét trauailler de receuoir l'eau de la distillatio, ains en change d'icelle, prénent autant d'eau de pluye, comme ils pensent pouvoir tirer de telle matiere. Puis à discretion pour la chacune liure mettent du sel-nitre. Et aperceuans que les esprits commencent à fortir, ils se trauaillent de bien fermer toutes les fentes & jointures auec terre, tellement qu'ils les forcet à se summerger en l'eau froide. Les alchumistes font par leur resolution de plusieurs sortes d'eaux fortes, en y adioustant sublimé, & autres matieres corrosiues à leurs opinions. Concluant les esprits de telle matiere, estre les choses qui operent. Et certainement i'en ay veu mettre en œuure entre eux de si puissantes, que non seulement elles auoyent pouuoir de resouldre l'or & l'argent: ains croy pour certain qu'elles auoyent pouvoir de calciner les diamans. Encores ie vous vueil dire comment toutes les eaux peu fortes, peuuent estre accoustrées, leur faisant receuoir les esprits des matieres recentes, dedans le receptoire de l'alambic. Car elles en cest affaire font beaucoup meilleures, & auec plus grand gain, elles se peuuent faire. Vray est-il que les eaux peu fortes, ont demonstrance d'auoir longuement trauaillé, mais si elles n'ont perdu totalemet leur esprit, quelque peu de vigueur & force leur fait compaignie. Or toutes les eaux fortes à intention de departir l'or auec l'arget, elles ont toutes besoing d'estre purgées de la crasse & fece qu'elles ont, par le moyen de l'argent, si vous voulez parfaittement departir vostre matiere.

#### LIVRE QVATRIEME

Le moyen de faire essay d'une quantité d'argent tenant or. Chapitre 2.

O v s ayant monstré la façon de faire l'eau forte, ie prés maintenant la volonté (auant que de vous enseigner à departir) de vous monstrer de faire essay d'un argent -tenant quantité d'or:afin que vous alliez poursuyuant vostre œuure les yeux ouuerts, qui sera cause que vous congnoistrez vostre erreur, quand vous serez tumbez en faulte: ou bien de vous apperceuoir si vn autre vous aura tropé & deceu. Et pour en auoir congnoissance, il vous est de necessité sçauoir combien pesant d'or doit auoir au lingot d'argent. Pource que si vous auez à le rendre à autruy, ou que le voulsissiez achepter, vous puissiez auoir congnoissance du gain ou de la perte. Car y proceder autremét, vous iriez parmy l'œuure tout ainsi qu'vn aueugle. Premieremet il fault presupposer que vostre argent soit fin. Et pour d'iceluy auoir congnoissance, vous ne faudrez à l'essayer par voye de coupelle ou de cendrée. Et en auoir prins & couppé, auec vn echampre, au deux bouts & au milieu, vous ne faudrez à remettre le tout en vn creseul neuf, s'il vous semble bon de le fondre, ou bien en vne coupelle, accompaigné d'vn peu de plomb, pour le reduire à plus grande finesse. Mais il fault premierement auoir pesé, & en faire tout quand vous le mettrez hors du creseul, ou de la coupelle, pour voir si seroit decallé aucunement. Car si l'argent est fin, il doit retourner à peu pres de son premier estat. Et si par cas fortuit vous le trouuez par trop decallé, vous aurez encores recours au poix pour en sçauoir la difference. Et pour ce faire il le vous fault subtiliser auec le marteau sur l'enclume, afin qu'on le puisse mieux cisailler pour estre pesé. Tellemet que par ce moyé plus facilement la raison d'arithmetique sera faitte iuste. Pour à quoy paruenir il fault prédre dudit argent vn denier, & vn huitielme grain. Car le tout sera conuerty en vingtquatre grains & vn huitiesme: pource que vostre sondement doit estre sait tant seulement sur vingequatre grains, ainsi nommez comme sont les caratz de l'or, quand il est conduit à sa derniere purcté & finesse.

Puis

Puis apres vous prendrez vne petite fiole tenant vne pinte & demie, laquelle vous remplirez à moitié ou peu moins de vostre eau forte, y mettant la petite piece d'argent que vous aurez pesée. Puis la poserez sur les cendres chaudes, ou dessus vne quantité de charbons embrasez. Au moyen dequoy vous verrez promptement bouillir l'eau faisant transformer l'argent en elle, & l'or vous le verrez descendre au fond, tout ainsi que sable noir. Mais vous aurez la patience iusques à ce que l'eau bouillante monstre auoir apparence de clarté: Et que à l'entour du col de la fiole viennent à se monstrer fumées si jaunes qu'on les puisse juger totalemet rousses, signe certainemet que l'eau n'a plus pouuoir de passer outre. Au moyen dequoy vous osterez la fiole, & l'auoir laissée refroidir, n'aperceurez autre chose que l'eau toute verte: & au fond le fable noir que ie vous ay dit. Alors vous mettrez hors de la fiole l'eau tout bellement, tellemet que l'or qui est au dedans ne s'en vienne à sortir par aucun mouuement. Puis dereches prendrez autant d'eau forte pour departir, & la mettrez dedans la fiole, la faisant rebouillir sur les cedres chaudes, iusques à ce que vous verrez deuenir iaune le demeurant de l'or, qui auparauat sembloit estre terre noirre. Et en apres vous tirerez semblablement cest eau, laquelle vous mettrez à part, à cause qu'elle est bonne pour departir, comme ie vous feray entendre cy apres: Car pour le present ie vous vueil aduertir qu'il vous fault ietter cau commune aucunement chaude sur la terre d'or, qui est dedas la fiole, en continuant par trois ou quatre fois iusques à ce que l'eau en viendra à sortir, sans auoir aucune apparence ny couleur d'eau forte. Et apres vous y mettrez si grade abodance d'eau claire, qu'en renuersant la fiole, l'or viendra à tomber tout à vn coup en vn cul de fiole, ou d'vn autre vase, & l'ayant conduit en tel lieu ne fauldrez à le releuer. Puis l'auoir seiché le mettrez sur les cendres chaudes dans vn creseul ou cul de fiole, si bien accoustré & couvert qu'on en puisse vuider toute l'humidité & l'echauser, tellement qu'il vienne à reprendre sa couleur iaune, de sorte qu'il ny aye rien à redire. Et auoir le tout ainsi reduit, vous prédrez vos petites balances d'essay pour le peser. Au moyen dequoy vous

### LIVRE QVATRIEME

pourrez sçauoir la pesanteur de l'or que vous auez tiré. Et le semblable, gardat tel ordre, vous ferez de toute la quatité. Car ayant la congnoissance d'vn denier, vous viendrez à entendre le semblable de l'once & de la liure.

Moyen & propre pratique de separer l'or de l'argent en quantité auec eau forte. Chapitre. 3.

Pa es vous auoir monstré le moyen d'essayer vne quantité d'argent tenant or, ie me susse passé de me trauailler pour vous enseigner à departir. Mais ie m'en suis voulu distraire pour vous garder de tomber en quelques accidens qui vous pour-

royent porter dommage. Pour ausquels obuier, ie vous repliqueray de nouueau (outre le moyen de reduire en corps l'argent seconde partie de tel art) la pratique entierement. Et suyuant les aduertissemens, vous pourrez comprendre que cest art est subiet à plusieurs perils & dangiers: Et mesmement qu'il fault manier grans vases de voirre pleins d'eau & pesans, à cause de l'or & de l'argent qui est dedans, lesquels venant à se rompre ou à ver ser, pourroient rendre merueilleusement grand dommage. Parquoy vous deuez entêdre: que non seulement les effets extraordinaires, mais les ordinaires sans aduertissement, viendroient à vous faire perdre, par quelque subtilité, ou par le feu qui vient à rendre ses exalations: tellement qu'il en demeure vn peu en vn vale, & autant en vn autre, si que celuy qui n'est disert & experimenté en reçoit honte & dommage. Et si par cas fortuit il luy fault rendre l'or à son maistre, & qu'il ne reuienne à l'essay premier, il restera chargé de son honneur, & dira on qu'il l'a desrobé. Pour aquoy remedier ie vous ay bien voulu faire ce discours auat uant que d'entrer en pratique. Or vous est il necessité apres auoir composé voz eaues fortes, d'auoir toute la quantité de l'argent que voulez departir qu'il soit fort fin, pour le moyen de cendrée. Lequel vous mettrez dedans vne casse, ioignant laquelle vous ferez dresser les sousiers : ou bien mettrez l'argent en vn creseul de terre

de terre ou de fer, que vous porterez. Puis apres estre fondu dans vn fourneau, auant & aussi tost qu'il sera reduit en matiere sondue, vous ietterez dans vn coupon de boys ou de pierre, cest argent fondu, & l'auoir broyé quelque espace fort subtillement ne ferez faulte de le verser dans l'eau pour fuir trauail de l'aplatir auec le marteau. Et quand il sera esté mis en petites pieces & grains, vous les metttez dedans vn chauderon, estre seiché sur le? feu. Et apres qu'il aura perdu son humidité, ayant vos fioles equipées, comme ie vous ay dit, en mettrez en la chacune trois liures: sur lesquelles vous en ietterez neuf d'eau forte. Puis auoir mises les sioles sur les cendres chaudes, serez le tout bouillir iusques à ce que l'argét se soit totallemet converty en eau. Et pour autant qu'elle se pourroit perdre, à cause des exalations, vous la pourrez mettre, (encores qu'elle ne scauroit ietter hors les efprits qui importent grandement) sur l'alambic, pour estre puis apres coullée & passée dedans le vase qui la doit receuoir. Il y en a aucuns qui en font passer la moitié par l'alambic, pour aleger les fioles, & les rendre plus facile à manier. Autres sans mettre les fioles sur les cendres chaudes, les laissent reposer, tellemet qu'en deux ou trois iours, on apperçoit la matiere qui vient à se refoudre. Vous prendrez iceluy des deux moyens, auquel vous aurez plus de fantasie. Mais celuy des cendres chaudes me satisfait le plus, car l'operation en est meilleure, & si vient à se resouldre plus promptement. L'ordre qu'il fault tenir est de laisser bouillir vostre eau insques à ce que vous la voyez aucunement verte: Et que vous apperceurez sottir la fumée, ayant apparence de couleur verte & iaune: & encores que vous voyez diminuer le mouuement de l'eau, vous ne prendrez la hardiesse de vous haster iufques à ce qu'il n'y aura plus matiere, pour se resouldre, que l'argent sera tout converty en eau, & l'or se sera allé rendre au fond de la fiole. A l'heure vous mettrez hors des cendres la fiole: puis la reposerez en quelque lieu. Erapres qu'elle sera aucunement reposée, vous la viendrez à vuider, ayant esgard toutesfois que l'orne vienne à sortir par vostre negligence, puis viendrez à departir vostre cau egallement aux autres fioles. Car si vous y pro-

cediez autrement, les vnes seroient plustost deseichées que les autres. Si que vous seriez contraint de chaufer quelque quantité d'eau forte, & par le bec de l'alambic, la mettre dedans la fiole qui en auroit necessité, afin qu'elle vinst à estre seichée au mesme temps des rutres. Vous aduertissant de pounoir mettre aux lieux vuides que vous auez laissez aux fourneaux, fioles pleines de matieres nouvelles pour distiller & faire encores eau, Et le sable noir qui est demouré au fond des fioles, vous le mettrez dehors auec cau, le posant & faisant bouillir par l'espace d'vne heure sur les cendres chaudes. Etapperceuant que ceste couleur noire se conuertit en iaune prenant couleur d'or, ne tarderez à mettre hors du fourneau & des cendres la fiole, hors de laquelle vous mettrez l'eau forte, laquelle vous y auez mise pour donner couleur, & la remettrez en le fiole, laquelle ie vous fais mettre à part pour estre gardée pour faire l'essay. Vous aduertissant que cest eau est bonne pour departir, mais elle ne peult plus seruir à donner couleur. Et comme vous auez veu desta faire, vous mettrez hors ceste sable noire, qui est au fond de la fiole auecques eau tiede. Puis l'auoir reduit dans vn canal de voirre, & l'auoir laué & seiché le mettrez dans vn creseul, lequel vous poserez sur les charbons pour le faire seicher. Puis le mettrez au milieu de la braise, afin qu'il reprenne sa belle couleur: & l'auoir conduit & mené en ceste façon, le mettrez fondre dans vn creseul, auquel vous ietterez quelque peu de borracz. Et apres que le tout sera esté fondu, vous ne fauldrez à le ietter en verge: & par ce moyen vous retrouuerez tout vostre or. Les aucuns pour suir trauail, auoir faite la separation de l'eau, viennent à le lauer. Puis auec borracs sans luy donner couleur, se mettent à le sondre. Mais comme il se voit apertement, vous auez engaigé l'argent & exposé à la mercy d'un voirre fragile. Et encores l'aucz fait couertir en eau, qui peult estre facillemet repadue. Pour à quoy obuier il se fault trauailler de le retourner en corps pour s'é pouvoir servir. Et pource faire il est necessaire de separer par voye d'exalation, les parties subtiles des grosses & les faire tat bouillir que toute liquenr l'estre absentée, l'arget viedra à tober aux fod de la fiole, là

ou il deseichera & fera dur. Et pour atteindre à ce que dessus, vous recouurerez l'eau, laquelle vous auiez mise au fourneau das les fioles. Et pourautant qu'elle est chargée d'argent, vous les mettrez ioignant les vases sur leurs alambics. Puis auoir bien fermé toutes les iointures, commencerez tout bellement à donner feu, y procedant en la mesme faço qu'auez fait, quand vous auez mis les esprits hors de l'eau. Vous aduertissant que de ceste procedure viennent deux effects de grand importance, l'vn desquels est recouurer l'argent, & l'autre est maintenir l'eau fort en sa pre miere vertu, en luy conservant les forces de ses esprits. Et se font ces deux choses par la vehemence du feu, lequel pour deseicher l'humidité leur doit estre donné quatre ou six heures, non pas tellement que la fiole & l'argent vinssent à fondre. Pour à quoy obuier vous mettrez le tout hors du feu. Et apres que vous sentirez que la fiole sera refroidie, vous ne faudrez à la rompre, pour mettre ce qui est dedans en vn creseul ou casse auec vn peu de sel nitre brisé ou bien de sauon noir ou borracz, auec lesquels vous fondrez vostre argent. Lequel par ce moyen sera rendu en son propre corps & en sa plus grande finesse, & semblablement les quatre metaulx qui estoyent confus & meslez en la fusion de la mine du cuiure, vous les trouuerez separé en leurs finesses. Premierement le cuiure, puis apres l'argent, consequemment le plomb, & à ceste heure l'or:science cerrainement tresbelle, tresutile & de grand esprit.

Le moyen de retirer l'argent, & la bonne eau, de la purgation de l'eau forte. Chapitre 4.

E mieulx qu'il m'a esté possible ie me suis trauaillé à vous saire entendre & monstrer la pratique ordinaire de departir auec l'eau sorte. Parquoy auant que de passer plus outre, ie vous vueil enseigner le moyen qu'auez à tenir pour vous retirer des pur

fiole à part de cest eau, laquelle est par les maistres departeurs ap pellée eau&blachissemet. Vous assurat que ce n'est autre chose q purgatió de fleumes d'eaux fortes blaches come chaulx, lesquelles n'estat retirées de telle cau, les esprits des infusios materiales, come liez resteroyet presque sas aucune force. Et encores qu'ils vinsent à operer par cas fortuit, les essays n'é pourroiét estre faits operfaittemet. Parquoy il est necessaire de venirà telle purgation. Mais pourautat q l'argent doibt estre recouuré par les maistres, il est besoing d'auoir quatité de fioles: & en prédrez le nobre q pen serez estre suffisant pour vostre matiere, de laquelle vous réplirez à demy les fioles, lesquelles doibuét auoir le collog, & l'entrée de leurs bouches larges. Et apres q vous les aurez ainsi réplies, vous les irez loger en leurs lieux au fourneau pour distiller, mettattout à l'étour si vous estes en ceste vouluté, les cédres: Et au dessus approprierez l'alabic & vase, gardant l'ordre, accoustumé, par ceux qui veulent distiller. Puis apres comencerez à donner le feu pour en faire sortir une partie de l'eau, cotinuant insques à ce que l'alabic vienne à prendre couleur rousse causant la sumée qui en sorti ra. Et alors abandonnat le feu porterez l'alambic reposer en quel que lieu: Et l'apperceuat estre refroidy, viendrez à en tirer par distillatió l'eau claire qui viédraà sortir de la fiole, sans prédre la hardiesse de la remuer, à cause que la bone eau & claire sera toute au dessus separée; vous assurat en icelle estre tout vostre arget. Pour raison dequoy vous la mettrez en vne autre fiole retournant celle des blanchissemens au fourneau, continuant en ceste saçon tant que vous congnoistrez d'en pouuoir tirer eau. Puis à la fin l'auoir retournée au fourneau mise sur l'alambic, & bien fermé les iointures, ne faudrez à donner feu, tellement puissant pour en tirer tous les esprits, lesquels vous ferez rendre à l'eauqui a esté distillée la premiere, afin qu'elle deuienne vigoureuse & puissante. Et les feces qui resteront au fond des sioles, vous les mettrez au monceau ou seront esté reduittes les cendres, ciments, & autres choses tenant odeur d'argent ou d'or, que vous pourrez retirerauec la fusion du fourneau. Car il est impossible qu'elles ne tiennent quelque chose de ces deux metaux. La la caracte vanov

Aduertif-

Aduertissement qu'an doit auoir lors qu'on veult departir auec

A Fin que vous soyez experimentez en toutes les parties de cest art, ie vous vueil noter douze especes d'aduertissemens toutes necessaires: afin q yous ayez pouuoir de remedier à ce qui vous pourroit succeder, & preueoir à ce que vous auez affaire, attédu que l'vtilité qu'on viét à tirer de cest art, ne gist en autre cho? se qu'à faire son œuure auec aduentage: & mettre telle diligence qu'on ne viene à perdre or, argent, ou autre substance de valeur. Car on ne sçauroit perdre tat peu d'arget, ou or, que le pris n'en soit regretté. Et comme lon voit peu de quantité de ces deux, sait croire à l'vtilité, & augmenter la perte à la perte. Parquoy ne faul drez à chercher de recouurer les matieres desquelles il vous fault seruir pour faire l'eau fort, & qui soyét de nature le plus que vous pourrez parfaite. Vous disant cecy pour raison que le sel-nitre est fouuetesfois plus debile &de plus mauuaise qualité q n'est l'alun. Pourquoy il est necessaire de l'auoir no seulemet reafiné & purgé de terre, ains de nature puissante come est celuy qui viet de leuat ou de Carthage, qui couste encore moins que ne fait le sel-nitre. Vousaduertissat qu'il vo° fault auoir vn bo nobre de fioles, no pas trop grades, mais toutes fois egales en grosseur, sas auoir aucunes vescies au fod, ou au corps: car elles seroiet faciles à ropre: pource q la grade force & nature de l'eau viedroyet à les percer. Et pour ceste raison on fait quatre rancs de fioles. Lepremier, pour y faire l'eau fort, le secod, pour seicher les eaux, quad elles sont chargées d'argent, le tiers, pour retirer l'eau des calcinatios, le quatriesme ranc des fioles est come inutile. Carcome perilleuses elles se refu sent, ou gardet pour serrer les blanchissemens ou faire autre serui ce. Aduitant celuy q veult suyure cest art qu'il ne mette en oubly de faire bone munitio de fioles, vases & alabics. Le troissesme ad uertissemet est de les bie fermer, & que la terre soit tellemet bon ne qu'elle ne se viene à fendre en la seichat: & encores qu'elle ait pouuoir de resister au seu. Et pour la faire bone, il la fault premieremet faire bie seicher. Puis l'auoir brisée la ferez passer, afin que aucune pierre ne viene à demeurer dedas. Puis l'auoir arrousée &

#### LIVRE QVATRIEME

batue auec vne verge de fer, on l'accopaignera de la mesme composition que ie vous ay dite, faisant mention de luto sapientiæ. La quatriesme est de couurir auec ceste terre les culz des sioles, & les corps iusques à trois doigts pres du col, lequel sera mis dans vn banc persé, asin qu'elles se puissent seicher plus aisement.



La cinquielme est regarder que les fours soyent bien faits, & que les chapelles soyent surement faittes de terre qui resiste au feu pour supporter la pesanteur. Joint aussi que les cendres, sur lesquelles les chapelles seront posées, soyent estendues subtilement: asin que les sioles puissent estre mieux assises pour prendre la chaleur.



La fixiesme, conduire le seu ainsi qu'il appartient: tant au com mencement, au milieu, qu'à la sin, pource que c'est le principal acteur:

acteur: Vous aduertissant qu'il est necessaire de le sçauoir accommoder. Car au commencement il le fault tellement moderer qu'on le puisse apres augmenter, afin d'en tirer les esprits materiaux: ou bien pour resecher l'argent departy, y procedant tellement pour la surté des fioles que la matiere ne vienne aucunementà se repandre. Et deuez auoir en memoire de regarder au col de la fiole, pour en oster ceste pointe de suseau, que vous auez, mise entre le bec de l'alembic & labouche du vase qui doit receuoir la matiere: & promptemét vous voirrez que le tout viédra à prendre son chemin au fond. Au moyé dequoy pour vous rendre plus assuré, vous viendrez à refermer auec la pointe du fuscau. La septicsme est de ne mettre iamais eau forte qui soit trop chaude dans vn vase de voirre qui soit froid. Ne semblablement eau froide en vase qui soit chault, pource que facilement ils se mettroiet en pieces. La huitiesme est de vous prouuoir d'vn grand vase de voirre plain d'eau claire, ayant la bouche large pour y mettre toutes les laueures. Et ioignant iceluy en poserez vn autre plus portatif pour y mettre l'eau des fioles, qui par infortune viendroient à se rompre, & par ce moyen vous ne faudrez à trouuer vostre argent au fond sans faire autre perte que de l'eau forte. La neufiesme que vous getterez tout voirre ou autre chose, en laquelle argent aura esté mis, dans le monceau des cendres, ayat en memoire de ne mettre en ceste pratique voirre qui ayt esté autrefois mis en œuure pour faire eau fort. Car encores que vous les eufsiez bien laué, vous ne les sçauriez priuer de ceste quantité d'eau mal purgée. La dixiesme est, que si par fortune aucune fiole se venoit à rompre: Et que pour faulte de bassin qui fust au dessoubs la matiere vinst à se rependre dans les sours ou autre part, vous ne faudrez auec vn eschampre à leuer de la terre par tout ou elle aura touc'é: & l'auoir detrempée & pastée, ferez vn cendrier auec vn baing de plomb. Et apres l'auoir bien echaufé auec force char bon, vous ne tarderez à mettre peu à peu dedans ceste terre pastéc:laquelle auoir esté afinée vous rendra tout l'argent que vous aurez peu recueillir. L'onziesme est que l'or & l'argent soit dans l'eau fort: l'vn comme fable noir, & l'autre tant subtil qu'il est im-

possible à l'œil de le decouurir. Ie vous vueil aduertir de la quantité de l'or qui plusieurs fois va tournant dans l'eau, tellemet que la force de l'eau en viet à esseuer quelque petite partie. Et à l'heure vous ne mettrez en oubly de retourner la fiole sur les cendres. chaudes. Et apres qu'elle aura bouilly l'espace d'vne demie heure, vous l'osterez pour la mettre en quelque lieu sur, pour estre , refroidie. Et apres qu'elle aura esté reposée, vous apperceurez que vostre or est alléau sond. Et si vous le trouuez autrement, yous ferez retour à ce que qu'auez fait encores vne fois suyuant l'ordre que ie vous ay dit de la manche. Et ne fault que les departeurs l'arrestét si vient à leur faillir de leur or. Car l'eau ne faudra à leur rendre le demeurat aux autres fournées. La douziesme est. de se prendre garde que la fiole ou l'eau chargée fait residence, ne soit aucunement fondue. Car encores qu'elle sust bien couuerte de terre, sin'auroit-elle aucun pouvoir de se bien seicher. Et l'arene & sable qui seroit dedans resteroit tousiours noire. Ie vous vueil aduertir de vuider la fiole: & puis l'auoir rinsée d'eau comune, la getterez au lieu ou ont esté mises les autres laueures, & la fiole vous la mettrez au ranc des autres choses rompues. Or ay-ie encores à vous dire le moyé qu'il vous fault tenir pour congnoistre quand les fioles chargées sont vuides d'eau & d'esprit. Premierement le chapeau de l'alambic vous en rend assez clair tesmoignage:pource qu'il viét à perdre ses couleurs. Mais le voulant mieux certifier, il le fault leuer & ietter dans les estoupes qui aucunefois ne nous font congnoistre la verité. Parquoy pour plus d'assurance il le fault poser sur la pointe d'vn baston, puis le mettrez le log de la bouche de l'alambic insques au milieu. Vous assurant que le coton en sortira aucunemet humide, vous priant de vouloir mettre ses aduertissemens auec les autres enseignemens que ie vous ay donné.

Le moyen de separer l'or de l'argent par le moyen du soufre ou d'antimoine. Chap. 6.

V Ous auez peu comprendre la grande despéce qu'il faut estre faitte, par ceux qui entreprennent à departir quantiré d'argent

gent par l'aide de l'eau fort, pour à laquelle obuier certains alchu mistes voulans suir vn si penible trauail, ont trouué vne voye moins perilleuse & de moindre despence, si elle rédoit la substance de la mariere, aussi à point comme fait l'eau fort. Si est-ce que la voulant suyure elle ne vous trauaillera tant comme l'autre. Et pour y proceder, il faut auoir vn fourneau à vent pour fondre, tout quarré, posé dedans terre ou esseué en hault. Mais il est necessaire qu'il soit grand selon l'œuure que vous estes en volonté d'entreprendre. Puis fauldra prendre vn creseul de terre, lequel vous remplirez iusques au bort de cest argent taillé en pieces qui tient de l'or. Et au dessus fauldra mettre vne tuille de la grandeur du fond du creseul, lequel il fauldra mettre au dessus des barres & droit au milieu du charbon, pour faire fondre l'argent qui est dedans. Et alors que vous aperceurez l'argent estre deuenu blanc, à cause de la chaleur, vous prendrez vn canon de soufre ou vne petite piece d'antimoine que vous mettrez dedans: & quand ces deux especes seront fondues, leuant la tuille vous ne ferez faute d'y en remettre, continuant insques à ce que l'argent soit sondu & bien incorporé auec ces deux matieres, & alors vous y adiousterez vne demie once de cuiure, pour vne chacune liure d'argent que vous y aurez mise. Et apres que le tout sera bien fondu auec les moletres ou tenailles, vous mettrez hors vostre creseul: le tenant sur la braise, suy battrez le fond par deux ou trois fois, afin que l'or pour sa grauité & pesanteur vienne à tomber au fond du creseul, hors duquel vous viendrez à verser tout bellement l'argent fondu, que vous espuiserez iusques fort bien pres du fond: & aussi tost que vous aurez reduit l'argent en quelque chose à part, vous remettrez en son lieu le creseul, dans lequel vous mettrez encores d'argent. Puisapres du foufre ou d'antimoine, continuant & gardant le mesme ordre qu'auez fait au commencement, sans cesser à le refaire insques à ce que tout l'argent soit passé en cuitte de soufre, ou d'antimoine, & que l'or soir au fond du creseul. Lequel pour estre mieux seiché du sou fre, ou de l'antimoine, fauldra mettre dans vne coupelle. Et aduenant qu'il ne se remist en sa belle couleur, & qu'il ne vous sem-

blast totalement net, vous le batterez & luy donnerez le ciment real vne ou deux fois, insques à ce que vous l'aurez conduit au terme que vous souhaitez: & le semblable vous pourrez faire quand vous aurez desir de retirer vostre argent, faisant faire par le moyen d'vn cendrier, & vn bain de plomb, en y mettant tout l'argent corrompu, du soufre, de l'antimoine, ou du cuiure: & ne faul drez de l'afiner en la sorte que ie vous ay enseignée: & apres l'auoir purgé du soufre & plomb, tournerez en faire essay, pour voir si au dedans seroit demeurée quelque substance, laquelle peust porter la despence, le tournant refaire: & si le tout succedoit ainsi que ie vous dy auec soufre & antimoine, releuerez le tout, continuant tant que l'œuure le requerra, y adioustant toussours du cui ure ou bas argent:pource que la nature du soufre & de l'antimoine, veut toussours estre nourie de quelque chose. Et ne trouuant matiere indigne & disposée à sa fantasse, s'atache à celle qui est rencontrée. Apres que vous aurez trouué vostre argent estre pur gé de l'or, vous le mettrez à la cendrée pour estre afiné. Vous aduertissant que le cuiure n'est mis fors pour sauuer & garder le sou fre & l'antimoine, afin qu'il ne vinst à consommer l'argent: joint aussi qu'il donne occasion de mieux eschaufer le bain & de rendre la matiere plus subtile. Concluant que par ce moyé vous pouuez separer l'or d'auec l'argent, sans eau ne sans grand trauail.

Le moyen de cimenter l'or, & de le reduire à son dernier point de pureté & sincsse. Chap. 7.

E me suis trauaillé le mieux 'qu'il m'a esté possible de vous monstrer le moyen de conduire à la derniere sinesse, les metaux de vos mines. Mais pour autat qu'il ne se peult faire de l'or, se trouuat en icelles, tout ainsi que des autres metaux, à cause qu'il n'est tousiours accopagné auec argent sin, ne semblablement acousté en tel degré qu'il puisse estre conduit (sans faire autre chose) à l'eau fort. Parquoy les philosophes alcumistes, ont trouué auecques la force du seu vne mission de cer-

de certains mineraux atratifs, faisant effect miraculeux. Mais voulant abandonner tel discours, ie vous dy, y voulant proceder, qu'il vous faut faire vn fourneau à la semblance de celuy a vent & du costé ou se met l'equille faudra poser deux sers gros & larges d'vn doigt, qui tiendront en diametre tout le fond, & sera de haulteur d'vne brasse & demie, ayant sur la partie de la bouche, par laquelle le feu doit estre mis, vne grille de fer qui tiendra le bois suspendu en l'air separé de la braise. Puis on saisira vn creseul ou pot de terre, qui resiste au seu, de la grandeur que vous congnoistrez estre necessaire pour vostre besongne. Puis apres vous ne fauldrez à prendre tuilles vieilles, desquels vous ferez pouldre fort subtille. Et en y adjoutant la quantité que vous congnoistrez estre necessaire, & vine troissesme partie de ce qui contient le tout du sel commun, pour estre l'vn auec l'autre bien incorporé, ainsi qu'il appartient. Aucuns prennent santasie de mettre en ceste composition vne huitiesme partie de vitriol. Mais communement on y met autre chose que le thuille puluerisé & le sel. Et auoir apresté & battu l'or que voulez cimenter & reduit en lames subtilles comme papier, vous mettrez au fond vn vase auec aucune quantité de la susdite composition de pouldre. Laquelle vous estendrez, & au dessus mettrez vn ranc pour la couurir, de petites pieces de vostre or battu, qui ave esté premierement trempé en vin-aigre, ou en vrine, en laquelle ait esté resoult sel armoniac. Puis couurirez cest argent des susdites pouldres, & en ceste saçon continuerez de mettre vn lit d'or & vn autre de pouldre, iusques à ce que vostre vase soit du tout remply, ou bien que l'or vous vint à defaillir. Puis auec vne couuerte de tuille ou terre expressement faitte, ayant le tout bouché & vestu auec lutum sapientiæ, mettrez vostre matiere à part pour estre seichée. Et apperceuant vostre vase reduit en l'equipage que vous souhaittez, vous ne fauldrez à le mettre au fourneau sur les deux fers, le couurant fort bien d'vn tuille sans luy laisser que deux ou trois troux, afin que la sumée procedant des slammes ait commodité de pouvoir respirer. Et pour comencer on mettra feu tout bellemet auec boys doux & subtil,

lequel on continuera d'augmenter durant vingtquatre heures, mais non pas si vehement que l'or & les matieres vinssent à se fondre. Car outre le peu d'auancement, le trauail, y seroit acreu & augmenté. Et vous doit suffire de le continuer tant que le vase fera rouge. Et alors qu'il viendra à perdre ceste couleur, vous le mettrez hors du seu. Et l'ayant descouuert, l'irez verser dans quelque lieu, ou soit posée vrine ou eau fraiche commune. Et apres qu'il sera tellement estaint qu'on le puisse manier, lauer & faire net, vous prendrez des susdites pieces d'or, & les parangonnant & frottant à la touche, vous congnoistrez si vostre or reuiet au caras que vous auez desiré. Et succedant qu'il ne rencontrast, vous luy retournerez bailler vn autre ciment ou deux, auec les pouldres menues, suyuant le mesme ordre que ie vous ay monstré cy dessus. Et auoir conduit vostre or au point que vous dessrez, auec vn peu de borracz le fondrez: puis le getterez en verge. Et en ceste façon vous aurez reduit vostre or à son dernier point de perfection & finesse, sans que sa couleur soit aucunement diminuée ne sa valeur semblablement, encores qu'il sen faille le poix de l'argent ou cuiure, qui estoient premierement en sa com pagnie, ne sans perdre aucun argent, pource qu'il reste dedans les pouldres qu'on met aux laucures, afin qu'on le puisse retirer, le fondant comme ie vous ay dit, & le passant au fournéau auecles cendres. Vous assurant que par ce moyen vous retirerez à peu pres tout l'argent qui estoit en l'or que vous auez cimenté.

PROHEME

## PROHEME DV CINQVIESME LIVRE DE LA PIROTECHNIE,

font entre les metaux.



O v s auez desia peu veoir & congnoistre le trauail que i'ay prins pour vous monstrer les moyens de conduire en leurs propres & purs corps tous les metaux. Lesquels si maintenat ils ne pouuoient seruir aux operations humaines, tous les essaiz, despences & peincs seroient inutiles & vaines. Parquoy il est ne-

cessaire que ie vous parle de toutes leurs operations, & selon que les œuures viendront à se presenter, ie vous enseigneray à bien disposer les metaux. Et pource qu'aucuns d'eux reduits à leur sinesse & perfection, seruiroient mal aisement en certaines œuures, les doreurs, orfeures, & autres artisans voulans fuir despêce, se cotentet beaucoup plus d'auoir en grande quatité de la chose qu'ils demandent, qu'ils ne font de sa perfectio. Au moyé dequoy ils se delectent à messer les metaux, comme l'or auec l'argent ou cuiure: l'argent auec le cuiure: & semblable met le cuiure auec l'estain ou plob: & auec l'estain, pour gaster du tout sa nature, est accopagné le plomb. Et le tout auec certaine proportio de pois, & non à l'aueture: & fappellent ses assemblemens par ceux qui sont profession de cest estat, caracs en l'or, & en l'argét aliages, qui en effect ne vueillent dire autre chose qu'vn associement d'vn metal auec l'autre. Et semblablement vn gastement de leur pureté & finesse, Mais voulant abandonner ce langage, ie vous vueil parler le plus brauement qu'il me sera possible en ce liure, comment l'or f'alie auec l'argent ou cuiure: puis apres vous declarer le femblable de l'argent auec le cuiure, comment vous pourrez voir.

De l'aliage de l'or. Chap. I.

Le vous ay dit en autre lieu qu'aliage ne veult dire autre chose, qu'vn associement amiable d'vn metal à autre. Mais il fault pre-

mierement considerer la fin qui vous meut à ce faire, si elle est pour augmenter la quantité, ou pour corruption. Puis apres fault prédre ce que par nature a plus de conuenance auec ce que vous voulez alier, & auec la fusion luy en donner la portion que vouldrez, ou qu'elle pourra supporter: afin qu'elle ne vienne point à foster totalement de sa premiere nature, comme faict l'eau mile dedans le vin: ou le blanc messé auec grade quantité de noir. Parquoy le tout se doit proportionner auec certaine raison de poix, afin que vostre œuure puisse estre conduite à la perfection que vous desirez. Car qui va auec les yeulx fermez, n'est seulement en danger de choper ou trebucher, ains de tomber tout à plat. Pour à quoy obuier vous deuez premierement sçauoir que l'or ne falie auec autres metaux qu'auec l'arget & cuiure, tellement que si vous voulez faire vn ouurage d'or, & que la despence vous soit fascheuse, ou que vous n'ayez la quantité de l'or, vous auez à conclure de combien de carracz, moins que perfectement fin, vous voulez qu'il soit, ou en quelle quantité vous auez desir qu'il soit acreu: & pour ce faire vous peserez iustement l'or fin que vous auez, & de mesme façon l'accompagnerez d'argent ou de cuiure fin: & ayant le tout messé ensemble viendrez à le fondre. Mais afin que ie vous donne mieulx à entendre ma conception, ie presuppose que vostre or soit tenant vingtquatre carracs, & que vous ayez en pélée que toute la quatité soit divisée en vingtquatre, pource que cest le dernier terme de la perfection de l'or. Orauenant que fustains, vous en mettrez vne partie proportionnée de vingtquatre, qui est la quantité du tout : en ayant osté de la vertu de sa finesse vn carac, & augmenté d'vn autre en quantité. Et le semblable vous fauldroit faire si vous en mettrez deux, trois', quatre ou six, continuant iusques au terme de vostre periode & limite, vous auez tousiours or, selon la denomination d'icelle quantité & passant outre & qu'il y eust vnze partie d'argent, & treize d'or, il s'appelleroit argent à vnze qui tient d'or:& le semblable sera du cuiure, selon qu'il respondra à l'essay, & successiuement ainsi va procedant auec les autres meraux, specifiant l'or soubs de nom de carracs par vingtquatre degrez, & l'argent

l'argent'à douze d'aloy pour auoir congnoissance des termes & perfections des vns des autres.

Comment salie l'argent auec le cuiure. Chap.

E mesme ordre que vous auez suyuy en aliane l'or, il vous fault tenir pour alier l'argent. Mais l'a-liage d'iceluy est cuiure sin, lequel vient à diminuer & abesser la finesse de l'argent, tout ainsi que l'argent à l'or, & si vient à le multiplier en quan-

tité tellement que si la moitié en est excedée, l'argent vient a perdre son nom, & s'appelle cuiure qui tient d'argent, tout ainsi comme ie vous ay dit de l'or, & selon mon iugement il se pourroit encores appeller argent à cinq, à quatre, & à trois. Mais telles denominations n'emportent aucunement en nostre effet: & suffit que vous proposez que toute la quantité de vostre argent soit diuisée en douze parties: & si en le fondant vous mettrez au dedans vne partie de cuiure, vous appellerez vostre argent à vnze d'aloy: & le semblable ferez en mettant deux à dix, à quatre huict, continuant ceste denomination d'argent fin, tout ainsi comme vous auez fait à l'or, nomant les poix du partiment de la liure d'or vingtquatre caracs, & de l'argent douze d'aloy.

Del'aliage du cuiure. Chapitre

N semblable façon on s'acoustume d'alier le cui-ure, non pas pour le multiplier comme l'or ou l'argent, mais pour le corrompre & oster vne certaine visquosité naturelle, pour le respect de ceulx qui font profession de l'art de getter. Et pour ceste raison & esse til f'accompaigne auec l'estain, & aucunefois auec letto. Vray est il que sa propre & vraye aloy est l'estain fin : non pas quand vous voulez faire ouurage suiet au marteau. Car pour c'est essect il est necessaire qu'il soit pur & sans aucune odeur, autrement il ne se pourroit reduire à subtilité ne durer au seus ou faire vases. Mais quandil est acosté de leur compagnie, il change de nature & aspect, selon la proportion de l'estain qui luy est doné, & si change semblablement de nom, si que il est appellé brôze ou metal, à cause de l'estain qu'il tient. Dequoy on a facile congnoissance

à la blancheur. Ioint aussi qu'il est suiet à rompre comme voirre: & de doux il devient dur : tellement que cest associement d'estain luy oste totallement sa premiere nature. Si que ceulx qui sçauent quelle chose est matiere composée, se sont à croire qu'il soit engendré de nature au nombre des metaulx. Or afin que vous puissiez bien entendre ie vous aduerty qu'il s'en fait de plusieurs sortes, pour satisfaire à ceulx qui en font statues & figures, qui ne le vueillent tout ainsi comme ceux qui font l'artillerie, ou comme ceux qui font les cloches, mortiers, lauoirs, & autres semblables ouurages. Or pour le reduire en espece de bronze on met huit, neuf, dix, & iusques à douze liures d'estain en cet liures de cuiure. Et ceux qui en vueillet faire cloches y en mettet vingt trois, vingtquatre, vingtcinq, vingtfix pour cet, à cause du son, ou felon qu'elles sont grandes, ou petites, ou selon qu'on leur veult donner le son pesant, ou haultain & clair, comme ie vous diray. Vous aduertissant qu'il vous fault ordonner l'aliage, selon que vous presupposerez vostre labeur. Et autre reigle ie ne vous sçau roye donner en cest affaire, sinon vous dire que vous auez à vser auec le poix de discretion selon vostre iugement & experience,

# De l'aliage du plomb & estain. Chap. 4.

E plomb & l'estain messez ensemble s'aident l'vn à l'au tre par vne assinité naturelle qu'ils ont ensemble: tellement que quand ils sont messez lonne peult les congnoistre l'vn auec l'autre qu'à bien grande dissiculté, si on n'a passé l'essence de leur qualité. Et si aucun vient à les sçauoir, il aura premierement congnoissance de l'estain: à cause que outre sa durté & blancheur il rend vn certain odeur fort. Vous assurant qu'il est beaucoup meilleur qu'il n'est en son espece propre. Mais ie ne vueil passer plus outre. Je vous aduerty qu'il me sussité evous auoir donné l'instruction de pouuoir congnoistre quand il sera pur ou messé. Les marchans estrangiers disent qu'il se doit alier auec le plomb, & qu'il est meilleur à mettre en œuure quad il en tient quatre ou six liures pour cent, assurant qu'il est plus doux

doux au marteau & plus sluide coulant & net au ietter. Mais seur rapport ne m'est aucunement aggreable: pource que ie voy celuy qui vient d'Angleterre exceder en beauté & bonté celuy qui vient de Venise. Et croy perfaittemet qu'il soit meilleur, en tout ouurage estant pur que messé. Si ce n'est pour l'aide du maistre, qui veult le plomb pour estain. Et trouue seulement qu'il sert à deux choses quad il est messé. L'vne est quand il veult soulder le cuiure: l'autre quad les maistres voirriers viennent à le calciner pour faire leurs voirres, & donner blachissement à leurs vases. Vous assurant que ie tiens le plomb en tout autre ouurage de metal pour chose inutile, comme celuy qui ne s'accompagne d'autre metal que de l'estain.

## PROHEME DV SIXIEME LIVRE DE LA PIROTECHNIE DE l'art de getter & mouler vniuersellement & particulieremét.

E croy certainement que ce que i'ay semé pourroit estre sans fruit, si ie ne me trauailloye de vous declarer l'art de getter, qui est necessaire à plusieurs essects, & suis prouqué àce faire, à cause que ie vous ay monstré la pratique de congnoistre les matieres &

lieux des meraux, de les fondre & reduire à leurs dernieres perfections, & finablement ie vous ay enseigné de les alier. Vous aduertissant que cest art & excercice de getter est peu congneu aux personnes, & mal aisement le peult saire celuy qui l'entreprend, si de ieunesse il n'a esté nourry dedans. Encores fault il qu'il soit de bon entendement accompagné d'vn iugement sort grand. Pour raison dequoy cest art est sort estimée, outre qu'elle à grande proximité auec l'insculpture, les bras de laquelle sont le soustement de sa vie. Et pour vous en descrire le tout, ie vous dy qu'au commencement, milieu & sin se trouuent tresgrands trauaulx d'esprit & de corps en ses operations. Mais pour auoir

en soy vne certaine attente de nouueauté, produitte par la grandeur d'vn art, attendu le desir, conuertit en plaisir la peine. Si que l'ouurier comme affectionné ne se peult retirer de son ouurage, congnoissant fort bien son art estre non seulement loué par les doctes & vertueux, ains l'apperçoit estre plaisant & aggreable aux imbecilles & ignorans. Or pour conclure cest artest sugetà plusieurs inconueniens: & si ces moyens ne sont conduits auec grande consideration & diligence, tout se convertira en rien, & deujendra l'effet semblable & conforme à son nom. Pour raison dequoy considerant plusieurs sois tous les empeschemens estre ordinaires, ie pres vouloir au lieu de passer outre auec louan ge de vous dire qu'vn homme noble, encores qu'il soit de gentil esprit, bien que le plaisir l'affectionne à cest art, ne s'y doit adonner pour n'estre accoustumé à la chaleur, laquelle il fault souffrir en temps d'esté, & l'humidité & froideur en hyuer. Vous aduertissant qu'il fault estre ieune & fort pour manier choses pesantes, come bronzes, fer, boys, terres, eau, pierres, & autres choses sem blables. Et l'il veult le tout bien cossiderer, il congnoistra en icelle auoir quelque apparence de brutalité, pource qui sy exercitent, ont tousiours leur accoustrement plein de pouldre & à demy brussé: & de terre molle & tédre le visage & mains brouillées. Et fil est necessaire que l'homme y employe toute sa force pour obuier aux dangiers qui pourroyent succeder tellement que cest art tient tousiours l'esprit de l'ouurier suspedu & trouble insques à la fin de son œuure. Pour raison dequoy ils sont appellez fantastiques & tenus en reputation d'hommes legiers & de peu de sens. Si est-ce que cest art ne delaisse à estre vtile & delectable, comme ie vous vueil faire congnoistre par sa pratique, vous declarat que cest art est encores plus subict à deception que ne sont tous les autres exercices, fi qui paroist plus estre submis à la fortune qu'à l'ingeniosité ou pratique de l'art, ainsi comme les subiets & accidens d'icelle le monstrent souvétes sois. Parquoy n'ayant pouvoir aucc les mains des hommes donner secours aux propres lieux de l'œuure, estant offensée d'vn si furieux & puissant element, ou pour perdre le cœur, aperceuant la fureur d'vn metal embrasé:ou bien

bien pour manger quelque chose necessaire, tellement que l'entendemet n'a aucun sçauoir de pouuoir donner ordre à ce qui se presente. Si que se voyant priué de tous secours, il semble que tels effets soyent produits de fortune, pour succeder à l'imperfection de l'œuure, tellement que le trauail & temps viennent à estre totallement perdus, la despence faitte. En sorte que le conducteur & maistre, demeure fasché au possible, & bien souuent ruiné: & si sa constance & fermeté, ne vient à exceder le marbre en fermeté, ou qu'il ne se vueille esgaler, parangonner & estimer en patience à vn autre Iob, il ne se pourra tenir de mauldire l'art & la fortune:chargeant aucunesfois sa negligence, là ou plusieurs fois il ne sera aucunement tobé en faute. Et à la fin n'ayant autre remede commencera à penser le moyen de reparer & remedier au malheur qui luy est aduenu: ou bien de redonner commencement à l'œuure, ayant en pensée de se bien garder d'estre surprins de la chose qui luy à causé vne telle perte: & à ce sera en cores prouoqué d'vne certaine honte, qu'on vient à luy imputer, le jugeant peu praticien ou experimenté en son art, mais ils ne viennent à considerer que l'ouurier est fasché du dommage qu'il a receu:attendu que bien fouuent vn ignorant & presumptueux, prendra la hardiesse de se mocquer de luy. Tellement que sa reprehension mal fondée, sera autant fascheuse au pauure maistre, comme si on l'auoit outragé & blessé grandement. Parquoy con fiderant ce que dessus, & par experience l'ayant esprouué, ayant de moy & de tels hommes compassion, ie dy qu'en tout exercice il fault estre accompaigné d'heureuse fortune, sans laquelle il est bien difficile de pouvoir conduire vostre œuure au periode & fin de sa persection. Or pour abreger le temps & suir despence & trauail, ie vous aduerty que celuy qui veult entreprendre de suyure cest art, & le faire bien & seurement, doit sortisser le lieu de terre auec ferremens, là ou il veult mettre les metaux. Vous aduertissant que iamais chose ne vous aduiendra, si vous le considerez bien, que premierement vostre iugement ne la vous enseigne:& fi en cest art est reputé le meilleur maistre, celuy qui sçait mieux prédre garde à ses erreurs. Et auec magnanimité de cœur

y prouuoir quand elles viennent à se presenter, sans s'arrester n'auoir fiances à les ministres, s'il ne les cognoist estre bien fort experimentez. Et pour obuier aux malheurs qui penuent succeder, ie vous conseille de ne pardonner à trauail, ny despence quelconque, & d'estre en toute part diligent & patient, pour conduire vostre entreprinse à perfection. Vous aduertissant que bien souuent en peu de chose le tout consiste : comme vous voyez pour vn peu de terre, charbon, ou autre chose, qui vienne tomber dans les formes, ou que l'entrée ne vinst à se fermer des qu'on veult getter, lors qu'on remplit le moule. Parquoy ie conclud finablement qu'on doit fuir cest art le plus qu'il est possible : à cause que auec tant de coups & aduertissemens il t'est de necessité de combatre à luy, pour defendre ton profit & honeur: & encores toutes les choses susdittes ne seront suffisantes à celuy qui veult faire tel art, s'il ne sçait bien ouurer en boys & en fer, sans aucunement estre ignorant de bien tournoyer & se sçauoir aider de la grosse masse, du cizeau des eschampres, limes, & de tous autres instrumens necessaires à pollir, & duisans à leuer terre. Et est encores necessaire de sçauoir massonner pour faire fours & canals. Car aduenant qu'autre vinst à les faire, ils ne se peuvent si facilement donner à entendre. Et auant toutes choses, cest art veult estre pratiquée auec certaine discretió de sçauoir bien entendre la nature & qualité des formes & moules,&de les sçauoir bié adapter & approprier auec la chose, laquelle doit estre faite: & si vo° fault entendre que la force de cest art consiste en trois passions principales: l'vne est de faire bien les formes, & les sçauoir de mesme sacon disposer. L'autre est scauoir bien sondre: & la tierce est de sca uoir faire seurement les compositions, respondans aux effets de vostre entreprinse. Vous aduertissant qu'en y procedant autrement, toutes vos peines seroyent esté employées en vain. Pour raison dequoy ie ne fauldray à vous donner tous les aduertissemens qui vous seront necessaires. Et premieremet ie vous monstreray & appredray le moyen de faire les formes, comme le premier fondement de cest art. Et pource que comunement on les fait de terre naturelle, nous commencerons au premier chapitre

àvous

à vous la d'escrire. Parquoy vous ne pardonnerez à trauail quelconque, pour en recouurer de la meilleure qui vous sera possible, puis la costituerez en la façon que ie vous enseigneray. Et apres que ie vous auray parlé suffisamment d'icelle, ie poursuyuray à vous faire des fours, & des moyens qu'il fault obseruer aux sussos. Puis suyuamment des matieres metaliques, & comme il les fault conduire auec proportion ordonnée aux essets qu'on desire.

De quelle qualité doit estre la terre à faire moules & formes pour getter & mouler en bronze. Chap. 1.

E plusieurs & diuerses sortes se trouuent les terres, desquelles on veult composer formes ou moules, pour y getter en bronze, letton & autres metaux: pour le re spect desquels on doit chercher de la meilleure, & q sur tout elle puisse bien resister au seu: ioint aussi qu'elle soit disposée à bien re ceuoir les metaux, rendant ce qu'elle gette nettement sans estre suiette à diminuer & à sendre, quand on viedra à la seicher ou recuire. Chose certainement qu'on ne peult aisement mettre en lu miere sans l'experimenter: pource que la terre n'a en soy couleur ou signe suffilant, parlequel je vous puisse mostrer ce que je vous dy:à cause qu'elles ne sont moins desguisées en couleur que leurs natures se trouuent variables. Car vous en apperceurez vne blan che, l'autre noire, ceste-cy iauue: & l'autre qui est contigue & ioignante aura la couleur rouge. Et point d'icelles par leurs couleurs ne sçauroyent par cas fortuit estre bonnes à cest effet. Et en cores il pourroit succeder qu'elles fussent & apparussent toutes bonnes de couleur. Vous aduertissant que toutes terres sont sablonneuses, maigres, ou pleines d'argille, ou bien moles auec vne grosse visquosité. Les maigres rédent leurs paste pleines de pouldre & sans aucune force. Et apres qu'elles sot seichées ne se main tiennent longuement. Les grasses & visqueuses se retirét & rom pent: & souventes sois rendent tortues les formes, & se conflent tellement au feu qu'à bien grande difficulté l'ouurage en vient à sortir nettement. Vous assurant que les bonnes doiuent estre celles qui ne sont ne grasses ny maigres, & qui ont leur grain subtil.

Ioint aussi qu'elles viennent facillement à seicher sans rompre, & depuis sont fermes. Tellement qu'elles font resistence contre la vehemence du seu: & sont communement de couleur jaune ou rouge. Mais ie ne m'arreste à la couleur, ains ie vous conscille d'asseoir iugement sur leur qualité, tel que l'experiéce vous viendra à monstrer. Et pour conclusion voulant suyure vostre entreprinse, ie vous coscille de recouurer de la meilleure qu'il vous sera possible, pour estre mis en œuure. Car elle doit estre le fondement de vostre œuure. Et pour la trouuer il vous fault chercher plusieurs caues, & mesmement celles qui sont au dessoubs des terres, qui n'ayent pas beaucoup esté labourées. Et apres que vous aurez encommencée vostre œuure, l'ayant composée, la mettrez sur vn banc. Puis l'auoir arrousée & rendue en paste, commencerez à la battre bien fermement auec vne verge de fer tout ainsi que font les potiers la leur. Puis apres vous accompagnerez les deux tiers de toute la quantité d'escharpir le drap de lin, & le rebattrez iusques à ce que le tout soit tellement incorporé ensemble, qu'on ne puisse auoir apparence que d'vne mesme chose, & que les petites pierres, qui par fortune seroientrestées dedans, soyent brisées au possible. Si que la terre rendue ainsi maniable, vous puisse seruir à faire voz sormes & moules. Ils sont aucuns qui ne pouuas trouuer terre ainsi persaitte, comme ils souhaittent par necessité, sont contrains de prendre de celle qu'ils peuvent recouurer. Puis l'auoir rendue en paste, en forment petits pains lesquels ils font seicher, & apres les viennent à briser, remouiller & battre. Aucuns autres se delectent de la mesler auec sablon & cendres. D'autres ayant la terre debile & peu forte, la detrampent auec eau salée, en y adioutant ou rouilleure, ou escaille de fer subtilement puluerisé, On en accoustre encores auec fiante seiche de cheual, asne, mulle & bœuf, & d'autres auec fleur de cane ou paille bien subtilement coupée. Parquoy ie vous prie vouloir le tout bien considerer, afin que quelque mal-heur ne vinstà succeder à l'ouurage qu'auez entreprins par vostre negligence.

L'ordre & moyen qu'on doit tenir en general à faire moules & formes pour y getter & mouler en bronze.

Chapitre 2.

O v R s v y v A N T à ceste heure de faire les moules,ie dy qu'on doit n'estre moins curieux à considerer la diuerfité des choses que vous voulez former, que vous aucz esté soigneux à eslire la diucrsité des terres. Car au moule toute chose vuide est rendue plaine: & toute chose plaine à estre vuidée selon la modelle originelle que vous auez. Laquelle doibt estre faitte d'vn corps de matiere plus dure que la chose aucc aquelle vous la voulez estre formée: & encores de chose que le moule la puisse defaire ou confler. Si qu'on doibt faire le fondement de marbre, bronze, plomb, ou de tout autre metal, & aussi de boys, de cire, suif, ou soufre. Et generallement de ce qui se presente, & qui semble estre plus duisant à vostre œuure. Car telle matiere vient à se presenter qu'il est necessaire de former les moules tout d'vne piece. Mais il en y a aucuns qui les forment en deux, trois, ou quatre pieces, pour les rendre plus aisez :mais il fault qu'ils soyent de matiere dure. En semblable façon font en cores les formes des grandes statues, lesquelles voulant faire de bronze, fault premierement, suyuant l'ordre commun, les former en cire, comme ie vous diray lors que ie monstreray aucunes formes difficilles à faire, comme sont histoires attachées sur vn tableau ayant apparence d'estre bien releuées, là ou il est besoing de proceder subtillement, pour ne rompre le moule ou la figure. Pour à quoy obuier, il est necessaire de remplir les lieux de la forme, afin qu'ils retiennent. Et encores fault qu'elle soit faitte de plusieurs pieces, & les bien boucher & fermer, tellement que le tout puisse retournerà son lieu. Si est-ce que seroye d'aduis qu'on y procedast par vnautre moyen, encores qu'il fust long, plus tost que de former le moule de plusieurs pieces: car encores que la personne soit diligente, si se trouvera elle estonnée, pourautant qu'on ne peult tousiours arriver au lieu ou l'homme desire de se rendre, ne toutes les pieces ne penuent estre si conformes que l'œuure ne vous en face veoir puis apres la difference. Mais pour autat que plusieurs fois on n'y peult attaindre autrement, on est contraint d'y proceder en ceste saçon, tant pour necessité que pour donner auacement au metal, espargner despence, ou pour le faire plus leger, comme il aduiét à getter pour l'artillerie, cloches, mortiers, & pour toute antre espece grande ou petite de vale. Pour raison dequoy, il seroit necessaire que la modelle fust de terre, & si bien appropriée qu'elle demeurast immobile dans le moule, encores qu'il y eust quelque distance entre eulx, pour ayder quad on vient à getter vn gros ouurage de broze. Les maistres appellet cela maintenat masse & bien tost apres ame. Et en le faisant vn tient vn chemin, & l'autre prend vn' autre voye, tous felon leurs iugemes, pour l'instructio qu'ils ont aprinse. Si que les aucuns font la partie dehors de leur modelle premiere de boys, les autres de terre, les antres de cire, de suif, ou de autres matieres fusibles: afin d'é pouvoir sortir la chaleur, ou bien les brusser dans les formes, ou en tirer les pieces pour parfaittement rendre la place vuide & nette, dans laquelle voulas coduire vostre œuure à sa fin, vous saudra mettre vostre terre, & pourrez facilement coprendre l'ordre qu'il vous fault tenir, en faisant les formes & moules de l'artillerie & des cloches. Au moyé dequoy ie differeray à vous en parler dauatage, referuat à vous le dire au lieu ou ie parleray de l'artillerie & des cloches. Et pour le present suyuray à vous dire certaines differences & mesures des canons qu'on forme par l'artillerie, afin que vous les entendiez.

Icy vous seront declairées les differences des canons & semblablement leurs mesures. Chap. 3.

Remieremet que passer plus outre, ie vous vueil monstrer les differences de l'artillerie: l'origine de laquelle
on congnoist estre venue d'Alemaigne. Et ay opinion
qu'elle à esté causée par les faits de la pouldre. Et depuis selon la
volonté & diuersité d'entendement de ceux qui se sont trauaillés
à s'y exerciter, les faisant maintenant grosses come couleurines,
& puis apres petites & legeres comme pistolets. Et suyuant ce
moven

moyé en ont forgez de diuerses sortes. Les aucunes logues chargées d'un petit boulet pour tirer plus loing, & les autres courtes, chargées d'vn grand, come les mortiers. Et pour les faire habilles à porter, les ont faittes de pieces iointes & assemblées : Et en ont composé & forgé de grandes & petites, leur imposans diuersité de noms à leur volonté. Tellement qu'on ne peult dire qu'anciens ny modernes y ayent iamais sceu prefiger certaine mesure: ains les aucuns ont prins plaisir de les faire longues comme serpentines, ou vn peu plus grandes, approchantes en grandeur le passe-volant ou le basilique. Mais à bien conclure il me semble qu'on y a tousiours procedé selon l'aage des hommes, ou felon le vouloir de ceux qui les font faire, ou de la fâtafie des maistres. Mais mesurant la grosseur de bronze, i'ay tronué certaine regle sans estre encores certainement gardée: & croy qu'elle ait esté trouvée par certaine experience des maistres, plus tost pour moderer la chose, que pour la rendre & faire meilleure. Attendu que par raison & experience lon voit que d'autant plus vne piece d'artillerie de bronze est grosse, tant plus celuy qui la manie sen doit assurer. Et se mettant en deuoir de la faire tirer plus fort & mieux, on ne doit craindre à la charger de plus de quantité & de meilleure pouldre que n'est la commune. Si est-ce que selon les lieux on peule retraindre beaucoup de la mesure commune, & faire l'artillerie de moindre pois. Chose qui rend tresgrande facilité à la conduire, & si espargne beaucoup à celuy qui la fait forger. Et ay encores veu par experiences infinies qu'vne piece de canon bien longue, chargée de mesme boulet & poudre qu'vne courte, à tiré beaucoup plus loing contre l'opinion de ceulx qui armez de mensonge, disent que le fort tirer, gist au secret des mesures. Mais abandonant ceste raison, ie dy que les bos entedemens ayans apperceules empeschemens & incommoditez que rendent les choses occultes, ont proportionné auec vn certain ordre & moyen suffifant, & tellement moderées les logueurs & groffeurs, & accommodé les mesures, qu'ils ont congnoissance de la grosseur du boulet que le maistre veult que ses pieces tirét. Au moyé dequoy par experiéce est veue & cosiderée la grosseur

de la bronze, à la force de la poudre, laquelle est toute enflambée auant que le boulet vienne à sortir. Car si la poudre voloit au dehors, la force de son seu viendroit à se separer en l'air. Mais laisfant à part ce discours, ie vous dy que tout ainsi que les mesures & grandeurs sont faittes à plaisir : de mesme saçon impose on le nom aux pieces d'artilleries au plaisir des capitaines, s'accommo dant au temps & aux prouinces qui les possedent, ou ont possedées, ainsi comme vous auez peu voir & entendre par le rapport des anciens, qui appelloient ses grands & espouventables instrumens, bombardes, & vn long temps apres furent nommez basilics, d'autres les appelloyent passe-volants, & les plus modernes les nomment arquebus. Mais pour le jourd'huy la jeunesse de bon esprit, à voulu moderer la surperfluité & augmenter ce qui estoit debile: car au lieu des bombardes mal-aisées qui tiroyent gros boulets de pierre, & grand superfluité de pouldre, ils ont ordonné canons long pour les rendre plus legiers & faciles à conduire: & encores qu'ils tirent moindres boulets que les bombardes, si ne delaissent-ils à faire plus grand effet. Au moyen dequoy on vient à les mettre au deuat des fors, pour faire batterie. Vous aduertissant qu'on en sait de trois sortes: comme doubles canos, canons, & demy canons. Le canon est coustumierement de cinq brasses & demie, qui au nombre des boulets peuuent estre vingt & deux diametres, ou enuiron. Le pois du boulet de fer, qu'il tire est de cinquante à soixate liures. Le demy canon les tire de la pesanteur de vingteinq à trente liures. Le lieu ou se met la pouldre peut contenir en diametre les trois quarts du boulet. Outre ceux cy on fair encores des canons plus subtils, & qui portent beaucoup plus loing les boulets, lesquels sont de pierres, car on en tire point de fer. Vray est qu'ils ne sont bons à battre muraille, ains sont reservez pour estre tirez cotre l'infanterie & chevalerie, ou contre ceux qui dreffent armées sur la mer. Pour le jourd'huy ce forgent couleurines & demies couleurines', faciles à charger & conduire, lesquelles tirent boulets de ser, pesant communement trente liures: & les demies ont leurs boulets de quinze. Et se sont fes couleurines beaucoup plus groffes, de bronze, que ne faisoiet

les antiques, ayans de longueur communement de huit ou neuf brasses. Au lieu des cerbataines & chassecorneilles, ont fait maintenant, sacre, faucons, & fauconneaux, tirans tretous fer. Le sacre tire douze liures: le faucon six, & le fauconeau de trois à quatre liures. Apres ceux-cy se sont elmerillos, esmouchers, qui peuuent estre conduits presques par vn seul homme, au moyen dequoy les capitaines qui conduisent l'infanterie, les font volontiers conduire en campaigne : à cause que ce sont instrumens qui peuuent grandemet offenser l'ennemy. Car leur boulet de plob & fer, est de la pesanteur de deux liures. Apres ceux-cy viennent en ranc, les arquebus à croc qu'on met sur les murailles, lesquels sont excellens, & font grande saction à la dessence d'vne sorteresse. L'arquebus commun & arquebutes, suyuét ceux-cy. Et les fait-on pour le jourd'huy de mesure diuerse: & si tirét les boulets du poix d'vne once de plomb, ou quelque peu moins. Des mortiers ie delaisseray à vous parler, pource que les modernes les ont à mespris, il me suffira pour ceste heure de vous auoir fait description de leurs noms, lesquels ont apparence de frayeur & fierté. - Mais il me semble que les maistres ont grandement failly, foublians de leur mettre les noms des oyseaux, comme sacres, saucons & autres semblables. Car on les deuoit plustost approprier le nom de diables infernaux. Pour autant que tout ainsi que ceuxcy viennent à foudroyer les hommes, au vouloir desquels ayant desir de satisfaire, ie suis content de donner sin à ce propos, pour fuyure à vous faire entendre quel ordre doyuent suyure ceux qui vueillent auoir congnoissance de la pratique de getter. Et premicrement ie feray discours comme se doiuent faire les formes pour faire les figures de bronze.

L'ordre & moyen que particulierement il fault tenir pour faire le moule à la figure, qui se doit faire de bronze. Chap. 4.

ELVY qui entreprend de faire le moule, pour getter figures de bronze, doit considerer plusieurs choses. Et premierement si elles sont grandes ou petites, toutes rondes, ou en partie. Puis de quelle matiere elles sont saites, & si

le maistre n'est experimété, il doit auoir l'aduis de quelqu'vn qui ait fait profession longuement en cest art. Car si les figures sont grandes, il est necessaire de faire leurs formes, tellement portionnées que vous les puissiez sortir à vostre plaisir, & tourner remettre en leur propre lieu. Mais si vous en estes l'ouurier, le moyen foffrira plus facile à vous. Et prenant la voye commune, vous ferez sur vn fer la figure de terre du masse. Puis l'auoir seichée & recuitte, l'augmenterez auec cire, & la rendrez en la mesme grosseur, que vous aurez fantasse qu'elle soit de bronze. Mais vous ne mettrez en oubly de vous faisir d'aucunes verges de bronze de la grosseur d'vn doigt, & d'vn pied de longuer. Lesquelles vous passerez par la grosseur de la cire, & ferez en sorte que la terre s'auan cera trois ou quatre bons doigts par dessus, afin que la circ ostée, le masse figuré se puisse tenir au milieu de la forme: qui sera par dehors si bien iointe auec la figure, qu'encores qu'on viene à manier la forme, le masse ne se bougera de son lieu. Et apres que le tout sera esté ainsi accoustré, vous prendrez d'icelle terre cimentée que ie vous ay enseignée, dans laquelle vous viendrez à incorporer escaille de fer bien puluerisée & passée. Puis l'auoir à force d'eau rendue molle, auec la main viendrez à couurir totallement la figure, laquelle vous ferez scicher au soleil, ou à l'ombre par quelque temps. Et apperceuant qu'elle sera seiche, vous viedrez à la recouurir encores de terre que vous ferez seicher, continuat en la mesme sorte insques à ce que vous congnoistrez sa grosseur estre sussifiante de pouvoir resisterà l'impetuosité de la matiere fondue. Et pour plus aller seurement & besongner, il sera necefsaire de mettre à l'entour cercles de fer. Et apres que vous l'aurez ainstarmée, vous aduiserez en quellieu vous pourrez getter vostre ouurage, que la bronze ave pounoir de cheminer par toute la forme sans aucun empeschement, afin qu'elle se puisse estendre pour faire entrée aux parties subtiles. Et pour plus d'assurance faudra faire aucuns conduits & certains lieux, fans mettre en oubly, de laisser deux ou trois troux parmy lesquels les ventositez & fumées, qui s'engendreront en la forme par la chaleur, ayent la commodité de fortir. Car labronze ne pourroit nullement

ment entrer aux lieux ou fumées & vétofitez fussent enfermées, quiseroit cause que matiere viédroit à manquer à l'œuure. Apres que vous aurez procedé en ceste façon par les lieux de l'entrée, ou par les troux, vous ne fauldrez à donner feu dedans auec charbon ou bois, pour en tirer la cire. Tellement que la forme viendra à vous rester ainsi vuide, comme elle sera lors que la bronze viendra à en estre ostée. Mais pour obuier de perdre la cire, on pourra mettre aucuns vases au dessoubs, tandis qu'elle vient à se fondre: se prenant garde toutesfois à bien fermer la forme, & la couurit tellement auec les tuilles, que le feu qui est au dessus ne puisse cheoir dans la forme. Pour laquelle eschauffer, on doit dresserà l'entour quantité de tuilles appropriées, en façon d'vn fourneau, & le monter si hault que la forme en soit excedée, laquelle sera eslongnée de luy l'espace de trois ou quatre doigts. Et au milieu, de ses tuilles on mettra du bois ou charbo peu à peu eschauffant la forme, insques à ce que la cire soit toute fondue & rendue dans les vases posez au dessous pour la receuoir. Et en ceste façon vous rendrez acheué le moule de vostre figure. Laquelle voulant remplir de bronze, vous faudra recuire & disposer, comme ie vous diray lors que ie vous parleray de getter. Vous aduertifsant ceste-cy estre la façon commune, qu'on accoustume de suyure quand la figure est de terre. Mais quand elle est de bronze, marbre, ou terre cuitte, pource que se sont matieres dures, il fault trouuer autre moyé, & ensemble auec l'ordre, auec encores patience d'y proceder en deux façons. L'vne est de la forme piece à piece auec du platre. Mais il est requis que le moule ne soit d'excessiue grandeur, afin qu'on le puisse manier facilement : & dans icelle en fauldra en getter vne de cire. Et si elle est grande, il faudra premierement bien oindre de gresse de pourceau ou huille, ou bien la couurir d'or ou d'argent battu. Et auoir formée la partie de l'issue la plus grande qu'il vous sera possible, vous y adiousterez quatre incastratures. Puis à l'entour d'icelle quand elle sera seiche, vous serez quatre pieces auec leurs incastratures. Et finablement pour faire rencontrer & faire reuenir les pieces, ne faudrez à les marquer toutes: & aussi tost que vous aurez

acheuée la couverture & bien seichée, vous commencerez à en tirer la derniere partie que vous y aurez mise. Et suyuant les mar ques que vous y auez faittes, remettrez diligemment vne chacune piece en son lieu, sans mettre en oubly de fermer & boucher auec terre tédre toutes les fêtes & jointures. Puis aue ccercles de fer, cordes & terre, la fortifierez, & l'ayant ainsi reduite, e vous mettrez dedas par diuers lieux certains cloux faits de bronze, de l'espesseur d'vn doigt. Lesquels seront de longueur, qui pourroit exceder quatre doigts, hors de la forme qui les vouldroit poulser: & pour cest affaire, fault prendre de la cire, ou bien en faire composition auec dusuif, ou autre chose qui par chaleur peult estre conuertie en liqueur, Laquelle vous mettrez par tout, ayant premierement proietté de quelle grosseur de bronze vous auez vouloir que soit vostre figure : laquelle auoir ainsi couduitte vous la couurirez de terre, faisant vne forme de telle façon, que quand les deux parties seront iointes ensemble, elles ayent semblance d'estre totallement vnies. Et apres les auoir bien liées & couuertes de terre, en la façon que ie vous ay dit cy dessus, mettrez la cire au dehors par la vertu du feu, tellement que la forme restera vuide, vous donnant la commodite de la recuire, pour y former puis apres vostre bronze. Aucuns autres voulans faire les figures de bronze creuse, esgale & subtile par tout, formet vn masse de terre, & de la mesme sorte qu'ils vueillent estre leur figure: & l'auoir recuite luy coupent vne peau au dessus, de semblable grosseur qu'ils vueillent estre la bronze, qui mettront au dessus. Au lieu de la peau remettront de la cire. Et pour rédre le tout mieux equipé, la taillent en pieces & parties, y remetrant autant de cire comme en a esté ostée de terre, faisant la forme & appropriant le tout comme il vous a esté enseigné cy dessus. Il y en a aucuns qui font leurs figures sur vn fer d'estoupes & paste & s'ils n'ont commodité de recouurer draps, on la vestira d'une toille grosse ou subtille, collée, tout ainsi que les paintres font les leurs quand ils veulent pourtraire. Puis la viennent à oindre auec cire & suif, accompagnez de tourmentine. Etl'auoit acheuée sont au dessus la forme, l'adaptant en deux


en deux, trois, ou quatre pieces. Puis en la façon que dessus se mettent en deuoir de l'echaufer, tellement que la composition des estoupes & de cire vient à se brusser, delaissant le demeurant vuide. On en trouue encores d'autres qui pour n'auoir le moyé, ou n'ayans volonté de former de platre, se trauaillent vser de croye pour faire vases, & la battent iusques à ce qu'elle soit ferme, tellement qu'on la puisse diuiser, en trois, quarre ou six, pieces, selon que l'occasion s'offrira. Et depuis en ceste place vuyde on gettera cire fondue, si que voulant les figures pleines, on les remplira: Et si on les veult faire creuses, ils en mettront seulemet aleutour. Et avoir le tout conduit ainsi qu'il est requis avec l'aide du feu au moyen que dessus, la cire en sera retirée, delaissant la forme de la figure en bronze creuse, subtile & semblable à celle de cire. Façon assez belle & facile, mais plustost à faire medalles ou petites figures que grades: Mais pour empescher à vos esprits ne dormir, le vueil poursuyure à ceste heure à vous dire les bas relieuemens & moyens des figures, fueillages & histoires, lefquelles se pourront saire de plastre, si ce ne sont choses d'importance. Car les voulans bien faire, il faudroit mettre en ieu la cire ou la terre mole. Vous aduisant quant à cest effet qu'aucuns sont en coustume d'vser de colle faitte de petites pieces de peau. Et auec icelle on vient à oindre l'histoire auec huille ou gresse de pourcean. Et alentour auoir mis certain nombre de bois ou terre aucunement humide & tiede, la gettent au dessus: & la delaifsent insques à ce qu'elle soit congelée: puis apres la mettent au dessus d'vne table. Et l'auoir tournée en tirent l'histoire le portrait de laquelle demeure merueilleusement bien imprimé en la colle, dans laquelle on peult getter, l'auoir bien oincte auec vn pinceau de cire, ou de plastre, qui est beaucoup plus serme & plus durable. Et encores pour la retenir mieux on la peult corriger auec l'argile. Au moyen dequoy vous viendrez à recouurer le moule (sans gaster le premier) que lequel vous pourrez geter en bronze. Mais pour abreger & obuier à faire tant de formes, on prend de la mesme colle, ou de plus forte, dans laquelle on met du plastre le plus subtil que les autres avent brusse, là ou il le

fault laisser refroidir, Puis la retournant on vient à mettre hors le creux de la premiere forme: puis auec yn pinceau trempé en terre cimentée & liquide, rendant la forme peu à peu de la grosseur qu'on la veult estre. Et à la fin auec vn peu de la chaleur du feu la retournez sans dessus dessoubs. Au moyen dequoy vous auez le moyé de pouvoir faire, auce l'aide de la colle & plattre, vn moule pour getter en bronze, Maisle chemin en seroit long & plein d'ennuy: mais si l'anoye affaire de conduire vn tel œuure, congnoissant le peril des formes, auquel ou met colle aucc colle & terre, i'y appliqueroye estain ou argent: Car la voye me sembleroit beaucoup meilleure & plus seure, encores que la despece en soit beaucoup plus excessive. Ils sont aucuns qui font les formes pour getter en bronze de la terre dequoy on fait les vases. laquelle ils viennent à oindre de gresse de pourceau; ou bienduy faire yne peau de suif, & si la pourra on couurir d'estain. Puis l'auoir liée & ceinte auec fil & platines de fer, la rechauferont en forte que la gresse viendra à penetrer & à faire separation, d'une terre à autre. Et à l'heure de la departie qui se monstre plus decouuerte auec vn fer, vous viendrez peu à peu à ofter tonte l'argille. Tellement que vous recouurerez le creux de la chose que vous souhaittez. Vous aduertissant d'auoir vsé à lamesme saçon en Florece, au temps qu'elle estoit assiegée. Vray est-il que aux cho ses subtilles ce moyen est vn peu facheux. Si est-ce que ie pense roye me bien seruir d'yn tel moyé, encores que plusieurs soyent de cotraire opinion, tant à cause de l'œuure, comme encores par l'ingeniosité, pratique ou jugemet des maistres aucuns desquels plaist vn chemin & aux autres est aggreable de suyuir autre ovye.

colle, dans laquelle on poule getter al audit blen ville ance var de la se la particulier, de Les moyens pour faire les formes de l'artillerie en particulier, de la la colle colle de la colle de la

Ovremaistre de quel art que ce soit, pour faire son con le comme de la comme de soit de la comme de soit de la comme de soit de la comme d

de l'artillerie, encores que les moyens soyent diuers, & que lon en vse selon qu'elles sont grandes ou petites, si y procede on presques en toute part par vn mesme moyen. Vous aduer tissant que premierement il vous fault recouurer vn patron: de la façon que vous voulez vostre artillerie, & fault qu'elle soit de boys ou de terre. Et prenat le cas qu'on la vueille de boys, il vous fault recouurer vne piece qui soit de la mesure en longueur & grosseur. Et s'il est possible plus sogue que n'est l'artillerie, laquelle on met tra au dessus de deux bissos en la façon que vous est demonstrée en ceste sigure.

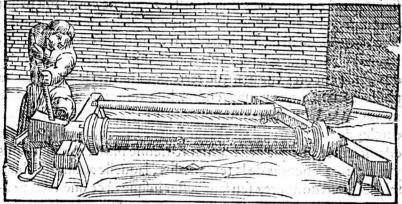

Et l'auoir ainsi acoustrée, & mise la bouche au lieu ou vous la voulez mettre, vous ne fauldrez à donner seu deuers le pied, su deuant duquel seront les corniches des pieces & autres choses qu'on desaisse en la forme faitte de terre. Mais premierement qu'on face au pied le rapportemet & assemblee des pieces de ce cul qui doit estre bié luté, vous dresserze de terre ou de boys vue rouë espesse de trois doigts bien sointe & assemblée auec suis ou cire. Et soignant icelle par dessus de la taille de la bouche posée aupres de la corniche, serez semblablement un palon, au dessus duquel vous poserez une autre rouë toute au contraire, & moindre que celle que vous auez fait mettre au pié, laquellesera guyde du noyau du canon, tout ainsi que l'autre est du cul. Mais toutes deux seront adaptées au dessous auez cendres ou suif, tout ainsi comme les corniches. Et si referez deux moules longs &

rods pour faire aide sil'artillerie venoit à verser, & auec des cloux longs seront sichez, tellement qu'ils pourront facilement cauer la terre à vostre volonté, apres que la forme aura esté faite. Et seront mis sur les deux costez la cinquiesme partie de la longueur de toute la piece, commenceant la mesure au pied, suivant iusques au lieu d'ou vienet les renfors: & apres auoir bien cendré ce moule fort subtilement, & ointes vos rouës auec suif, ou autre gresse, ne fauldrez à donner seu, afin qu'elles viennent à seicher, pour donner plustost fin à la forme, sinon vous les laisserez essuyer au soleil, ou au vent, puis apres continuerez à les engrossir iusques à ce que vous congnoistrez qu'il ne vous fault passer plus outre. Et quand vous serez arriuez à la derniere, vous mettrez alentour du fil de fer, de deux en deux doigts, separez en distance l'vn de l'autre. Et ayant le tout acoustré en ceste façon luy donnerez encores vne main de terre pour fermer le fil, & ne sera plustost seichée, que vous prendrez huit verges de fer ou pour le moins six aussi longues comme toute la forme, & auec autant de cercles de fer, separez d'une brasse l'un de l'autre, la ceindrez fort estroittemet afin que ceste armeure tienne plus sermemet:vous y remettrez encores de la terre dessus, laquelle auoir faict bien seicher, vous donnerez seu sans cesser iusques à ce que vous penserez qu'il ait totalemet penetré le moule, & que la cire ou suif en soit totallement ostée. Puis à force de gens la souleuerez & mettrez hors de son noyau. Et auec vne poultre hurterez sur la pointe du bilique, ou estoit la piece d'artillerie, ayant premierement leuée la superfluité de la terre, & ostez les cloux, ou autres fers, hurterez la partie exterieure, tellemet que le stile qui est au dedans, viedra à sortir. Et à l'heure vostre forme demeurera vuide & nette, selon la diligéce que vous y aurez faitte, & n'ayat necessité auec terre tédre & subtile, sermerés les jointures que vous apperceurez estre dedans & au dehors: & en ceste façon vous recouurerez vostre premiere forme, qui fait le dehors de la piece de l'artillerie, non pas totalement parfaitte en toutes ses parties: pource qu'il fault encores aconstrer la gogue, qui soustiét au milieu le noyau: & les autres parties seront recuites, & en ceindrez comme

comme vous entendrez en leur lieu. Mais pourautant qu'il est dif ficile de pounoir recouurer arbres assez gros & longs, qui seroyet necessaires pour faire modelles, ou bien pour euiter despence, on les fait de terre. Et premierement n'ayant commodité d'arbres pour faire la grosseur ou longueur de la forme qui vous est necessaire, il vous fault assembler plusieurs pieces, & les rendre tellement accoustrées auec cloux colez, & cercles de fer, que vostre forme soit aussi forte comme si elle estoit toute d'vne piece. Mais pour plus facilement y proceder, il ne vous fault auoir que la longueur, laquelle l'attache sur deux cheualets de boys, comme vous auez fait à l'autre, & ayant recouuré vn stile le plus gros qu'il vous sera esté possible, & couché, vous le couurirez d'vne corde d'vn bout à l'autre. Puis auec la main le couurirez de terre, tellement que vous le rendrez au terme de la grosseur que vous le voulez: & l'auoir auec vn equierre iustement compassé, vous tetournerez encores à le régrossir là ou vous verrez estre necesfaire: & voulant poursuyure vostre œuure vous leuerez la terre, tellement que vous trouuerez vostre forme comme si vous l'auiez fabriquée de boys. Mais pource qu'il seroit difficile, encores qu'on bastist le stile pour le mettre dehors, premierement que de le conduire au dernier poinct que vous luy voulez donner par le dehors, quand vous aprocherez aupres de la grosseur d'vn doigt auec la petite table dessusdite, vous la polirez & rendrez esgale:puis auec la main, mettrez des cendres au dessus, lesquelles vous couurirez de terre, sans vous arrester insques à ce que vous serez arriué à la marque que vous aurez faitte, apres en la mesme table sur laquelle vous aurez poly vostre moule, ou en vn autre, vous ferez tailler depuis le pied iusques à la sommité vn soustenement qui fera le palone au dessus des corniches & rouë, pour guidon de l'ame ou noyau, & deuers le pied par le dessous vous ferez encores vn soustenement pour faire la forme de la couverture du cul de la piece. Et voulant faire vostre artillerie, vous taillerez encores les corniches tant à la sommité, qui est ioignante de la bouche, comme au pié, ou lon donne le feu. Puis acostant le toutau moulle que vous auezfait de terre, ferez en sorte qu'il

touche par tout:le palon se fera de terre, & les corniches semblablement, & ferez tournoyer en leurs lieux le moule, qui sera de la mesme forme en grandeur & grosseur que vous voudrez faire vostre artillerie: puis viendrez le tout à oindre de suif ou gresse de pourceau. Et le tournant sur la table l'acheuerez, si que vous y pourrez adiouster ou mettre s'il vous est agreable, fueillages ou armes. Puis couurirez le tout de terre suyuant l'ordre qui vous a esté enseigné cy dessus. Mais pource qu'en seichant les terres le feu vient à poulser l'humide tousiours au dedans, tellement que les terres & cendres viennent à se conster, en sorte que plusieurs fois on endure grand trauail auant que de pouuoir mettre la modelle hors de la forme. Le vous aduerty de ne vous arrester à cecy, ains qu'en battat la piece, la terre viedra à tomber dans la forme. Mais si par cas fortuit elle venoit à tomber dans les corniches, il vous faudroit auec vn fer log & oint la curer pour n'interesser aucunement la forme. La pratique desquelles ie vous vueil faire entendre, afin que vous les sachiez mieux composer. Vous aduertis fant toute forme d'artillerie estre de trois pieces necessaires, & aucunefois de quatre & de six. L'vne des trois principales est la forme premiere qui fait le dehors. En la seconde est l'ame, qui est celle place vuyde au milieu de laquelle est posée la poudre: par la force de laquelle le boulet vient à estre poulsé dehors. Et l'autre est le culaçon qui viét à fermer & enclorre la forme au dessous, & qui soustiet toute la charge du meral. Vous aduertissant qu'aucus mettent deux fers en croix sur le culaçon, & le chacun d'eux fait vn pieden façon d'un treppied, qui vient à se renuerser & monter si hault, qu'il atteint là ou l'ame est posée, & s'appelle ceste facon la roche de la forme. Vous affurant ceux-cy estre tous les ordres des fers que le vueil estre duisans pour faire tel effera Orie presuppose que vous ayez mis en la forme vn des dessudits fers. Parquoy vous rangerez les autres tout à l'entour, tellemet qu'ils foyent bien. Puis auec vne esponge attachée à la pointe d'vne cane fort mouillée auec eau ou glaire d'œuf, la nettoyerez par dedans: puis l'audir posée au lieu que vous souhaittez qu'elle soit, la laisserez tresbienseicher: ob vier sous anov our

Comme

Comme se doyuent faire les ames aux formes de l'artillerie.

Pair ance yn peur effounce viendren's commie & lice

A seconde partie de la forme qui est duisante pour y fai te l'artillerie, est l'ame ou le milieu, sans laquelle il me leroit impossible de faire la vuydange, ou la poudre & le boulet doyuent estre mis. Et pour faire telle chose il est necesfaire d'auoir deux considerations. L'vne sur quoy vous la voulez faire pour estre soustenue & maintenue iuste. L'autre de composition de terre qui puisse resister au getter, & qu'elle ne soit dissicileà pouvoir fortir du corps de la piece de l'artillerie quand elle sera esté faitte. A la premiere consideration on ne trouve autre difficulté fors qu'à trouuer vn stile ou verge de fer de moyenne groffeur & affez fort pour supporter la pesanteur de la terre, sans ployer aucunement, à cause de la chaleur du feu & aussi qu'elle ne courbe point estant sur les beliers en la maniat, & fault qu'il soit plus long d'yne braffe que n'est la forme de l'artillerie, ayantau dessus de la teste vn canal ou tuyau percé, & vn peu plus bas sur le terme qu'il a de seruir à la longueur de la forme, il fault faire deux ou trois troux pour passer les palettes & fabriquer l'ame, & la des sus faire la roue. Orest-il necessaire de faire poser ce fer au dessus des deux cauelets bien droittement & justement lie & posé, tellement qu'il ne se puisse mouuoir, pousser ne reculler. Et apres cecy faudra faire & composer la terre pour faire l'ame qui soit ferme & non sugette à sendre; ne mettant en oubly de laisser aucune pierre dedans, & qu'elle soit composée auec peu de ciment & vn peu de cendre de lissiue, lauées & nettoyées pour plus facilement les tirer hors du creux de l'artillerie. Et semblablement pour avoir encores la commodité de tirer le fer tout d'vn traits vous l'enueloperez totalemet d'vne corde de comune groffeur, laissant toutefois descounert leserd'yn doigt sur yn chacun pied. Mais vous couurirez premierement vostre corde de cendre, ou vous la vestirez d'estoupe de chanure cendrée bien etroitemet, ou vous échauferez aucunement voltre fer puis cougrirez toute la groffeur divne bonne corde, laquelle vous couurirez auec


vn peu d'eau terreuse, ou plaine de bourbier. Et l'auoir delaissée seicher, mettrez vne pognée de vostre terre composée par tout. Puis auec vn peu d'estoupes viendrez à couurir & lier vostre cor de, laquelle estre seichée vous irez toussours augmentant peu à peu en grosseur. Et l'auoir reduitte en l'estat que vous souhaittez, vous prendrez vne table de noir ou autre boys de la longueur de l'ame & quelque peu d'auantage, pource qu'il la fault former au dessus, & fault qu'elle soit de telle grosseur qu'elle ne vienne à ployer, ains ferme au possible, afin qu'on aye meilleure commodité de former ce que vous auez affaire. Et au temps que vous la voudrez getter, vous ferez vne recuite auec l'ordre que ie vous monstreray en son lieu. Aucuns maistres de cest art sont en diffe rence sur la confection des ames des canons à cause d'vne partie qui fait dedans le creux certaine difference, qu'ils appellent chabre. Vous assurant que ce doubte n'est encores bien resolu. Car les vns veullent proceder en vne façon, & les autres veullent totallement suyure leur fantasse. Et sous le voile de ceste affectio ils persuadent aux gens d'auoir quelque grand secret au dedans. Mais si vous leur demandez qui les meut & incite à ce faire, à peine vous en sçauroyent-ils rendre raison. Et croy que les pires canons de tous, sont ceux qui sont estroits à l'entrée, & mesmemét au creux ou lon veult mettre quatité de poudre: car ils abregent au boulet aucunement la longueur de sa course : car i'apperçoy errer ceux qui rendent l'entrée d'embas estroitte, pource que le boulet ne peult passer. Au moyen dequoy le canon est en grand dangier d'estre interesse, à cause d'vne certaine place vuide qui reste entre la poudre & le boulet au canon, lequel ne fauldra à tirer. Car tant plus vous mettrez de poudre en lieu estroit, plus sa violence & sureur viendra à se monstrer estant pressée par le feu. Parquoy il me semble que les chambres qu'on veult faire das les canons, doiuent estre aucunement aisées, & mesmement au milieu plus tost qu'au fond. Aucuns autres sont qui ont opinion qu'on vient à oster la beauté aux pieces, s'oubliant de ne garder & observer l'ordre qu'on doit aux mesures, mais ils s'essongnent grandement du deuo ir pour ce que ignorant doit estre reputé ce-

luy

## DE LA PIROTECHNIE.

109

luy qui auec ornement des corniches ne sçait couurir ce qu'il congnoist estre desaggreable à la veuë,

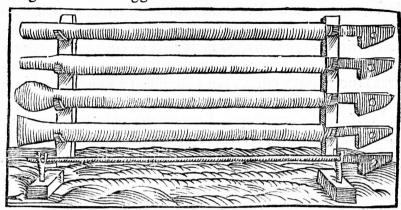

Moyens pour faire la troisiesme partie des formes & moules de l'artillerie, apellée le rapportement & façons pour luter le cul de la piece. Chapitre 7.

Es deux parties des formes de l'artillerie, vous reste encores la troisiesme, laquelle on est en coustume tousiours d'ouvrer pour embellir la piece, à cause que c'est le cul & sond d'icelle serrat toute la forme: & c'est la propre quireçoit la charge de toute la brôze. Au moyé dequoy on doit mettre diligéce à la faire bien forte, autat de terre come de liens de fer. Et pour ateindre à cest effect, vn chacu des maistres se tra uaille de faire son œuure la plus belle qu'il luy est possible. Aucus autres font la forme de cul du canó de boys ou de terre, & mettent en sorte les fueillages faites de terre ou cire, qu'on ne les peut oster auec les mains ou feu: mais ayant fait le moule tel que vous voudrez, il vous faut mettre au dessus la terre, & diligemment peu à peu engrossir la forme, & la rendre plaine au dessous comme vn siege. Au dessus duquel poserez vostre masse, le tournant d'vn costé & d'autre sur la forme, & ostant auec vn eschampre la superfluité, ou y adioutant de terre aux lieux ou elle seroit

necessaire: & l'auoir acoustrée en ceste faço & liée tout à l'étour de fil de fer, vous la fauldra encores armer de cercles & plastrons de fer, couurant toutes les choses vuides de terre, ou pieces de tuilles. Puis auec l'aide du feu, ou autre moyen ferez vostre deuoir de tirer vostre masse, laissant la place vuide, laquelle vosu racoustrerez encores auec terre molle, aux lieux que vous cognoistrez la necessité sy offrir. Vous aduertissant n'auoir pratiqué ces choses tout seul, q ie vous escript, mais i'ay tousiours prins plaisirà veoir choses singulieres. Et ayant charge sur l'artillerie, i'ay tousiours fait faire le proiet des figures que ie vouloye y estre affigées de cire, ou de la terre que les faiseurs de pots d'estain vset. Et pour ce faire i'ay fait de boys vn moule vuide au dessus d'vne table, de la hauteur de la rouë qui fait la vuidange du pié: & au milieu d'iceluy, i'ay mis le masse du bacolle du col, & l'ay couvert de terre suyuant la forme autant en grosseur, comme tout le diametre de la grande forme le pouvoit comporter: & avoir le tout armé auec fer, come dessus & bien seiché, i'ay tiré le masse dehors auec feu, & ferremens: & en ceste façon ie feis la vuidange & creux du masse de l'Elephan en Florence, qui estoit chose bien difficile à pouvoir instement conduire: encores pour fuir despence de boys, i'en ay fait plusieurs fois de terre, ayant oint le cul des pieces de gresse ou suif, au dessus duquel ie faisoye encores remettre terre. Puis par forces des mesures & eschampre, ie reduifoyel'œuure à ma volonté. Or en quelle façon que vous faciez les formes des culs à canon, faites qu'elles soient bien seiches & de terre bien composée, armée en faço que ie vous ay dit cy dessus, puis à la fin les cendrerez: & quand vous les vouldrez getter, il sera de besoing de les faire recuire comme est de coustume, & en vser par le moyen que ie vous enseigneray.

Moyen de faire la rouë pour donner soustenement aux noyaux au milieu des formes de l'artillerie sur la partie du chef. Chapitre 8.

Sivous


I vous ne faites la rouë, lors que vous ferez l'ame ou noyau, il la vous faudra necessairemét faire separement au dessus d'vne table ou autre chose plaine & faudra get ter vne platine de terre grosse & large selon le to ur. Et quand elle sera seiche, ne faudrez à la tailler auec vn eschampre, saisant au milieu vn trou autant large, qu'est la grosseur de l'ame. Mais si vous la voulez attacher auec icelle, il fault tailler vn relieuement au dessus pour le remplir de terre. Il en y a aucuns autres qui au dessus d'vn boys rond, de la grosseur de l'ame posé sur vn môceau de terre se prennent à cier, ou à tournoyer auec vn ser, tellement qu'ils en tirét deux, trois, ou quatre rouets toutes à points, pour mettre aux lieux ou elles doyuent seruir.

Moyens de consolider les ames ou noyaux, posées sur le pied des formes de l'artillerie. Chapitre 9.

Neores que ie vous aye parlé cy deuant plustost de faire les formes de l'artillerie, que de confolider les ames d'icelle, afin que vous l'entendiez mieux, ie vous vueil de nouueau repliquer le fer qui est fait en cercle, lequel a quatre braches en croix pour soustenir l'ame ou noyau, qui est celle sans laglle la piece de l'artillerie est debile: &ne peut tirer iustemét. Il en y a encores vn autre pour retenir l'ame, lequel est fait en arc, sur lequel est posée vne roche de quatre fers, distat l'vn de l'autre en largeur, autant come est gros le diamettre de l'ame ou noyau, & les nettoyent au dedans la forme qui est posée sur le cul du canon:mais le moindre de tous selon mon iugemet, est de faire vn cercle auec quatre cheuilles de fer, passées par quatre troux & mis en la forme. Ie louë grandement la rondelle qui est faitte à part & entre les fers qu'on met au pié de l'ame. Ie trouue les plus aggreables ceux qui sont colloquez & logez dedans la forme estant la rouë couverte: pource qu'a moy s'offrent deux difficultez: l'vne est que premierement pour mettre l'ame en son lieu, il est necessaire de mettre la forme bien lutée sur le cul, & la fermer tresbien: puis pour mettre l'ame il fault getter au dedans chandelle de cire, & se mettre en deuoir de decouurir le fond s'il

## LIVRE SIXIESME

est possible. Car facilement charbon, terre, ou quelque autre chose y peut tomber, Pour à quoy obuier i'ay trouvé tousiours bon, auant que de loger en son lieu le masse dans ladite forme, & faire serrer & boucher auec estoupe tous les conduits & petits troux qui seruent à respirer, ains suis d'auis qu'on couure le tout auec vn drap. Or pouuez vous aisement comprendre comme il faut conduire & mettre l'ame au dedans, mais ie vous seray men tion de l'ordre qu'il fault tenir à getter.

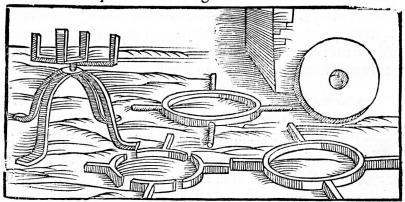

Des gets & petits troux des formes en uniuersel. Chapitre. 10.

bronze ou autre metal) ses troux & conduits pour respirer, pour autant que nulle chose, (encores qu'elle soit appellée vuide) ne sçauroit estre qu'elle ne sust pleine d'air. Au moyen dequoy si la matiere chaude qui est sondue, venoit à se récontrer de l'air qui est le se enclos, se trouu at fermée elle viendroit à rompre la forme. Pour à quoy obuier il est necessaire donner par l'vn des coings, entrée à la matiere terrestre & au seu, & de l'autre costé issue à l'eau & à l'air, a sin que sans empeschemens de vostre matiere fondue, le creux de vostre forme soit plein. Mais apres cecy, il vous faut encores vser d'vne certaine discretion, & premierement vous mettrez l'entrée en lieu tel que le metal puisse courir par tout facilement, & que de main en main,

main, ainsi qu'il se remplit, il vient à sortir, ou bien à s'estendre par toutes les extremitez vuides qui sont à la sorme: & encores pour vous y aider & assurer d'auantage, vous serez vn pertuis qui viendra à respirer depuis le chef iusques au dehors de la sorme, concluant que tant plus vous donnerez les entrées larges à vos sormes, & les respirements en grande quantité, tant mieux & plus seurement vostre matiere viendra à se getter.

De recuire les formes pour getter bronze en vniuersel. Chap. 11.

O v s ayant monstré cy dessus comme c'est qu'on deuise les formes des figures & celles de l'artillerie : à pre fent pour les getter de bronze, ie vous vueil declarer comme il vous fault les disposer, afin qu'amiablement & sans alteration elles viennent à receuoir l'effusion des metaux, estans bien aduertis que vous sçauez toutes matieres chaudes estre ennemies de toute chose froide & accompagnée d'humidité. Parquoy estant la forme de terre, qui est de sa propre nature froide, & par l'eau qui s'y met pour la rendre plus maniable & tendre, vient, outre l'humidité, à l'augmenter en froideur. Il est donc necessaire si vous voulez jouyr des fruits de l'œuure, & receuoir cotentement de vostre trauail, vser de separation: pource que deux contraires ne peuuent aisement loger ensemble. Et pour les desassembler fault auoir recours au seu. La force duquel vient à les chasser, parce moyé qu'on appelle recuire. Vous assurat que vous ne sçauriez autrement (sans bien grande alteration) faire entrer & mettre la bronze fondue dans la forme: pourautant que là ou se trouue le froid & l'humide reclus & fermez, & que la chaleur vient à l'acoster d'eux, elle se couertit en vapeur aeriaire, si grosse & venteuse, qu'elle seroit toute seule suffisante d'empescher l'entrée à la broze, laquelle viendroit à se couertir en matiere aqueu se, terrestre & dure. Pour à quoy obuier il est necessaire de recuire toute forme, en laquelle on veult getter, pour fuyr les dagiers & grans emouuemens que fait la bronze fondue, & outre le dom mage que la forme viendroit à receuoir: & ce que vous voudriez

getter ne viendroit point entierement, ou ce seroit auec grande violence, tellement qu'au fortir vous ne pourriez euiter à faire grande perte de matiere, sans le malheur qui pourroit succeder à vous & à ceux qui pour vostre aide, ou pour plaisir de veoir, se seroyent assemblez en ce lieu. Pour raison dequoy ie vous dy que celuy qui prendroit la hardiesse de getter sans bien recuire, commettroit ignorance si grande qu'il seroit impossible de la pouuoir celer. Si est-ce que les maistres y procedent selon leur opinion, mais communement toutes les formes se recuisent par dehors, ou dedans auec charbon ou flamme de boys sec, tout ainsi qu'il est plus aggreable à l'ouurier. Celles des figures se recuisent par dehors, pource qu'il n'y a moyens de mettre dedans du charbon,&le pouuant faire on le doit euiter. Et semblablement on se doit garder d'y faire passer les langues des flammes, à cause que le lieu est fermé & sans air aucun. Mais quand on le veut recuire on fait à l'entour à quatre doigts loing vn cerne de tuilles de la haulteur de la forme, lequel on remplit de charbon, qu'on laisse brusler & cosumer peu à peu, insques à ce que le seu vienne à l'esteindre sans aide de personne. Mais vous ne mettrez en oubly de faire vn trou sur la sommité de la forme, si vous congnoissiez le pouuoir faire sans vous incommoder & porter dommage. Aucuns sont en coustume faire vn petit sourneau de terre muré tout à l'entour, & presques couuert au dessus d'vne voulte plaine, & auec flammes de boys peu à peu les recuisent. Et autre facon de recuire les formes ie n'ay veu ny entendu. Celles de l'artillerie qui sont de trois pieces, recuisent en trois differentes façõs, ou au moins en deux. La piece premiere se recuit auec boys sec par dedas. Et encores est on en coustume de le faire en deux manieres: L'vne est que on vient à coucher la forme, & par dedas auec boys subtil & sec mis en pieces & esclas on donne seu dedans, qui durant trois ou quatre heures, le tout semble estre embrase. Il en y a aucuns autres qui recuisent telles formes par derrieres, les mettant au dessus d'vn fourneau, sur le milieu duquel a vn trou large de la tierce partie du diametre du rond de la forme, afin que les flammes puissent entrer dedans & monter par le milieu,

milieu, tout le long de la forme iusques au coupeau, sans aucunement toucher d'vn costé n'y d'autre, afin qu'on euite de brusser la terre & d'offenser la forme, & ainsi continuant, le feu vient à tellement s'eschauser que la forme vient à s'embraser, tellement qu'elle se fait rousse, & se maintient en ceste couleur iusques à ce que les flammes viendront à sortir par la bouche qui est au dessus : qui est signe que la forme est recuitte. Au moyen dequoy onne tarde à la boucher & fermer par dessus, pour la laisser refroidir, mais ie vous vueil aduertir que le feu que vous luy donnez soit plustost baillé lentement que trop hastiuement : ioint aussi que vous deuez estre curieux que les flammes ne viennent à prendre vent au lieu ou vous recuisez. Pource que cela seroit cause que la forme viendroit à se gaster ou à se fendre par dedans. Pour à quoy obuier, quand les formes estoyent grandes, ie les recuisoye pour ma commodité dedans vne fosse : pource que la terre recuitte se rompt facilement, & se racoustre auec grande difficulté quand elle est rompue. Les ames qui sont les secondes parties des formes, pour bien estre recuittes doyuent estre couchées en terre & posées dessus deux treteaux de la grof feur de tuilles, mis à trauers l'vn de l'autre vne demie braffe. Puis à l'entour se fait vn rond de tuilles qu'on emplit de charbon, dans lequel on met le feu, lequel lon laisse continuer iusques à ce que de luy-mesme il vient à l'esteindre. Et quand l'ame est tellement refroidiequ'on à pouuoir de la manier aisement, on la prend pour la detremper auec cendres & glaires d'œuf, ou du vin & d'eau. Puis la faudra lier de fil de fer, par le dessus de deux en deux doigts. Et en ceste façon l'auoir acoustrée, vous la pourrez mettre sur la forme en son lieu. L'ay encores veu recuire de ces ames d'artillerie par derriere à vn autre maistre Geneuois, qui ne les pouvoit garder de se tordre à la recuitte. Mais il les pendoit en haut auec vne bonne attache de fil de fer. Et à l'entour il faisoit dresser vn gabion en haut d'vne demie brasse, percé par le desfous iusques à la grosseur de l'ame, & sur les sancs semblablement. Puis l'auoir remply de charbon, & donné feu, alloit faisant sa recuitte par toute sa longueur de demie brasse en demie brasse:

engin certainement assez suffisant pour le faire moquer. Car outre la longueur du temps, & la grandeur du trauail, ie ne puis encores croire qu'il eust eu la commodité de bien recuire. L'autre partie, qui sont les formes des culs de la piece, les voulans recuire doyuet estre mises en terre vnie: & à l'entour on dresse vn circuit de tuille excedat en hauteur deux doigts le bort de la forme, là ou on met le charbo qui demeure embrafé au dedas iusques à ce que on aperçoit la forme bié embrasée. Et en telle façon & maniere se recuisent les formes, lesquelles auoir esté ainsi coduittes, il vo° faut prendre garde auant que les getter qu'elles soyent bien froides, & si à la recuitte se seroyent point fendues. Car vous les remettriez en leur entier auec oignement fait de glaire d'œuf mes lée auec tuille brisée & chaux viue: ou au lieu de tuilles, terre de formes recuittes & gettées. Et apres les auoir bien nettoyées, ra coustrerez diligemment ce qu'auoit esté interessé à la recuitte. Or vous auoir monstré & declaré comme il fault accoustrer le tout, vous ferez mettre vn drap au dessus, afin que charbon, terre, pierres, ou quelque autre chose ayant pouvoir de vous porter dommage, ne vint à entrer, & auoir conduitte vostre forme à ce point, ie vous conseille de la getter le plus tost qu'il vous sera pos sible, afin qu'elle ne vienne à tirer de la terre aucune humidité, à laquelle elle est merueilleusement disposée. Or ayant reduit vostre forme en la fosse susditte, vous l'adapterez contre l'issue de la bronze, y mettant la matiere qu'on doit getter par vn canal: Se prenant garde toutefois que le fond de la fosse soit dur, sans aucunement pouvoir reculler pour la pesanteur. Et avoir bien droittement posée vostre forme, vous ne tarderez de battre auec pillon la terre, qui est à l'entour, tellement qu'elle se conuertisse en durté. Et en telle façon continuerez d'y en mettre sans vous ennuyer iusques à ce que vous aurez vnie toute la fosse. Et afin que telle terre ave pouuoir de se mieux vnir, elle voudroit estre aucunement humide, mais non point molle. Car s'il estoit possible il seroit de besoing qu'elle deuint vne masse de pierre. Apres que vous aurez vnie vostre fosse, vous ferez vn canal entre la forme & l'issue de la bronze du fourneau de tuilles ou d'os clos tout à l'entour

l'entour de terre de la largeur d'vn quart de brasse & de haulteur semblable. Puis l'auoir couuert de cendre auec charbon ou boys, le recuirez tresbien: afin que quand la bronze sera sondue on la puisse conduire par tel chemin à la forme, sans aucunement sentir humidité ne froideur. Et auoir le tout conduit en ceste saçon, & recuite encores la coupe, vous verrez vostre bronze estre arriuée à sa vraye & bonne disposition. Au moyen dequoy auoir nettoyé le canal & la coupe, vous frapperez auec vn ser le trou de vostre sour, qui est adapté pour issue, tellement que vous aperceurez sortir vostre matiere aussi liquide que huille: si que vous pourrez emplir vos formes tant des sigures d'artilleries, de cloches, ou de quelque autre chose, que vous les aurez faites. Et y procedant auec tel ordre: vous ne sauldrez à receuoir le fruit de vos peines.

Aduertissement & respect qu'on doit auoir faisant l'artillerie. Chapitre 12.

> E semblant l'artillerie chose de plus grande importance, qui soit subjette à l'art de getter, encores que ie vous en aye amplement parlé, si ne delaisseray-ie à vous repliquer en ce chapitre, certains aduertissemens vtiles & necessaires. Le

premier desquels est de faire le moule, là ou elle se doit edifier dessus la principale forme de l'artillerie, & le vous faut faire d'vn arbre sec long & gros, ainsi qu'il est requis pour la piece d'artillerie que vous voulez faire: & encores dauantage come vous auez entendu & entendrez. Et pour conclurre, il vous fault faire attacher le stile ou noyau, sur deux cheualots posez en terre. Ce faifant ouurer à la mesure iuste, comme vous voulez la piece d'artillerie estre saite de bronze: & n'ayant la commodité de recouurer boys si gros, comme il est requis, vous l'augmenterez de terre par dessus, le faisant ouurer tout ainsi que s'il estoit de boys. Puis vous ne saudrez à faire le tout ceindre & bien sermer auec cercles de fer. Mais s'il est necessaire de le faire de boys, le chesne

feroit merueilleusemet bon, & semblablement le chastenier, pin, & cypres. Mais ils veulent estre liez par le milieu. Puis ayant volonté de faire vostre moule de boys, vous regarderez de recouurir petites tables vnies, comme sont les aiz, desquels on fait les luz. Et si par cas fortuit vous prenez vouloir de le faire de terre, vous mettrez premierement par dessus vne corde grosse d'vn doigt, tellemet ioîte que le bois ne sete chaleur n'humidité:ioint aussi que les iointures, commissures, & fentes en tiendrot beaucoup mieux, qui est le premier aduis & aduertissement qui m'a femblé bon de vous donner. Si est-ce que vous faudrez à mettre ce moule ainsi coposé au dessus de deux cauelots fermemet posez en terre, & attacherez le moule, le metrat à propos de la bouche des corniches. Puis apres de la bande dehors vous ferez faire deux rouës posées cotraires l'une de l'autre de grosseur sortable, & outre vn pié d'auantage plus que n'est l'ouurage. Et entre icelles & la bouche, ferez vn palon ou masserotte faite en la mesme centine de la rouë. Car en vne d'icelles se met le rouet ou chapel le, qui tient l'ame au milieu, & en l'autre la culasse. Et serez encores aduertis à mettre les liens aux deux coins à la mesure de l'artillerie: car autrementils ne seroyent point en leur propre lieu, si qu'on les pourroit quasi estimer pieces inutilles, ne pouuat tirer ne batre la ou le canonier prend sa visée. Et s'il vous fault encores prendre garde d'aproprier la forme de telle forte, que depuis le chef insques au pied elle soit trouvée inste, afin que l'ame puisse estre mise droittemet au milieu. Car s'il en aduenoit autrement, la grosseur de la bronze ne seroit point trouvée raisonnable au pied, ny au chef: ainsi la piece de l'artillerie seroit perilleuse & fort dangereuse pour celuy qui la voudroit saire tirer, no seulement semblant difforme à l'œil, ains encores faisant noter de honte & reproche celuy qui l'auroit faite. Encore ne mettrez en oubly faisant corniches de boys ou de terre, de les faire comme ie vous ay dit: & en sorte qu'estas mises hors de la forme, les mou les qui sont dedans le creux, ayant premierement osté les cloux qui les tenoyent, toutes viennent à tomber: ou que vous ayez la commodité de les tirer facilement : autrement la beauté de la forme

forme vient à se rompre & gaster: & serez derechef aduertis de encendrer vostre moule l'auoir acheué, ou l'oindre auecques suif ou gresse de pourceau, afin que la premiere terre n'ait pouvoir de l'y attacher, qui seroit chose puis apres sascheuse de l'en separer à vostre plaisir. Vous aduertissant de bie voir la terre en faifant les formes, & l'auoir assemblée la rompre & briser auccques? la main & eau, afin qu'elle ne soit tilleuse, mais vn corps mesme fil est possible. Et prendrez esgardà les mettre subtiles & egales, pource qu'elles viennent à seicher plus facilement, & si ne sont tant fort subjettes à fendre. Mais si par cas fortuit la terre estoit de mauuaise nature, & que vous n'eussiez la commodité de en recouurer d'autre pour la corriger, vous ferez de la terre tendre,& eschauserez la forme : puis estendrez vostre terre pour la seicher fort subtilement: & le semblable ferez de la forme auec l'aide du feu. Et apres auec peu de chanure, ou fouare bien long, la lierez & enueloperez tout alentour Mais quand vous serez arriué presques à la grosseur, de laquelle vous la voudrez faire, pour plus d'asseurance vous l'enuironnerez totalement auecques fil de fer, au dessus duquel vous mettrez la derniere terre. Et apres qu'elle sera bien seichee, vous l'armerez en la sorte que ie vous ay dit & enseigné cy dessus. Vous aduertissant de bien bouscher auecques terre vostre forme, aussi tost que vous l'aurez mise hors du moule, sans mettre en oubly d'acoster la culette & la rondelle du chef, afin que l'ame en soit pl' iuste. Puis apres vous preparerez vostre matiere pour getter, laissant plotost les troux pour respirer trop larges que no pas estroits& petits, finablemet auec vne esponge cendrée viendrez à le couurir & fermer. Puis auec boys ou charbon, ne faudrez à le recuire, ainsi que ie vous ay monstré. Apres vous recommencerez à assembler diligemment toutes voz pieces pour les vnir auec la forme: & commencerez à y mettre la rondelle. Puis après l'ame, & finablement la culette, & aux aneaux de fer faits expressement, les attacherez auec fil, afin que la bronze ne vint à l'esleuer. Et auoir le tout acoustré en ceste façon, vous emplirez peu à peu la fosse de terre aucunement humide & brisee, la reduisant en sorte que le tout puisse

auoir apparence d'estre d'vne piece. Vous aduertissant d'auoir esgard premierement à vostre fournaise qu'elle soit bien recuitte, vostre metal bien enfourné: & semblablement que vostre boys soit sec, sans vous oublier de vouloir forcer les effects plus outre que outre que l'art ne comande: & alors que vous aurez desir de cognoistre si vostre matiere est fondue, vous mettrez vn baston par l'vne des entrées, & auec iceluy vous mettrez en deuoir de sentir si toutes les pieces de broze sont sodues: & trouuat le tout sans aucune durté, vous vous pouuez asseurer que vostre matiere est fondue. Mais pour en auoir plus d'assurace, vous ne fauldrez à mettre vne verge de fer, & si en la tirant vous l'aperceuez estre nerte, vous ne tarderez à nettoyer vostre matiere, la superfluité de laquelle auoir mis hors, vous prendrez & mettrez dedans vne cassette de la matiere pour en faire essay. Et trouuant à vostre iugement qu'il est besoing d'y adiouter de l'estain dauantage, vous luy en donerez la quantité que vous cognoistrez estre suffisante: & apres que le tout sera bien incorporé & meslé, vous augmenterez aucunement le feu, si que le tout sera conuerty en liqueur & disposition que ie vous ay dite. Au moyen dequoy vous ferez bien nettoyer les canals pour coduire la matiere das les formes, lesquelles vous n'apperceurez plustost estre pleines iusques au dessous de la bouche, que vous ferez getter quelque quatité d'estain en la fournaise, afin que rencontrant la bronze, la matiere se vienne à engrossir à l'entrée de la bouche, vous assurant qu'outre les aduertissemens que ie vous ay donné, i'en trouue cinq:le premier desquels est de faire les formes auec l'ordre que ie vous ay dit. Le secod de les bié recuire: le tiers de les adapter propremét en la fosse: le quatriesme de bié sodre. Et le ciquiesme est de mettre tant de matiere en vostre fournaise, que vos formes en soiet tellement réplies qu'elles viennent à verser. Et suyuat cest ordre & reigle generale, vous ne fauldrez de vous acquerir honneur indicible & vtilité grande.

Le moyen de faire les moules des cloches, mortiers, & autres vases semblables, de toute grandeur & mesure. Chap. 13.

Lame-

A mesure certaine à esté trouuée pour faire les cloches des maistres plustost par experience que par raison de geometrie. Vous aduertissant que ce luy qui sut inuéteur des cloches, descrit qu'au son on congnoist à peu pres de quel poix doit estre la

cloche. Pour raison dequoy ils en ont fait vn certain portrait, que ils ont appellé l'eschelle campanale, auec laquelle commenceant aux petites de dix liures, vont montat de degré en degré insques à ce qu'il les peuuet rendre à vingteinq ou trête miliers. Et pour faire cecy, ils ont poix pour leur guidon & fondement le bort de la cloche qu'ils vueillent faire: pource que c'est le lieu ou le batail vient à donner pour la faire sonner: & afin que plus seurement ce bort vienne à supporter le coup, on le doit faire de metal & d'espesseur beaucoup plus grande qu'en autre lieu: & auec ceste reigle on vient à figurer en terre, & au dessus d'vne table, la cloche suffisamment haulte & large, accompagnée de toutes ses parties, luy donnant sa vuidange selon le bon iugement que l'art vous enseignera. Puis apres vous viendrez à considerer la cause du son, qui est vn certain effet, procedat de l'acoustremét de l'air, qui viet à la toucher tout à l'entour par dehors. Les modernes les cauent les faisant longues & larges à l'equipolent deuers le pié. Mais celles qui sont plus logues que larges, me plaiset les mieux. Mais afin que plus facilement vous entendiez l'ordre, il vous fault retourner à l'equierre, auec lequel vous ferez au dessus du pa pier vne ligne, sur laquelle pour faire vostre haulteur, vous estendrez quatorze fois la mesure que par l'espesseur du bort vous est donnée par l'eschelle capanaire au respect du poix. Puis droittement sur le pié comettrez six & demie au dessus d'vne ligne qui trauersera pour faire la largeur. Et sur la sommité aura vn autre li gne, sur laquelle vous eftédrez la moitié de la haulteur, qui seront trois & demy d'une chacune part. Puis sur les quatre ances vous tirerez deux autres lignes, qui vous rendront la sommité d'vne pyramide taillée enpointe, & dans l'espace de sept lignes vous ne faudrez auoir designée la vuidange de vostre cloche à faire vostre forme. Les extremitez de laquelle seront figurez par

Füj


deux lignes, sur la fin desquelles sera posé vn demy cercle qui les touchera toutes deux, lequel pour estre posé en lieu eminent est appellé ciel. Apres on fera le pié de l'ouurage au dessous du siege, lequel vient à soustenir la forme par le dehors, & à se ioindre tellement à elle que le metal fondu n'a aucun pouvoir de sortir come ie vous monstreray. Er pour faire ceste partie, il fault tirer les deux lignes pyramidales en hault au dessus de la ligne qui presigure la largeur telle que vous voulez estre donnée au bord. Puis au dessus de ceste pleine, vous proietterez la haulteur, & en ferez autant depuis les extremitez iusques à la superiorité des pos, sur le dehors desquels vous tirerez vne ligne qui en fera la diuision, tout ainsi que l'equierre vous en designera le portrait. Et ceste partie s'appellera le cane, qui est au dessous du bord, qui est la plus basse partie de la cloche. Au dessus de laquelle est tousiours communemet posé le bord, la mesure duquel ne doit estre aucunement diminuée: pource que c'est le lieu qui endure le rrauail du batail. Et afin que la cloche ne se rompe on doit proceder en ceste saçon. Et premierement deux tiers de mesure au dessus du bord vous deuez commencer vostre montée, luy donnant encore deux tiers de bord en groffeur. Puis sur la troissesme partie, deux & demye continuant à l'equalité de ce bord insques à douze, là ou il vous faudra mettre les lettres: au dessus desquelles il faudra former la chappe qui doit soustenir tout le fardeau. Pour à quoy paruenir vous prendrez la mesure pour faire vn stile de boys lec, de la longueur & groffeur qui est necessaire pour vofire œuure, & le mettrez au dessus de deux caualets bien fermes, tellement attachez que les deux bouts viennét à passer outre:& que commodement on ait la faculté de pouoir seicher au seu la terre mile sur le derriere des formes, sans brusser les caualets. Et au dessus du stille vous composerez une forme de terre quelque peu plus courte que ne doit estre la longueur de la cloche, qui doit estre dressée en sorme pyramide, grosse deuers le pié, & subrile deuers le chef. Plusieurs maistres ayans destr d'auancer leur œuure les font de bois pour les grandes cloches, appellans ceste premiere partie la roche: à cause qu'ils l'esgallent auec la terre. Et la nomment ainsi, pour autant que la grosseur respond par tout autant comme le tiers du masse. Et auoir le tout ainsi acoustré, mettent au dessus terre & cendres, jusques à ce qu'il approche pres du terme, duquel ils veullent rendre esgal en groffeur leur masle. Or l'auoir rendu vny vous commencerez à faire de la terre des formes, la chemise, qui est le moule tel que doit estre la cloche, quand elle sera formée de metal. Et mettrez se moule au dessus de la mesme table pour l'acoustrer, tout ainsi que vous auez faitte celle du masse. Joignant laquelle vous ne faudrez de la mettre sur les mesmes caualets, là ou vous prendrez peine de les rédre les plus subtiles qui vous sera possible. Sas toutefois vous oublier de changer vos mesures. Car la grosseur trop excessive red peu de son, & si represente vnie ne sçay quoy de trifte. Et la trop grande subtilité (outre le dangier qui lny en peult succeder)semble sonner fort rudement. A presvous ne faudrez à faire deux places vuides au dessus du coupeau de la cloche, pour y mettre lettres à vostre volonté. Et le semblable ferez sur le pié du bord: puis au dessus de la terre de telle chemise, remise la table dessus les caualets & bien acostée du massé, vous commencerez à mettre au dessus suif soudu, messé auec huille ou gresse de pourceau: apres aux lieux designez, ou qui vous apparoistront les plus aggreables, vons mettrez lettres, fueillages, armes, ou autres ornemens pour embelir & rendre plus de decoration à l'œuure: & auoir le tout conduit au point que ie vous dy auec vn pinceau, vous viendrez à verser au dessus vne terre liquide & subtile, qui aura esté passée & composée auec escaille de fer, laquelle vous laisserez tresbié seicher au vent, ou au soleil. Puis luy en donnerez continuant par trois ou quatre fois en ceste saçon: puis enuelopperez la terre du filet, & l'approchant tout bellement du feu, pourrez commencer à la seicher, & l'auoir reduitte à la grosseur qu'elle doit auoir, on viendra à lier le tout auec fil de fer. Puis auec cercles de fer, ne faudrez à la ceidre pour pl' grade asseurance. Et aussi tost que vous aurez acheuée vostre forme & bien seichee, vous la mettrez en son lieu, battant la poincte du chef & au milieu, qui s'appelle la roche, tellement que vous

viendrez à retirer vostre forme, au dessus de laquelle vous accoustrerez le lieu du ciel, pour pouuoir former iustement le coupeau, chappe, ou courronne, ainsi appellée du vulgaire: & en la vuidange du milieu, la ou estoit la roche, vous mettrez le feu, apres l'auoir remplie de charbon & boys pour la seicher, & ayant congnoissance qu'elle soit reduitte à son deu, vous ne faudrez auec quelque instrument d'oster les armures & filet, pour mettre au dehors vostre forme, laquelle vous poserez sur quelque chose ferme, ou la soustiendrez en l'air, donnant commodité aux ouuriers qui la regarderont dedans, de la pouuoir accoustrer s'il est necessaire, sans mettre en oubly de retirer auec vn fer la chemise, ou bien la briser si vous n'auez la commodité de la pouuoir retirer entiere. Si est-ce que vous la mettrez à part: & apres que vous aurez deuestu & rendu nud vostre masle, vous le racoustrerez encores s'il est de necessité, & en ceste saçon vous pourrez recouurer vos deux formes presques acheuées, sans qu'il s'en faille fors que lance au masle, & à la tunique la forme de la couróne. Lesquelles choses ie vous enseigneray, afin que vous puissiez doner fin à vostre œuure. Ces deux formes paracheuées & iointes ensemble, rendent le creux & vuidange de la cloche, tellemét que la mesure de sa grosseur vient à se trouuer en la mesme qualité qu'on l'auoit souhaittée & proiettée au commencement. Mais pour autant que l'eschelle campanaire pourroit varier, à cause de la diversité des mains, entre lesquelles elle pourroit tom ber, ou pour ne la garder songneusement, ou pour oublier la longueur & largeur. Mais pour obuier aux accidens qui en pourront fucceder, voulant y proceder seurement, il fault peser la terre de la chemise iustement, & vous fault entendre que toute liure fait en vuidange de liures, sept de metail, & aucune fois sept & demy, selon que la terre est pure ou composée de quelque chose qui la rend legiere. Au moyen dequoy vous ferez à vostre vouloir le poix de la courronne, proiettant de l'eschet de la matiere, prenat garde s'elle est neuue ou vielle, de cuiure ou d'estain fin. Car aucunefois elle vient à d'escaler, quelques fois define de six, sept & huit pour cent. Mais la coustume des maistres est de le iuger à dix pour

pour iouer au plus sur. Ioint aussi que par ce moyen ils viendront à sçauoir la quantité de la matiere qu'ils auront mise dedans la fournaile: pource qu'ils auront congnoissance à peu prest de quel poix pourra estre la cloche. Or reste il maintenant à faire la tierce partie de toute vostre forme, qui sont les soustenemens auec lesquels la cloche se peult attacher. Et pour les faire il fault tenir deux chemins. Le premier est de les faire de cire au sondo d'vn chauderon de cuiure. Et l'autre est de les faire de terre pour fuyr despence, faisant l'aneau & manettes. Puis les ayant formé au milieu vienent à les oindre & assembler & lier auec terre, laiffant sur vn chacun bras de manette vn respirement & sur le milieu laisserez vn certain rod pour emplir la forme & sa coupe grade de la matiere qu'on y voudra getter. Et apres que vous aurez nettoyée & paracheuée ceste premiere forme, vo formerez dedas le creux du masse vn moceau de terre, das lequel vous aurez posé vn fer en façon d'vn grand clou. & renuerserez les extremitez d'iceluy: Car le batail de la cloche y sera attaché. Au dessus duquel vous mettrez quantité de terre mole & tendre, ayant en memoire de mettre vostre ser au contraire des manettes de la cloche. Car si elle venoit à battre aux lieux non acoustumez ala cloche seroit en dagier de se renuerser. Apres que vous aurez le tout coduit ainsi qu'il l'appartient, & que vous aurez fantasse de getter, vous ne faudrez à faire recuire deux formes mettat à l'ex tour du masse quantité de tuilles rengées en saçon de sourneau; de la mesme haureur du masse. Et mettrez dedans à sorce charbon, cotinuant le feu iusques à ce que l'vne & l'autre forme soiet recuittes. Et si par cas fortuit quelque ouuerture venoit à se monstrer, vous ne faudrez auec glere d'œnf d'y remedier. Et si ne fauldrez à les mettre en la fosse au deuant du fourneau ; apres que vous les aurez encores recendrées. Et premierement vous faudra commencer au masle, au dessous duquel sera posée quantité de bois en façon de croix. Et s'il est necessaire que ceste fosse soit tellement prosonde qu'elle puisse couurir toute la forme. Vous aduertissant qu'il vous fault remplir la fosse de terre, l'abattant peu à peu au dessus des formes, en la propre maniere que grandeur.

vous auez vse faisant l'artillerie, à laquelle est requis vn plus grand trauail que n'est aux cloches. Pour-autant que les petites n'ont point la necessité d'estre liées ainsi que les grandes, ausquelles gilt aucunefois grand peril, pour auquel obuier ie vous aduerty qu'il la vous fault armer outre les armes ordinaires de cercles de boys, & serrer fort bien vostre forme auec filets de fer ou cordes, si vous congnoissez de n'auoir faict vostre forme assez forte, au get de laquelle vous donnerez ordre, & mettrez diligence que vostre matiere viene tout bellement, faisant en sorte que le metal soit bien parfaittement fondu sans auoir en soy chaleur trop excessive. Et si vous desirez le son de vostre cloche estre plaisant, vous la alierez auec bon estain, qui pe tienne aucunement du plomb, à cause qu'il luy pourroit oster aucune met le son. Les formes des cloches qui sont d'excessive grandeur sont mises par les maistres au milieu d'vne quantité de boys posé en façon de cisterne, ayant tout à l'entour vn cercle de fer pour bien ceindre & garder que la forme ne vienne à reculer. Joint aussi qu'il fault mettre vn autre cercle au dernier du masse pour le garder de reculer. Et sera le tout attaché à deux aneaux qui aurot esté posez sur le coupeau du masse expressement pour cest essect. Et auoir conduit vostre œuure en ceste façon, faudra cauer au milieu, faisant vne place en forme de piramide pour mettre le seu: sans mettre en oubly de laisser sur la sommité quelque petite bresche, afin que la fumée ne vint à s'enfermer: & est necessaire que ceste place soit faitte & murée de tuilles, ayant vne fosse au dessous de la profondeur de deux brasses. Et au dessus d'icelle faudra trauerser aucuns sers, afin que le charbon & cédres du boys puissent tober dedas. Vous aduertissant qu'il faut engrossir ceste piramide vuide peu à peu de terre, iusques à ce que les mesures des formes y soiet totallemet parfaites. Aucus maistres sont d'opinio qu'on doit laisser refroidir la matiere en terre, autant de jours comme elle contient de milliers en pesanteur, mais il me semble pour faire bonnes les cloches, qu'il vous fault auoir bon metal, & qu'on les gette esgale par tout, sans qu'il demeure au dessus aucune macule de cendres ou terre, & que le batail soit proportionné à la grandeur


grandeur de la cloche, laquelle faudra attacher en sorte qu'on la puisse facilement mouuoir. Or me reste-il maintenant à vous mostrer les degrez de l'echelle campanaire sans laquelle les maistres pourroyent malaisement trauailler.

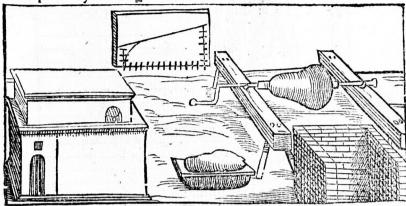

Et comme vous voyez ie vous l'ay commencée de dix liures pour degré iusques à dix milliers, non point par mon experiéce, ains pour le rencontre d'aucunes que l'ay veuës entre les mains des maistres. Vous assurant que ceste inuention a esté plus tost trouuée par l'experience des maistres, que par reigle de Geometrie, comme ie vous ay desia dit.

Reigle pour congnoistre de quelle pesanteur doyuent estre les batails selon la grandeur des cloches. Chapitre 14.

Out ainsi qu'on ne peult donner de l'eschelle campanaire reigle determinée, le mesme ie vous dy des batails. Parquoy il est necessaire, si vous voulez que les cloches sonnent, qu'elles ayent le coup proportionné. Car si la cloche est battue auec batail plus legier qu'il ne luy conuient, elle ne rendra entierement le son qu'elle doit: & si vous la battez auec vn plus gros & pesant qu'elle ne peult porter, elle rendra vn son aspre & rude au possible, outre le dangier auquel vous trauaillez de l'exposer pour estre rompue. Pour à quoy obuier on doibt faire les batails proportionnez aux cloches.

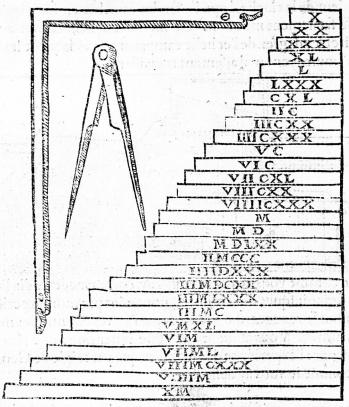


Et afin qu'on y procede ainsi qu'il s'appartient, i'ay trouvé que les maistres praticiens ont donné aux cloches de dix liures, le batail d'vne liure & demie. A celles de 20.2 liures. A celles de trente deux & demie. A celles de quarante 3. & demie. à celles de cinquante 4. à celles de 60. quatre & demie. à celles de 70.5. à celles de 80.5. & demie. à celles de 105.9. à celles de 200.12. à celles de 250.13. à celles de 300.15. à celles de 400.19. à celles de 500.23. à celles de 600.27. à celles de 700. 30. à celles de 800.34. à celles de 900.37. à celles de 1000. les aucus luy donent le batail pesant 42. & les autres 44. à celles de 1200.46. à celles de 1300,48. à celles de 1400.52. à celles de 1700.63. à celles de 1800.67. à celles de 1900.75. à celles de 2000.80. à celles de 2500.100. à celles de 3000.125. à celles de 4000.


de 4000.140.à celles de 5000.160.à celles de 5500.175.à celles de 6000,190.à celles de 6500,200.à celles de 7000,220.à celles de 7500.235.à celles de 8000.250.à celles de 8500.280.à celles de 9000.290.à celles de 9500.285.à celles de 10000 315,à celles de 11000.315.à celles de 12000.340.à celles de 13000.370.à celles de 14000.390.à celles de 15000.410.à celles de 16000.430.à celles de 17000.450.à celles de 18000.490.à celles de 20000.510.à celles de 21000.530.à celles de 22000.550. Vous aduertiffant d'en auoir trouué bien peu approchant ou excedant vn tel nombre. Car en nos prouinces on ne se delecte de les faire tat fort excessiues. Et suis d'aduis que les maistres ne se doyuent obliger à suyure ces reigles des batails, ains y proceder selon la grandeur des cloches, auec vne certaine discretion, la particularité de laquelle ne vous peult aucunement estre donnée.

Le moyen d'attacher les groffes cloches, tellement qu'on les pourra facilement mouuoir pour les faire sonner. Chap. 15.


L n'est ia besoing de faire long discours des cloches comunes, pour autant que tout maistre charpentier est aflez praticié de trouuer le moyen, par lequel il fault moter & guyder les cloches. Et pour ce faire on met dedans les cloches, certaines grosses pieces de boys sur lesquelles on vient à

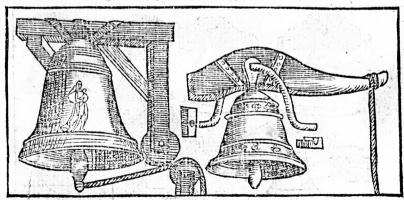

poser les cloches, mettant le rond des deux ances en certains canals pour c'est affaire appropriez donant ordre que la cene en laquelle la corde sera attachée, soit logue: afin qu'accopagnée de la
pesanteur qu'elle doit auoir, celuy qui la sonne, ayt pouuoir de la
faire mouuoir plus facilement. Mais la difficulté se trouue comunement en celles qui sont de pesanteur extraordinaire, si que plu
sieurs sois on ne peult trouuer aisement la comodité de les pouuoir loger. Parquoy il est necessaire auec engins industrieusemet
inuentez de loger la cloche, & faire mouuoir le batail en ceste
faço qui vo° est descrite cy dessus. Aucuns ont trouué moyen de
les faire brasser par le moyé qui ce presente à vo° en ceste figure.

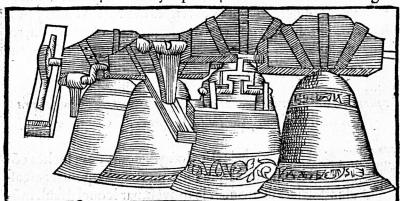

Et aucuns autres auec engins se sont trauaillez de faire mouuoir seulement le batail, tellemet qu'ils luy sont donner d'v-

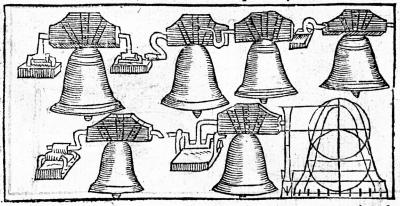


ne bande

ne bande à autre. Vous assurant que i'en ay vsé en ceste saçon pour garder la cloche du chasteau S. Ange, laquelle pour estre ropue i'en ay faict resaire par plusieurs sois au temps du pape Paul.

Ordre & moyen de soulder les cloches fendues. Chap. 16.

P R E s les matieres susdites ie vous vueil apprédre à foulder les cloches, qui ont esté fendues. Vo° aducr tissant qu'il vous faut former au dedas de vostre clo-che, & la fortisser auec trois ou quatre verges de fer. Puis l'auoir faitte recuire la mettrez en son lieu couurat fort bien auec terre mole toutes les extremitez. Et apres ayant remply la vuydange de la cloche de terre brisée aucunement humide, vous la mettrez dedans vne fosse, ne laissant rien de decouuert, sors le lieu ou elle sera fendue: afin de receuoir les flames qui viendront à sortir d'une petite fournaise, lesquelles vous cotinuerez insques à ce que vous congnoistrez à la blancheur du feu que la cloche est bien echaufée. Et alors vous prendrez quelque quatité de metal fondu, & mis dedas vn creseul, le getterez dedans la fente: & de nouueau laisserez eschaufer les deux metaulx, afin qu'ils se puissent ioindre & vnir ensemble. Et quand vous serez d'aduis que le tout est bien incorporé, vous serez esteindre le seu. Et apres que vous luy aurez donnée la commodité de le refroidir, vous trouverez vostre cloche estre souldée.

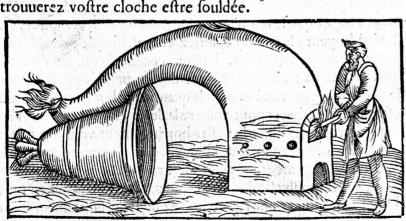

### LIVRE SIXIESME

Mais le lieu ou elle estoit interessée en sera plus gros, à cause de l'abondance du metal que vous y aurez mis. La superfluité duquel vous leuerez auec eschampres, & la reduirez en bonne forme, si que vous trouuerez vostre cloche d'vne piece, tout ainsi que si elle sust esté regettée, & non moindre en bonté qu'elle estoit au parauant, comme l'experience vous en rendra clair telmoignage,

# PROHEME DV SEPTIESME LIVRE DE LA PIROTECHNIE, DES moyens & ordres des fusions.


Esecond effet de l'art de getter, est de bien fondre vostre matiere, & de preuoità quatre necessitez. La premiere desquelles est la fournaise qui tient La seconde est

le boys ou charbon, necessaire & propre nourrissement du seu, de la force duquel vient à sortir lesset que vous allez cerchat. La tierce sont les matieres disposées aux fusios par corruption, aliage, ou de leur propre nature. La quatriesme est le trauail corporel du maistre & de ces ministres, qui se doyuent estudier à faire fournaises, machines, casses, & autres instrumens propres pour conserver les metaux fondus, & qui soyent tellement rengez que le feu n'ayt aucun pouuoir de les empirer: car ils viendroyent à se gaster, & seriez empeschez de pouvoir paruenir à ce que vous desirez. Et pour ce faire il vous fault mettre les instrumens en lieu ou la force du seu puisse operer, si que le tout soit proportionné selon la quantité de la matiere, laquelle est besoing de forcer pour vaincre la durté, laquelle y est representée. Et auec les dons de vostre bon jugement, vous ne faudrez d'ateindre au but auquel auez pris visée: mais pourautant que la lumiere du jugement ne peult estre monstrée sans la pratique, laquelle est maistresse des ars, ie me garderay de vous en faire long recit: pour ce que i'ay en pensée de vous satisfaire quelque iour & iour & donner contentement à vos desirs auec l'aide de la susdite pratique.

Comme on doit faire les fourneaux à reuerberer pour fondre bronze & tout autre metal. Chapitre I.


O v s ayant cy dessus monstré le moyen de faire les formes pour getter, & comme il les fault disposer pour leur faire receuoir la fusion des metaux, il est maintenant necessaire que ie monstre auec quels instrumens, ils sont rendus tendres & conuertis en liqueur fluante comme eau, afin qu'ils puissent facilement entrer par tous les creux des formes que vous auez faittes. Vous aduertissant qu'outre le feu qui est le premier acteur, il vous fault faire dresser vne fournaise puissante & forte, laquelle ne l'eslit tant seulemet pour la commodité, ains pour la necessité qu'on en a lors qu'on veult getter grande quantité de matiere. Et la fault bastir de briques ou d'autres pierres qui puissent resister au feu, pour la reuerberation duquel, aucuns maistres la font tout ainsi qu'est vn four à cuire pain. Aucuns autres la font en forme d'vn œuf, laissant vn trou pour donner chemin aux flammes. Vous aduertissant qu'aucuns sont la voulte de ceste sournaise basse, & d'autres prennent plaisir qu'elle soit haulte, donnant ordre de laisser vne entrée au dessous à l'air, afin que les flammes se puissent estendre, & demeurer plus ardentes & viues:mais voulant euiter que telle diuersité ne vous vint à cofondre, ie vous aduerty que premierement il vous fault faire à l'election du feu vne place vuide de la grandeur que vous congnoistrez estre necessaire, laquelle vous ferez ceindre de muraille de deux brasses & demye en diametre, sur lesquelles vous en creuserez vn autre longue de deux brasses & vn quart, & sur l'extremité vous laisserez les bresches pour donner sortie aux flammes, puis vous ordonnerez le lieu par lequel vous mettrez le feu & boys. Vous assurant d'auoir fait autressois murer vne semblable place de tuilles la faisant dresser en pendant, afin que la bronze fondue, ne s'arrestast. Et au dessus d'icelle pleine, i'ay faict mettre vne couverte de semblables tuilles, resemblat presques la

forme d'vn luc comme pourrez apperceuoir en ceste figure.

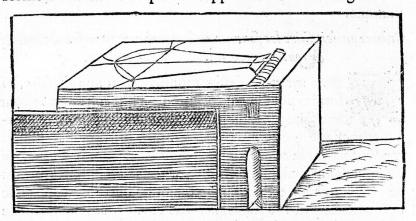

Il fault tailler la premiere partie de ceste fournaise, joignant deux tuilles, dans lesquels vous enchasserez l'espine de fer tellement, que le plus gros d'icelle soit plus prochain de la bronze. Vous assurant d'en auoir vsé en plusieurs façons & moyens. Et mesmement me suis seruy plusieurs sois de pierre, qui auoit pouuoir de resister au seu. Et suyuant cest ordre i'ay fait delaisser des bresches aux fenestres du mur de la largeur d'vne demie brafse par dedans. Et à vn quart de brasse faisoye commencer la couuerture de la voulte pour couurir le four, au dehors duquel ie faisoye dresser les murailles toutes droittes, y faisant mettre au lieu des fenestres petites bresches approchantes la façon des canonnieres estans larges par le dehors, & estroittes par le dedans. Et auoir le tout reduit en cest estat, faisoye dresser le lieu auquel se deuoit mettre le boys pour flamber dedans la fournaise En laquelle ie faisoye premierement faire vne grande sosse prosonde & longue selon l'estendue du four, & plus basse d'vne demie brasse que la plaine de l'entrée du seu. I'ay faict trauerser à force boys, l'approchant du lieu ou le feu doit estre mis, afin que les flammes ayent pouvoir de faire enrrée sans violence au lieu ou la bronze est posée. Et au dessus d'icelle i'ay donné ordre de saire laisser quelques fenestres pour donner commodité aux slammes de sor tir. Et semblablement deux petites voyes dans l'espesseur de la muraille


muraille pour manier & veoir la bronze: à laquelle vous pourrez faire faire vne telle forme, ou bien telle qui vous sera plus aggreable. Vous aduertissant de laisser les lieux ou vous mettrez le boys les plus espacieux qu'il vous sera possible. Et le semblable ferez de celuy ou la bronze sera logée. Et afin que ne tombiez en erreur, ie vous vueil donner trois aduertissemens principaux, Le premier desquels est qu'il vous fault faire la fournaise de bonnes tuilles ou pierres, qui puissent resister à la vehemece du feu. Et si les fault couurir auec terre blache, & mesmemet de celle que les voirriersvient faisant leurs fourneaux. Le second aduertissement qu'il vous faut recuire vostre fournaise, si elle est neuve auant que d'y mettre la bronze. Et principalement le fond d'icelle pour obuier au dommage & pertes qui vous pourroyent succeder.Le tiers est qu'il vous fault prendre garde si aucune fente seroit esté faitte au fond en la recuisant: pour la racoustrer auec chaux & tuille brisé, luy faisant vne chappe & dessense contre les slammes des cendres. Et afin que la chaleur d'icelles ne vienne à faire entrée au fond pour interesser la bronze fondue il vous fanlt dresser iceluy en sorte qu'il se puisse soustenir sans s'appuyer au fond de l'autre. Vous assuraat qu'il m'est impossible de vous declarer dauautage des fournailes à reuerberer, auec lesquelles il vous est loisible de fondre plus grande quantité.

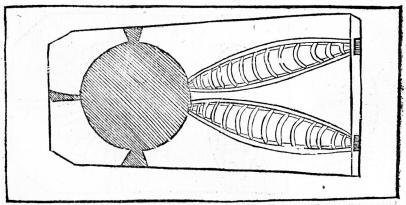


Ie ne vueil passer outre sans vous declarer quelque chose de H ij

#### LIVRE SIXIESME

ceux qui font leurs fournailes en façou d'œuf, estans prouoquez d'vne raison qu'ils mettent en auant, disant que de l'entrée iusques à l'espine à certaine distance, si fort large, qu'auant que les flammes vienent apparoistre hors des senestres, qu'elles ont passé par deux sois au dessus de la bronze.. Ceux qui ont opinion & trouuent bon ceste saçon de saire, assurent qu'il est plus sacile à manier la bronze dedans telle sournaise.

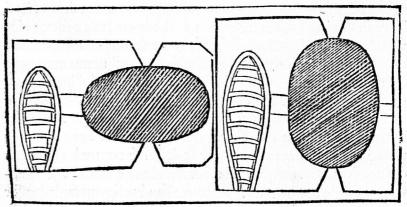


Mais ceux qui s'arrestent sur la forme ronde ameinent deux raisons. L'vne qu'ils s'arment de l'experience, si par cas fortuit ils se sont longuement exercitez en cest art, conduisans & accompagnans ceste raison de plusieurs autres.

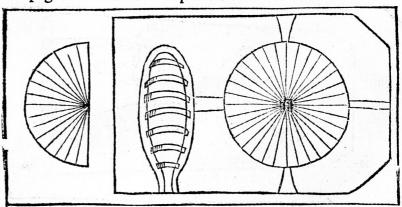

Au moyen dequoy, ie croy que toutes les lignes inserées dedans

dedans ce cercle, viennent à se rendre à vn seul ceintre. Ioint aufsi que se seu estant reduit en ceste concauité, ne fait autrement
que le soleil en vn miroir creux, auquel nous voyons le seu s'embraser. Qui est tout ce que vous ay peu trouuer sur la diuersité
des sours: dans celuy desquels qui vous viendra plus à souhait, ne
faudrez de mettre la bronze en son lieu esleuée & esloignée du
sond sur certains tuilles à vn quart de brasse. Et l'ayant ensournée s
bien large auec boys sec, mettrez le seu par son conduit, le continuant iusques à ce que le tout soit rendu en liqueur. Laquelle
(apres auoir ostée l'espine de ser ) vous ferez entrer dedans les
formes par canals, si que les parties vuydes d'icelles viennent à se
remplir comme ie vous monstreray en leur lieu.

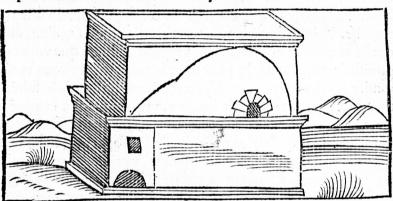


La façon de fondre à creseul & autres diuers moyens à conuertir & reduire en liqueur metaux auec charbon & souslets.

Chapitre. 2.

ONDRE en casse & en panier est presques vne mesme chose, & à tous deux est necessaire le charbon & sou-flets. Vous aduertissant que la cassette, ou affinement que les maistres appellent, doibt estre murée auec tuilles & terre en la propre saçon qu'est vne forge. Et au milieu d'icelle sault laisser vn creux rond, ayant l'entrée large & le fond estroit, sans oublier d'y laisser vn trou, par lequel on y pourra mettre vne piece de brique taillée expressement pour le fermer. Et apres que le

#### LIVRE SIXIESME

tout sera bien cendré & seiché, & que les soussets seront esté accommodez, il vous faudra la remplir de charbon pour la faire tresbien recuire. Et l'ayant reduitte à ce point, la tournerez remplir de charbon, luy faisant prendre seu peu à peu, iusques à ce qu'il soit totalement embrasé. Puis auoir mis la matiere que vous voulez fondre, commencerez à mouuoir les soufsets sans cesser, " iusques à ce que vous la cognoistrez estre fondue. Et alors ostat l'espine que vous auez mise au fond, enuoirez vostre bronze dedans les formes par la conduitte d'vn canal. Le pennier doibt estre posé en lieu espacieux, & se compose en terre auecques bois fiché & couvert de verges de chastenier, saules, & autres semblables arbrisseaux. Et se forme tout ainsi qu'vn gabion, de la haulteur & largeur que cognoistrez estre duisante à vostre entreprise. Puis le remplirez de terre bien battue au milieu, de laquelle vous ferez vn creu autant profond & large que vous congnoistrez estre suffisante pour tenir la matiere que vous voulez fondre, sans mettre en oubly d'accoustrer les fonds & faire vn trou pour donner issue à la bronze, puis auoir mise l'espine de fer, viendrez à la cendrer auec cendres, qui ayent esté destrempées auec eau, ou le sel aye esté fondu. Puis apres auoir fait recui re vostre gabion, & logez voz soufflets, y procederez tout ainsi que vous auez fait, fondant en cassette. Vous aduertissant d'auoir veu ceste façon de fondre en plusieurs & diuers lieux, & auec cest instrument les maistres fondeurs de cloches en gettent vne qui

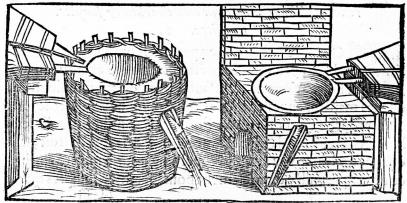


124

peut peser enuiron mille liures. Certains maistres François en faisans leurs cloches au lieu des verges, des arbres & boys, sont dresser vn mur en saçon d'vne petite tour. Ce que ie trouue tellement aggreable, que ie ne faudray d'en vser ainsi, quand la com modité sy offrira.

Le moyen de fondre en casse. Chap. 3.

A casse à fondre metal, est communement posée sur vne petite cage faite de verges de fer ayant vn manche, aueclequel on la peut facilement mettre dehors de la forge. Vous aduertissant que c'est vn instrument duquel les maistres vsent souuentesfois, & mesmement ayans peu de matiere à getter. Et est semblablement requis qu'elle soit composée de bonne terre bien recuitte & cendrée, ayant tout à lentour du bort vne coronne de deux ou trois testes de tuilles, pour mieux retenir le charbon pour faire fondre la matiere qui est dans la casse, laquelle vous porterez pour getter au lieu ou voz formes ont esté dreffées. Vous aduertissant que i'ay encore veu sondre au milieu d'vne chambre dedans vne casse, couuerte, sans estre aucunement mise en forge quelconque ne enuironnée de cendre, ains estoit seulement posée sur vn tripier de ser, sur lequel les canons des souslets qui estoient longs, venoyent à donner. Si que la bouche d'ou le vent sortoit, venoit à estre appuyée sur le bort de la casse, laquelle auoit la bouche large, & si estoit plus haulte sur le derrierequ'elle n'estoit sur le deuant, ayant tout alentour du bort vn

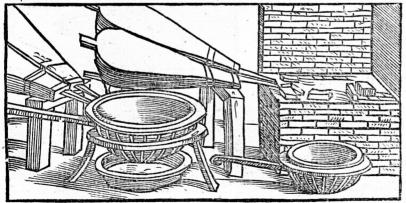


fercle de fer de la haulteur de quatre doigts, posé expressement pour retenir le charbon. Et en ceste saçon i'ay veu plusieurs sois sondre quantité d'argent, lequel on pouuoit manier sacilement & si par cas sortuit quelque grain d'argent venoit à sortir hors de la casse, par les lieux qu'on auoit delaissez pour donner air, le maistre saisoit mettre de l'eau en vne cassette qui estoit au dessous dans laquelle se retournoit tout ce qui venoit à sortir hors de la casse.

La façon de fondre en creseul. Chap. 4.

A fonte de creseul se fait en deux manieres, l'vne se fait auec l'aide du vent des soussets, & l'autre auec l'aide du fourneau æré. Mais ie vous vueil mostrer maintenant celle des soussets, comme plus vsitée, & auec laquelle on vient à fondre plus dili-

gemment. Ce qui est tresnotoire aux orseures, & autres faisans prosession de cest estat. Or pour y proceder en ceste sorte, il vous fault premierement dresser vne sorge, & l'accompagner d'vne paire de sous estates, au dessous desquels vous mettrez la quantité de charbon que vous penserez estre sussilante pour couurir vostre creseul, lequel vous mettrez plein de matiere au milieu des charbons embrasez. La ou vous le laisserez susques à ce que vous ayez congnoissance que la matiere soit sondue. Et si vous fault mettre diligence de le tenir tousiours droit au milieu & esseué entre les charbons, si bien couvert, que chose quelcoque n'y puisse entrer,

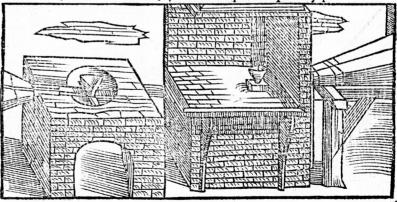


afin que vous puissiez getter nettemét vostre matiere sur les formes. Il en y a aucuns qui pour plus de commodité sont vn creseul muré tout alentour, & mesmement les sondeurs de leton: & au fond d'iceluy sont trauerser deux ou trois sers, donnat ordre que le vent des soussets vienne à les battre par dessous. Puis au dessus des sers mettent leur creseul auec la matiere. Et l'auoir rempli & couuert de charbon, se trauaillent de saire mouuoir les soussets, iusques à ce que la matiere soit sondue, & asseurent les maistres d'auoir trouné par experience, que le leton vient à conseruer sa couleur beaucoup plus par ce moyen qu'il ne sait autremét. Ioint aussi qu'il se vient à sondre plus proprement sans y employer trauail excessis.

La maniere de fondre auec fourneau à vent. Chap. 5. E moyen de fondre à fourneau à vent, est de plusieurs appellé aeré, & si procede sans bien grand trauail auec

vn fourneau de la gradeur qui vous sera plus aggreable: & vous fault estre pourueu de creseul & de charbo sans y adiouter vent de souslets, ny d'autres instrumens, sors de celuy qui procedera de l'air. Et pour paruenir à vostre desseing, il vous fault premierement murer vostre fourneau, & le poser sur vn gril de fer, tellement qu'on le puisse porter au milieu de quelque sale ou le vent fera deuoir de fousier: & doit estre ce fourneau quarré, large d'vne demie brasse, & hault d'vne brasse, ayant la bouche large de trois quars de brasse: ou plus si vous y prenez fantasie, & à fleur de terre en ferez vn autre de la largeur d'vn quart de brasse ou plus, & de la haulteur d'vn pié: & au dessous d'icelle sera faict vn creux, sur lequel on trauersera verges de fer, en façon de gril, sur le milieu duquel vous poserez vne tuille quarrée, taillée sur la forme de la grandeur du creseul. Sur lequel il sera mis, lors qu'on vouldra fondre. Vous assurant que la matiere sera plus promptement fondue qu'auec les soussets, si le crescul est enuironné de charbon & que le vent ne vienne à luy manquer. Ie vous ay desia dit qu'on peult porter ce fourneau, & le poser en façon d'vn panier couuert de terre sur vn grand tripier de fer, au fond duquel sera fait vn gril: & qui vouldra que la matiere vienne à se sondre

plus promptement, il faudra mettre vne grande coupe pleine au dessous, dans laquelle les charbons ardens viendront à tomber, & à se esteindre: tellement que leur frisonnemens & exhalations ietteront quelque vent qui sert de commodité, sans l'aide que cesse coupe sait à ceux qui sondent or & argent, les grains desquels se trouuent facilement dans l'eau, qui est posée dans ceste coupe.

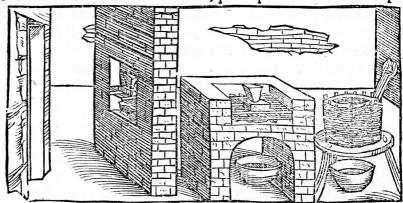

Des fusions de bronze & autres metaux. Chap. 6.

E vous ay monttré & escript l'art de getter, la façon de faire les formes, de les recuire & de fondre les matieres auec fouflets & fans iceux: & m'y fuis trauaillé le mieux qu'il m'a esté possible. Et maintenant ie vous vueil aprendre de conduire & mener à fin les œuures, par lesquelles les instrumens se sont. Et premierement i'ay desir de vous declarer le moyen qu'il vous fault garder aux fournaises, lesquelles reuerberent lors que vous voulez fondre. Ausquelles ne suffist estre parfaittes & bien faittes, ains est requis qu'elles soient meublées de boys sec, tant pour maintenir la flamme, qui est l'ame, que pour estre la cause efficiente de l'effet. Dauantage il vous est requis d'auoir l'opinion d'vn maistre experimenté, qui vous donne la congnoissance des effets qui procedent du feu, & que les matieres de leur propre nature soyent bien disposées à susion. Ie vous dy qu'il vous fault recouurer du boys qui soit plus disposé à flamber qu'à rendre braise. Puis apres il vous fault auoir le four bien recuir, ceint, & enuironné de cédres, & le trou bien bouché

& cendré

& cendré ainsi qu'il appartient, & enfourner vostre matiere le plus aisement & au large qu'il sera possible. Puis ayant sermé les deux fenestres que vous auez delaissées au dessus pourrespirer, commencerez à donner seu, mettant premierementle boys sur la bouche de l'entrée, continuant de l'augmenter peuà peu, iusques à ce que vous l'aurez conduit à l'endroit de la fenestre, par laquelle les flammes ont entrée dedas le four, là ou vous viendrez à recharger sur le feu quantité de boys, sans cesser d'augmenter la force du feu, iusques à ce que vostre matiere soit inclinée à fondre. Et à l'heure auec plus grande diligence renforcerez le feu, iusqu'à ce que vous apperceurez vostre matiere estre en estat de pouuoir estre conduitte dedans vos formes. Vous aduertissant qu'aucunefois la longueur du feu laisse quelque peau sur la matiere, qui ne laisse penetrer la force du seu. Mais on y peult remedier en rompant telle matiere ainsi congelée, donnant entrée plus facilement au feu. Lequel ayant fait augmenter, refermerez vostre sour iusques à ce que vous verrez vostre matiere estre totallement fondue. Et alors vous y adiouterez telle quantité d'estain qu'il vous semblera estre assez suffisante pour la pouuoir corrompre, & auec vne piece de boys ou baton de fer, vous trauaillerez de nettoyer vostre matiere, mettant au dehors d'icelle les pieces de tuilles que vous y auez mises pour tenir la bronze suspendue, ou autre superfluité qui seroit tombée au dedans. Puis auec vne cassette, vous en prendrez quelque quantité pour en faire essay. Et vous semblant ne satisfaire au deuoir, vous y adiouterez ou diminuerez, sinon & qu'il vous semble en estat pour pouuoir estre gettée, l'ayat faite rechauffer, viendrez à getter hors vostre matiere. Mais premierement vous serez aduertis de chercher par la fournaise la broche de ser, & autres choses, pour veoir si le tout seroit bien fondu. Et trouuant que le tout foit reduit en liqueur fluide, comme eau ou huille, vous viendrez auec vne cuillier de boys pour nettoyer. Puis getterez au dessus gresse de pourceau messée auec du sel nitre. Et auoir encores. donné augmentation de feu, & nettoyé vos canals, ne fauldrez à frapper sur l'entrée ou la broche est posée, tellement que vous

l'enuoyerez dedans, donnat passage à la bronze, laquelle vous ferez vuider tout bellemet & à vostre discretion dedans les formes que vous remplirez. Mais il vous fault auoir confideration en toutes fortes que vous voudrez getter, que voz formes soyent composées de bonne terre, & que voz entrées soyent meublées de la largeur & troux qu'il leur fault. Ioint aussi qu'il vous fault ptendre garde si vostre matiere est suffisamment corrompue, ou non,& si vostre forme est bien recuitte. Car s'il estoit autrement vostre matiere seroit alterée. Pour à quoy obuier, vo° aurez tousiours l'aduis de quelque maistre experimété. Et si ne vueil mettre en oubly de vous aduertir que quant vous voudrez en geter artilleries, & que vous aurez réply vostre forme, d'estre curieux à faire mettre quelque quantité d'estain dedans le forneau, ou dedans les canals, afin que l'abondance soit tellemet que la matiere viene plustost à monstrer & estre grasse que maigre. Et si vous vueil encores aduertir, pource qu'aucunefois on gette chauderons, coupes, & femblables vases, des cuiures vieux, & pour euiter fascherie & despence, on prend santasse de les sondre au sourneau qui reuerbere, à cause que pour estre matieres visqueuses & subtiles, elles viennent à tomber au fond, aussi tost que la chaleur leur à fait sentir sa sorce. Et si par cas fortuit le sond ne se trouue mouillé, elles viennent à se joindre, tellement que le seu n'a puis apres pouvoir de les separer, encores qu'il leur fust continué l'espace d'vn moys. Parquoy quad vous aurez à faire vne telle entreprise, vous ne faudrez à recouurer vne partie de matiere bonne & bien aliée, laquelle auant toutes choses vous vous mettrez en deuoir de fondre. Puis apres peu à peu y adiouterez du cuiure que vous auez. Et si par cas fortuit vous estiez indigent, & que vous n'eussiez matiere aliée, donnez ordre de ce que vous auez premierement enfourné soit au large & à l'aise, & qn'il y ait distace du fond. Auquel apperceuant tomber quelque peu de matiere, y adiouterez aucune quantité d'estain pour haster plus promptement la fonte. Mais pour le deuoir, le cuiure que vous voulez estre mis en œuure, se deuoit cotraindre auec proptitude de souflets & ardeur de charbos, à cause de l'aliage qui est en luy. Duquel

Duquel l'estre asseuré, vous ne faudrez à le mettre au fourneau pour en faire getter la matiere, aussi tost que vous aurez congnoissance qu'elle sera assez disposée. Fondre à loupe, panier ou casse, se faict premierement à vostre volonté en iceluy qui plus vient à fantasie, comme ie vous ay enseigné. Puis se remplissent de charbos pour estre recuittes. Et apres que vous auez cognoiffance que le tout est en disposition de receuoir matiere, y auoir adiouté les souslets, & y auoir rendu le charbon embrasé, vous ne faudrez à mettre vostre matiere sur le milieu pour estre fondue. Et ainsi que le charbon viédra à se consumer, vous prendrez vne cuillier pour decouurir vostre matiere. Laquelle auoir nettoyée, vous en tirerez la quantité qui vous sera aggreable, pour en faire essay, pour congnoistre si elle a necessité d'estre aliée auec l'estain ou leton pour luy donner couleur. Et vous accommodant à ce que la matiere vous fait congnoistre, ne tarderez à recouurir auec les mesmes charbons. Puis ferez mouuoir les soussets pour la rechaufer, afin d'accelerer la fonte, à laquelle vous voyant estre arriuez ne differerez d'ouurir la bouche de vostre fourneau, pour faire prendre à vostre matiere chemin aux formes, en vsant tout ainsi comme ie vous ay dit cy dessus, vous faisant mention de fondre en coupe, à laquelle la casse ne differe, fors qu'elle est conduitte auec la matiere fondue aux lieux les plus commodes pour adapter formes & instrumens. Pour raison dequoy les maistres qui ont à fondre quantité petite, en vsent volontiers pour cuiter despence & fascherie de faire canals & fosses pour soubsterrer les formes les moyens de fondre à creseul auec l'aide des soussets ou du vent, ne se peuuet enseigner sans vous declarer l'ordre des instrumens& la pratique. Parquoy ie suis deliberé de ne passer plus outre, fors que d'adiouter en ce discours aucunes aduertances pour obuier que les souslets, ne viennent à interesser vostre crefeul. A quoy faudroit remedier si par cas fortuit la terrre se venoit à fendre auec vne piece de voirre, lequel encores qu'il soit debile vous donnera secours suffisant, comme ceux qui ont fait profession de fondre en ont congnoissance fort grande, ainsi que l'experience vous demonstrera.

#### LIVRE SEPTIESME


De la bronze & metaux composez & alliez en vniuersel.

Chapitre 7.


E vous ay dit cy deuant quatre choses estre necessaires 🔏 à celuy qui veult faire professió de getter. La premiere est de bien faire les formes des fourneaux. La seconde de les recuire. La tierce d'estre meublé de boys sec: & la quatriesme que la matiere soit bien disposée à fondre. Parquoy voulant suiure l'ordre que ie vous ay promis, ie vous dy qu'il vous fault mettre le plus abondamment de metail qu'il vous sera possi ble dans vostre œuure: & si le trauail ne vous est facheux, l'alierez & reduirez en pains d'vne nature, afin qu'ils soient plus maniables, & qu'ils se puissent fondre tous ensemble dans vn fourneau. Ioint aussi qu'on le fait auec moins de trauaux & si donne on corruption comme il est necessaire. Car si vous pensiez fondre cuiure fin dans fourneau qui reuerbere, vous ne sçauriez y acquerir honneur: pource que vous le trouueriez ainsi percé & plein de troux qu'est vne esponge. Pour raison de quoy il est necessaire premierement le fondre auec vn des moyens dessus dits, sans y espargner charbon ne vent, & si fault qu'il soit accopagné d'estain ou de leton. Les aucuns voulans suir despence y mettent quelque quatité de plomb. Et appelle on ceste matiere ainsi coposée, bronze, de laquelle on fait figures & autres ouurages. On fait encores d'vne autre sorte de cuiure composé, qui s'appelle metail, & si n'est autre chose que bronze, mais il chage son nom en ce vocable vniuersel, à cause de la plus grande, ou moindre quatité de l'estain qui est messé parmy, lequel excede douze pour cent insques à vingt cinq, & est appellé des maistres plus ou moins fin. Et est celuy duquel on faict cloches, mortiers, & lauoirs: & pour coclusion on les appelle bronze & metail, pourcognoistre la differece qu'on doit observer & garder aux ouurages.

Le moyen de faire diuers engins pour accommoder les soufslets pour fondre les metaux. Chapitre 8.

A chose plus requise pour l'essait des susions, sont les sousflets. Parquoy il vous est necessaire de prédre garde que leur peau soit longue & large, & que le vent qu'ils prennent, ne vienne à se ne à se perdre, si par cas fortuit voz soussets se trouuoyent percez. Mais pour ne m'arrester sur ce propos, ie vous vueil enseigner de les faire mouuoir aucunessois auec force d'eau, & aucunessois auec aide d'homme, afin de vous en pouuoir seruir quand l'occasion sy offrira.

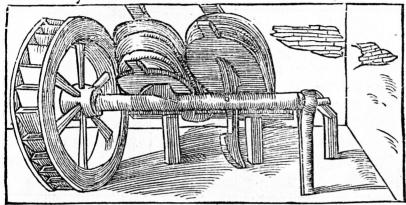

Vous aduertissant qu'aucuns sont acoustrer vne roue grande en diamettre de six à huit brasses, selon l'opportunité du lieu & la quantité de l'eau.

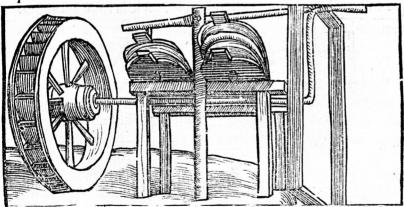


Mais il fault que le stile passe au dessous de la pointe de la table qui est au dessous des soussets du costé droit, & qu'en icelle soyent posées deux trauerces contraires l'une à l'autre: & que la table qui est au dessous des soussets soit ferme, mais non pas celle qui sera au dessus, pourautant qu'elle empescheroit aux sou-


### LIVRE SEPTIESME

flets à s'estendre & ouurir, si qu'ils ne pourroyent ateindre au dessus de la rouë, laquelle est tournée par la force de l'eau, tellement que les sousses viennent à souurir & sermer, ainsi comme la presente sigure vous demonstre.


Encore peut on accoustrer les soussets en l'eau, mettant vne

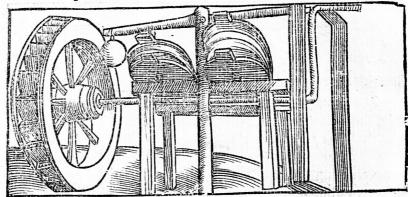


rouë & vn ais tortuau pied de la trauerce auec vn manche come celuy des roues ou l'o aguise les cousteaux, lequel haussera & abbessera les soussers. Les tables desquels seront attachées, asin que l'vne soit toussours suspendue, lors que la rouë tournera.

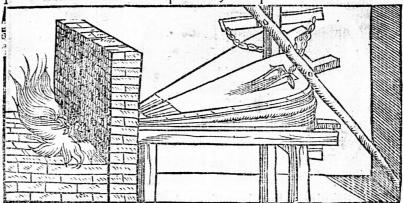


De mesme saçon sy peut encores proceder, mettant sur l'vn des bouts vn ais, & en l'autre vn contrepois pour hausser & baisser ainsi que la roue vient à tourner. Vous aduertissant que plusieurs maistres se delectent d'attacher leurs soussets auec vne corde

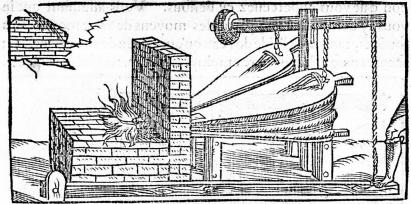


corde: & auoir trauersé au dessous vne buche, ne faillent à marcher, maintenant sur l'vn, puis apres sur l'autre, tellement qu'ils

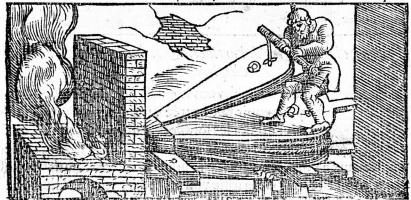

les font mouvoir en sorte que leur matiere viet à estre sondue. Encores peut on faire hausser les sousses, procedant en la fa-

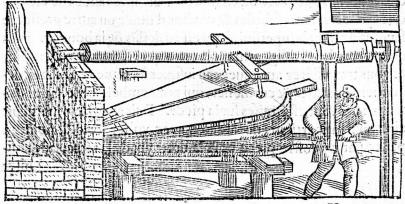


çon que vous apperceuez cy dessous. Vous asseurant que ie vous ay demonstré vne partie des moyens de faire mouvoir les sous les tant auec l'aide de l'eau qu'auec celle des hommes. Le secours desquels doit estre employé quad la necessité le requiert.

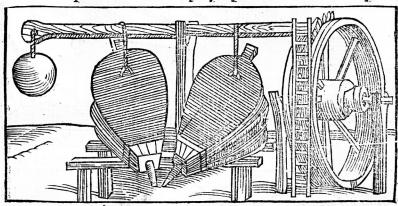

De la definition de l'artillerie & ordre des chariots. Chapitre. 9.

N c o R E s qu'il vous soit auis que l'aye rompu l'ordre pour auoir fait entrée au chemin qu'on doit tenir pour dresser les sousses, qui sont les principaux membres, lesquels aydent à conduire la barque de vos trauaux à port, si ne l'erray-ie pourtant à vous aduertir que apres auoir tiré hors de la fosse vostre forme, vous ne fauldrezà mettre hors le stile de fer qui est logé au milieu de l'ame. Ce que vous ferez facilement en donnant secousse, & mesmement s'il a esté reuestu de cendres ou chanures. Puis apres auec vne cie d'acierayant les dents subtiles & oinctes d'huille ou autre gresse, ne faudrez à tailler la superfluité qui est au dessus de la bouche. Puis apres ferez leuer diligemment la terre qui est attachée alentour, & vous trauaillerez auecques eau iusques à ce que vous aurez decouuert les armes & corniches, qui pour embelissement de l'ouurage auroyent esté mises sur la piece. Puis ayant le tout reduit ainsi qu'il s'appartient, ne tarderez auec vn ser long & pointuà passer parmy vostre piece pour la nettoyer de la terre, sans s'oublier


blier de bien fermer auec yn fer à ce duisant, le trou par lequel vous viendrez à mettre le feu. Et serez aduertis d'y proceder en sorte que vostre piece ne se vienne à ropre. Et si vous auez l'heur de la pouuoir conduire à ceste persection, vous vous pouuez asseurer d'auoir acheuée vostre piece d'artillerie, si le canal ou le boulet doit passer, a esté deuëmet netoyé. Mais pour mieux tirer à seureté, plusieurs soldats & maistres canoniers, ont pris fantasse de faire percer leurs pieces en la mesme saçon, qui ont en coustume faire les haquebutes. Pour raison dequoy ie vous vueil aprendre comme autresfois ie m'y suis coduit. Vous aduertissant d'auoir fait faire pour cest effect vne roue grande double:affin qu'vn homme eust la commodité de cheminer dedans pour la faire mouuoir. Et quand ie ne me pouuoye seruir de ceste inuention, i'ay fait composer vne roue de chariots à canon. Et au milieu du trou d'icelle i'ay enchassé vne piece de boys, dans laquelle i'ay mis vne broche de fer, ayant le manche tortu. Et sur l'extremité de l'autre bout, i'ay fait poser vn carreau d'acier bien trenchant de tous les quatre coings. Puis i'ay fait adapter la piece d'artillerie que ie vouloye faire percer au dessus d'vne modelle de boys construitte en façon d'vn chariot, là ou ie l'ay faite attacher, ainsi que i'ay congneu estre necessaire d'y proceder. Puis i'ay mis la piece sur vn lit de bois, ayant deux sois autant de longueur come a l'artillerie. Puis auec l'ayde de trois ou quatre hommes qui tournent la roue ay fait cauer ma piece iusques au fond.

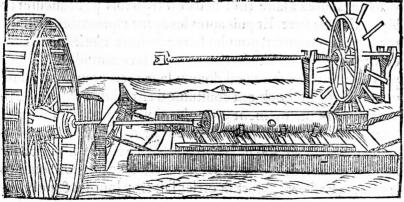

K ij


#### LIVRE SEPTIESME

Mais ie trouue beaucoup plus aggreable la rouë double, dans laquelle peult cheminer vn ou deux hommes, que ne fais celle des chariots à canon. Car en vn mesme temps on peult cauer & percer deux canons. Ce qu'est impossible à ceux qui en veullent faire l'espreuue sur la rouë des chariots à canon, ausquels on ne peult si aisement acommoder les hommes.

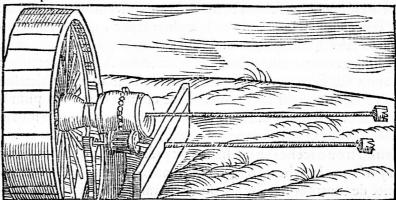


Encores me suis-ie trauaillé d'entendre plusieurs moyens & sortes de percer & cauer l'artillerie, laquelle est grandement auancée lors que quatre hommes viennent à marcher dedans la rouë, donnant force au fer d'acier qui a les quatre coings trenchas de faire son operation. Vous asseurat de vous auoir declaré tous les moyens que i'ay experimenté, pour faire percer pieces d'artilleries. Lesquelles estre nettoyées de toute superfluité, vous ne faudrez à faire tirer deux ou trois fois pour asseurer celuy qui les fait faire. Et puis apres les ayant esprounées ne tarderez à les faire monter, pour les faire conduire aux lieux ou la necessité le requerra. Et afin que vo° ayez la commodité de le faire plus aisement, ie vous vueil donner le moyen pour saire dresser vos chariots. Lesquels ont coustume d'estre faits auec proportio & mesure, & mesmement pour plus d'asseurance on doit imiter les maistres les plus experimetez au sait des chariots. Car pour ce deuoyer aucunefois de la congnoissace de l'art, on vient à former les rouës si debiles qu'il est impossible de pouvoir soustenir la charge. Et si par cas fortuit on les fait trop lourdes & pesantes, on vient

on vient à tomber en plus grand danger. Pource qu'on ne peult conduire les chariots aux lieux ou les maistres veullent saire barquer leurs pieces pour faire baterie. Tellement qu'il vaudroit beaucoup mieux en estre desais, que de se trouuer reduit en si grande perplexité, Pour à quoy obuier on y doit proceder auec discretion, s'accostant de quatre consideratios. La premiere desquelles est qu'il fault que les rouës soyent d'vn bois merueilleusement dur, long & gros selon la charge qu'elles doyuét porter. La seconde est de bien preuoir la place sur laquelle la piece d'artillerie doit estre estendue. La tierce d'estre pourueu d'émorce singulier & bonne au possible. Et la quatriesme qu'il ait distance aucunement entre la rouë & le lit sur lequel le canó doit estre posé: asin que les rouës ne puissent rompre le bois sur lequel la piece est barquée. Et asin que vous ne puissiez exceder la longueur & grosseur, ie vous ay laissé la forme du pourtrait cy dessous.

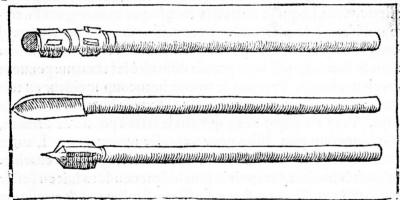

Les lits de l'artillerie doyuent estre saits de la longueur, grosseur & haulteur des pieces. Plusieurs maistres les mettent entre deux pieces de boys larges au possible, & mesmement quand on a deliberé d'en armer galeres ou nauires. Les roues des chariots viennent à se mouuoir plus facilement quad leur diametre & circuit est aucunement spacieux & large, mais elles en sot plus soibles. Pour raison dequoy il fault considerer la grosseur de vostre poix à la haulteur de vostre lict, & au chemin q vous auez à saire assin que vous soyez bien aduertis du ser qui doit saire entrée

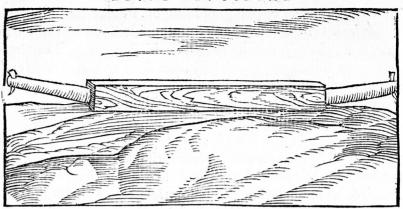

en vn chariot d'artillerie, auquel n'entrera gueres moins si c'est pour vn canon de 5000 liures de fer. Mais pour autant que les cloux des roues sont differens ie vous en vueil faire discours de trois sortes: & mesmement de celles de ceux qui conduisent l'artillerie, vsent. Laquelle doit estre menée par montaignes ou terre pouldreuse & pierreuse. Pour raison dequoy les cloux qui sont par trop aduancez, viennent à tellement l'enfoncer en lieu plain & boueux, qu'à bien grande difficulté les cheuaux peuuent tirer leur charge. Parquoy ie trouue beaucoup meilleur en tels passages, les cloux qui ont la teste enfoncée bien auant dans le boys. Vray est-il que ceux qui ont la teste à pointe de diaman, sont beaucoup plus vtiles pour trauerser montaignes. L'autre forte de cloux qui ont la teste ronde, sont saits pour les chariots qui portet boulets. Or auoir le tout bié preueu & reduit en l'estat que ie vous ay dit, vous ferez dresser vostre limon, & attellerez vos cheuaux pour faire conduire vostre piece là ou il vous plaira.

Moyens pour faire par l'ayde des fusions, les boulets de l'artillerie tant grosse que petite. Chapitre



Our n'abandonner l'ordre commencé, ie vous vueil monstrer le moyen de faire les boulets de fer, invention certainement non seulement belle, ains terrible pour

l'effect qui monstre contre ceux qui suyuent l'art militaire. Vous asseurant que le Roy Charles, sut le premier qui nous seit voir les boulets

boulets de fer en Italie, alors qu'il alla affieger Naples, pour en chasser le Roy Ferrad, qui fut l'an mil quatre cens nonante cinq. Vous aduertissant qu'il vous fault recouurer (oultre les soussets, charbon, & fer) les formes, sans lesquelles il vous seroit impossible de getter vos boulets. Vous asseurat que les maistres du teps present, qui resident en Italie pour euiter despence, sont leurs formes de mesme ser, duquel ils gettent leurs boulets: & pour ce faire, il fault premierement former vn boulet de boys ou de terre, lequel vous enseuelirez dans vn creux de table puis formerez la bouche pour getter és quatre troux pour faire les rencontres. Et au derriere laisserez vne bresche pour attacher vos tenailles. Puis cendrerez le tout &les auoir ointes d'huille chacune à part soy, formerez vos boulets, ainsi qu'il vous plaira, ne mettat en oubly quand vous getterez, de cendrer par dedans aucunement voz formes, ausquelles vous joindrez vne grande paire de tenailles, auec lesquelles vous manierez voz boulets quand l'occasion sy offrira. Apres vous donnerez ordre à recouurer ser qui soit disposé à fusion, & mesmement d'iceluy qui est aigre & corrompu: pource qu'il est beaucoup plus suffisant de purger la terre, à cause qu'il a passé parmy le fourneau: & aussi tost que vous en aurez fait bonne & suffisante prouision vous ferez puis apres vostre deuoir de dresser vne forge à laquelle vous adiousterez deux soussets pour faire vent sur les canons, lesquels serot droictement posez sur la bouche de la casse. Au fond de laquelle vous n'oublierez point de faire vn trou pour conduire vostre matiere fondue dedas les formes: & alors que vous aurez le tout bien recuit ayant desir d'aduancer vostre œuure, la remplirez de charbon, alentour duquel vous mettrez tuilles pour le retenir. Puis commencerez à donner vent pour l'embraser, apres auec vne pelle ou casse, mettrez les petites pieces de fer que vo9 voulez fondre, mais il vous faudra estre curieux de tenir auec vne verge de fer vostre matiere esleuée sur le feu insques à ce qu'elle soit fondue. Et donnerez ordre de nettoyer les bouches dont le vent procede: & après que vous aurez fondue la quantité du fer qui vous est necessaire vous adapterez & ioindrez vn canal de

fer à l'issue de la casse, par lequel le fer sondu s'ira rendre dans les sormes des vases & boulets, les quels vous porterez auec les gran des tenailles, & remplirez les sormes de ser, formant voz boulets en ceste saçon: & si par cas sortuit vous prenez vouloir de rendre vostre ser plus sluide & de liqueur coulante, vous y adiousterez quelque quantité d'antimoine. Et aucuns autres y mettent du cuiure: & les autres pour le corropre y gettent de l'arsenic & du reagal, mais ils se deuoyent du droit chemin, pour ce qu'ils rendent plus soibles leurs boulets.

### PROHEME DV HVITIEME LIVRE.

Pres que ie vous ay monstré les moyens qu'il fault suiure aux œuures grandes, ie suis content pour euiter trauail & despence excessiue de vous monstrer la petite art de getter. Et premierement ie vous declareray plusieurs moyens de faire la poul-

dre, & comment elle doit estre disposée, pour estre iettée en sec & frez. Puis apres ie vous apprédray les secrets que les maistres gardent pour rendre leurs metaux courreux & sluides aux sufions, afin que plus facilement ils ayent pounoir de remplir les lieux & places vuides de leurs formes.

Diuers moyens de faire pouldre pour getter dans la bronze gardant l'art de getter. Chapitre 1.

E vous aduerty que tout sable & arene de sleuue lauée, & semblable terre, ayant le grain par nature subtil & maigre, sont propres à faire telle pouldre: pource qu'à l'effet de getter elles sont disposées à bien receuoir les metaux: à cause de certaine seicheresse qui est contenue en icelles. Si est-ce qu'il sen compose encores auec l'artifice de plusieurs saços, les quelles ie ne saudray à vo narrer, & mesmement celles que par experience i auray trouvées estre bonnes. Mais premierement ie vueil que nous retournions aux naturelles, pource qu'on a la commodité d'en recouurer. Ioint aussi qu'elle me plaise mieux, à cause quelles sont sacilement à reduire pour

leurs dispositions. Vous aduertissant qu'on en fait de terre batue & meslée auec cendres de lissiue & fiante de cheual. Puis on en fait des pains lesquels estre seichez on fait recuire dedans vne fournaise. Et apres on vient à les briser, & les auoir arrosée d'eau on les fait reseicher au feu. Puis on prend autant d'eau ou est disfoult du sel calciné, qu'il est requis poour les abreuuer. Et les ayat reseichées & les auoir passées à vostre volonté, quand vous les voudrez mettre en œuure:ne faudrez à les baigner auec eau, vin, vrine, & vinaigre, tellement que les ayant reduites dans le poing. elles se tienent tout ainsi que paste. Et quand vous les aurez ainsi reduittes, vous les formerez ainsi que vous entendrez. Encores fait on poudre de tuilles brisez, de cendres de serment, de papier brussé & de plusieurs autres choses. Et toute la bonté consiste en trois parties. L'vne en bien receuant les metaux. L'autre à les rendre subtiles & presques impalpables. Et la tierce à les saire pures & tenantes quand elles sont seichées. Vous affeurant que ie me suis tousiours bien trouué d'y proceder en ceste sorte.

La façon de preparer le sel pour donner l'aliaison aux pouldres, asin de receuoir mieux l'impression du moule. Chap. 2.

Plen qu'il soit necessaire aux pouldres d'auoir vne liaison de eau ou soit dissoult du sel, & que sans icelle les pouldres n'auroient puissance de se maintenir en leur estre encores qu'elles sussent puissance de se maintenir en leur estre encores qu'elles sussent puissance de se maintenir en leur estre encores qu'elles sussent puissance de se la mettre dans vn pot de terre, lequel vous couurirez sort bien. Puis mettrez à l'entour tuilles en sorme d'vn sourneau laissant entre deux vne place de trois doigts vuide, laquelle vous réplirez de charbon, dans lequel vous laisserez le seu, insques à ce que tous les charbos soiét esté reduits en cêdre. Puis prendrez de ce sel brussé la quantité que vous congnoistrez estre suffisante. Et auec eau la serez bouillir das vn pot, de laquelle vous abbreuuerez vostre pouldré, & auec son aide la formerez.


Le moyen & ordre de faire les casses ou instrumens de boys seruant à mouler petites figures, ou lon doit mettre la pouldre pour les y getter. Chapitre 3.

N est en coustume de former communement les cho-ses petites en terre, casses de bois, ou en instrumés faits de bronze auec pouldre de terre naturelle ou faitte par artifice: & cela se faict selon que la chose est grande ou petite. Et si vous voulez former auec terre mole, il vous fault oindre vostre patron, auec huile ou gresse de pourceau. Puis auec terre molle aucunement endurcie, en ferez vne platine autant grosse & grande, comme a de contenu vostre patron, duquel vous occuperez la moitié. Puis viendrez à oindre & pulueriser l'autre. Et quand toutes deux vous sembleront estre seichées vous viendrez à oster vostre patron. Et au dessus commencerez à getter, & en ouurant donnerez ordre de faire seicher & recuire. Puis getterez vostre matiere vsant de toute la pratique que ie vous ay dite, quad ie vous ay parlé du leton. Mais celuy qui a à faire grande quantité d'ouurage d'vne sorte semblable, il luy est necessaire pour sa commodité d'vser & prendre le chemin de la pouldre: pource qu'il est bref & de moindre despence. Parquoy y voulant proceder en ceste sorte, il vous est necessaire d'auoir plusieurs des instrumens susdits, de boys ou de bronze, ou casses de boys plus haultes la moitié que n'est vostre patron, que vous voulez former. Joint aussi qu'elles soient commodement longues: & au dessus d'une table plaine tiendrez toussours la moitié d'une des dessussitions de poudre aucunement humide:afin qu'on la reduise auec les doigts, tellemet qu'on la puisse nettoyer auec vn fer, & l'auoir parée la mettrez sus vne table la tournant d'vn costé & d'autre. Puis formerez ce que vous aurez en fantasie, & le semblable ferez de l'autre moitié. Et si par cas fortuit, ce que vous entreprenez ne vient à succeder à vostre plaisir, vous tournerez remettre dedans, le beignant auec eau de sel, glaire de œuf, & eau de gomme arabique, ou autre qui soit visqueuse. Puis les mettrez au feu pour seicher, pour les mettre & loger aux places vuydes des casses, ainsi comme le signe vous demonstrera. Apres auec la flamme d'vne chandelle de suif ou de tourmétine, viendrez à les conjoindre ensemble, les fermant estroittement entre deux tables liées & attachées seurement auec vne corde. Etains

Etainsi conduites & menées à leur sin, vous mettrez en deuoir d'y getter le metal qui vous sera plus aggreable. Et les mesmes termes que ie vous ay dit des susdits instrumens petits, faudra garder & vser aux casses & grands instrumens, ausquelles i'ay veu getter mouchettes de trois cens liures en pesanteur, & autres ouurages de grade importace, pource que ce moyen est prompt & facile au possible.

Le moyen de faire pouldre pour mouler tous metaux enterre humide: & la maniere de l'accoustrer en forme deue. Chap. 4.

O v n fuir trauaila esté trouué contre l'ordre naturel de l'art, de getter en terre humide. Chose cerrainement de plusieurs desirée & de peu pratiquée, comme chemin mal asseuré, ainsi que l'aparence le demonstre à ceux qui ont desir de paruenir en tel esset. Auquel voulant ateindre il vous fault prendre vne partie de sable subtilement laué, & qui soit esté recuit en sournaise. Puis apres se prend la tierce partie des cendres saites d'os de pieds de moutons, & vn douzies me de toute la quantité de farine vieille, subtilement passée, laquelle sera incorporée & petrie pour estre composée auec les autres choses. Puis seront arrousées d'vrine ou de vin. Et ainsi humides seront mises dedans les casses de bois. Et auoir ostez vos moules, ferez les gets & aspiremens. Puis auec sumée de tourmentine, ou de chandelle de suis, viendrez à la susfumigation acoustumée. Et auoir assemblé les sormes qu'auez faictes, aperceuant vostre

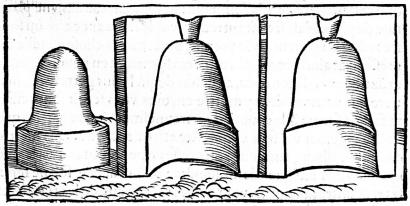

on du,ne faudrez à getter à vostre plaisir. Aucuns maistres, qui auec l'aide de cest art sont cloches, mortiers, & autres ouurages, sont cotrains par necessité de faire leurs formes de trois pieces en la propre saço que le portrait, qui est cy dessus, vous demostre, Le siege duquel vous faict veoir toute l'œuure, pour le commencement de laquelle le corps vient à se former sur le milieu delaissant au dedans vne partie dans laquelle la matiere sera reduitte & logée.

Le moyen de mouler diuerfes sortes de relief. Chap. 5.

L aduient souventessois qu'il est necessité, encores qu'on aye les matieres bien disposées de les scauoir cognoistre & bien entendre, & par force d'engin sçauoir adapter vne forme, pour autant qu'on ne peut tousiours aller par le chemin ordinaire. Ioint aussi qu'aucune sois on se trou ue en lieu qu'on ne peult aisement recouurer ce qui est duysant. Pour raison dequoy i'ay deliberé de vous dire encores plusieurs moyens qu'on doit tenir: & mesmemet de faire vne caue à vn relief, lequel peult estre reduit en caue: & se font tels effects de paste, ou autre chose liquide, laquelle par deseichement de chaleur, ou extremité de froideur se fait dure, tout ainsi que le suif, soufre, plomb, cire, & autres choses semblables, concluant pour faire cauer vne chose plaine qu'il vous faut premierement considerer si l'œuure est petite ou grande, si c'est figure ou fueillage, & cobien de pieces vous sont necessaires pour la former auec suif ou farine: & si cest matiere dure la formerez auec le marteau das vne platitine de plob. Mais si c'est autremet, vo9 le serez auec cire ou soufre reduit en liqueur, ayat premieremet oint la chose d'huille ou gresse: ayat ainsi accoustré vostre cas formerez en poudre, gettat brőze ou metal bien fődu, au dessus duquel vous getterez la matiere que vous voudrez y mettre encores vous seroit il necessaire faire la forme & la couurir de terre: mesmemét aux parties que vostre iugemet vo' fera cognoistre estre necessaire, sans mettre en oubli d'oindre auec huile ou gresse de pourceau toutes les pie ces que vous craignez de se ioindre: & à chacune forme serez ses rencontres & signes, pour auoir la comodité de les retourner

plus facilement en leurs lieux: & quad vous aurez taillée la superfluité, vo ne faudrez à tirer vostre relief, tellemét que la place cauée vo9 demeurera, en laquelle vous pourrez getter cire, ou autre copolition molifiée & incorporée auec suif brussé, charbo d'amades, tuille brisé acompagné d'vn peu de farine vielle. Et le tout bien brayé dedans vn mortier de bronze, & apres que vous aurez fait voz formes, les laisserez seicher & endurcir, tellement que vous les pourrez reduire en pouldre à vostre plaisir: encores le font elles auec diuerses gommes ou colle, de laquelle ie me fuis feruy autresfois. Puis faut prendre vn vase grad, & de la haulteur mesme de la chose que vous voulez former, laquelle fauldra remplir de terre & reduitte à liqueur, la faudra laisser reposer iusqu'à ce qu'on aura bonne congnoissance qu'elle se veut congeler: & alors vous romprez la petite peau, qui est au dessus, pour getter dedans la figure que vous voudrez former, laquelle vous retirerez incontinant, continuant en ceste sorte quatre ou cinq fois. Puis l'auoir laissée refroidir & endurcir en eau froide, &taillées les pieces que vo voudrez oster, la retournerez en son lieu, estoupant auec drap subtil ou cire les iointures & fantes, que le fil auroit faittes. Et apres auoir bien baignée ceste forme auec l'eau dessussité emplirez de cire fondue moderemet chaul de, & la vuiderez tout subitement en continuant ceste saçon cinq ou six fois: iusques à ce que vous congnoistrez que vostre figure est reduitte à la grosseur que vous voulez dedans vostre forme, laquelle vous ferez mettre en eau froide, iusques à ce que vous pourrez retirer sans danger la figure, laquelle vous trouuerez telle qu'est son original. Vous aduertissant que ie ne vueil delaisser en arriere vn autre façon de former que i'ay veu exercer à Rome à vn chaudronnier, formant l'Hercules de bronze: & pource faire il prit du papier conuert de paste & l'é conurit, tout ainsi qu'on fait vn masque. Puis le feit seicher au feu, adioutant au dessus colle faite de farine. Sur laquelle il posa pour l'engrossir plusieurs sueillets posez l'vn sur l'autre & sinablemet luy seit vne couverte d'vn linseul, & autres draps de lin. Lesquels ayant bien faict seicher, il coupa auecques vn cousteau toutes les pieces lesquelles paroyssoyent au dehors: & en ceste façon dressa sa for

L iij

me, en laquelle il mit cire & poix. L'acoutrant tellement qu'elle pouuoir resister à toute humidité. E ainsi estans coniointes ensemble, meit dedans du suif par plusieurs sois: & trauailla en sorte que toutes les choses paroyssoyent proprement à la chose qu'auoit esté formée: & estoient telles sormes faittes en asseurace, & à peu de despence faciles à porter aux lieux ou luy estoit plus aggreable. Inuention certainement belle au possible selon mon ingement.

D'aucunes matieres qui ont proprieté de faire fondre & courir les metaux. Chap. 6.

I ne suffit de sçauoir bien fodre & auoir soussets & charbon à souhait: car voulant getter choses petites & subtiles, il est besoing d'aider aux metaux auec matieres corruptibles, comme estain, arsenic, sublimé, & reagal ou bien auec autres matieres moins susibles. Semblablement il en y a qui operent par voye de purgation, comme boracz, sel nitre, & armoniac: & mesmement aux matieres onctueuses, fault mettre en œuure toute gomme, huille commun, ou sauon mol. Car ce sont choses que le metal cherche. Parquoy il est de besoing de sen servir, tout ainsi que apparence des metaux nous vient à estre manifestée.

## PROHEME DV NEVFIESME LI VRE DE LA PIROTECHNIE DE plusieurs exercices & effets du seu.

E vous ay insques à present mostré le mieux qu'il m'a esté possible les pratiques des exercices, qui vous estoyent duisans aux sus sons tant aux œuures grandes que petites. Parquoy ie vous vueil à ceste heure parler d'aucunes autres appartenans purement aux operations & puissances du seu, & qui ne con-

uiennent totalement auec l'art de getter. Et premierement je vueil commencer à vous faire entendre quelle chose est en substance l'art d'alchumie, laquelle est si curieusement cherchée & desirée desirée. Puis comme chose vtile & ingenieuse, ie vous donneray congnoissance de l'art distillatoire. Et apres vous monstreray l'ordre qu'on doit tenir quand on veult mettre en œuure vne zeche sans charge de conscience. Puisvous parleray de l'orseure, du chaudronnier&d'aucuns autres ainsi que l'occasion sy offrira.

De lart d'alchumie en general Chap. 1.

Ource qu'en plusieurs lieux de ce mien traicté ie vous ay faitte mention de l'art d'alchumie, ie ne vueil passer outre sans vous en parler, encores qu'aucuns l'asseurent n'estre veritable. Et y suis affectionné, pourautant qu'on voit les effets dependas de l'operation & vertu du feu. Ioint aussi que ie voy bien que plusieurs n'ont autre congnoissance d'elle, que celle que la renommée vulgaire fait resoner par tout, disant que celuy qui la scait conduire, sait par son moyen l'or& l'argent. Au moyen dequoy plusieurs la cherchent auec trauail, perdement de temps, & despence, ainsi que vous m'auez ouy dire au chapitre de l'or. Vous priant de vouloir esloigner de vostre pensée que ie me voulsisse trauailler de vous l'enseigner. Car ie suis l'vn de ceux qui l'ignorent totalement. Mais ie vous diray bien que ceux qui se trauaillent à la chercher, cheminent seulement par deux voyes: l'vne desquelles est celle qui prend sa lumiere aux parolles des sages philosophes, auec lesquels ils se sont à croire de pouvoir ateindre à ce qu'ils cherchent. Et appellent ce chemin voye teinte & equitable, disans qu'en icelle ils ne sont que imitateurs & coadiuteurs de nature: & vrays medecins des corps mineraux, les purgeant de leurs superfluitez, & leurs donant secours en chassant leurs defaux & imperfections, en les conuertissant en nouvelle substance, & les accopagnant d'autres esprits qu'ils n'estoyent au commencement. Si que par ce moyen ils se mettent en deuoir de conduire telles matieres à certain terme de corruption, separation des elemens, à priuer ou rendre leurs esprits aux matieres, ou bien à les rendre subtiles ou grosses. Et vous laisse coniecturer que tels hommes courrent iour & nuit sans auoir aucun repos, sans qu'il nous soit notoire qu'aucuns d'eux soit iamais arriué à sa fin desirée. Si est ce que cest art est

rant delectable à ceux qui prennent plaisir de s'y amuser, qu'ils ne veullent pardonner à trauail quelconque, & ne font cas aucun de la despence. Car ils ont espoir de posseder quelque iour vn riche tresor, que cest art leur promet. Vo9 asseurat que cest exercice est beau au possible, pourautant qu'elle produit iournellement outre l'vtilité humaine plusieurs beaux & nouueaux esfets, comme sont les extractions des substances medicinales, des couleurs, odeurs, autres infinies compositions. Secret certainemet qui nous fust esté caché sans l'aide & soigneuse industrie de ceux qui font profession de cest art. Laquelle doit estre à bon droit appellée la source de plusieurs autres: parquoy on la doit estimer & suyure. Mais celuy qui a fantasse de s'y exerciter, ne doit aucunement estre ignorant ne pauure: afin qu'il puisse aisement porter la despence. Si est ce qui ne doit prendre son chemin en cest art prouoqué d'auarice, ains seulement pour auoir la iouissance de la beauté des fruits de ses effets & congnoissance de la nouueauté ingenieuse & belle que cest œuvre demostre. L'autre voye qui est grandement essoignée de la precedente, s'appelle sophistique, violente, & non naturelle, & en laquelle les vitieux & praticiens de troperie ont coustume de se exerciter. Et cest art Ceulement fondé en apparence & faulceté, laquelle corrompt les substances des corps metaliques, & les transmue tellement qui les fait paroistre autres qui ne sont. Tellement que plusieurs fois le iugement & l'œil en demeurent trompez & deceuz. Mais il deplaist grandement à ceux qui se voyent trompez, encores plus à ceux de qui l'infamie est decouverte. Pour raison dequoy ceste voye pauure & miserable, n'est suyuie fors par gens de mesme nature, si que cest art vient à estre blasmée d'vn chacun. Mais abandonnant le respect de l'vne & l'autre que vous vouldrez suyure, il est necessaire d'auoir congnoissance de la nature des metaux, des matieres simples & composées, & de leurs effets, encores de sçauoir ministrer le feu, faire fourneaux, & adapter vases selon les effets que vous auez en pensée de faire. Lesquels en mon iugement ne font autre apparence que fait celle du leton aupres de l'or, celle du voirre aupres du cristal. L'inuention de cest art


cest art donne apparente raison de croire qu'elle n'a esté imprimée en la pensée des ingenieux & sages anciens, ainsi qu'elle est maintenant en celles des modernes: & mesmement Aristote, Platon, & autres grands philosophes, qui se sont trauaillez de sçauoir les choses possibles, n'en ont saict aucune mention. Mais les modernes alchumistes disent qu'elle a esté trouuée apres eulx, comme chose possible, & assurent d'en pouuoir trouuer encores de celles qui non seulement sont pour le iourdhuy, ains n'ont aucune ombre de pouuoir estre purement.

De l'art distilatoire en general, auec les moyens d'extraire eaux, huil les, & faire sublimations. Chapitre 2.


"Est chose necessaire à tous les hommes qui veullent coduire leurs entreprises à fin, de considerer la nature de la matiere laquelle ils veullent mettre en œuure, & regarder si elle est disposée à rendre ce qu'en voulez extraire : & si vous n'estes meublé de ce qui vous est duisant, vous perdrez temps. Car si le tout n'estoit d'accord, en vain seroit employé vostre trauail. Parquoy si vous voulez faire eau ou huilles par voyes de distillation, mettant en œuure instrumens qui sont disposez à autres effects vous seriez en danger de faire vne chose pour autre, encores que la matiere fust disposée à vostre volonté. Car malaisement peult on tirer la matiere telle qu'on veult l'ayant mise mal disposée & en instrument incommode pour la receuoir : & vous fault penser que toute chose crée & trouvée au dessous du Ciel, n'est autre chose que substance elementale d'icelle composée. Pour raison dequoy il vous fault penser que si elle tient de l'eau, ou de l'air, on en peut tirer eau & air, & autant du feu, & la partie qui demeure de telles choses au fond du vase grosse & seiche, donne congnoissance certaine d'estre la terre, de laquelle se vient à faire extraction beaucoup plus difficilement que celle des autres, ce qui peut succeder par faute de l'art, ou de la negligence de l'ouurier. Vous aduertissant d'auoir congnoissance d'aucunes choses, desquelles il seroit impossible de tirer eau, huille ou de les fublimer, comme chaux, voirre, or, argent, cuiures, plantes,& pierrres semblables à tel effect. Mais discourat comme l'on voit,

on trouve aucunes choses desquelles on tire facilement eau, & difficilement huille, à cause de la grande humidité qui les accompagne: & semblablement aucunes autres, comme gommes, os, escorces, pierres, & semblables autres, si disposées à certaine seicheresse qu'elles sont faciles à rendre l'huille, & difficile à rendre l'eau: & le semblable aduient encores des sublimations. Vous aduertissant pour conclurre, que ce sont toutes pratiques inuentées des alchumistes, & sans lesquelles leur art seroit sans aucune esperance: & si par cas fortuit on vient à extraire huilles, & eau, cela peut seruir vniuersellemet pour conseruer la vie des homes, & les odeurs peuvent donner plaisir. Les sublimations sont tres propres aux alchumistes, car auec icelles ils rédent subtiles leurs matieres, & assemblent leurs substances, tellement les rendant viues qu'elles sont permanentes, puissantes & penetrables, si que en voulant reciter le discours des dessusdits alchumistes, & mettre en lumiere leur contrarieté, se seroit nauiger de l'Ocean au chemin du Ciels sans l'arrester ne rencontrer port Mais pourautant que le vous vueil faire perdre l'opinion de croire que le sois alchumiste ie suis content de m'en taire pour le present pour suiure la pratique de nos effects, ausquels n'est seulement suffisante la disposition des choses, pource que souvent esso nous trouvos Phuille dulieu qui par distilation est coustumier de rendre l'eau, & consequemment l'huille de là ou l'eau sort:ce qui est causé par les instrumens & ordre des feuz. Et pour cest effect sont adaptez vales de voirre ou de terre, & semblablement fourneaux pour eschaufer & enflamberselon les effets, ou resistèces des matieres. Lesquelles n'estant par leur nature disposées totalement, les fauldroit calciner ou accopagner de quelque autre chose au iugemét de l'ouurier experimenté, qui par force viendra à separer la cinqiesme substace de la chose qui sera cotenue dans les elemés. Mais les simples qui sont disposées à redre eau, come racines d'herbes, fueilles, fruits, fleurs, & choses semblables qui sont tendres & moles, à cause de l'humidité laquelle leur fait compagnie, eaue en peult estre tirée sans grande difficulté, pour autant qu'en leur s ubstance elles sont flematiques, subtiles & pleines de vapeurs. TelleTellement qu'auec bien peu de chaleur de feu, elles viennent à felleuer, commant le vale d'un air nebulenx & groffier, qui pour la vertu&frescheur de l'air exterieur, qui red froideur sur la chappelle, se convertit en eau. Laquelle estant sortie, ce qui demeure l'appelle fesse ou residence, de laquelle on tire la seconde liqueur qu'on nomme huille, qui n'est autre chose que la partie laquelle a plus d'air meslé aucc l'elemet du feu: & depuis les esprits, qui est l'essence propre. Mais de la premiere partie terrestre, qui est restée morte, & presque ayat semblance de cendres & sans ames, ie suis content de ne passer plus outre. Si est ce que pour paruenir à cest effet, il est de besoing vser vn peuplus de l'art que l'ordinaire ne commande. Et par ce chemin distillatoire plusieurs disent qu'on y va tellement d'element en element, subtilisant & separant, qu'à la fin les matieres sont tellement reduites qu'elles n'ont plus de similitude auec aucune chose des substaces des quatre elemens. Si qu'ils asseurent les auoir reduites en vne appellée quinte essence: asseurat qu'elle a puissance divine qu'on nomme celle qui a pouuoir d'estre permanente & incorruptible. Pour raison dequoy ayant fantasse de vous faire entendre particulièrement le moyen de proceder en tels effets, ie suis content de le vous monstrer le mieux qu'il me sera possible. Et mesmement pour autant que les philosohes qui font profession de cest art, se fondent en ceste chose pour conduire à perfection ceste glorieuse pierre, pour laquelle trouuer ils prennent plaisir d'endurer toute peine & trauail, & disent que ceste substance est conduite par leur industrie en vne autre vitale, ayant nourriture si grande que presques elle retourne en vie les corprs humains extenuez par maladie, ou affoiblis, tellement de vieillesse qu'on n'a plus aucun espoir de leur vie. Or abandonnant ceste essence, ils disent encores que tel or ou argent conduit en ceste celeste & diuine liqueur, est celle vraye & naturelle semence que l'or & l'argent produisent. Et si aucuns ont opinion telle semence estre origine en chacune chose. Au moyen dequoy plusieurs alchumistes par leur fondement comencent à prédre plusieurs choses diuerses, les accompagnans de leur calcinatios, folutions, putrefactions &

sublimations. Et les ayant conduites en certains termes, demonstrans effets de la chose qu'ils ont en pensée, viennent à l'appeller leur mercure, & aucunefois leur soufre. Et en ceste saçon accompagnez se mettent en deuoir de proceder, se faisant à croire de faire leurs pierre philosophale. Mais si la fiole dans laquelle leur matiere est posée: vient à se rompre, ou que par trop grande abondance de feu la substance s'en aille en sumée, en eschange & lieu de multiplier l'or ou l'argent, ils perdent ce qui estoit dedas, sans qu'illeur reste autre espoir que de resaire & recommencer leur entreprise. Mais puis que ie vous ay recité de ceste matiere si abondamment, que ie vous en puis auoir causé fascherie, ie suis en volonté de vous reciter comme les effets de telle chose viennent à estre composez & formez. Parquoy vous remettant au premier degréla ou ie vous ay parlé des moyes communs, auec lesquels on vient en distillant à tirer eau facilement de plusieurs choses, ie vous diray qui vous est necessaire d'auoir diuersité d'instrumens, & entre les autres vn qui s'appelle la forme de la cloche, laquelle se fait de plomb, ou de terre de laquelle on fait les voirres, ou bien de cuiure estagné, duquel non seulement vsent les apoticaires pour tirer eaues, ains les dames pour se lauer & rendre leur taint clair & net. Le couuercle chappe alentour vn retenement d'vn cercle creux, & fait en façon d'vn canal, lequel reçoit toute l'humidité que la fumée par la chaleur du feu fait ex halé en hault en l'air de la cloche, & au ciel du couvercle qui fer-

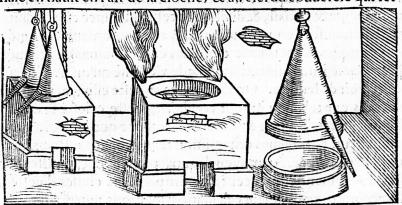


me se convertit en eau, laquelle est ostée dehors par le bec de la chappe, qui est ioint à ce canal creux. Au moyen dequoy elle est conduitte facilement en la bouche du recipient, qui pourroit tenir la matiere, & bien estoupée sans qu'aucune chose aye pouuoir d'y respirer. Et si par cas fortuit, vous ne prenez plassir d'en vser en ceste façon, vous ferez faire vn fourneau long ou quarré auec ses aspiremens, lequel vous ferez couurir d'vn tuille ou d'autre chose qui resiste au seu, faisant mettre au dessus cendres ou arene de fleuues. Puis mettrez vostre cloche la faisant pancher quelque peu deuers le costé de la sortie de l'eau, réplissant vostre creux superfluz de cendres ou sable, insques à ce qu'il viennent à la superficie & extremité de vostre four. Puis doncrez la chaleur par tout esgale pour en tirer la quantité d'eau qui vous sera possible: Les autres moyens de distiler pour tirer eau des choses plus seiches, se font auec alambics de voirre, de terre ou de cuiure estagné. Lesquels doyuét estre lutez selon la quantité des natures, & selon la matiere dequoy sera vostre vaisseau. Les aucuns desquels alambics ont bouches larges, les autres estroittes selon le plaisir & l'industrie de l'ouurier. Lesquels vaisseaux doiuent estre mis dedans leur four, enuironnez de sable ou cendre iusques à la moitié de leur hauteur, pour resister à la force de telles slammes violentes, afin que le vaisseau ne rompre & qu'on puisse extraire plus asseuremet ce qu'on pretend desdites matieres. Mais auant toutes choses il fault que les iointures de la chappe du recepteur

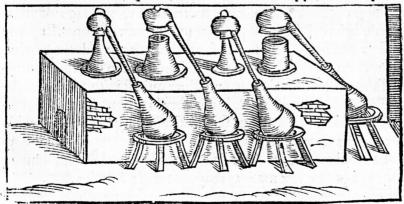


foyent fort bien bouchées, à ce que rien ne respire, & par ainsi onne faudra à distiler ce qu'on voudra.

Vous aduertissant que toutes distilations sont faittes par deux voyes selon le iugement des maistres. L'vne est auec chaleur & seicheresse qui est assez commune. L'autre est chaude & humide: & par la chacune chemine ou par trois degrez. Le premier desquels est la force moderée. Le second c'est l'augmentation intemperée. Et le tiers est violent au possible. La voye du hault & humide est celle qui se fait par bain, mettant vne ou plusieurs fioles auec leurs alambics dans vne chaudiere d'eau bouillante, ou autre vase propre pour ceste affaire.

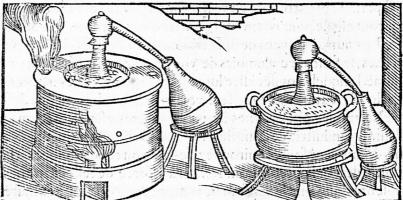


Aucuns ayans besoing de faire distiler quatité de matiere, ont trouué le moyen de faire vne tine grandé, laquelle est posée sur vn pillier, & au dedans d'icelle mettent vn vase en façon d'vn lauoir de cuiure. Mais il est percé tout al'entour du corps. Et par le foud de ceste tine, sera mis le seu en vne place vuide prochaine du sourneau, tellement que la chaleur viendra à donner continuellement au sond du vase de cuiure qui est ioignant la tine, laquelle on remplira d'eau. Puis mettrez le seu au sourneau, & l'eschauserez le plus qu'il vous sera possible, sans mettre en oubly de renger voz sioles & leurs alambics, accompagnez de instrumens qui doyuent receuoir l'eau laquelle vous laisserez bouillir iusques à ce que voz matieres soyent toutes distilées

Parvn

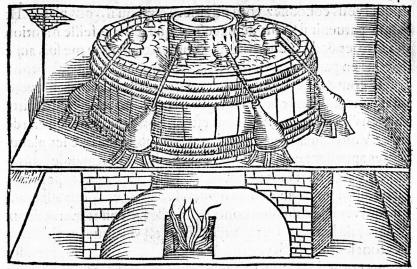

Par vn autre moyen, on fait vne casse de bois longue de six brasses, & large tellement qu'elle puisse commodement tenir le corps des sioles, par le col desquelles la distilation viendra à se rendre en l'instrument quila doit receuoir.

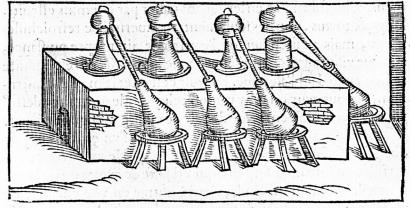


Vous aduertissant qu'on peult encores distiller aucunes choses aux iours caniculaires, ou en autre temps chaut, en mettant les sioles alencontre des rayons du Soleil, ou bien contre vn grad miroir qui soit merueilleusemet grand & creux, mais selon mon iugement la meilleure voye est d'y approprier le seu, pour l'aide


duquel vous conduisez vostre matiere ainsi qu'il vous plaist. Et pour y paruenir il seroit de necessité que ie vous feisse mention des formes & de la diuersité des fourneaux, mais ie me suis auisé de vous en parler cy apres. Et pour ne rompre l'ordre distilatoire ie suis content de vous declarer particulierement les moyens qu'il vous fault tenir pour faire l'eau de vie, laquelle estant faitte par gens inexperimentez, doit estre à bon droit appellée eau de mort. Vous aduisans que c'est la mesme substance que les alchumistes appellent quinte essence, la conduisant à si grande subtilité,& luy atribuant tant vertueuse puissance, qu'à grand peine les cieux auroient pouuoir d'en ouurer d'auantage. Vous asseurant que qui veult le tout bien considerer, elle faict effet merueilleux & digne de louange fort grande. Et si est vray que les alchumistes font les metaux si vegetables, qu'ils puissent faire reprendre vie aux corps demy mors, il fault croire & adiouter foy à ce qu'ils nous disent. Vous aduertissant que cest eaue doibt estre faite de bon & puissant vin rouge ou blanc, & pourautant que tel effect de faire l'eau de vie à certaine puissance de faire esseuer plusieurs gros esprits, il est necessaire de les moderer par vertu des instrumens, & les subtilliser en les faisant passer par chemins estroits, longs, & tortus, non pas seulement par diuersité de refroichissemens, mais aussi en lieu ou l'eau froide ait propre puissance, afin que visquosité ou grosseur aucune, ne puisse estre conduite au lieu auquel est l'alembic. Et pour cest effet le meilleur instrument de tous ceux que i'ay veu, est celuy que le portraitey desso? vous presente, fait en forme de vase de cuiure estaigné dugl part le lieu mesme ou lon met le vin, vient à issir vn canon long de quatre ou six brasses, au milieu duquel est posée vne trompe entortillée en forme de serpent, qui est faite de cuiure ou de boys. Laquelle montant en hault, vient à entrer en vne chapelle de voirre, par laquelle l'eau de vie se va rendre en l'instrument qui la doit receuoir. Et est logé se vase en vn fourneau, là ou il est remply de vin par vn canon qui est posé sur l'vn des coings. Et au dessus du creux de l'eau là ou est le canal tortu, que le vulgaire appelle serpent, on vient à remplir d'eau froide l'alambic, puis on

met

met le feu totalement au pied du vase ou le vin a esté mis.

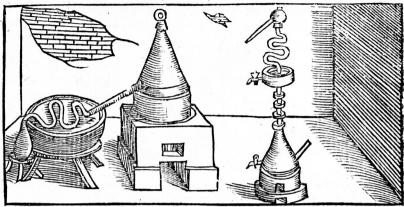

Aucuns autres font l'eau susditte plus legerement, la commenceant en vn vase semblable à vne cloche de cuiure estagné, ayant le fond beaucoup plus hault que l'ordinaire des autres. Et au col d'iceluy l'attache le canal appellé serpent, lequel prend son cours & passage par vn refraichissement d'eau. Et à l'issue de ce canon on met l'instrument qui doit receuoir l'eau. Laquelle ainsi faith'approche la perfection de l'autre. Car outre qu'elle n'est tant subtile, si vous la voulez mettre en œuure pour luy faire penetrer qlque chose, il vous est necessaire de la subtiliser en la faisant passer par autre distilatio. Si est ce que les curieux cercheurs de ceste eau ne se contentent de ceste saçon ny de l'autre, ains la mettent encores en autres vases, & la font tant de bois distiler qu'ils la rendent presques aussi subtile comme est la sumée. Tellement qu'en ouurant le vase, elle s'en va en l'air sans tomber en terre, pour autant qu'elle est consumée de l'air. Et afin que vous ayez la commodité de veoir la forme des vases qu'ils mettent en œuure, ie vous les ay fait portraire cy dessous. Apres le tirement de l'eau suyuent ceux des huilles, qui viennent à estre extraits de la substance des choses naturelles onctueuses, comme font gommes, bois, fruits, & aucunes pierres. Choses totale met lesquelles en eschange d'humidité semblent auoir certaine seicheresse interieure. Or pour faire les huilles & les disposer à putrefaction, ou calcination, il est de besoing d'y proceder auec

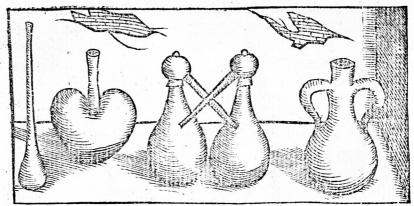

les instrumens & feu qui s'y doyuent accommoder. Mais pour conclure on trouue plusieuts choses desquelles on ne peult tirer l'huille, & encores fault il trouuer moyen de l'extraire. Vous aduertissant que la voye plus comune se fait par exhalation, tout ainsi que les eaues. Mais non pas tant auec la force du feu, mais auec autres instrumens. Entre lesquels les plus comuns sont les fioles qui ont le col tortu, & le demeurant formé en façon qu'est le sac d'vne cornemuse. Et fault couurir leur col de terre auant que les mettre dans le fourneau, qui ne doit estre excessif en haulteur, ne par trop large. Encores doit il auoir sur le milieu deux fers, sur lesquels le cul de la fiole sera posé, & le col viendra à fortir au dehors du fourneau, qui sera muré tout alentour, & au dessus tout le creux sera couvert d'vn tuille, delaissant sur les deux coins deux bresches pour donner commodité à la sumée & aux flammes de pouvoir sortir. Et avoir ainsi accoustré vostre fourneau, auec feu de charbon, par la bouche qui est au dessous commencerez tout bellement à le seicher, tellement que toute l'humidité qui sera en luy & aux matieres lesquelles sont dedans les fioles, viendra à l'euaporer. Puis peu à peu augmenterez le feu auec bois, sec le maintenant en force l'espace de huit ou dix heures, ou iusques à ce que vous apperceurez au dessus de voz fioles tomber par le col vne fumée grosse & noire. Vous aduertissant que cela deuient puis apres en liqueur onctueuse que les speculatifs appellent huille. Vous asseurant qu'on tire ceste liqueur en ceste

ceste saçon de plusieurs choses, & mesmemet de vitriol, que les alchumistes appellent matiere de quinte essence minerale, ayant renommée d'auoir plusieurs vertus & proprietez pour aider a plusieurs instrmitez & maladies, encores que de sa propre nature il soit plus chault & corrossi que tous les autres.




On trouue aucunes autres choses, desquelles voulant tirer huille est necessité de prendre autre chemin, mesmement pour faire celuy de l'antimoine, ou du fer, desquels les alchumistes vsent aux teintures sophistiquées. Et fault premieremet les calciner & ofter la substance huilleuse par le moyen de l'eau, du vin aigre qui à esté distillé. Du soufre, qui est matiere plus aduste que l'antimoine, on peult tirer huille plus facilemet par deus moyes. L'vn par esmouuemet des chappelles saittes de cendres & chaux. L'autre par les flames qu'on met au dessous de la cloche. L'huille du sel nitre, sublimé & arsenic, se fait par voye de calcination mise en solution humide, & celuy de tous arbres rendans gomme, se fait par le moyé d'vn vase semblable a vn pot de terre, au fond duquel on fait quantité de plusieurs troux: pource que au dessous on ne fault d'en poser vn autre pour receuoir l'huille, qui fort de la matiere qui est mise dedans l'autre. Lequel est couvert tellement qu'air aucun ny peult faire entrée. Puis on fait vne fofse en terre, en laquelle les deux pots sont posez, n'ayant apparence sur terre plus hault de quatre doigts, la ou le charbon & le feu viennent à faire tellemet leur deuoir, que ceste liqueur gom-

N ij

## LIVRE NEVFIESME

meuse vient à tomber au fond de l'autre pot qui est au dessous. L'huille des grains se fait en le faisant flamber au dessus d'vn ser embrasé. Et le semblable est fait des huilles des œuss, d'amandes, noix, lin, chanure, noix muguette, & semblables choses odoriserantes. Et est necessaire à celuy qui se veult exerciter en cest affaire d'auoir la congnoissance de la nature des choses qu'il veult mettre en œuure.

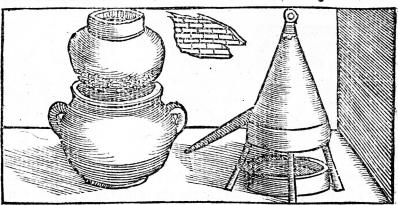

Vous aduertissant qu'il me reste encores à vous dire des subl matios, lesquelles voulat exposer ne signific autre chose qu'vne yssue & separation faite entre les parties subtiles & grosses. Pour raison dequoy les alchumistes, asseurent ceste sublimation ainst purifiée, n'estre eau ne ligueur vnctueuse, ains vne partie du tout reduite en plus de vertu & puissance, que n'estoit celle qui a esté mise pour estre sublimée. Les alchumistes voulant diposer leurs metanx à bien receuoirce qu'ils veullent mettre dedans, se delectent de proceder en cest effet par deux moyens, cest àscauoir par ascendant & descendant. Et en tous deux vsent de fioles de voirre, ayans le collong bien couvert de terre. Pour l'ascendant fault faire vn fourneau carré ou rond, semblable à celuy qui est fait pour distiler: & apres que vous aurez formées deux bresches, vous y adiouterez vn chapeau de terre, la ou vous pourrez mettre les cendres ou la fiole. Et en ceste façon vous y pourrez proceder commodement, quand vous mettrez au milieu de vostre siole un bord de terre Puis mettrez dedans icelle la quantité

quantité de'la matiere, de laquelle vous voudrez faire extraction. Puis ayant posé vostre chapeau de terre sur les deux fers qui trauersent dedans le fourneau. Et au dessus ferez vne couverte de muraille, afin que les flammes venantes des troux ne puissent passer oultre: Et auoir le tout equipé en ceste façon mettrez le feu tout bellement, puis congnoissant que le four a pris sa chaleur, l'augmenterez & continuerez iusques à ce que vous aperceurez totalement que la fumée ne sort plus par la bouche de la fiole: & en ceste façon ne subliment tant seulement les alchumistes ce qu'ils veullent, ains par ce mesme moyen ils font l'arsenic artificiel, orpiment, mercure, soufre, & plusieurs autres choses. L'autre moyen se faict en descendant, metrant la fiole tout au contraire de l'autre, & la composition qui en vient à sortir se trouue attachée au col de la fiole. Mais afin que vous puissiez auoir meilleure congnoissance des instrumens susdits, ie vous les ay fait portraire en la sorte que vous voyez,




Parquoy vous ayant monstré les moyens de saire, eaues huilles, & de sublimer, ie vous vueil enseigner aucunes formes en par ticulier, lesquelles outre leur beauté sont grandement commodes: pource qu'auec vn seul seu elles peuvent servir en vn mesme temps à faire, eaues, huilles, & sublimé auecques moins de charbons & travail. Et appelle on ces formes, sourneaux à tours: pourautant que la chacune d'elles a semblance de tour, Lesquelles sont costruites au milieu d'une place de brique cuite ou crue.


Et les peult on esseuer en quarreure ou rondeur, tout ainsi qu'il fera le plus aggreable au conducteur de l'œuure. L'auertissant de la faire grande & espacieuse, afin que le feu y soit plus abondant & puissant. Et vn pied & demy en bas au dessus du paué sera mise vne grille pour retenir le charbon, delaissant en l'vn des costez d'i celle vne ouverture au dessous & ioignant la terre, afin que le fourneau puisse prendre air, & que le vent ait pouuoir d'enstammer & maintenir en vie le seu. A l'entour duquel & ioignant la grille, ferez dreffer vn mur de la mesme hauteur de la grille, & large autant comme seront les fourneaux. Et en chacune saçon de la tour faudra faire bresche quelque peu grande pour donner entrée au feu, & vis à vis ioignant des tours ferez edifier plusieurs fourneaux, ayat formes de tournelles ornées de carneaux, canonnieres & autres bateries. Et ayant conduit vostre œuure à ce point, apres auoir mis feu, poserez au deuant des bresches vne platine de fer, en laquelle vous ferez trois ou quatre troux d'vne mesme grandeur pour donner air, ou couper le chemin au seu, Et au dessus de la tour ferez mettre vn conuercle ioignant tellement, que l'air qui entre par dessous, n'ait pouvoir de respirer par le hault. Et qui soit tellement approprié qu'on le puisse ofter & mettre à point nommé. Puis remplirez tout le creux de la tour de charbon, mettant le feu par le moyen d'vne buche au dessous. & tant plus les buches seront haultes, plus viuement s'embraseront les charbos pour estre priuez de toute exalation. Vous asseu rant que ceste façon de distiler est ingenieuse, belle, & assez commode:mais il sy fault trauailler l'espace d'vn iour. Encores ayie veu vn autre fourneau a yant vne tour au milieu quarrée, accompagnée de quatre vases & de ses registres. Et si ay eu encores ce bien d'en auoir veu vne toute differente des autres, accompagnée de plusieurs vases, posée sur vn fourneau, de la haulteur de deux brasses & large en diametre de trois, estant presques semblable à vne estuue seiche. Et là ou elle estoit voutée deuers le pied estoient trois respiremens. Et sur la grosseur estoient murez par ordre plusieurs vrinaux de terre, vernissez par dedans. Les fonds desquels augyent entrée dans le fourneau.

Etla



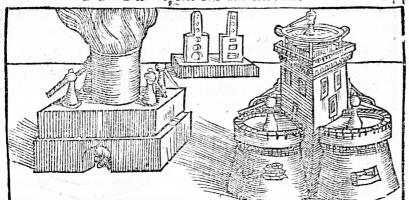

Et la bouche qui estoit large sortoit au dehors, sur laquelle estoit mis vn chapeau de voirre auec vn alambic. Sur la sommité duquel estoit posée vne petite cloche. Vous aduertissant qu'il failloit cotinuer le feu à ce fourneau jusques à ce qu'il fust eschaufé. Puis on y remettroit du charbon pour la maintenir. Vous affurant qu'au commencement ceste façon me sembla belle. Mais apres que ie m'y fuz aucunement arresté, ie ne sçauoye si ie la deuoye louer ou non: pour auoir plus d'aparence de beauté que d'vtilité. Car l'apperceu que ce qui se faisoit auec si grande quantité de vases, alambics, & autres instrumens, se pouvoit faire auec deux ou trois cloches mises dans vn fourneau. Et si par cas fortuit i'auoye à dresser vne chose semblable, ie voudroye que la place vuide fust vne tour, par laquelle les fons des vrinaux seroiet eschaufez, & au coupeau auroit quelque peu d'issue pour donner occasion à la chaleur de pouvoir sortir & monter en hault. Mais outre les fourneaux pour distiler, ie vous vueil monstrer le pourtrait des formes des deux autres fourneaux, afin que vous en ayez congnoissance quand vous les entendrez nommer. Et premierement celuy qui est faict pour reuerberer, lequel à esté inuenté des alchumistes pour cimenter. L'autre est bon à distiller & sublimer, & mouldre à vent, comme vous pouuez coprendre apperceuans les portraits cy dessous attachez, que i'ay pris plaisir de vous faire veoir. Et encores suis-ie en volonté de vous enseigner celuy par lequel on a pouuoir de distiler à tous effets.

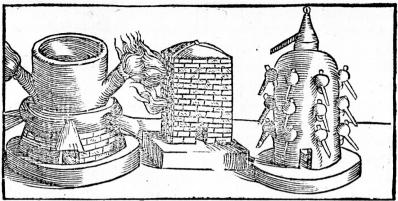

Discours & aduertissemens pour ceux qui veullent ouurer & mettre la main à leur aduantage sur vn zecche.

Chapitre 4.

P R E s que ie vous ay parlé des distillations des eaues & huilles, voulant suyure mon art, il m'est venu en pensée de vous faire discours, come vous

auez à vous conduire, voulant entreprendre d'ou-

urer ou faire ouurer vne zeche: afin que vous ayez pouuoir de vous y conduire quand l'occasion s'y offrira. Vous asseurant que celuy doit fort bien entendre qui prend volonté d'entrer en l'estat & prendre le soing & cure d'vne monnoye. Et vous promet que le maistre d'une monnoye deuroit sçauoir faire tout ce que font les ouuriers l'il estoit possible. Car ce qu'ils manyent le plus souuent, est or ou argent mis en petites pieces faciles à perdre, & ne sçauroyent estre de si petits poix, qu'elles ne portent dommage au maistre. Parquoy celuy qui vient saire profession de cest art, se doit prendre garde à son poix. Pource que la substance ee telart, n'est autre chose qu'vne quantité de poix divisé en plusieurs pieces à point limité, & vn caratement d'or & aliage d'argent tel qu'il plaist au prince d'ordonner. Et si par cas fortuit ou par negligence tu viens à augmenter la monnoye plus outre que du deuoir, tu demeures interessé, & si tu viens à commettre faulte, tu ne faulx à estre noté de reproche du peuple, qui t'a en reputation de personne infame: tellement au'outre

qu'outre la honte & infamie que tu t'es acquise on ne differe à te punir & chastier asprement: & si tu veux y proceder ainsi que le deuoir commade, le proufit que tu en rapporteras sera bien petit Car en plusieurs choses on est contraint de faire despence. Pour à quoy obuier vous ne deuez pardoner à trauail quelcoque pour gaigner le proufit de ceux qui manient vostre argent, au poix du quel il vous fault soigneusement prendre garde, tant à le deliurer qu'à le receuoir. Et semblablement en achetant or ou argent, bas ou fin, sans mettre en oubly de bien ouurir les yeux afin que vous ne soyez trompez. Pour à quoy obuier vous en serez la preuue auec la touche & à la coupelle. Et ne serez paresseux à regarder & sçauoir combien ils tiennent de fin: & le semblable ferez à cimenter l'or & affiner & departir argent. Vous aduertissant d'auoir tousiours recours à voz balances & à vostre plume, auec l'aide de laquelle vous ne faudrez à trouuer la faulte, que voz ministres auront saite. Et premierement des sondeurs vous saudra prendre garde, & semblablement auec les ouuriers & monnoyeurs, sans vous reposer sur les gardes. Car s'il estoit possible ilseroit proufitable que vous fissiez tout: & est necessaire que tel personnage qui veult entreprendre telle charge soit vigilant, & qu'il entende bien l'arithmetique, pour ne faillir à faire ses comptes. Et luy est necessaire encores de sçauoir bien faire essay d'or & d'argent, ou d'auoir vn homme experimenté qui sache fondre, affiner, & entendre les moyens selon les matieres de faire les cendres: pource qu'on y peut faire plusieurs tromperies. Et ne doit le maistre estre paresseux de se trouver quad lon met en grains l'argent d'oré, afin que l'eau ne luy soit diminuée au departement, & que l'ortiré soit rotalement rendu. Vous aduertissant d'estre curieux & auoir l'œil sur tous voz ministres: pource que communement l'or vient à estre emporté. Mais pour venir à l'ordre de la pratique, ie vous vueil premierement dire celle de l'or, l'ayant conduit au carat par voye de ciment, ainsi que le prince a ordonné. Puis fault prendre la quantité que vous voulez faire ouurer, & l'ayant fondue & gettée en verges, ne faudrez à les battre & estendre auec vn marteau, insques à ce que vous les

aurez reduites en vne certaine vtilité. Puis apres les taillerez en pieces carrées en façon de dets, faisant en sorte qu'elles excedét dequelque peu le poix de la monnoye que vous voulez faire: & apres que vous aurez le tout cisaillé, le ferez recuire dedans vne poille, pour le donner aux ouuriers, qui les reduiront à la largeur de la monnoye que vous aurez entreprise. Et alors les faudra oster aux gardes pour estre reduittes iustement à leur poix: & cela fait seront remises entre les mains des ouuriers, qui les ayant reduittes à la rondeur qu'elles doyuent auoir, les auoir encores recuittes, seront gettées dans vn blanchissement commun composé auec terre & sel. Et asin que la blancheur soit plus excessiue, vous y adiouterez quelque peu d'alun. Puis ayant laué voz pieces auec eau claire & seichées, les enuoyerez estamper. La monnoye d'argent sera conduite en la propre façon que celle de l'or, mais il luy fault donner plus de coups, à cause de sa durté. Celle du cuiure ne se fait totalement du metail mesme, car il le fault alier auec argent. Vous aduisant qu'il vous fault fondre ceste monoye de cuiure das vne casse ou creseul. Et pour l'alier fault mettre pour chacune liure de cuiure, autat d'argent fin, qui soit d'aufsi grande valeur que vault la monnoye que vous en voulez faire, ou bié distraire ce qui vous est permis par le prince, qui est communement pour vne chacune liure vne once de trois deniers: & aussi tost qu'il sera fondu, vous le getterez sur tables de ser, chaudes &ointes de gresses pour faire mieux courir la matiere le long des canals: & apres que vous arrez retiré voz verges & reduittes en pieces de la pesanteur d'vn quadrain, vous les ferez recuire:& quand les ouuriers les auront estampées, on les tournera recuire pour y proceder en la façon des autres. Aucuns princes vueillent telle monnoye estre blanche, & d'autres prennent plaisir qu'elle soit noire. Ie vous aduerty encores d'auoir quelque bon ouurier & tailleur pour faire voz coings, lesquels aucunesois sont cause que la monnoye est aggreable, & que le peuple en donne louenge à celuy qui la fait faire. Or vous vueil-ie encores repliquer ce qui est necessaire à celuy qui veult pratiquer en tel art. Et premierement il luy est necessaire de seauoir passer vn essay, cimenter, faire

ter, faire cendrées, departir, & fondre quand il est de besoing, sans mettre en oubly de bien gresser & oindre auec gresse ou lissiue forte les tables de ser, afin que vostre matiere vienne mieux à fluer & couler en gettant. L'ointure qu'on fait pour oindre les formes à getter, se fait en prenant sientes de vache, laquelle siente fault detramper auec lissiue forte. Mais meilleur seroit celle dequoy on fait le sauon à cause de son acuité, & encores celle qui vient la derniere en faisant la buée n'est pas mauuaise. De laquelle selon la quantité qu'en prendrez, vous faudra autat de sien te de bœus: & fault que ladite lissiue soit fort espesse. En apres le tout sera coulé par vn sac, deux ou trois sois, insques à ce qu'elle soit bie subtile. Et en trois ou quatre fioles pleines de telle lissiue, mettrez demie liure ou plus de sauon dequoy on laue les linges, & tant plus en y mettrez, & meilleur sera: ou bien en lieu de sauon mettrez du vieux suis ou quelque autre gresse. Et de telle composition engresserez voz formes, & quand elles seront chaudes getterez vostre metal à vostre plaisir. Et encores si vous les oingnez d'huille de sublimé, ce que getterez viendra tresbien, mais cela est fort cher.

De l'art des orfeures. Chap. 4.
Oulant faire discours sur l'art de l'orseure, ie vous ad-

d'auoir congnoissance de plusieurs arts: pource que la diuersité des ouurages, qui luy viennent en main, est infinie. Mais ceux qui ouurent en or, ou argenr (qui excedent en noblesse de matiere les autres metaux) il fault aussi qu'ils auancent en sçauoir tous les autres ouuriers. Parquoy ils doyuent estre experimentez plus que tous les autres ouuriers. Parquoy ils doyuent estre experimentez tant au marteau, burin, & cisaille, que à adoulcir l'or quad il est cru, & luy donner couleur, quand il en a necessité: mais par sur tout celuy qui veult bien faire son deuoir en cest art, il luy conuient estre armé de patience pour conduire son œuure à la fin ou il tand: & fault qu'il soit pronueu de bon iugement, pour auoir congnoissance de ce qui luy est presenté, Leur pratique commune est de sondre en petite sournai-

se, en créseul de terre accompagné de petits soussets, qui se peuuent aisement manierauec vne main. Et sont trois choses en cest art, lesquelles sont fort estimées. La premiere est de bien tailler & faire figures. L'autre de sçauoir bien former vn vase d'argent ou d'or auec le marteau, & la tierce de sçauoir bien mettre en œuure vne pierre en vne bague. Mais si ne vueil-ie encores saillirà vous dire le secret qu'ils ont pour adouleir l'or. Vous aduertissant qu'ils fondent en vn creseul, mettant au dessus voirre brisé, ou vn peu de sel alchali auec vn petit de cire, ou quatre petits morceaux de sublimé broyé. Puis luy fault donner le feu asprement. Et si l'ouurage que vous auez fait, n'a tellement la couleur iaune, comme il doit auoir, vous ne faudrez à l'oindre auec la composition du vert de gry, du sel armoniach detrempé auec vrine ou vinaigre. Et apres tel or se met sur le charbon pour l'eschauser, & puis le mettent dans le pissat, la ou on le frotte pour veoir sa couleur, & sçauoir sil est beau. Il se lauc encores en autre façon, faisant bouillir eau auec soufre broyé, mais tel lauemet est plus propre pour l'argent d'oré, qu'il n'est pour l'or seul. On donne encores couleur à l'or dedans l'eau ou sera bouillie la limature des cornes de mouton, ou bien auec la fumée de certaines plumes, ou bien auec la fumée des cornes susdittes: mais telles couleurs mises sur l'or ne durent pas long temps. Semblablement quand vostre argent est aigre vous le pouez adoucir en le passant par la coupelle ou cendrée, ou en le fondant, auec sel nittre ou tartre, ou voire pillé, ou sel alchalis, & par plusieurs autres compositions trouvées par les alchumistes. Et ainsi la peau qui est au dessus se nettoye & blanchit auec eau ou on fait bouillir tartre ou sel commun, en y adioutant alun de roche. Et le soulder en cest art, est vne partie qui est fort necessaire. Parquoy aussi est besoing en vser auec grande discretion. Et est necessaire que la souldure soit plus doulce à la fusion que la chose qu'on veult soulder. Pour autant qu'elle se fondroit, & la souldure demeureroit en son estre : encores que l'or sin, & largent fin, estant rompu se puisse soulder auec vn peu de vert de gry & boracs sas adjouter de souldure. Pour soulder il fault faire vn four neau propre, au dessus duquel faudra laisser vne place vuide pour mettre

mettre le charbon. Et auec les molettes prendrez vostre ouuragealié auec la fouldure faitte d'argent fin, moitié leton, & la quatriesme partie de cuyure broyé, rompu, & taillé en pieces, auec vn peu de borracs. Et quand vos charbons seront bien embrasez, vous ne faudrez à continuer le vent par le mouuement des soufflets, iusques à ce que la souldure soit totalement estendue, & reduitte, tellement qu'on n'y puisse congnoistre apparence de piece. Et en ceste façon toutes choses qui sont rompues se reunissent & faites de plusieurs pieces sont mises en vne. Encores il est necessaire d'vser d'esmail en cestart: pour ce que toute espece d'or, argent ou cuiure veult esmail conforme à sa nature. Pour à quoy atteindre & paruenir, il les fault subtile ment lauer & maciner, mettant vne chacune sorte de couleur à part dans vne ecuelle vernicée: en laquelle vous aurez fait mettre quelque peu d'eau. Puis auec vn fer aucunement playé deuers la pointe, prendrez la couleur qui vous sera plus aggreable, la mettant sur l'ouurage, couurant les places vuydes qu'il faudra seicher auec quelque peu de coton. Et auoir ainsi couuert vostre labeur, tout ce que vous aurez en fantasse d'esmailler sera mis en seu de charbon dressé dans vn fourneau, faict en la façon de ceux dans lesquels on passe les esfais. Encores s'amuse on à y proceder en attachant au dessus de l'ouurage fil d'or ou argent. Lesquels auoir esté coupez & mis en vn creteul pour fondre, estans refroidis, on peut coduire l'œuure tellement attachée auec borracs & souldure qu'elle tiendra d'or ou d'argent. Mais en cest affaire il vous fault ensuyure l'industrie des alchumistes, lesquels donnent apparence d'argent sin à leur ouurage, encores qu'il soit au contraire. Et pour ce faire ils suyuent deux moyens: L'vn desquels est auec sueilles d'or battu, attachées auec argent vif. Et l'autre faisant or fin auec le mercure, l'estende auec vne verge de cuiure au dessus de l'ouurage, tellemét que le seu fait couertir le mercure en sumée. Et si c'est or, il vient à se peindre en l'vrine: mais estant arget mis au dessus du leton ou cuiure, il se pourra getter en huille. Tout ouurage d'or ou d'arget & cuiure se peult ouurer à chauld & à froid, pourueu que vous ayez discretion de recuire l'œuure battue autant qu'elle en a de besoing. Et tant que touche à cest art, ie pense vous en

auoit dit suffisamment. Si est-ce que ie trouue inuention belle & ingenieuse à celuy qui sut inuenteur de saire les sueilles, qui se mettent au dessoubs des pierres qu'on veult mettre en œuure, lesquelles donnent merueilleusement grand lustre à leur beauté.

De l'art de ceux qui besongnent de suiure. Chap. 5.

E iuge le trauail merueilleusement grand de celuy qui faict le cuyure. à cause qu'il ne peult tirer son ouurage n'y ouurer aucunement sans l'aide de grosses masses ou pesans marteaux. Auec lesquels il est tousiours contraint de cheminer pour le batre, maintenant par dehors, & bien tost apres par dedans pour donner grace aux vases qu'il entreprent de faire. Vous asseurant que ce metail est rude au marteau encores qu'il soit doux & slessible. Quand les maistres sont contrains de soulder, ils le sont auec argent bas, ou cuiure brussé, meslé auec borracs, & souventes sois auec estain & plomb, messez auec vn peu de pege grecque: & afin que ces vases de cuiure ne puissent rendre quelque mauuaise odeur à la viande, on les couure par dedans d'vne peau d'estain faicte de la mesme souldure, laquelle ils font bouillir auec vn peu de sel & du vinaigre, ou lon met vne quatriesme partie de plomb accompagné de quelque peu de pouldre de pege grecque. Puis auec des estoupes attachées à la pointe du fer, vous allez attachant ceste peau d'estain à vostre voloté. Vous aduertissant que le cuiure se gette en pains toutes les fois qu'on le veult mettre en œuure: & pour conclure ie vous dy ne sçauoir en cest art aucun secret notable, & ne le scauroye iuger autrement qu'œuure manuelle.

De l'art de ceux qui besongnent du fer. Chap. 6.

D'E plus grand peine l'estime l'exercice du faiseur de ser que le dessus dit: pource que continuellement il luy sault manier fardeaux pesans, & demeurer tousiours au deuant du seu de la sournaise, car autrement il luy seroit impossible d'amolir la durté du ser, sur lequel il sault tousiours estre vigilant, & auec grosses tenailles le remuer & oster pour le veoir: & mettre au dessus sable

fable ou autre terre, à ceste heure remettant nouveaux charbons, & maintenant gettant de l'eau dessus pour restaindre le feu pour le nettoyer, & à la fin auec puissantes masses & pesans marteaux battent tellemeut le fer qu'ils le tirent dehors, si qu'il est aisé à iuger le peu de repos que ces ouuriers ont loisir de prédre. Mais voulant confiderer les parties de cest exercice, ie le trouue merueilleusement divisé en plusieurs especes. Car les aucuns sont maistres seulement des ferremens gros, comme ancres, anclumes, chaifnes, ou artilleries, Les autres se delectent à faire cognées, picz, houes, & autres semblables instrumens pour labourer la terre: & d'autres s'amusent à sers plus gentils: comme sont cousteaux poignars, espées, & autres armes, tant offensibles, que desfensibles, mais toutes ensemble doiuent estre tresbien trempées & boulies, afin qu'on les puisse plus facilement auec le marteau ou lime, conduire à leur fin terminée: & si l'œuure doit estre faite de fer & acier, on doit estre soigneux de les bien alier. Vous asseurant que plusieurs maistres se trouuent grandement interessez, car pour n'estre aucunes sois assez experimentez, ils viennent à brusser la masse du fer, lors qu'ils ont opinion de la faire bouillir. Aucuns maistres se trouuent sachans tresbien ouurer en fer, qui sont ignorans à ouurer sur l'acier & d'autres en y a qui font tout le contraire. Mais il me semble que le tont consiste en propre pratique, attendu que ceulx qui font professió de cest art, sont toutes personnes rustiques: si que les au cuns se dedient à sçauoir faire vne chose sans pouuoir auoir congnoissance de l'autre, pour auoir l'esprit trop gros. Si est-ce que cest art est accompagné d'aucuns secrets comme de soulder, de luy donner sable ou autre terre pour le desendre du seu, & semblablement d'entendre bien les couleurs qui demonstrent en gettant. La premiere desquelles a apparence blache, pour raison dequoy il est appellé argent. La seconde qui est iaune, est appellé d'aure. La tierce qui est azurée, est nommée violet. Et la quatriesme est de couleur cendrée: vous aduisant que tout ainsi que vous les voulez temperées, de mesme façon, il vous les fault emorcer, en y adioutant quand le fer est chauld sauon, ongle de bœuf, voirre brisé, & sel commun, le tout destrempé en vinaigre, & de ceste composition vous ne faudrez à oindre tout du long vostre lime. Puis apres y mettrez le feu, lequel vous esteindrez en vin aigre ou eau froide: & si par cas fortuit vous voulez soulder vne faulx rompue, ou vne espée, vous prendrez vn peu d'argent bas & du borracz, que vous mettrez au dessus de l'arnois rompu, lequel vous empoignerez auec tenailles embrasées sans le lascher, que la rompure ne soit reunie & la souldure refroidie. Encores vous veulx-ie donner vn secret quand le fer auroit tiré à soy quelque odeur de metal, & qu'il ne se veult laisser à subjettir au marteau. Pour auquel faire prester quelque obeissance, il le vous faut faire bouillir sur les cendres d'escorce d'œufz, ou sur pouldre de chaux viue. Vous aduertissant qu'on le peult faire doulx comme plomb, en luy donnant vnction auec huilles d'amandes ameres, le couurant apres de cire messée auec assa selida, puis le fault vestir de terre composée auec voirre brisé, le delaissant l'espace d'vne nuit, ou iusques à ce que le seu soit du tout esteint. Puis le mettant dehors vous le trouuerez doux au possible: encore auez vous pouvoir de le faire dur en le trempant dedans le ius de refort, ou dans le suc de la rosée qui se trouve au dessus des fueilles de cece : & si luy peult on donner lustre en le calcinant: encores vous:pouuez rendre d'ore vostre ser, par la vertu d'vne autre eau faitte de vert de gris, tartre, & sel commun, y adioutant du vin blanc: & dedans laditte eau faite par ebulation baignerez vostre fer infques à ce qu'il soit de la couleur du cuiure, mais il fault que le fer foit premierement bien poly & net, puis encores remis dedans ceste eau & bien seiché: & apres estant eschausé, vous le frotterez de mercure, dans lequel soit dissolu de l'or, & luy donnerez feu iusques à ce que le mercure soit euaporé. Pour grauer le fer, on faict vne autre eau forte auec du sel armoniac, sublimé, vert de gris, & vn petit de gale auec vinaigre: & de ceste eau on escrit sur le fer. Lequel doit estre premierement couvert de verny ou de cire, pour retenir ladite eau qu'elle ne puisse aller ça ne la, sinon au lieu ou voulez que vostre ouurage soit graué: & y doit demeurer ladicte eau cinq ou six heures. Et finablement voulant donner

donner fin à la pratique des operations subiettes au marteau, i'ay opinion qu'en celle du fer a plus de secrets & d'ingenieuse industrie, qu'en tous les autres ars dependans des metaux: & sans le trauail qui le suit, ie le iugeroye exercice digne de louange indicible. Et pour conclure sans la noblesse de la matiere de l'or & de l'argent, ie ne fauldroye à le parangonner à l'arr de l'orseurerie, attendu que par le seul iugement de l'œil, ils forment leur ouurage sans auoir aucun portrait,

De l'art de ceux qui besongnent d'estain Chap. 7.

O v s ayant declaré les pratiques qui suyuent l'art des autres metaux, ie vous vueil encores dire celle de l'eautres metaux, ie vous vueil encores dire celle de l'estain:à cause que c'est vn metal qui est facile à fondre,& lequel est assez en vsage, non seulement en vases, ains en escuelles & plats: Et d'auantage à faire lettres vtilles & commodes pour estamper liures. Les pots se gettent en vne sorme faitte de terre blache. Puis l'ayant mise au dessus d'vn fer on vient à ouurer auec l'aide d'vne rouë tournée par main d'homme: & auec vn fer tranchat & tortu venez à former vostre vase. Lequel vous brunissez auec pouldre apres que vous l'auez paracheué. Les lettres pour imprimer les liures se font premierement en composition de rrois parties d'estain fin, vne huitiesme partie de plomb noir, & autant de margasite & d'atimoine sondue & meslée ensemble. Et de ce metal prendrez la quantité que vous aurez en fantasse de fodre. Et apres que vous l'aurez gettée en verge, vous trauaillerez de la pouoir facilement tailler: Puis dedans vne forme faitte de bronze, vous mettrez en deuoir de pouuoir adapter la grosseur & logueur des iabes de voz lettres. Puis auec certains moules faits à viz fondrez toutes les pieces, & dedans vne cassette de ser seront gettes l'vne apres l'autre sans cesser, iufques à ce que vous aurez retiré la quantité de voz lettres, lesquellesvous rédrez egale en mesure de l'estain, tout ainsi que du plob se font platines pour couurir eglises & autres edifices, & semblablement orgues & canals pour conduire l'eau. Mais premierement que fondre vostre estain ou plomb, il vous fault dresser vne forme au dessus d'yne table, autant longue & large que la platine


que vous voulez faire pour couurir. Puis au dessus de la table semerez du sable de la haulteur d'vn demy doigt. Et apres l'auoir
bien vny poserez au dessus vne autre piece de table, pour tenir la
matiere estroittement serrée, asin qu'elle ne puisse sort in hors de
la table. Au coing delaquelle vous mettrez obstacles pour luy
empescher la sortie. Puis commencerez à remplir de plomb la
forme, faisant remouuoir la table, retournant ce qui est dessus au
dessous. Tellement que l'estain viendra à tomber sur le lit fait de
sable, duquel seront sormées les platines, esgales pour le moins
de ceste forme. Encores sorme l'on slacons & salieres de semblable matiere, & puis apres on les rend poliz auec ser. Vous aduertissant qu'on le peult battre comme l'or, & si en fait on sueilles
aussi subtiles comme sont celles du papier, & auec vn pinceau on
les vient à oindre & à donner la couleur d'or.

La pratique de reduire l'or, l'argent, le fer le cuiure, & le leton en fil. Chap. 8.

O v r ainsi que ie sçay qu'il vous est notoire estre neces-


faire de tirer l'or en fil, pour faire linges d'or ou recaniures de semblable façó. On pourra tirer tout ainsi que de l'argent & estain, fil du fer, du cuiure & leton, lequel vient à s'estendre, encore qu'il ne soit mol, comme les autres, tellement qu'on en fait les bendes subtiles, que le vulgaire appelle orpeau. Et finablement on peult tirer par artifice fil de l'estain & plomb, aussi long & subtil comme est celuy de lin & de laine. Leton & acier qui sont metaux plus forts, encores rendent ils fil pour faire cordes d'instrumens musicaux. Concluant ne congnoistre en tout cest exercice autre chose notable fors certaine pratique accompagnée de grande patience: Et en icelle fault proceder en deux moyens. L'vn est de tirer aux treteaux gros auec l'arganete, & l'autre est à la petite rouë: ayant premierement reduit en longueur auec le marteau, la verge le plus qu'il vous fera possible. Puis apres recuite l'attacherez sur les engins: puis commencerez à le tirer & estendre de la longueur d'vn demy pied. Puis apresauec vne paire de tenailles comencerez à tirer vostre fer, qui sera attaché à vn aneau. Et en ceste sorte tirat à soy vous ne faudrez

ne faudrez à tirer le fil desdits metaux, en le faisant passer par tous les troux de la tranchefille. Et pourautant que quand il est reduit à certain terme les instrumens grans y seruent mal aisement, on fait poser deux rouës sur vn banc, au milieu desquelles on met l'instrumet, par lequel on tire le fil qui est tout couuert de petits troux pour mieux rendre le fil subtil, lequel par l'aide de ces deux rouës, est conduit à sa persection. Mais sinablement selon mon iugement l'apperçoy que cest art consiste en deux choses: L'vne, que les troux de l'instrument soyent maintenuz rons, l'autre est que l'or & l'argent que vous voulez tirer soyent sins, de nature douce, & qui soiét maintenuz bien recuits. Et ce mesme moyen se tient encores en tirant tout autre metal, comme acier, leton, fer, & cuiure. Mais ie vous vueil encores cy apres parler du ser plus particulierement.

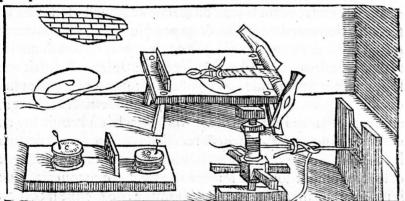

De l'or & de l'argent se sait encores ouurage, de fil, qui a apparence d'estre sin à toute perfectio: & en chacune liure on met tant seulement d'or sin'le poix d'vn ducat, mais ceux qui ont desir de saire tromperie, ne sont la trame seulement d'argent sin, ains de cuiure & d'or. Et pour conclure on sait getter vne verge de cuiure ou d'argent sin, & l'auoir battue & arondie auec le marteau, & bié nettoyée auec la lime, l'estédrez tellement qu'elle ait de logueur trois quarts de brasse, & au dessus d'icelles ondrez vne couuerture d'or sin battu: ou si c'est cuiure, la pourrez saire encores d'argét de la quatité du poix que vous y voudrez mettre. Puis

la mettrez dans vn fourneau auec charbon, le coduisant presques à poinct de se fondre auat que de le froter auec boys sec, comme on est en coustume de faire: ou bien auec calcidoine: afin que la couverte sort polie & mieux acostée de la chose, auec laquelle elle doit estre souldée: & apres que vous l'aurez ainsi reduitte, vous le ferez refroidir, recuire, rebattre, subtiliser, & adapter à l'engin ou les petits troux, pour passer les fils, sont ainsi que vous ay dit. Vous asseurant pour certain cestart estre beau au possible & de grande conderatio, quand il est fait sans tromperie, & mesmement est il plus à estimer quand l'or qu'on y met vient à estre rendu subtil au dessus de l'ouurage, sur lequel il est souldé, & tellement posé, que mal assemét lœil ait pouvoir de choisir le fil quad il est tiré, pourueu qu'il soit doré par tout: & pource saire quand or & argent sont adjoutez à l'ordre du fil, il fault dresser vn edifice à eau auec vne rouë sur la teste du mache de laquelle sera posé vn fer tortu alentour d'vn aneau, & vn peu plus loing vous mettrez en terre ferme vn cepz auec l'instrumét, par les troux duquelle fil vient à estre tiré: & au milieu de luy & de la rouë, se fait vne fosse en terre si profonde, qu'vn home ait pouoir d'y entrer iusques au genoil, afin qu'auec ses tenailles puisse tirer & essargir, ainsi que l'eau qui fait tourner la rouë attachée à l'engin luy en donne la comodité d'auancer & reculler. L'home qui est dedans la fosse, est assis sur une table atchée à deux fers qui la soustienent & sont tellement longs & ioints à vne poulie, que tout ainsi que la rouë fait auancer ou reculler l'homme, de mesme façon les tenailles vienneut à l'attacher, à cause de la vertu du mouuemet. Et auec cest ordre & edifice, recuisant souuentesois le ser, l'or, l'arget & cuiure, vous ne faudrez a tirer vostre fil de la longueur & groffeur que vous voudrez. Et outre ce moyen i'ay encores veu tirer le fer sans l'edifice de la rouë à eau, auec deux petits rouets, tout ainsi que ie vous ay dit cy dessus en tirat l'or: Mais il leur est necessaire d'auoir ser delié & bien recuit. Le semblable se pourroit faire auec vne rouë sans eau, pourueu qu'on meist vn homme au dedans pour la faire tourner, ou vn cheual qui la feist remounoir.

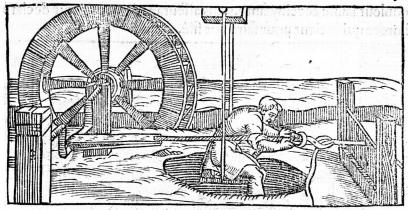

Le moyen d'aproprier l'or pour filer. Chap. 9.

V tre les moyens dessussités de tirer de l'or ou de l'argent, il s'en approprie encores vn autre, qui s'appelle or ou argent filé, non pas qu'il s'afile comme est l'etimologie du vocable, ains pourautant qu'il se couure auec

vn fil de lin tant subtilement qu'il semble chose filée, & l'appelle ar gent ou or filé. Et pour le faire on prend vne quantité d'argent de coupelle, & d'iceluy on iette vne verge quarrée longue d'vne brasse ou plus. Puis fault prendre la quantité d'or que vous voulez mettre à vostre batue, qui est communement de quinze liures, pour la chacune desquelles fault mettre vn ducat d'or, qui est necessaire de mettre en verge subtile. & autant longue & large qu'elle puisse couurir celle d'argent d'vne bande à autre, Et apres que vous les aurez iointes & liées ensemble, les mettrez dans vn fourneau, ou, auec l'aide du feu, & charbon, vous ferez vostre deuoir de les faire soulder, & assembler. Puis l'auoir batue fur l'enclume, auec force ou petits ciseaux, mettrez tout en pieces de largeur tel qu'vn verteil qu'on met au pié d'vn fuseau, puisse tout couurir & assemblant les pieces auec fil de lin, subtilemet le couurirez ne faillant à le teindre en couleur iaune au vouloir du maistre. Puis apres le donnerez aux femmes pour estre filé, lesquelles se trauailleront de le couurir iustement & egalement. Le bateur d'or, attent toussours en le battant, qu'il aye vne belle

couleur iaune & reluysante, vous asseurant de vous auoir declaré l'ordre qui se tient pour faire l'or filé.



Comme on vient à dedorer l'argent & tout autre metal.

Chapitre Rande vtilité & proufit vient à rendre l'or qui est dedoré, fans interesser l'ouurage sur lequel il est mis: & pour ce faire ie trouue trois moyens, l'vn desquels il nous fault ensuyure. Le premier si l'or est trouvé sur chose subtile, il le fault plier sur vn creseul, lequel vous remplirez de mercure. Puis apres le mettrez dans vn fourneau, & quand vous aperceurez qu'il commence à frissonner, vo mettrez dedas vostre ouurage doré, lequel ne cesserez à remouvoir iusques à ce que vous verrez le mercure au oir tout beu & conuerty à soy l'or: & à l'heure vous prendrez le mercure, lequel vous passerez dedans vne bourse de cuir, aufond de laquelle vous trouuerez vostre or comme grains de sable, lequel vous ferez euaporer en le mettant sur les charbons embrasez dans lecul du creseul. L'autre moyen de dedorer l'or, est qu'il le fault couurir de soufre brisé, au dessus duquel vous mettrez le feu, & quand vous verrez vostre or bien enflambé, vous le prendrez &le getterez dans vne coupe de boys: & en ceste façon vous recouurirez l'or le purgeant dans les cendres auec plob. Le tiers moyen est toucher l'or qui est posé sur les ouurages auec eau forte, faite auec salpetre, alun de roche, vitriol, & sel armoniac, en y adioutant quelque peu de rosette. Laquelle cau par sa vertu corrofine

rossue mange l'or, lequel auoir touché, vous mettrez dans vne fiole, la tenant au dessus du seu dans le sourneau, tout ainsi que ay enseigné en le departant.

Moyen de tirer toute substance d'argent ou or des lopes, monceaux des mines, rongneure de monnoye, de bateurs d'or, ou d'orfeures, & d'autres substances metaliques que peuvent contenir les minieres. Chapitre. 11.

Rande consideration eut celuy qui fut inuenteur de tirer l'or des loppes des ars, auquel on manie l'or ou l'argent, & semblablement toute substance que les son-

deurs des mines ont laissée, sans operer trauail de susion ne autre chose, fors que le mercure: & pour ce faire il fault auoir vn mortier de pierre ou de boys, dans lequel vous mettrez vne meule pour estre tournée, tout ainsi que celle d'vn moulin à moutarde, ou autre instrument conuenable pour broyer: & au fond du mortier faudra mettre vostre matiere contenantor ou argent pour estre brisée. Laquelle toutesfois au parauant, doit estre lauée & purgée de sa grosseur mineralle, de sorte qu'apres auoir esté seichée, il n'y apparoisse que le moins qu'il sera possible, de son impurité. Et l'auoir coduite au point que vous deuez, la ferez tresbien lauer & seicher, sans oublier de l'arrouser (ainsi que vous la briserez) auec eau ou vinaigre, dans lequel soit resolu sublimé, vert de gry, & sel commun. Et dessus telle matiere ainsi abbruuée, mettrez tant de mercure qu'il puisse le tout couurir. Puis ferez tourner la meule à vn homme, ou à vn cheual l'espace de deux heures. Car tant plus que le mercure se frottera auec la matiere, plus il viendra à tirer des substances, qui sont contenues dans ladite matiere. Cela fait soit separé vostre argent vifde la terrestreté de vostre matiere. Et ainsi ayat vostre mercure à part, pour auoir l'or, l'argent, ou autre metal qui contient, vous le ferez passer par alambic, ou bien par vne bourse de peau: au fond duquel ou de laquelle trouuerez l'or & l'argent, que le mercure peult auoir attiré de voz susdites matieres. Et pour sçauoir tel sesecret i'ay donné vn diamant de vingteing ducats. Et encores promis donner la huitiesme partie que seroye en pratiquant tel

## LIVRE NEVPIESME

secret: Et pource ie vous prie la tenir cher.



La pratique pour faire les miroirs de metal. Chap. 12.

Oulant delaisser à vous declarer les effets & disputes qui ont le commencement de perspectiue, pour faire les miroirs tant sort estimez & tenus en admiration par

la beauté & lustre qui leur fait compagnie, ie suis content de vous declarer le moyen de les pouuoir faire, afin que le secret que les maistres tiennent celé, vous soit decouuert. Vous certiorant plusieurs y proceder diversement selon l'experience qui les accompagne. Si que les anciens souloient en leur composition propre, vser de metal fin, tout ainsi que celuy des cloches, en y adioutat trois quars de cuiure & vn d'estain: & pour luy augmenter sa clarté luy adjoutoient vn dixseptiesme d'antimoine, & les aucus vn vingtquatriesme d'arget fin, pour le faire meilleur & plus espois, Et outre ceux cy pour les faire bons, i'en ay veu faire de diuerses compositions. Mais nos maistres modernes qui les font à present, prennent trois parties d'estain & vne de cuiure, puis le fondent ensemble: & apres on gette sur la matiere fondue vne once de tartre, & demye d'arsenic puluerisé pour vne chacune liure: & apres que le tout est bien incorporé, on le gette en verges en vne autre forme, pour les mettre sur les tables de pierres pour getter, lesquelles seront espoisses de trois doigts, & au milieu pour les bien separer mettrez vn fer de la grandeur & grosseur que vous entreprenez faire vostre miroir. Apres que vous aurez getté voz miroirs, & laissé refroidir, vous les mettrez hors de la forme pour les faire tenir auec colle au dessus d'vne table. Et auoir reduite vostre matiere en cest estat, vous vous tra uaillerez d'oster au miroir vne pitite peau qui paroit au dessus, auec l'aide d'vne rouë que vous ferez tourner sur l'eau: sans oublier de la tourner toussours, afin que le miroir soit esgalé & vny par tous les endroits. Autrement l'efigie qui s'y presenteroit, se monstreroit longue ou l'arge, tellemét qu'on ne pourroit asseoir iugement de bonté sur le miroir. Apres que vous aurez bien net toyé voz miroirs, vous les ofterez & mettrez hors de la rouë, & osterez les rayons qui sont au dessus subtilement auec esmeril. Et les auoir rendus clers & reluisans, les ayans oftez de la table, fur laquelle ils sont collez, les enchasserez das vne piece de bois, laquelle vous couurirez, afin quel'humidité de l'air n'ait pouoir de l'interesser. Vous asseurant de vous auoir declaré entierement l'ordre qu'on tient à faire les miroirs qui sont plains & vnis. Pour raison dequoy ie vous vueil declarer la proportion des formes, ausquelles se doyuent getter les miroirs qui sont creux, lesquels Vetellius mathematicien dit qu'il fault faire pour les comencer vne distance d'vne ou deux brasses de diamettre: & apres faut tirer la corde à l'arc, selon la grandeur du miroir que vous voulez faire. Lequel doit estre de bois ou de plob, selon la grosseur que vous le desirez, & rot, ou quarré, le fermerez en terre mole. Puis auoir bien nettoyées les formes de la compositió susdite, ne faudrez à getter. Puis viendrez à joindre vostre miroir à vne rouë semblable à celle des estaigniez. Et auec vn baston de saule, ainsi que la rouë tournera, ne faudrez à le pollir & oster toutes les tumeurs qui paroissent au dessus, nettoyant la vitre auec vne hou? pe de laine, pour tousiours mieux luy donner clarté & lustre. Comme se font les bons creseuls & les petites couches pour fondre

Chap. O v s ayant promis cy dessus de vous enseigner à faire les creseuls & petites couches ou coupelles, ie n'y ay voulu faillir. Parquoy il vous est necessaire d'auoir de la terre qui soit de bonne nature, & que par sa propre ver-

les metaux.

tu elle ayt pouuoir de resister à la force du seu. Ioint aussi qu'elle veult estre bienette de pierres, & battue au possible auec vn fer. Etapres l'auoir longuement maniée auec la main, vous y fault mesler la huitiesme partie d'escaille de fer subtilement brisé & passé: & autat de cendres des cornes ou os de moutons. Lesquelles choses se doyuent bien incorporer auec les mains. Et si ceste composition n'est assez forte, vous y adiouterez terre maigre, ou bien quelque autre pierre, comme la Silice qui resistast auec tel effet. Et ces choses soyent formées sur vne rouë basse, la faisant tourner auec la main, ou bien sur vne grande, qu'on remue auec les pieds (comme se sont les plats) en les format grans & petits, leur laissant la bouche propre pour pouuoir remuer les metaux estant fondus. Et ainsi faits les fault laisser seicher, & puis se recuisent comme les pots & vases de terre: puis on sen sert à la fusion quand il est de besoing. Les instrumens susdits viennent à se former au dessus d'vne rouë, qui se tourne à main semblable à celle sur laquelle on fait les plats: sans mettre en oubly de faire la bouche triangulaire aux creseuls, & aux petites couches aucunement renuersées pour plus aisemet messer les metaux. Et apres que vous les aurez ainsi formées & fait ainsi seicher, vous les ferez cuire dans les fournailes, comme on fait les pots & autres vases. Et apres vous les mettrez en œuure quand vostre commodité l'y offrira.

Discours sur l'art qu'on doit suyure pour faire les pots auec aucuns de ses secrets. Chap. 14.

'Ay pris vouloir apres que ie vous ay monstré faire les creseuls & couches, de vous enseigner toute la pratique des potiers & faiseurs de vases de terre, encores qu'au premier aspect cela vous semblera estre hors de l'ordre & intention de mon entreprise. Si est ce que ie ne vueil delaisser à vous en parler, pour autant que cest art est grademet loué pour son artissee & beauté. Ioint aussi que so principal sodemet a deux derivations & sources. L'vne desquelles viet de la prospective de l'art, & l'autre des secrets & copositios d'alchumie: & sinablemet apres toutes ces raisons ie trouve la totalité de cest art consister

en qua-

en quatre raisons. La première en bon iugemet vniuersel. La seconde en faire beaux en toute perfectio les vases. La tierce de les bien cuire & donner la couleur qui leur est duisant. Et la quatriesme est de recouurer terre subtile par ouuriers appellée terre de crette, & par aucuns autres terre d'argille. Laquelle fault recuire & mettre en certain lieu pour estre mouillée & arrousée. Puis estat mise sur vn bac la fault batre auec vne verge de fer, & mettre hors les pierres qui pourroyent estre demeurées dedans. Et cela fait la poserez au dessus d'vne rouë: sur l'vne des extremitez de laquelle vous ferez dresser vn tour, lequel vous ferez tourner auec le pié, tellemet que vous ne faudrez à former voz vases, ainsi qu'il vous plaira. Lesquels vous ferez mettre sur vne table pour estre seichez. Et si par cas fortuit vous les voulez rouges, il ne fault que les faire seicher & cuire. Mais si vous les voulez aorner de peinture & faire beaux, il est necessaire de leur doner, quad ils sont secs vne couuerte de terre blanche. Et mesmement leur la convient donner auant qu'ils soyent totalement seichez. Or auoir conduit vostre ouurage en cest estat, pour le cuire fault dresser vne fournaise large de quatre brasses, & de cinq en haulteur. Et au dessous d'icelle cauerez pour former, vne fosse parfonde de trois brasses, & large d'vn tiers, ou pour le moins la moitié autat qu'est la voute de la fournaise, aufond de laquelle seront posez certains arcs boutas, & sur la sommité & slancs serot ordonnées les saillies du feu, lequel sera cotinué tout bellemet l'espace de douze heures, augmétant sa force de quatre en quatre heures. Et quad les pots sont refroidis on les met dehors. La terre blanche que ie vous ay dit qu'il failloit mettre au dessus, veult estre detrempée auec cau, & est celle qui sert de sondemét au blanc qui se met au dessus. Et pour le faire, il fault prendre du sable ou bié du tartre vne partie, laquelle meslée auecalun, mettrez dedans vn vase couuert au dessous de la fournaise, lors qu'on fait cuire les vases: là ou elle deuiendra dure comme pierre. Auec laquelle vous adiouterez cent liures de plob, & vingt d'estain, que vous ferez calciner dans vn four, ou les flames viennét à reuerberer. Puis prenat de ladite pierre cuite auec de la matiere susdite deux tierces parties, faites

le tout subtilemet brisé & reduire en eau, auec laquelle vous viendrez à toucher tous les ouurages, ayant en memoire que le blac est tousiours plus beau, lors qu'il est accompagné de grade quantité d'estain, & en default de luy du plombcalciné. Et vous asseure que les terres monstrent auoir plus grande force les vnes que les autres, & mesmement aux couleurs. Mais plus grande difference est monstrée à bié informer & proceder au feu qui les cuit. Et encores que cest art vienne à se rendre suget la pratique, la fortune qui veult participer en tout, conduit l'art. Tellemet que souvente sois l'ouurier voyant les differences, avoir vsé d'extreme diligence, s'esbahit au possible. Si qu'il prend la hardiesse de proferer & dire que cela procede des influeces celestes, qui peuuent autant bien operer sur les vases comme sur les hommes, Tellement que vous pouuez apperceuoir au milieu d'vn grand nombre deux ou trois pieces, qui excedent en beauté toutes Concluant que la perfection de cest art consiste les autres. & depend tant de la diligence du maistre que de la bonne terre, du feu & des couleurs singulieres & excellentes.



La pratique de faire chaux & brique, & pour quelle raison la chacune d'elle fut trouvée. Chap. 15.

Y A N T fait discours au chapitre precedét comme procede en l'art de poterievoulat passer outre ie vous veux dire come on fait chaux & brique: pourquoy, & à quelle sin elles suret trounées. Vo aduertissat qu'il vo faut entendre

entendre que tous arts ausquels les hommes se exercitent, ont esté demonstrées & comprises, ou par raisons naturelles, ou par les effets des animaux, tant par cas fortuit ou contrainte de quelque necessité, que par doctrine de quelque precepteur. Ce que par conclusion nous viendrions à ignorer, sans l'auoir apris de quelque personnage. Et pour vous persuader à le croire plus facilement, ie vous mets en auant vos premiers parens & autres anciens, lesquels vindrent à les succeder, qui par faute de bon iugement alloient diuagant parmy les forets nudz, tout ainsi que les autres animaux. Et par faute d'experience faisoient leurs habitations dans escorces d'arbres, ou soubs cauernes cauées dedans terre naturellement: edifices certainement qui n'estoient assez suffisans de les garder destre molestez de l'apreté du temps, ou cruauté des bestes. Au moyen dequoy la necessité & crainte d'estre trauaillez d'aduantage, leur enseigna de fabricquer cloches de terre, & de les fortifier & murer à l'entour auec pierres. Si que se voyant reduits en quelque asseurance, ils commencerent à prendre desir d'augmenter leurs habitations, & conuertir leurs loges en maisons, chasteaux, palais, & grandes citez. Et pour contenter leurs desirs, ils furent contrains de penser dequoy il les pourroyent faire. Car il ne l'offroit au deuant d'eux autre chose que terre, pierres, & bois. Qui leur seit prendre volonté de donner quelque commencement à leurs entreprises. Mais voyant que la terre ne leur seruoit qu'à se rendre tendre à la pluye, & que le bois duquel ils vouloient bastir estoit en dangier d'estre reduit en cendres par le seu. Ioint aussi que les pierres ne se pourroient adiouter sans industrie de les rendre vnies, encores qu'on se trauaillast auec instrumens de ser. Parquoy se voyans conduits en si grande perplexité, ils trouuerent moyen de brusler les pierres & de les couertir en cendres. Et apperceuant que c'estoit terre seiche auec eau, la couertirent en mortier pour y auoir meslé chaux & arene. Mais en murant voyent que l'air & soleil venoient à seicher la terre & mortier, donnant à vn chacun apparence de pierre. Chose certainement vtile quand vous aurez indigence de pierres pour bastir. Le semblable les dessusdits ancies

de la brique, laquelle ils se trauaillerent de faire en sorte qu'elle peust durer longuement, Orayant desir de faire chaux, il vous fault dreffer vne fournaise, & la remplir tellement de ceste matiere: que le feu ait pouvoir de vaincre la nature de ce qui est mis dedans la fournaise : dans la quelle il fault faire vne fosse & la cauer en forme d'ouale, luy faisant telle largeur par le bas, qu'elle puisse contenir la quantité de ce que vous y voudrez mettre au fond. Et le demeurant l'éplira des pierres que vous auez, ou voulez auoir. Mais premierement que venir à ce point, vous donnerez ordre de mettre au dessoubs des plus grosses, afin qu'elles ayent mieulx pouvoir de resister au seu, lequel vous faudra continuer sept ou huit iours: & quand vous verrez que les pierres mises en l'air, sont couuertes d'vne certaine rougeur claire & sans sumée, asseurez vous alors que vostre chaux est merucilleusement bonne. Vous aduertissant que les inuenteurs de faire la brique, n'eurent moins de consideration que ceux qui commencerent à faire la chaux, attendu qu'on voit endurcir par feu la terre messée auec l'eau, & faire tout le contraire de ce qu'elle a demouré sur la pierre, qui estant dure s'est brisée & reduitte en pouldre, & la terre que premierement sans eau estoit pouldreuse mise dans le seu, est deuenue dure & presques faite semblable à la pierre. Parquoy ie vous dy que cela ne procede d'autre chose, fors de la parfaitte mistion de l'eau & de la terre qui est de nature subtile & visqueuse, comme celle qu'on appelle argille. La pratique de faire vostre brique est tant congneue que ie m'ahonty de la vous declarer: pour ce que ie sçay bien que vous sçauez qu'il vous fault prendre & reduire en masse ceste terre, de laquelle vous mettrez hors toutes pierres. Puis ayant formées vos briques au dessus d'vn banc couuert de sable, afin que la terre molle ne vienne à l'attacher au boys, vous ferez seicher vostre brique. Puis la mettrez dans v ne fournaise semblable à celle ou vous auez faicte la chaux. Mais au lieu que l'autre est ronde, vous ferez ceste cy quarrée. Mais beaucoup plus haute que large. Et seront faictes deux bouches auec leurs arcs pour mettre le feu, qui sera cotinué sept ou huit iours, selon la quantité & force de l'ouurage que vous aurez enfourné, laissant laissant vostre brique refroidir sans la toucher: pource qu'autrement elle viendroit à se rompre en la maniant. Vous aduertissant qu'en visitant & lisant ce chapitre, vous pourrez coprendre les moyens qu'il fault tenir pour faire chaux & brique. Pour à quoy atteindre & paruenir, il vous fault sçauoir essire terres, pierres, formes, fournaises, & semblables autres choses que ie delaisseray à vous dire pour euiter prolixité.



## IES ME DE LA PIROTECHNIE, DES MATIERES QVI PAR ARTIFICE SONT disposées aux seux, & de l'ordre qu'il fault tenir à faire seu artificiel pour mettre en œuure, tant contre l'ennemy que pour donner resionissance au lieu ou quelque seste est assemblée.

O v s ayant monstré au cinquiesme liure la pratique de faire l'artillerie & le moyen de la conduire, ie vous vueil à present monstrer come se fait le salpetre, & vous faire entendre apres l'auoir congneu, que sans luy l'artillerie & plusieurs effets des seux violens & artificiels auroiet esté trouuez en vain. Puis apres ie vous aprendray de faire la poudre à canon: & finablement ie vous apredray de les charger & faire tirer. Et si vo vueil encore dire come se font les mines, trompes, pots boulets, susées, lances & autres semblables artifices de tirer seu

pour bruler nauires, munitios, ponts rempars, & pour battre forteresses, sans me vouloir retirer que premieremet ie ne vous aye monstré & enseigné à faire certains boulets de bronze portans seu, qui estre arriuez aux lieux ou lon les gette, se mettent en plusieurs pieces, faisant grande occision de ceux qui se trouuent rengez en bataille. Et si ne vueil mettre en oubly de vous faire congnoistre comme se sont les seux artificiels difficiles à esteindre. Chose certainement que tout capitaine & soldat doibt sçauoir pour s'en seruir en téps & lieu: & vous autres ne la deuez ignorer tant pour l'enseigner à ceux qui se delectent à faire seux aux sestes & triomphes, que pour vous en donner plaisir.

De la nature du salpetre, & comme il vous fault proceder pour le

faire. Chapitre 1

E salpetre, comme ie vous ay dit, est vne mistion composée de plusieurs substances extraite auec seu & eau des terres seiches: ou de la sleur q les murailles neuues posées en lieu humide viennent à produire: ou bien de celle terre qui se trouue moisse dans les fosses & spelonques, ausquelles la pluye ne peut faire entrée: Ausquelles selon ma fantasie & iugement vient à l'engendrer humidité ærée que par la seicheresse terrestre. Parquoy voyant la nature & effects d'iceluy, n'ose proprement asseurer quelle chose se peult estre. Les sages physiciens pour le trouuer salé au goust, disent qu'il est de nature chaude & seiche. Mais d'vn autre costé apperceuat que c'est vne chose engendrée de l'air, & qu'au touchement du feu, elle vient à s'enflamber s'esseuant impetueusement, comme fait la poudre à canon, faisant demostrance d'estre de la nature de l'air, l'asseurant estre chault & humide. Puis le voyant chargé d'vne couleur blanche luisante au possible, le iugent tenir de la nature de l'eau, à cau se de la frescheur qui l'accompagne. Laquelle fait trouuer le vin froid coe glace, quand on le met tréper dedas en temps d'esté. Et qui le voudra rompre & conuertir en poudre, il doutera qu'il soit de nature terrestre, & mesmement qu'il se conuertit en pierre dure & blanche, quand il se brusse auec souste, tellement qu'il a demostrance de participer en toute qualité auec quatre elemés,

fi que

si que les anciens qui en ont escrit l'appellent nitre. Et Pline en son histoire naturelle au liure trête vniesme dit que cest vne sub stace, qui n'estoit pas de beaucoup differente au sel. Et asseurent les medecins que le meilleur se trouve en Macedone. Or comme ie vous ay dit, le salpetre se trouue communement aux fosses & spelonques qui sont prosondes en terre. Mais celuy qui le veult mettre en œuure, n'en ayant trouué grande quantité, il luy est necessaire de recouurer chaudieres, fours, tines & casses:& semblablement bois, chaux, & cendres de chesne. Mais premierement il luy fault faire prouision d'vne cloche grande ou autre instrument muré alentour & assez prochain d'vn lieu ou lon aye la comodité de recouurer cau, de laquelle vous aurez assez necessité. Et semblablement de la terre de laquelle il vous faudra faire voz fourneaux, qui seront mis sur les chaudieres, tout ainsi que ceux des teinturiers. Apres faudra eriger vne quantité d'aix, sur lesquels faudra mettre tonneaux enfoncez, casses quarrées & tines en nombre de cinquante à soixante, ou bien selon la capacité du lieu. Et entre deux chaudieres faudra mettre vne tine pour receuoir l'eau, laquelle viendra à sortir. Et aux tonneaux enfonsez vous ferez vn trou d'vn costé de moyenne gradeur, & le boucherez auec vn peu de toille desliée, afin que la terre soit retenue, & que l'eau se puisse escouler, laquelle sera reduite aupres de la terre que vous voulez mettre en œuure. Et de telle composition remplirez voz tines àvn pied pres du bord. Et ce qui sera demeuré vuide ferez remplir d'eau. Laquelle ayant percé la terre ferez conduire aux instrumens, qui la doyuent receuoir. Delaquelle mettant quelque quantité sur la langue, & la trouuant salée, vous pouez certainement la iuger estre bonne. Et si cest au contraire, la remettrez encores vne autrefois sur la mesme terre, ou sur vne autre, continuant iusques à la tierce fois. Puis les reduirez dedas vn autre vase, sans mesler la seconde & tierce auec la premiere. Et en ceste sorte irez procedant, & reduisant ceste eau en bonne quantité, estant aduertis de les bien charger de substance nitreuse. Et quand elle ne vous semblera estre reduite en la persection que vous voudrez, retournez la au dessus des mesmes terres, &

continuez iusques à ce que vous soyez contens & satisfaits. Et apres vous ferez vn fourneau muré au dessus de deux grades chau dieres de cuiure, semblables à celles des teinturiers, lesquelles vous remplirez de l'eau susditte, & continuerez de la faire bouillir iusques à ce qu'elle soit reduite à vn tiers moins. Et alors vous la mettrez dans vne tine couverte, & bien ceinte estroittement de cercles de fer. Et quand telle eau est tellement reposée que sa clarté premiere vient à se presenter au deuant de voz yeux, vous ne faudrez à la purger & nettoyer. Puis dans la mesme chaudiere ou autre la retournerez faire bouillir, vous prenant garde que l'escume ne vienne à verser, craignant qu'vne partie de la bonne substance ne vint à se perdre. Pour à quoy obuier on fait vn chappeau de fonte, ou de cendres de chesnes, saux, ou olivier. Et auec la quatriesme partie de chaux, faitte dissouldre sur cent liures d'eau, quatre d'alun de roche. Et de ce qui est côtenu das le chappeau, getterez quatité lors que vous verrez l'eau du salpetre s'esleuer & former en vne escume. Laquelle tout en vn momét verrez abaisser & deuenir claire, prenant vne couleur azurée & belle. Et continuerez de la faire bouillir, iusques à ce que les parties aqueuses & subtiles viennent à sortir, & celles du salpetre à s'engrossir, tellement que mises en casses & refroidies viennent à se congeler. Et l'apperceuat ainsi reduitte vous la mettrez dans vases de boys, la ou la laisserez reposer trois ou quatre iours: & toute l'eau qui ne sera congelée, vous l'osterez & mettrez hors par le moyen d'vn canon qui sera posé au fond du vase, & la garderez pour estre recuitte. Et le salpetre que vous trouuerez congelé en quantité, sera selo la vertu qui estoit en l'eau, ou en la terre. Mais la clairté viendra de la composition qui est das le chapeau, laquelle a puissance de le purger, & de le rédre comme rafiné en la premiere cuitte. Apres que vous l'aurez leué auec vn eschampre, & mis sur vne table pour estre seiché, prenant desir pour amuser à quelque effet de le purifier. D'auatage pour faire pouldre ou eau forte pour departir, yous y procederez par deux moyens, le premier auec eau, & le second fassine auec seu & eau. Et en ceste façon premierement il vous fault prendre de la susdite composition

tion faite de chaux, cendres, & alun. Et apres pour vn chacun baril d'eau que vous aurez versé en la chaudiere, vous mettrez au dedas quatre ou six gorgées de ceste eau forte, dans laquelle vous mettrez la quantité de salpetre que vous congnoistrez pouoir estre conuertie en liqueur. Puis la fairez bouillir & bien resouldre: & quand vous apperceurez haulser l'escume, à l'heure vous la getterez hors de la chaudiere pour la verser dans vne tine: au fod de laquelle vous aurez fait mettre quatre doigts de sable bien laué. Puis ayant mis vn drap au dessus, donerez conduite de faire tomber l'eau dans vne autre tine, qui sera au dessous, par vn petit trou que vous aurez laissé au fod: & ne faudrez à mettre cest eau en vne autre chaudiere pour la faire rebouillir iusques à ce que vous apperceuiez qu'elle vient à se diminuer, & alors vous la retirerez hors de la chaudiere, la mettant dans les casses ou vases pour estre congelées, ainsi que ie vous ay dit cy dessus, tellemét que vous auez vostre salpetre plus blanc, beau, & meilleur que celuy de la premiere cuite. Encores se peult affiner le salpetre auec le feu: & pource faire on préd vn vale de fer ou de cuiure, lequel fault remplir de salpetre. Puis l'ayat couuert d'vn couuercle fait expressement, ne faudrez à le mettre au milieu des charbons ardas. Et quand le maistre pese à peu pres qu'il doit estre fondu, il viet à le decourir, mettat dedas soufre puluerisé fort subtilemet. Au moyen dequoy le feu l'attache au soufre tout incontinent,& ne l'abandonne qu'il ne l'ait du tout consumé, sans brusser autre chose que la superfluité & grosseur vnctueuse du salpetre. Lequel demeure clair & net, tellemet que l'ayant separé du seu & laissé refroidir, vous le trouuerez dans le vase tout en vne piece blanc comme marbre, & au fond restera toute la terre du salpetre, qui n'est à autre chose bonne qu'à faire la pouldre.

De la poudre qu'on met en œuure pour faire tirer l'artillerie, & la façon comme il la fault composer & faire. Chap. 2.

Resgrande & incoparable consideration doit on auoir en celuy qui sut premier inuéteur de composer la poudre à cano, encores qu'o die le diable en auoir esté premier inuenteur, attendu qu'auec l'operatio d'icelle on offenseles hommes, leur faisant dommage qui ne peult estre reparé. Si que par conclusion, on voit toute chose terrienne estre vaincue par la force & violence du canon. Tellemét qu'on trouuera ceste inuention en la bien considerant, beaucoup plus nuisante que toute poiso & venin, & plus pernicieuse que la propre foudre du ciel: Comme celle qui est encores plus dagereuse que n'est toute autre arme de fer, tat egue & tréchate soit elle: attendu qu'on a quelque espoir en estat blessé d'en eschaper. Mais lon est hors d'espoir la ou est monstré l'effet de ceste poudre. Laquelle est composée des quatre forces elemétales, & estant en la plus grande partie de sa plus grande seicheresse, gettant le seu au milieu du foufre, vient à se multiplier d'air & de feu, saisat auec l'humidité messée auec la terre subtile vne vapeur grosse & enslambée: tellement que la nature d'vn chacun element combattant auec l'autre, se conuertit en humeur & en grande ventosité à cause du chault & humide. Si que ne pouuat durer ensemble, est necessaire qu'ils s'efforcent de saillir dehors, l'air s'addressant à l'air, & le feu tiré de sa nature se trauaille de monter en hault: encores qu'il soit acteur superieur & excedant en pouoir tous les autres, lesquels il couertir en soy auant que de sortir. Au moyen dequoy vient à naistre impetuosité si grande, qu'il est necessaire que la chose en laquelle ceste poudre est recuite, soit mise en pieces, ou que le plus foible vienne à ceder au plus fort. Ce que auenant le boulet qui se met dedans le canon fait les effets que nous voyos. Lesquels séblét miraculeux à ceux qui par raison ne les entédent. Aucuns autres sont esbahys du bruit que fait le boulet sortat hors de la bouche du canon. Mais voulant considerer l'effet de la poudre, ils delaisseront à s'esmerueiller de cecy qui est fait de l'art, & qui procede en partie de l'air, qui est au dehors de la bouche du canon, ayant son corps par nature vny & resistant à sa partie basse, au respect de la proximité de leau, laquelle a en soy quelque froideur accidétale. Au dedas du boulet est le feu qui s'engédre auec la poudre contraire à l'autre qualité elementale, & de sébla ble corps par sa subtilité qu'est celuy de l'air, Mais abadonant & laissat toutes ces raisos à part sans dispute gleog ie vueil decedre

en la pratique de faire la pouldre, laquelle se fait come chose necessaire en plusieurs sortes. Et trouue trois simples seuls de faire le fondement de toutes: C'est à sçauoir, salpetre, soufre, & charbon, auec l'aide desquels on la proportionne selon les instrumens dans lesquels vous la voulez mettre. Car aux haquebutes à bras n'est requis poudre commune, & aux langues, pots, & boulets à feu ne veult estre finc. Car si vous mettiez dans le canon celle de laquelle vous chargez les haquebutes, le boulet ne sçauroit esloigner le canon plus de dix brasses. Et pour conclurre voulant saire bonne pouldre, il fault qu'elle soit coposée de matiere exente de grasse terre. Secondement qu'elle soit subtilement brisée & la matiere bien incorporée auec elle. Tiercemet qu'elle soit vuidée de toute humidité. Mais le salpetre est celuy duquel depet toute force. Parquoy il vous en fault auoir abondament, & qu'il soit pur & de nature forte: ce que vous congnoistrez en le bruslant. Or pour faire pouldre commune à canon, il fault prédre trois parties de salpetre afiné dans du charbon de saule, & vne de soufre: & le tout auoir broye & pestry, faudra incorporer ensemble, en deseichant & mettant hors toute humidité. Mais voulat faire pouldre pour la moyene artillerie, il fault prendre cinq parties de salpetre reafiné, vne & demie de charbon, & vne de soufre. Puis ayant le tout petry ne faudrez à l'incorporer subtilement, pour en apres laisser conuertir en grain & seicher vostre poudre. Mais voulant faire celle des haquebutes, il vous fault prendre dix parties de salpetre, vne de charbon de noyer, & vne autre de soufre. Aucuns autres sont qui pour le faire meilleur mettét treize parties & demie de salpetre, deux de charbons, & vne & demie de soufre:& tout cela bien meslé s'incorpore come la dessusdite. Mais à cause que telles pouldres viennent à l'ensiamer facilemet, pour obuier au mal-heur qui en pourroit sortir, il les fauldra baigner auec eau comune, iusqu'àvne certaine quatité d'humidité qu'elles puisset estre tenuës à la main. Aucuns sont qui l'arrousent auec du vinaigre, & aucuns autres pour la faire plus forte l'arrousent auec eau de vie champrée. Mais toutes fois quand i'en ay fait, i'ay tousiours vsé d'eau commune, pource que i'ay congneu qu'elles estoyent

R iij

toutes d'vn mesme effet, comme l'experience me la monstré: pourautant que pour le peu d'eau de vie & peu de vinaigre qui f'y peut mettre, elle ne peut auoir plus de force, & ne font plus d'operation en tel œuure que l'eau commune:pource qu'ils s'euapo rent & qu'il en reste bien peu. Parquoy vous serez aduertis de ce faire alors que vous les viédrez à petrir. Pour faire le charbon, les aucuns prennét fantasie qu'il soit de saule, & les autres le sont de noyer, de sermens, de l'aurier, & de canes, descorces de fruit de pin, & generallement tous charbons de boys doux & tendre, est bon à tel exercice. Et se fait en diuerses sortes. Vous aduertissant que celuy qui en veult faire petite quatité, met en pieces les verges des arbres dessusdits. Et les auoir reduites dans vn grand pot ou vase, le fait tresbien couurir. Puis alentour & au dessus faict mettre le feu, lequel il fault continuer iusques à ce que la chaleur foit totalement bien entrée dedans, & que le boys, lequel y a esté mis soit embrasé sans rendre flamme aucunemet ains brussé seulement par la vertu d'vn tel rechaufement. Et apres l'auoir laissé refroidir, vous trouuerez le charbo de vostre boys. Aucuns viennent à le briser dans vn mortier de pierre auec vn pillon ou maillet pour le plus faire sutil pour l'incorporer auec la matiere. Mais pour le briser plus promptement, il fault prendre la quantité du salpetre que vo9 voulez mettre en œuure, puis l'auoir mis dedas vne chaudiere, l'accopagnerez d'autat d'eau que vous pélerez estre suffisante pour le resoudre sur le feu, duquel vous le separerez pour y mettre & incorporer vos pieces de charbó: puis remuat le charbó & salpetre auec vn bastó, vo getterez vostre soufre reduit en poudre au dessus. Et ayant reduitte vostre coposition en ceste sorte la mettrez seicher, & l'auoir arrousée auec eau commune ou quelque peu de vinaigre, la remuat vous trauaillerez de la greuer, & pour vous en aider à vos affaires la seicherez. Puis la ferez mettre dans vn caque pour estre gardée, la faisant loger au plus hault de vostre edifice, tant pour plusieurs respets que pour auoir meilleure commodité de se maintenir seiche. La bonne pouldre se congnoist par les personnes experimétées quand elle est grandement noire qui est signe qu'elle n'a eu faulte de charbon, ou bien


bien quand elle est humide, & quand elle s'aparoit subtile, lors que vous la tirerez auec le doigt. Vous asseurant que la pouldre mal faite, sait tomber en grand deshonneur les canonniers qui la mettent en œuure. Plusieurs asseurent de sçauoir faire ceste poudre blanche, & les autres rouges, & d'autres pour la faire plus aggreable & puissante, disent estre tresutile & prositable de mettre en vne chacune liure de sousre, vne once de mercure: aucuns autres y mettent vn quart d'once de sel armoniac sur vne chacune liure de salpetre, & d'autres asseurent le charbon de ioncts brus-lez, ou de toile de lin, exeder en bonté tous les autres qu'on sçauroit mettre en œuure.

Des moyens qu'il fault vser voulant charger l'artillerie & faire qu'elle vienne à tirer iustement. Chap. 3.

Pres que ie vous ay auec grand trauail cauées les mines, & extraits les metaux, formez canons, chariots, & composé boulets & pouldres, ce seroit chose inutile si ie failloye à vous en apprédre l'vsage. Parquoy il est necessaire premieremet apprendre de faire tirer vostre piece d'artillerie. Ce qui ne se peut faire sans prendre telle quantité de la pouldre, qu'auec la violence du feu vostre boulet soit conduit au lieu ou vous souhaittez, & que la piece d'artillerie soit telle qu'elle puisse supporter la charge sans dangier d'estre rompue. Et si est encores necessaire que le canon soit droit dedans & dehors, bien nettoyé & braqué en lieu plain & vny: & si est de besoing d'observer & garder deux autres considerations auec industrie & pratique de l'art. L'vne est de sçauoir bien charger sa piece pour luy sçauoir donner sa force & puissance effective. L'autre de la sçauoir tellemet dresser que celuy qui tire, puisse aller iustement au lieu ou il a pris visée. Pour charger vostre piece, on fait vn instrument que les canonniers, appellent vne quaisse, de lames de fer, ou de cuiure. Laquelle est aussi longue trois fois, comme est le diametre du boulet, dans lequel on met la pointe d'vne broche, sur laquelle auec la quaisse, on met vn moule plain de pouldre qu'on poulse iusques au fond du canon: & tournant la main vostre pouldre vient à tomber & à sortir hors de la quaisse que vous retiterez pour continuer en

ceste façou deux ou trois sois selon la finesse & bonté de la pouldre, ou selo la gradeur de la quaisse. Vous aduertissant d'y en mettre les deux tiers de la pesanteur du boulet. Mais si vostre piece d'artillerie est faitte de bon metal, de grosseur proportionnée & de longueur telle que la poudre soit enflambée auant que le boulet soit dehors, tant plus vous y mettrez de pouldre, plus grand fera le bruit, & plus la vigueur de sa force sera demonstrée: Car la force de l'arrillerie procede de la pouldre. Laquelle doit estre faite du meilleur salpetre qu'il vous sera possible de trouuer. Et auoir esté brisée & seichée de toute humidité vous la mettrez en la façon que ie vous ay dit dans la piece de l'artillerie. Puis y poul serez vostre boulet sans aucune force. Et pour vouloir venir à l'effet de telle chose, vous ioindrez vostre artillerie à la canonieressi vous estes dedans forteresses. Mais premierement il vous fault considerer si vostre piece pourra porter iusques au lieu ou vous auez fătasie de tirer. Puis vo mettat sur le plain de la queue de vostre piece, & prenant droitte visée, faisant accorder la bouche de vostre canon droittement à la chose que vous voulez fraper, vous ne faudrez à tirer tant pour esprouuer vostre piece & sçauoir si elle est iuste, que pour experiméter la bonté de la pouldre. Et si par cas fortuit le boulet ne peult arriuer au lieu assigné, vous haulserez en aprochant la bouche de vostre artillerie de degré en degré. Et vous asseure que grande louange vient à estre donnée au canonnier qui sçait braquer sa piece à propos. Et encores luy est besoing d'auoir bone poudre, le boulet iuste, & l'instrument bien fait. Ie ne vueil encores faillir à vous aduertir que si l'artillerie est droitte, toute la faulte qu'elle sera, procedera de vous, Il est bien vray que l'artillerie ne peult tousiours estre pousée au lieu ou vous auez desir, ne approchée pour faire aller le boulet autant loing que le desir voudroit pour le contentement de l'œil. Parquoy aucuns canonniers commencent à donner au commencement vn doigt francà leur artillerie, puis deux, trois, quatre, & quelquefois d'auantage. Et pour conclurre ie dy que celuy qui veult faire profession de cest art idoit estre ieune bien dispos, ayant bon iugement, seure veuë, & qu'il soit patient. Encores


Encores vous en diroye-ie d'auantage, & mesmement vous enseigneroye les moyens desquels noz anciens vsoyent en faisant tirer leurs bobardes & grosses couleurines, qui pour n'estre en vsa ge à presét, me les fera abandonner, me contentant de vous auoir monstré ceux que les modernes ont en vsage pour le jourd'huy

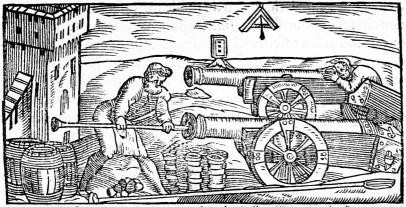

Des mines & contremines, pour l'aide desquelles auec le feu on viét à ruiner les forteresses imprenables, & desquelles on ne peult approcher l'artillerie. Chap. 4.

Pres les emerueillables effets de l'artillerie, non moins pleins de frayeur, se mostrent ceux que la poudre vient à susciter dans les mines qui sont dessous terre, & par la force du feu & veheméce de la poudre, sont tant fort esbranlées, qu'aucune fois elles font tomber en ruine les edifices qui sont au dessus. Et de ceste malheurté fut premier inuenteur en Italie Françoys George architecte excellent, natifde la cité de Siennes, encores qu'on en donnast la louange au capitaine Pierre de Nauarre. Vous aduertissant que le susdit Françoys demeuroit en ce temps à Naples fort bien apointé, lors que le Roy d'Espaigne mis hors des mains du Roy de France le royaume de Naples, là où il fut requis de monstrer son industrie par le capitaine Pier re de Nauarre, en l'entreprise qui se feit pour prendre le chasteau de leuf, ou il demeura trois iours à miner: & auec poudre tout à vn coup mise au dessous la chappelle de l'Eglise du chasteau, fist ruiner & tober en mer vne partie de la forteresse, aucc

vne quantité de Françoys qui estoyent dedans pour la garder & defendre contre les Espagnols, lesquels sans grande resistèce entrerent dedans. Or pour vous declarer l'ordre pour y proceder, vous deuez entendre que l'effet est d'autat plus grad que la poudre y est employée en grande quatité, pour ueu qu'elle soit mise en lieu que l'exhalatio du feu ne puisse sortir facilement: puis deuez chercher pour faire les mines lieu assez essongné de la place que vous voulez offencer, à celle fin qu'é sortat ceux qui sont dedans ne vous donnent empeschement, & faire par contremine que vostre entreprise soit de nul effet. Les mines susdites se sot le plus qu'il est possible estroites & tortues, & mesmement aupres du lieu que vous vouldrez ruiner, au dessous duquel proprement vous cauerez & ferez vne fosse pour le moins haulte de quatre brasses ou plus, & large de deux, das laquelle vous mettrez petis caques enfoncez par le dessus, lesquels vous réplirez de poudre, & au milieu d'eulx mettre vne table sur laquelle vous getterez à force poudre. Et au pied des caques vous mettrez vne grosse pelotte de coto fillé & retors qu'o aura fait bouillir en vinaigre, loufre, & salpetre: & l'auoir couuert de bone poudre à cano tresbien feiché, & mis au lieu que vous aurez proposé, vous ne faudrez à faire vne trainée de poudre, & le semblable ferez iusques à la sortie, laquelle vo9 ferez estouper auec pieces de bois, sur lesquelles vous ferez murer pour plus faire de resistance au seu. Et auoir rendue ceste entrée forte, quad il vous semblera de pouuoir gre-

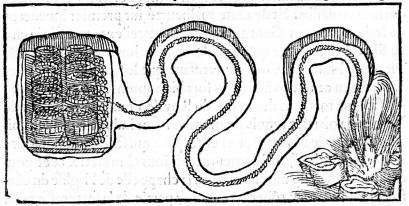

uer l'ennemy, ferez mettre le feu sur la trainée: & alors apperceurez l'execution que fera vostre poudre. Les aucuns voulant monstrer d'estre bons maistres parlat de telles choses, se trauaillent de la decorer pour mieux coulourer leurs mensonges. Mais laissez les dire: car la perfection de cest esset, gist en la bonté & quantité de la poudre, laquelle rend le seu grand. Et que la sosse ne soit point trop grande, & que l'entrée soit bien sermée: & tout le demeurant que ces venteurs te pourront dire, seront paroles inutiles.


En quelle façon se doiuent faire les trompes à feu, pour defendre ou offenser forteresses é ponts, é pour bruster munitions, ou faire festes pour se resiouyr aux assemblées. Chap. 5.

Es tropes à seu sont en coustume d'estre faittes pour

donner frayeur aux cheuaux, & pour nuire aux ennemis qui n'osent prendre la hardiesse de s'approcher de vous, iusques à ce qu'elles soyent du tout esteintes, tellement que pour conclure l'offense d'icelle, & telle qu'elle se voit au parauant, si qu'on peult obuier & auoir temps d'y remedier. Et vous aduertis que ce sont choses belles à voir, & le nom desquelles réd esbahyssemét à celuy qui n'a les desséses en mains pour resister à ses tropes de seu, lesquelles sont bonnes pour forcer vn pont quand il est gardé, ou tenir vne porte, ou chemin estroit, lors que vous en auez en main grande quantité. Et semblablement pour mettre feu aux maisons, chariots, ponts munitions, & autres choses qui sont faittes pour le service de l'ennemy. Et en peult on faire encores d'autres qui tirét certains boulets, qui au sortir s'enflambent: & sont assez suffisans, quandils sont de pierre pour rompre vne grosse & bonne porte de bois. Et afin que vous puissiez entendre comme l'vne & l'autre se font ie vous vueil enseigner les deux faços, vous aduertissant que les trompes se pourrot faire & se sont encores de bades de fer lombard, ou de lames de cuiure. Et pour les faire on fait vn cano de bois long d'vne brasse & demie, lequel on cie par le milieu. Puis on met dans vne chacune partie vn autre cano. Mais au dessus on viet à les enueloper tout à l'étour d'vn fil de fer. Puis au fod vous

ne faudrez à mettre la haulteur de quatre doigts de poudre à canon. Au dessus de laquelle vous mettrez vn boulet sait d'estoupes ou de pieces de toille, au milieu de laquelle vous auez mis quantité de poudre. Et au dessus mettrez pour le couurir quatre doigts de grosse poudre coposée auec poix grecque, voirre brisé, gros sel commun, salpetre & escaille de ser aucunemét brisée. Et au dessus de ceste composition vous semerez deux doigts de poudre fine. Et dessus ce boulet en mettrez vn autre fait de la mesme saçon. Puis réplirez tout le canon de la trompe de quatre doigts en quatre doigts iusques à la bouche. Laquelle vo° estouperez auec du papier, afin que la poudre ne viene à sortir en maniat les tropes. Lesquelles se mettet sur la pointe d'yne pique, ou autre haste logue, & attachée auec deux cloux au pied. Et quad vous les voulez mettre en œuure vous gettez le feu par la bouche auec vn peu d'estoupe. Mais celles que ie vous ay nomées qui tirent le boulet de pierre, se font de bois de noyer blac & sec, ayat trois brasses de logueur, & leur creux tel qu'aisemet on pouvoit mettre le poing dedans. Premierement ie sis accoustrer & arondir en façon d'artilleries deux buches grosses deuers le pied, & subtilles deuers la teste, lesquelles auoir fait cier par le milieu, ie les fis cauer insques à quatre doigts pres le pié. Depuis ie prins bendes de fer lombard, & en fis en chacune partie vn demy cano, les faisat pointuz sur l'extremité du pié, en faço d'vne pyramide vuyde, Et sur la pointe ie formay vn petit canon tellement subtil, quad le repliat ie le faisoye entrer dedans & dehors, & s'il me seruoit d'etrée pour mettre le seu. Et auoir iointes les deux parties enséble & collées tresbien, le fis ceindre auec cinq gros cercles de fer: donnant ordre d'en faire mettre trois depuis le milieu en bas, & les deux autres ie fis poser deuers la teste. Et auec vne grosse masse de fer, me trauaillay de les serrer & ioindre le plus qu'il me fut possible. Apres ie sis faire les boulets de pierre que ie voulu esprouuer au festin d'vn mien amy. Tellement que i'en tiray neuf fois, faisant effect tel qu'eust faict celuy d'vne moyenne piece d'artillerie: & au bruit il sembloit proprement estre de fer ou de bronze. Vous aduisaut qu'vn

qu'vn tel instrument facile à porter est propre d'aller voller vne maison mettant les portes en bas. Et trouue ce moyen beaucoup meilleur de vouloir entrer q pour brusser les portes, pource qu'il est plus soudain. Et ne luy sçauroit on empescher de ietter la porte dedans, encores qu'elle sust garnie de bendes de ser.

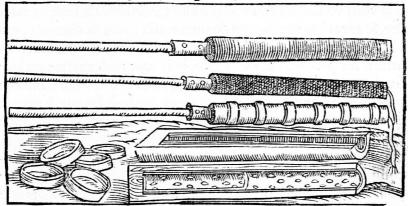


Moyens de faire boulets de metal pour tirer au milieu d'une bataille qui se mettent en plusieurs pieces. Chap. 6.

Oustumierement vous auez toussours veu les gens de bő entédemét par gétillesse, ou pressez de necessité estre inuéteurs de plusieurs choses singulieres, abregeat les aucunes, ou s'estudiant de les augméter en puissan-

ce, & s'en aider en diuers effets. Trestous lesquels recitez en ce dixiesme liure, prénent leur source de la poudre à canó de laquelle voyant les effects, i'ay pris fantasse de faire vn canon de bronze ou de ser. Et l'auoir bouché auec vn coing de boys & donné seu, i'apperceu voller le coing hors du canon fort impetueusement. Au moyen dequoy ie sy faire vn instrument de bronze ou de ser, lequel ayant chargé de poudre & mis vne piece au dedans, commençay à le saire tirer, tellement que plusieurs maistres canonniers se sont trauaillez de l'ensuyure: & non contens de ceste inuention pour plus greuer & molester l'ennemy, ont trouné moyen de saire boulets creux par dedas, tellement forgez qu'ils se peuuent mettre en plusieurs pieces. La moindre desquelles est assez suffisante pour outrager celuy qui en est atteint, Mais


pour les tirer plus seurement, & leur donner moyen de se diuiser en plusieurs pieces, il les faut mettre dedans vn canon pour les getterau milieu d'vne armée & multitude d'hommes. L'autre façon que i'ay veu pour faire ces boulets, se faict en ceste sorte, premierement il fault reduire vn moceau de terre, de la grosseur que vous voulez former vostre boulet. Puis apres le faire de poudre, & apres l'auoir couuert de pointes de cloux de chariots, enchasserez les testes dedas, fort serrées l'vne aupres de l'autre: couurirez les pointes de suif ou cire, puis apres les mettrez en leur forme, en vous asseurat qu'à mon jugemet ceux cy me semblent plus asseurez que les premiers & de moindre despence. Encores en fait on d'autre sorte gettant du fer fondu entre deux moitiez creuses, ausquelles fault ioindre vne chesne pour les tenir ensemble vnis. Et vous asseure qu'en les gettat en troupe, ils sont beaucoup plus grande execution que ne font les boulets entiers. Et pour conclurre ie vous ay declaré toutes sortes de boulets que i'ay veu pour seruir aux grosses pieces extraordinaires de l'artillerie. Mais voulant tirer pour faire dommage à plusieurs personnes, i'ay veu mettre sur la poudre petites pieces &grains, lesquels ne seruent tant seulement aux canons & autres grosses pieces, ains aux hacquebutes. Mais qui voudroit nuire & rompre auec frayeur grande, vne compagnie de gens de pied, ou bien vne bataille de cheuallerie régée en campagne, ie seroye d'auis de faire charger plusieurs pieces, & dans la chacune faire mettre huit ou

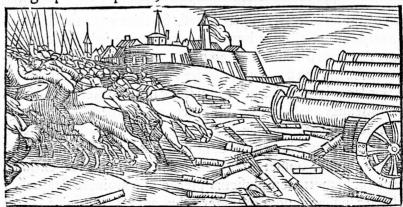

neuf grains d'acier ou fer. Puis auoir mis grosse poudre, mettre encores au dessus vn desdits boulets de pierres, & l'auoir logé & accoustré ainsi qu'il est requis, donnerez feu, & regarderez de braquer vostre piece pour la faire tirer droittemét au milieu de l'infanterie ou cheualerie. Là ou vous ne pourrez faillir de veoir faire execution fort grande, à cause que le feu qui sort des boulets est composé auec tel artissice, qui court longuement parmy eux ne leur donant seulement facherie & frayeur, ains perte fort grande, pour se mettre aucunes ois dans les caques de la poudre, ou la gendarmerie a fait dresser la munition.

Moyen de faire langues à feu pour getter ou il vous plaira, attachées à la pointe des lances. Chap. 7.

Our la defense d'vne forteresse, ou pour dresser vne escarmouche de nuit pour assaillir vn camp, c'est chose vtile d'atacher à la pointe des lances des gens de cheual, & sur la cime des picques des gens de pié, certains canons de papier posez dans autres de bois longs de demie brasse. Lesquels vous réblirez de grosse poudre auec laquelle vous messerez pieces de poix gregoise, de soufre, grains de sel commun, lames de fer, voirre brisé & arsenic christalin. Et le tout pousserez dedane à sorce & auoir mis quelque chose au deuant, tournerez l'issus du seu contre voz ennemis. Lesquels resteront esfrayez au possible: aperceuans vne langue de seu, excedant en longueur deux brasses, faisant vn bruit espouentable. Et peut ceste saçon de lan-

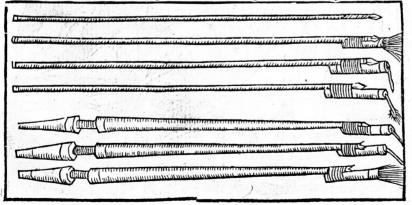

gue grandement seruir à ceux qui vueillent saire prosession des armes sur la mer.

En quelle façon s'ordonnent les pots & boulets à feu pour tirer à la main, Chapitre 8.

Es capitaines experimentez sont en coustume faire porter à leurs soldats certains pots ou boulets pleins de poudre, ou autres liqueurs vnctueuses, disposées à prendre seu facilement, pour mettre en desordre leurs ennemis estant ioints & serrez. ausquels la fumée donne beaucoup d'empeschement: mais non pas du tout si grand comme fait le feu. Et se font ces pots de terre seiche. Puis on met dedans de grosse poudre meslée auec poix gregoise & soufre brisé. Puis on met au dessus gresse de pourceau pour couurir la poudre, & l'incorpore on dedans icelle l'epesseur d'vn doigt, afin que la poudre ne vienne à se respandre, & que le feu l'y empoigne plus lentement, iusques à ce qu'il soit arriué aupres des ennemis. A l'encontre desquels le voulant getter, mettent vn peu de poudre les tenas en main jusques à ce qu'ils soiet totalement enflambez. Encores fait on vne autre composition liquide & coulante dans vue chaudiere, en laquelle fault mettre gresse de pourceau, huille de soufre vif, salpetre deux sois reasiné, eau de vie, poix gregoise, tourmentiné, & quelque quantité de grosse poudre. Et le tout auoir esté reduit en liqueur, remurez la matiere auec vn basto, puis en réplirez les pots à demi. Et au dessus mettrez quantité de pouldre, afin que le seu se puisse prendre



plus fa-

plus facilement. Et quand vous les voudrez mettre en œuure vous les getterez auec vne fonde. Encores peult on remplir de ceste mesme composition certaines bourses de drap de lin, lesquelles on enuironne auec cordes. Et les auoir formées comme boulets, on les met dedans sarbatennes de ser, pour estre tirez tout ainsi que ceux des trompes. Vous assurant que telle composition peult embraser & brusser facilement ponts de bois, chariots & munitions. Car cest matiere facile à s'enstamber, & qui maintient longuement son seu.

La façon de faire plusieurs compositions de feuz appellez par le vul-

gaire feuz artificiels. Chap. 9.

Oute chose seiche & qui se brusse facilement, multipliant le feu pour quelque propre & interieure nature, se peut mettre à composition de seu. Et pour cest effet sont saittes les compositios, desquelles le soufre & son huille sot chauldes & seiches, ayant quelque subtilité come est celle du salpetre. D'autres sont vnctueuses, come celles des gresses & huilles quels qu'ils soyent, aucuns autres par seicheresse. Mais mettant à part toutes les differences des compositions susdites, ie me suis trauaillé le plus que i'ay peu de trouuer celles que ie vous vueil declarer. Et premierement depuis le temps du Roy Alexandre le grand, iusques à celuy de Marcus Gracchus, paraduenture inuenteur ou grand experimenteur de telles choses, desquelles entre ses escrits i'ay fait election d'aucunes. Lesquelles voulant faire il prenoit poix gregoise alchilcan, soufre vif, tartre, sercocolle, salpetre, huille petrolle, & de chacune part de ceux la vn petit plus que de chaux viue. Et le tout il composoit auec huille de torteau d'œuf, dans vn vase de voirre ou de terre vernissée. Lequel ayant bien fait sermer, il faisoit mettre au dessous d'vn fumier qui sust chault l'espace d'vn moys. Sur la fin duquel tenant le vase bien fermé sur le seu, faisoit le tout bellement conuertir en liqueur. Laquelle il mettoit dans des pots ou autres vases, au milieu desquels il laissoit vn petit trou pour mettre le seu. I'ay trouué vn autre moyen de faire feu auec du soufre, ou de son huille, & de celuy de geneure, accompagné de salpetre, de gresse d'hoye, de poix noire,

de vernis & fiante de coulomb puluerisée, & telle quantité d'eau de vie qu'elle vienne à couurir la composition susdite. Laquelle auoir mise dedans vn pot ou vase de voirre, & fermée la bouche auec cire, vous le mettrez au dessous du fiant ou fumier de cheual, chaut, l'espace de vingteinq ou trente iours. Sur la fin desquels, à ce que le tout soit mieux incorporé, vous ferez mettre le vase sur vn petit seu. Puis remplirez de telle composition batons qui seront creux dedans, pots & semblables vases propres & faciles à tirer à la main. Encoresprend on vn boulet de pierre, sur le milieu duquel est posé vn anneau, auquel est attachée vne corde de la longueur d'vne brasse & demie. Et au dessus de ce boulet vous mettrez estoupes ou pieces de lin bien trempées & imbues de telle composition, sur lesquelles vous mettrez le feu. Et auec la main commencerez à la getter de toute vostre force: encores peut on faire vne autre composition de seu, prenant vernis reduit en liqueur, huille de soufre vif huille de moyeuf dœuf, huille de tormentine, de geneure, & de semence de lin. Puis la moitié que peut tenir la composition de poudre subtile, de laurier sec, & autant de salpetre: & toutes ses compositions assemblées, seront mises dans vn vase de terre vernisé, ou dans vn voirre ayant la bouche estroite, & tellement fermée auec cire, que air aucun n'ait pouoir d'y faire. entrée. Étapres le tiendrez trois moys en fumier chaut, le remuant tous les moys quatre ou six soys. Puis voulant mettre en œuure vostre composition, en remplissez le pot que vous voulez employer. Vous asseurant que le seu n'est plus tost acosté de la poudre, que le tout se convertit en same, qui ne se peut esteindre, iusques à ce que le tout soit consomme. Et si vous la gettez sur harnois, celuy qui l'a sur le dos, sera cotraint de se desarmer, sil ne veut estre totalemet brusse de ce seu. Lequel se fait encores d'autre sorte auec vne liqueur subtile : de laquelle vous oindrez aux iours caniculaires vne piece de bois ou autre chose propre à brusser. Sur laquelle la chaleur du soleil sas autre chose à pouoir de faire prédre le feu. Et dit on qu'en ceste faço Marcus Gracchus fit brufler l'armée naualle des Romains. Et asseure on ce feu

ce feu estre inextinguible, s'il n'est couvert auec sable & arrousé d'vrine vieille ou fort vinaigre. Et pour le faire Marcus Gracchus prenoit canfre, huilles de soufre vif, tourmentine, alterin & geneure, & semblablement cire, gresse, & salpetre, en y adioutant le double de toutes ses copositions d'eau de vie, & la huitiesme partie de toute la copositio d'arsenic & sel armoniac. Puis toutes ses drogues subtiles il mettoit das vne fiole bien fermée, laquelle estoit posée au dessus du fumier chaut, lespace de deux moys, sur la fin desquels il faisoit distiler sa composition, & la rendoit en liqueur fort subtile: & voulant brusser quelque chose il ne faisoit que l'oindre de ladite liqueur, sans que la matiere se vint à brusser aucunement. Vous asseurant qu'vne telle composition me fut donée par vn alcumiste fort experimeté, lequel m'asseura luy auoir esté seuremet enseignée. Au moye dequoy i'en ay voulufaire essay, poursuyuant lequel ie n'ay iamais trouué chose de plus grand effet, ne de laquelle vous puissiez faire plus grande execution, ayant volonté de vous seruir de feu.

Moyen d'aproprier le feu artificiel aux festes & triomphes. Chap. 10.


Our ne vouloir laisser en arriere chose quelconque, ou

le feu soit requis d'estre mis en œuure, i'ay pris vouloir de vous dire aucunes compositions qui rendent plaisir au lieu de frayeur, tellement que le peuple s'assectionne d'aller veoir les sestes & triomphes, ou lon prend plai-

ctionne d'aller veoir les festes & triomphes, ou lon prend plaisir à donner resiouyssance aux compagnies auec ce seu artisciel, duquel on souloit autres sois vser en Florence, & à Siennes aux iours dediez à la sainct Iehan Baptiste & à l'Assumption nostre Dame: car ils n'auoyent plus tost acheué le seruice diuin, qu'ils commençoyent à dresser la chasse des lions, des taureaux sauuages, & de plusieurs autres bestes sauuages: & en la mesme place dressoyent vn edifice de boys, lequel ayant reduit aux termes de la grosseur qui luy vouloyet doner, ils le faisoyent couurir auec papier collé, sur lequel on auoit sait premierement paindre vases l'vn sur l'autre, auec demostratios de plusieurs sigu res ornées, representas quelques sens sabuleux ou historial, asin que leur spectacle ne donnast indice d'auoir esté fait à plaisir, ou

sans auoir congnoissance ou intelligence de ce qu'ils auoyet mis en auant. Alentour de cest edifice on mettoit quatité de tropes, fulées, boulets, chadelles enflambées, & autres féblables choses duisantes à cest effet. Et ausquelles on mettoit le seu auec coton bouilly auec poudre. Mais ie vous vueil faire congnoistre la façon comme ils ordonnoyent leur affaire. Premieremet ils faisoyent electió de la fable ou histoire qu'ils vouloyet represeter. Et pour la demonstrer ils faisoyet quatre, six, ou huit figures, & les estendoyent en largeur pour monstrer & doner cognoissance de leur fable ou histoire. Pour laquelle represéter ils copassoyét de bois vn portrait d'effigie, luy faisant bras & iabes auec du platre. Puis apres le vestoyent de gros drap de lin. Et l'auoir accomodé ainsi qu'il leur sembloit le mieux, mettant les compositions des vascs les vnes sur les autres, en venoyét à dresser une quatité de la haulteur de trente ou quarate brasses. Et ayant le tout paint & ébelly, adaptoyent au dessus deux ou trois milles fusces, les vnes prenas leur vilée au Ciel & les autres en terre. Parmy les sulées estoyet posées les figures, dans la bouche desquelles on mettoit lagues à feu longues de deux ou trois brasses, ou tropes qui gettoyent les boulets ordonnez de la faço que ie vous ay dit cy dessus. Et vous asseure qu'é telle faço on pourroit grademét interesser ceux qui entreprendroyent de faire defece sur les murailles quad on veult faire baterie. Car outre la beauté, ces susées vot tournoyat & ne lot plustost finées, que cinq ou six autres viennét à naistre. D'auatage ils coposoy ent pour embraser tout à vn instat dix ou douze chadelles d'une poudre faitte auec tourmentine, racines de pin, poix nauale, poudre à cano & de l'aurier. Et pour coclure, ils met toyet feu auec coto bouilly aucc vinaigre, soufre, & salpetre. Or de toutes ces festes & triophes n'est pl9 de memoire en l'Italie, fors qu'à Rome au chasteau saint Ange, lors qu'on vient creer ou coronner le pape. Mais ils font estedre par tout le chasteau ceste composition de seu, ordonat en tous les carneaux deux laternes faites de papier, posées sur vn rond de terre, ayat la chacune vne chadelle de suif pour esclairer la nuit. Et pour la distace de la veuë vous apperceurez la blancheur si tres reluysante, que c'est plaisir indicible de la contempler. Apres que les chandelles sont

allumées, on fait charger vn grad nombre de pieces d'artilleries, & leur fait on tirer à deux fois en l'air boulets de feu, sait comme ceux que ie vous ay dit, qui se mettent dans les trompes. Et vous aduertis qu'estans en l'air, apres auoir rendu vn feu excedant en clairté vne estoille, ils vienent à se ropre. Et cela fait on se prend à tirer plusieurs fusees, logues d'vn piè, lesquelles ne sont plustost en l'air, q la chacune d'elles, sur le point qu'elle veut finer, en viet à rendre six ou huit. Encores s'estudient ils à faire trompes, lesquelles ils font poser sur la sommité du chasteau ou l'age est attaché à l'arbre de l'enseigne, là ou est posée la formé d'vne grande estoille, sur laquelle sont semées susées en grande quantité, & les armes du Pape, tellement que le tout vient à l'embraser. Et quad l'artillerie, les fusées, trompes, & boulets ont tiré, on apperçoit autre chose que sumée & seu, tellement que cela me prefigure proprement le feu infernal. Vous assurant de n'auoir onques veu chose plus singuliere ne plus digne d'admiration.

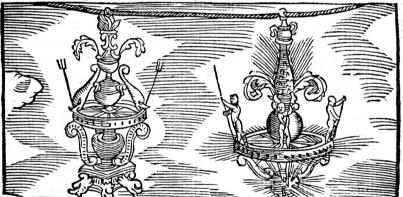

Du feu qui consomme & ne rend point de cendres, beaucoup plus puissant que tout autre, & duquel on dit estre forgeron le grand fils de Venus. Chap. 11.

A Yant discouru aucc ma petite & foible barque par toutes les Isses de la prosonde & spacieuse mer, pour vous sçauoir de-uiser de tous les exercices du seu materiel, ie me suis tellement conduit auec l'aide de Dieu, que ie suis arriué au port & sin terminée de mon voyage. Au moyen de quoy congnoissant de ne

vous sçauoir bailler les moyens de passer plus outre, i'auoye proposé de hauser les voilles & getter les ancres dedans l'eau pour auoir la commodité de iouir du repos de ma nauigation.Lors que ie fuz aduerty par mon maistre pilote, que i'eusse auant que descedre à regarder derriere, pour cognoistre si ie me pourroye auifer d'auoir mis en oubly de vous mostrer quelques lieux par animaduertence. Parquoy desirant satisfaire à son vouloir, me vint soudainement en memoire la ruine cuisante & aspre que le puissant seu d'amour auoit saite, non en lointain païs, ains dedas mon estomach, l'indisposition duquel me fait facilement congnoistre qu'autre seu n'approche en rien, l'ardeur de celuy d'amour, les scintilles & viues slambes duquel residet cotinuellemet en mon estomach. Encores que la vieillesse & froideur me soient venu faisir. Pour raison dequoy ie suis prouoqué en ce mien trauail de feu, de vous escrire plus tost de celuy d'amour que des autres: attendu l'effet prochain & grande congnoissance que i'en ay. Mais pour auoir pris& posée la visée de tout mo desir en chose lointaine:& fait come celuy qui voulat regarder au ciel, ne peut voir en quellieu il pose les pieds: ou come celuy qui pensant aux choses d'autruy, viet à mettre en oubly ces propres affaires. Au moyen dequoy ayant desir de ne passer outre sans corriger mon erreur, &mesmement pour doner à mon œuure plus ioyeuse fin que de rester au milieu du bruit des canons, poudre & salpetre, qui semblent estre beaucoup plus aspre à nommer que n'est le seu amoureux, qui est intolerable & peu agreable à celuy qui par experiece le sent. Attendu que sa force excede toute autre chose, & se peut à mon jugement accomparer au feu qu'on asseure de trouuer au fond d'enfer ordoné pour le dernier supplice des ames damnées: &ceste telle conformité se demonstre facilement pour estre l'vn & l'autre spirituels. Car si en l'vn les ames son afsligées & desesperées pour auoir perdu la grace pour leurs pechez. En l'autre pour le desir d'aquerir ce qu'on preted, non seulemet l'ame, ains le corps vient à estre tormenté. Parquoy si ce seu d'amour vient à exceder celuy des enfers, on ne me sçauroit nier droittement qu'il ne surpasse le seu elemental, & les autres composez par artifice: &

fice: & si ne me scauroit on nier que quad vne source procede de chose excedant en noblesse l'autre, que l'effet ne soit accopagné de dignité plus grande. Parquoy il ne fault doubter que ce feu ne foit spirituel, & que actuellement il ne soit iugé auec la substance du cœur, au lac de l'entédement, si que ceux qui en ont cognoisfance l'aurot en reputation grade: & mesmemet les poëtes voulant demonstrer sous voille de poësse, ses effets admirables, l'ont figuré en forme d'vn dieu ieune, nud, & portant aesles & triomphant sur vn chariot de feu inextinguible, ayant l'arc en main & quantité de sagettes au costé, le nommant Cupido, qui ne represente autre chose à mon jugement fors vn penser consceu & imprimé en la congnoissance de ce qu'on desire. Si que souuentesfois nostre esprit peu rusé & aueuglé de la raison, vient à se laisser engluer & prendre de la beauté, ou desir de posseder la chose aymée. Et si par cas fortuit ce qu'on a en pensée vient à succeder à bien, ils viennent aussi à dire qu'amour est au ciel, ayant pris son origine & naissance de Vulcan & Venus. Et si on a opinion qui fait encores residence en terre accompagné de la gentillesse & particuliere election de la clarté qui fait copagnieà ceux qui sont douez de beauté singuliere, laquelle est, ou doit estre communement accompagnée des chaisnes qui procedent du regard de la chose aymée, signifiant les graces, vertus, honestetez & mignardes caresses, desquelles on ne se nourrit seulemet, ains accroit on l'experience, qui à la fin se couertit en seu, le quel brule & de uore d'autant plus qu'on vient à le charger des choses susdittes. Aucunes desquelles sont plus faciles à embraser que soufre : come celles qui non seulement ont puissance de faire ce seu irreparable puissant & grand, ains de le multiplier & rendre semblable à vne peste contagieuse, tellement que non seulement sans auoir respect à la sagesse, force & richesse, les Roys & Empereurs, ains les animaux irraisonnables, tant terrestres qu'aquatiques en viennent à estre infectez. Parquoy on cognoist facilement que la puis sance de ce petit dieu pharetré, descend du ciel pour influer sur toute chose naturelle viuante. Et encores fait on doute que son pouuoir s'estend iusques dessus les planettes, si que pour n'auoir

pouvoir de sçauoir congnoistre comme il se convertit en ardéte passion de cœur, vn chacun vient à le nommer le seu amoureux. A quey nous ne voulons contrarier, ains le voulons delaisser en l'estat auquel il a esté si longuement maintenu. Et si ie ne vous ay peu mieux donner cognoissance de sa nature & codition, ie vous Supplie de vouloir receuoir & accepter pour aggreable mon bon vouloir & vous prendre garde de sa pratique & de ses instrumés, tout ainsi comme i'ay fait des autres, non pas que pour exemple succedé & auenu en moysie vous en puisse donner quelque notice. Car c'est vne mer trop large. & tat pleine d'innumerables sentiers, qu'il est difficile de pouvoir faire descente au port du repos qu'ó desire: & est necessaire à vn chacun d'auoir sa propre barque acompagnée des instrumens appropriez pour nauiger, aulieu, là ou par sort ou engin estant arrivé on trouve les ardentes fournaises des fusions les souflets, marteaux & enclumes, lesquels ne signisse autre chose qu'altercations, ialousses, craintes, & plusieurs autres effets pleins d'ennuy & fascheuse amertume. Et lesquels estant ioints & bandez par ensemble, ont pouvoir de rendre embrasées les cruelles slammes, desquelles peut porter asseuré & clair tesmoignage celuy qui les a esprouuées, ou a desir de les approuuer, Qui sera cause pour le peu d'enuie que i'ay de luy tenir compagnie, que ie mettray fin à ceste œuure.

FIN DE LA PIROTECHNIE,

1=30/200







10 Mans pent sons antejor

